



강천육교

강천육교 - 교면포장

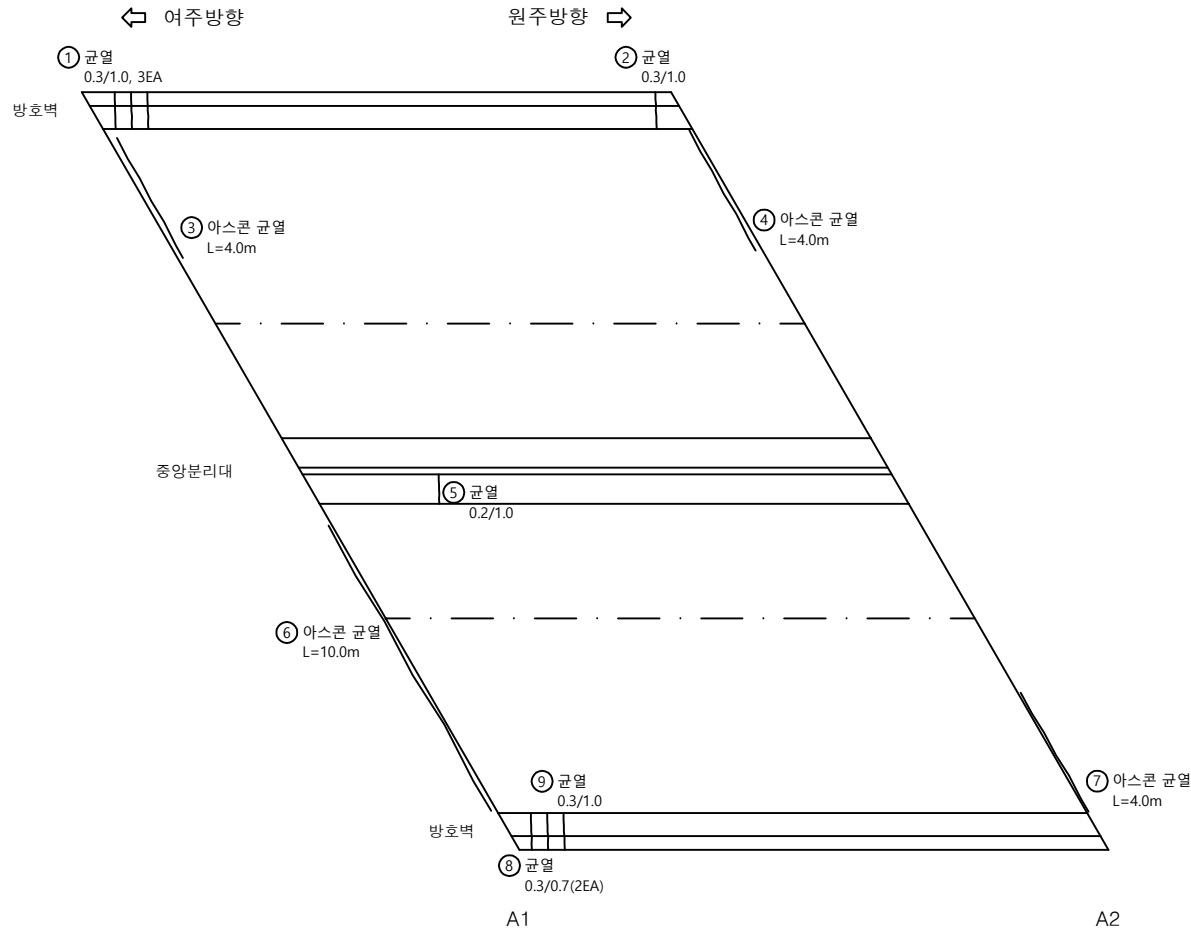

번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	2024	균열(0.3mm)	0.3	1.0		3	3.00	m	
2	2024	균열(0.3mm)	0.3	1.0		1	1.00	m	
3	2024	아스콘 균열		4.0		1	4.00	m	
4	2024	아스콘 균열		4.0		1	4.00	m	
5	2024	균열(0.2mm)	0.2	1.0		1	1.00	m	
6	2024	아스콘 균열		10.0		1	10.00	m	
7	2024	아스콘 균열		4.0		1	4.00	m	
8	2024	균열(0.3mm)	0.3	0.7		2	1.40	m	
9	2024	균열(0.3mm)	0.3	1.0		1	1.00	m	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN

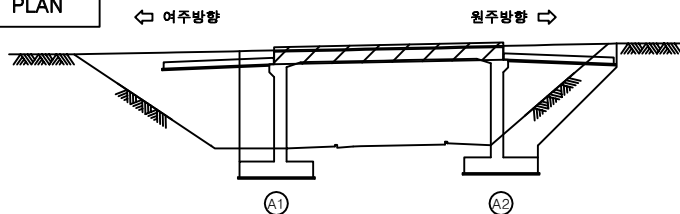


범 례	CW 0.2	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	들뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

강천육교 - 바닥판 하면

↩ 여주방향

원주방향 →

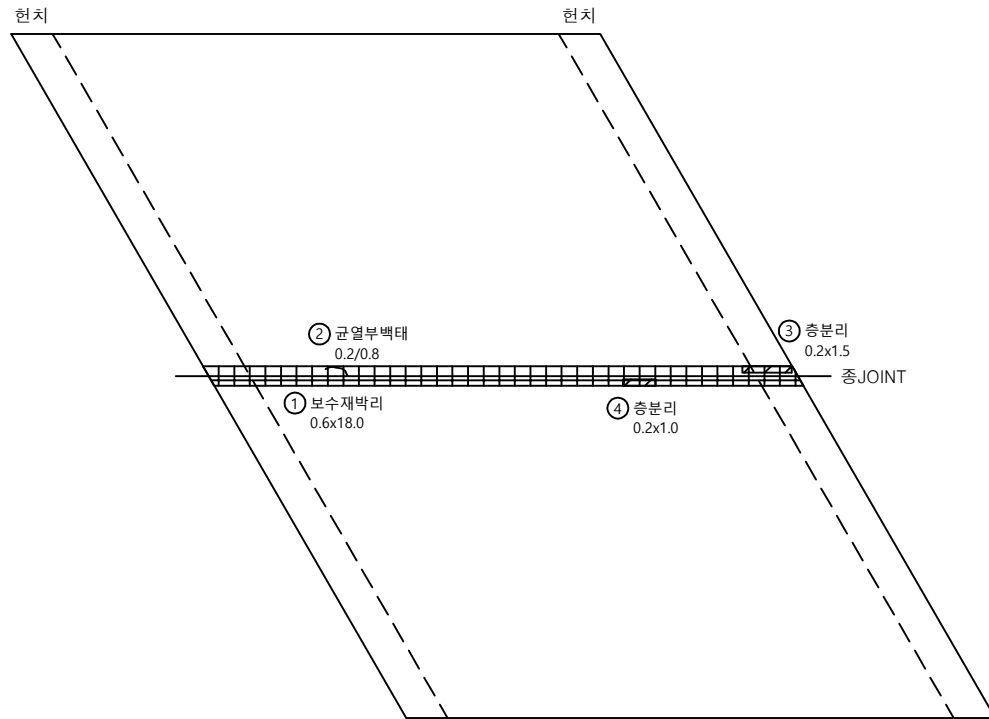

② 균열부백태
0.2/0.8

① 보수재박리
0.6x18.0

④ 층분리
0.2x1.0

③ 층분리
0.2x1.5

종JOINT

A1



A2

번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	2024	보수재박리		0.6	18.0	1	10.80	m ²	
2	2024	균열부백태	0.2	0.8		1	0.80	m	
3	2024	층분리		0.2	1.5	1	0.30	m ²	
4	2024	층분리		0.2	1.0	1	0.20	m ²	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN

↩ 여주방향

원주방향 →

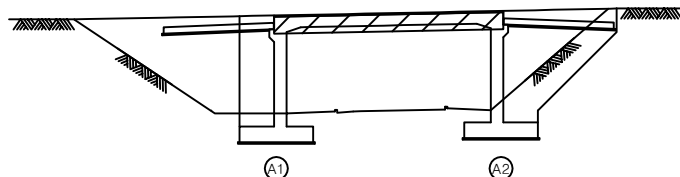

범 례	CW 0.2 균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	들뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

강천육교 - 교대 A1



좌측면

전면


우측면

번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN


← 여주방향

원주방향 →

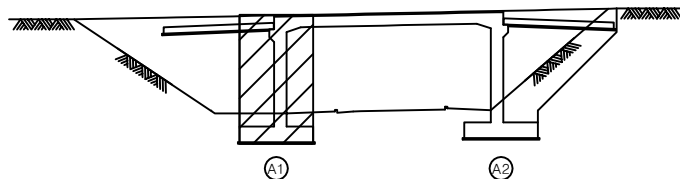

범 례	균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	들뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

강천육교 - 교대 A2

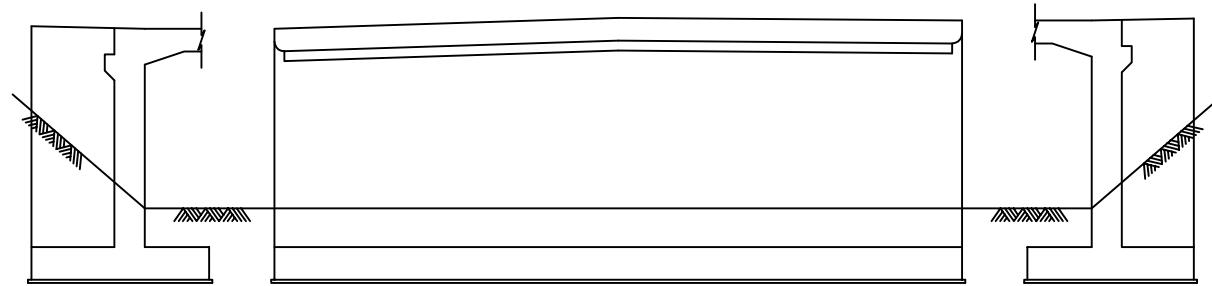

좌측면

전면


우측면

번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN

← 여주방향

원주방향 →

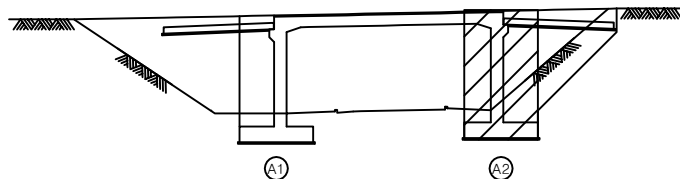

A1

A2

범 례	균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	들뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타