

제2편 시 설 물 편

1. 패널식 옹벽 01

1.1 시설물 개요

1.2 자료수집 및 분석

1.3 현장조사 및 시험

1.4 상태평가

1.5 종합평가 및 안전등급 지정

1.6 보수·보강 및 유지관리 방안

1.7 종합결론

1.1.2 위치도 및 전경사진



【그림 1.1.1】 위치도




【그림 1.1.2】 전경사진



	
전면부 전경	배수로 전경
	
하부 전경	상부 성토부 전경
	
광파기를 이용한 측량 작업	경사계를 이용한 경사도 측정

【그림 1.1.3】 부재별 현황 및 작업사진


1.1.3 시설물 전개도

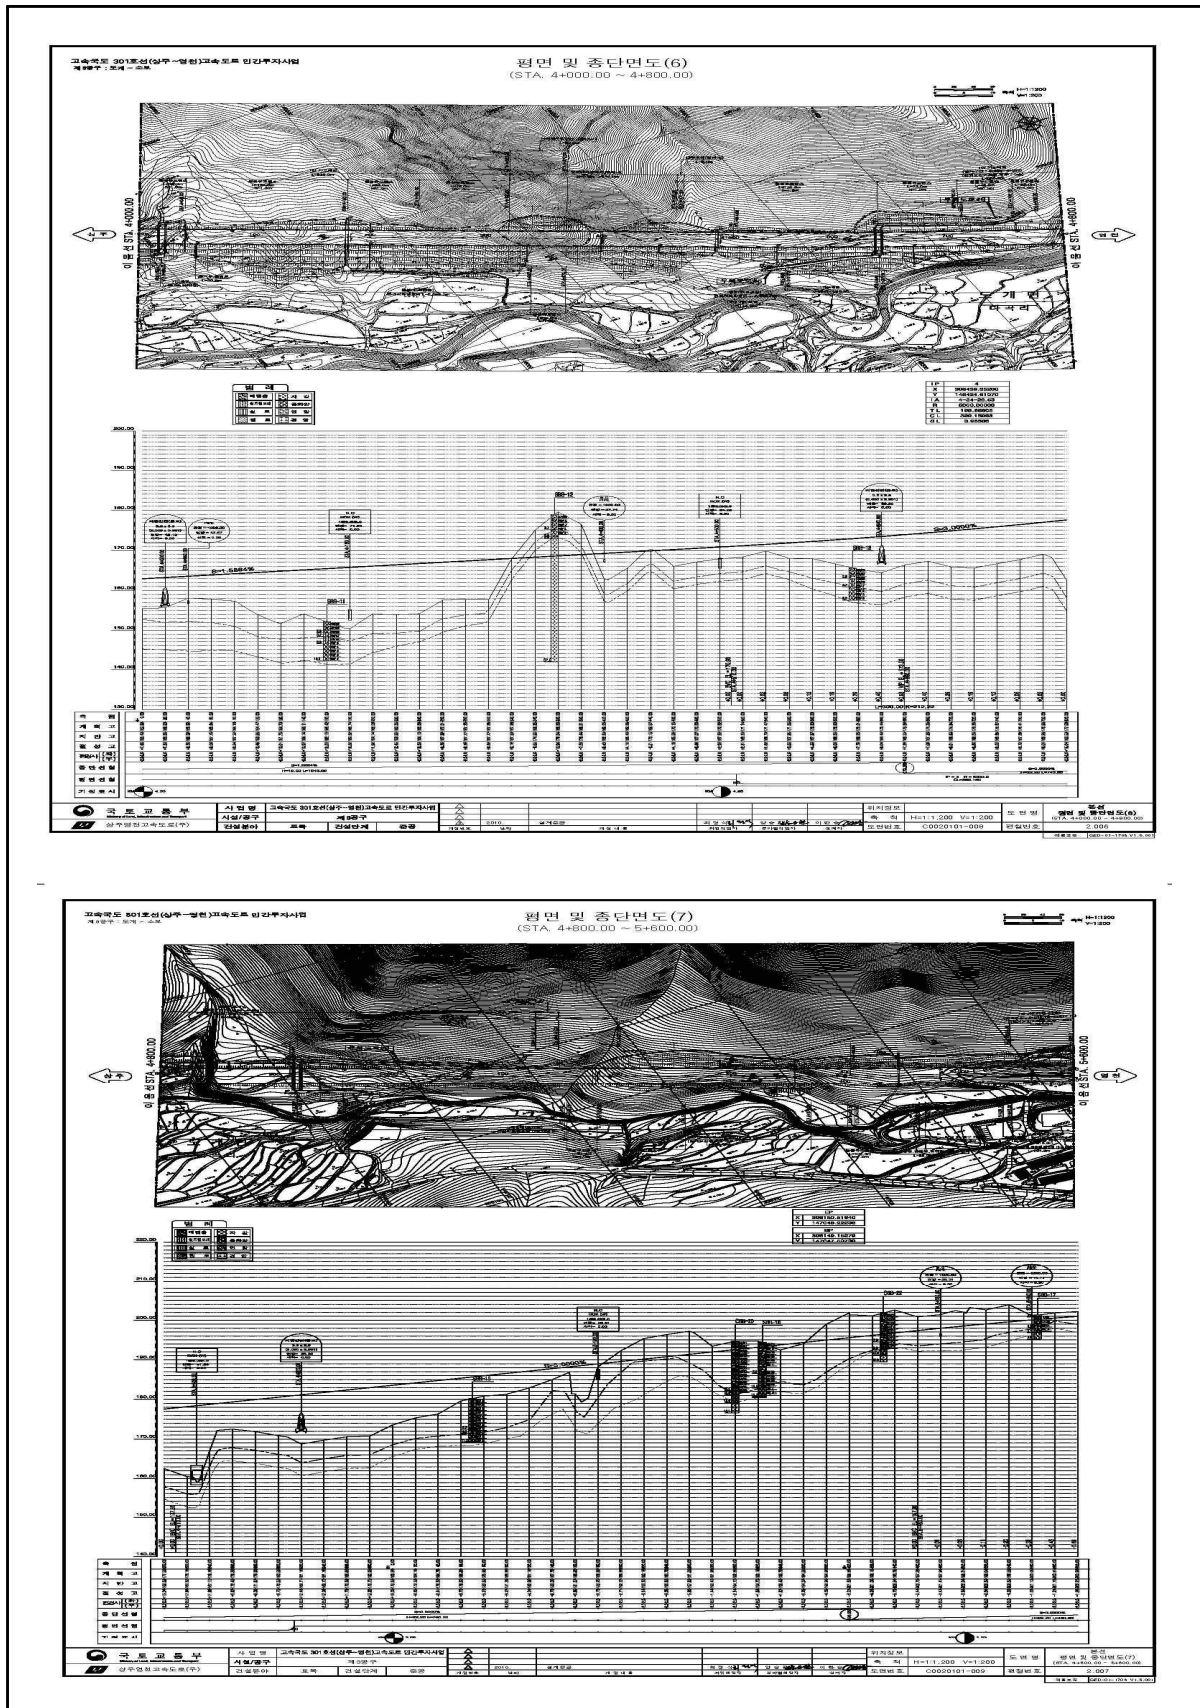


【그림 1.1.4】 종평면도

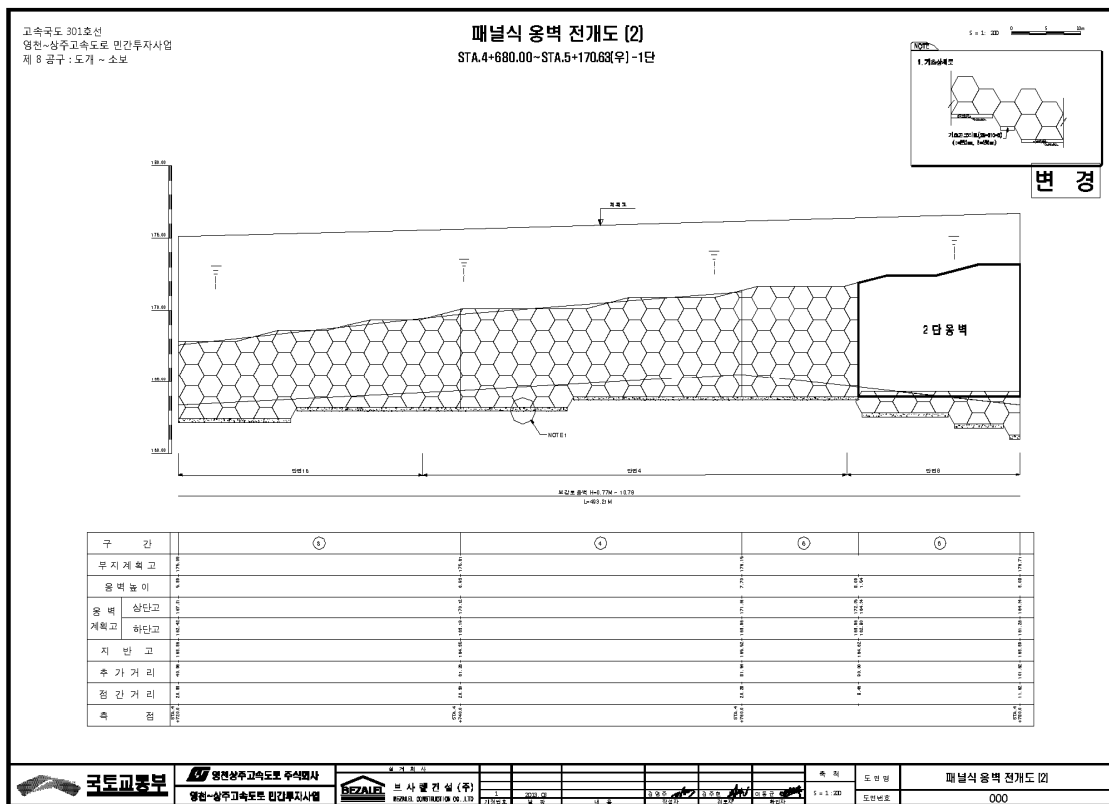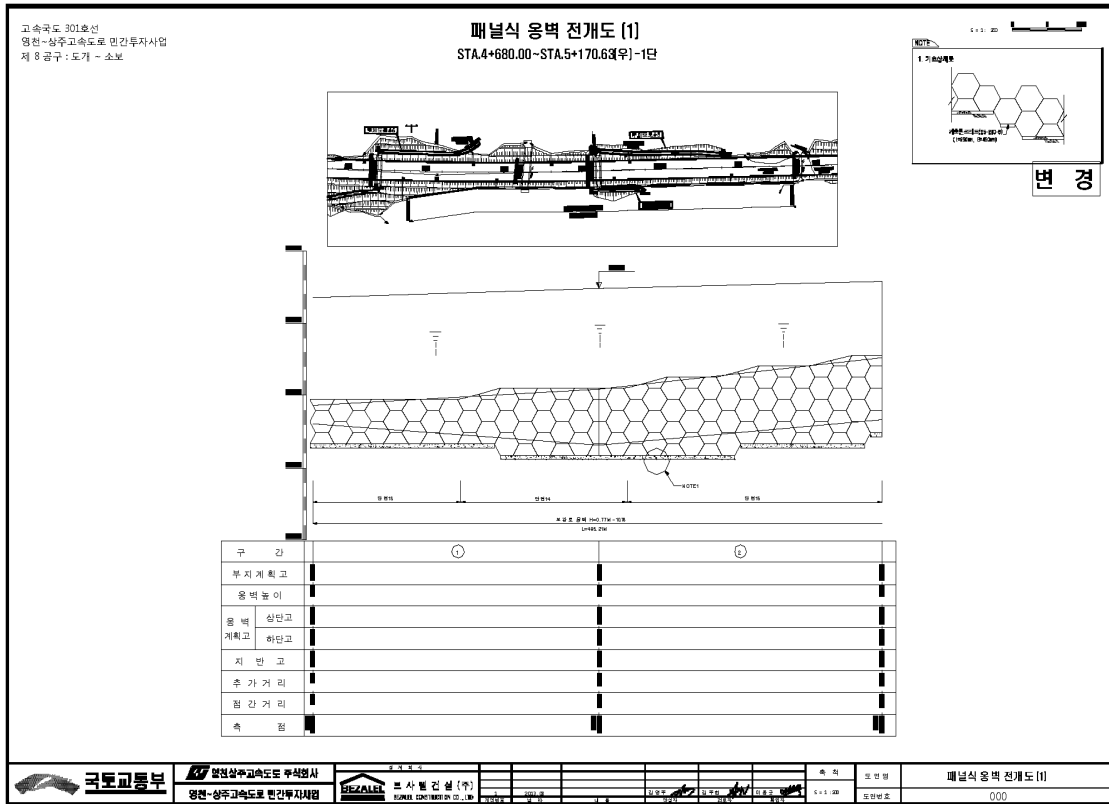


【그림 1.1.5】 전개도

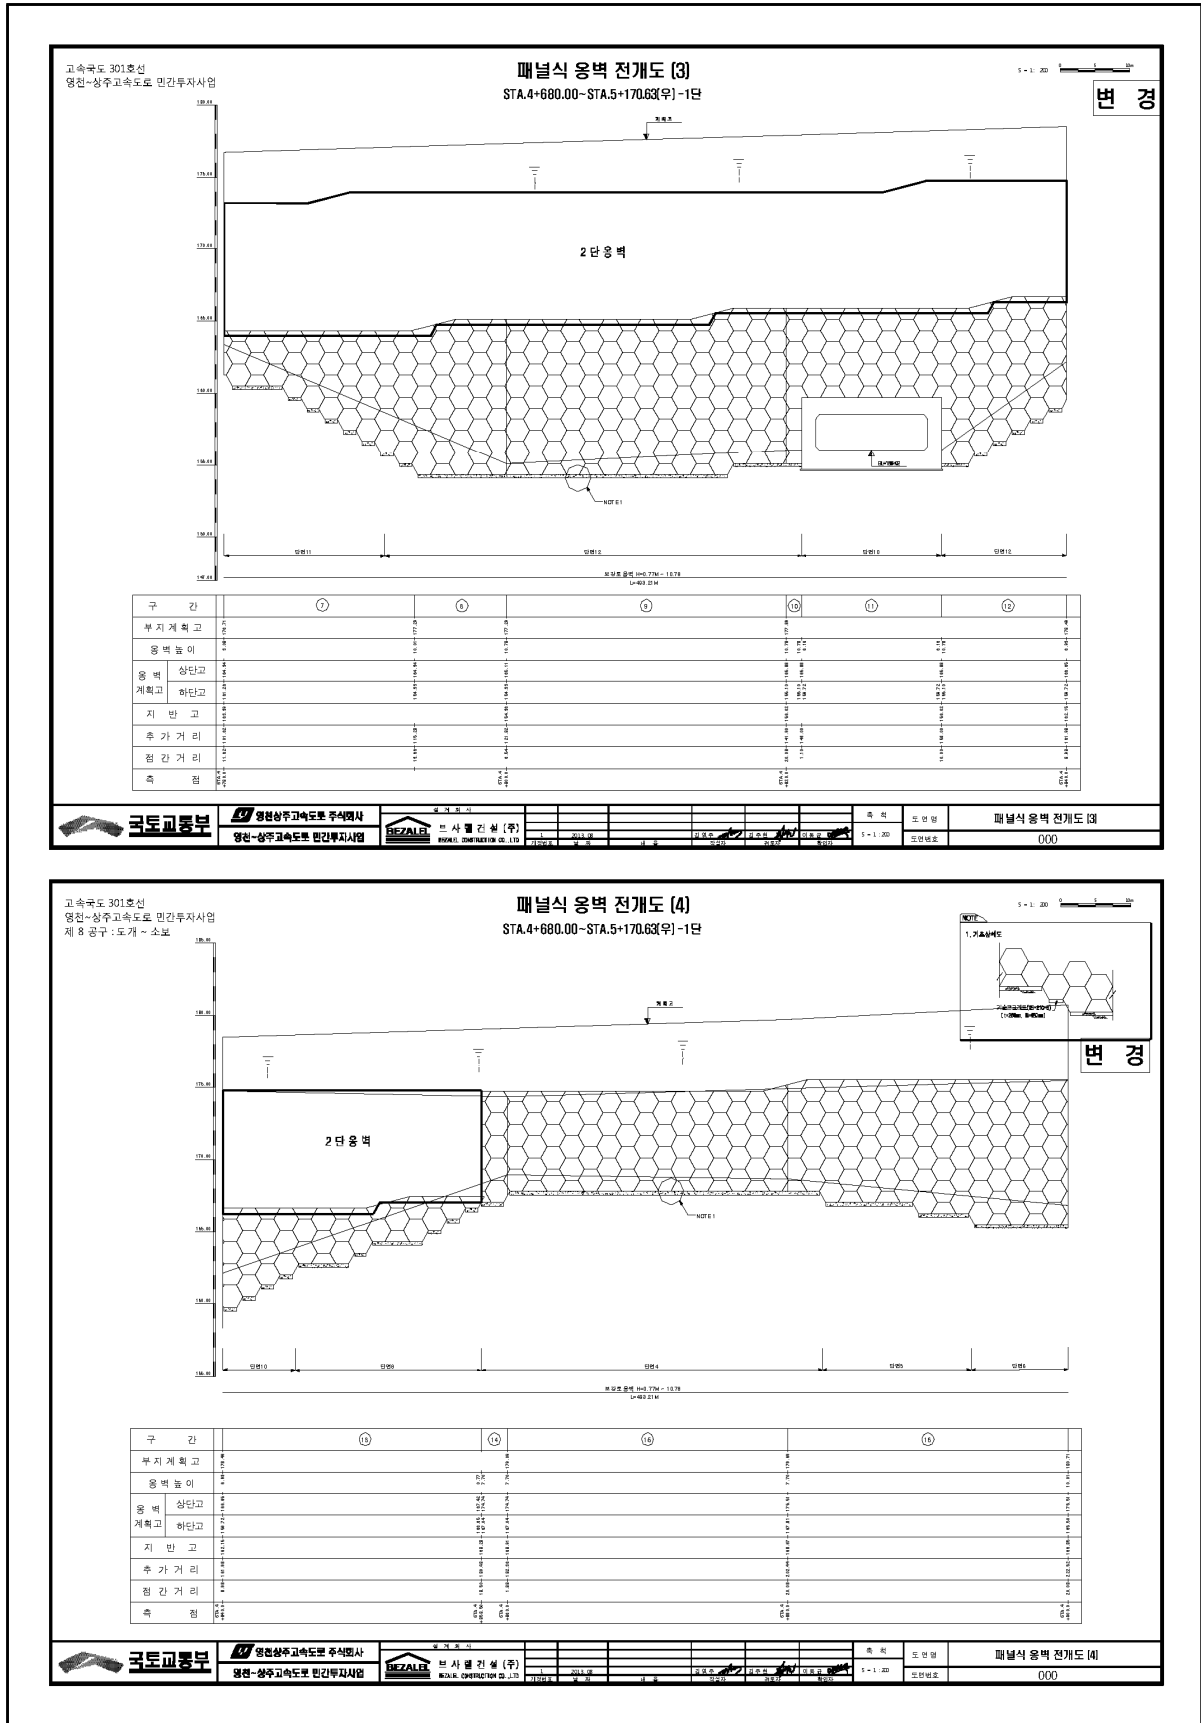


【그림 1.1.5】 전개도(계속)

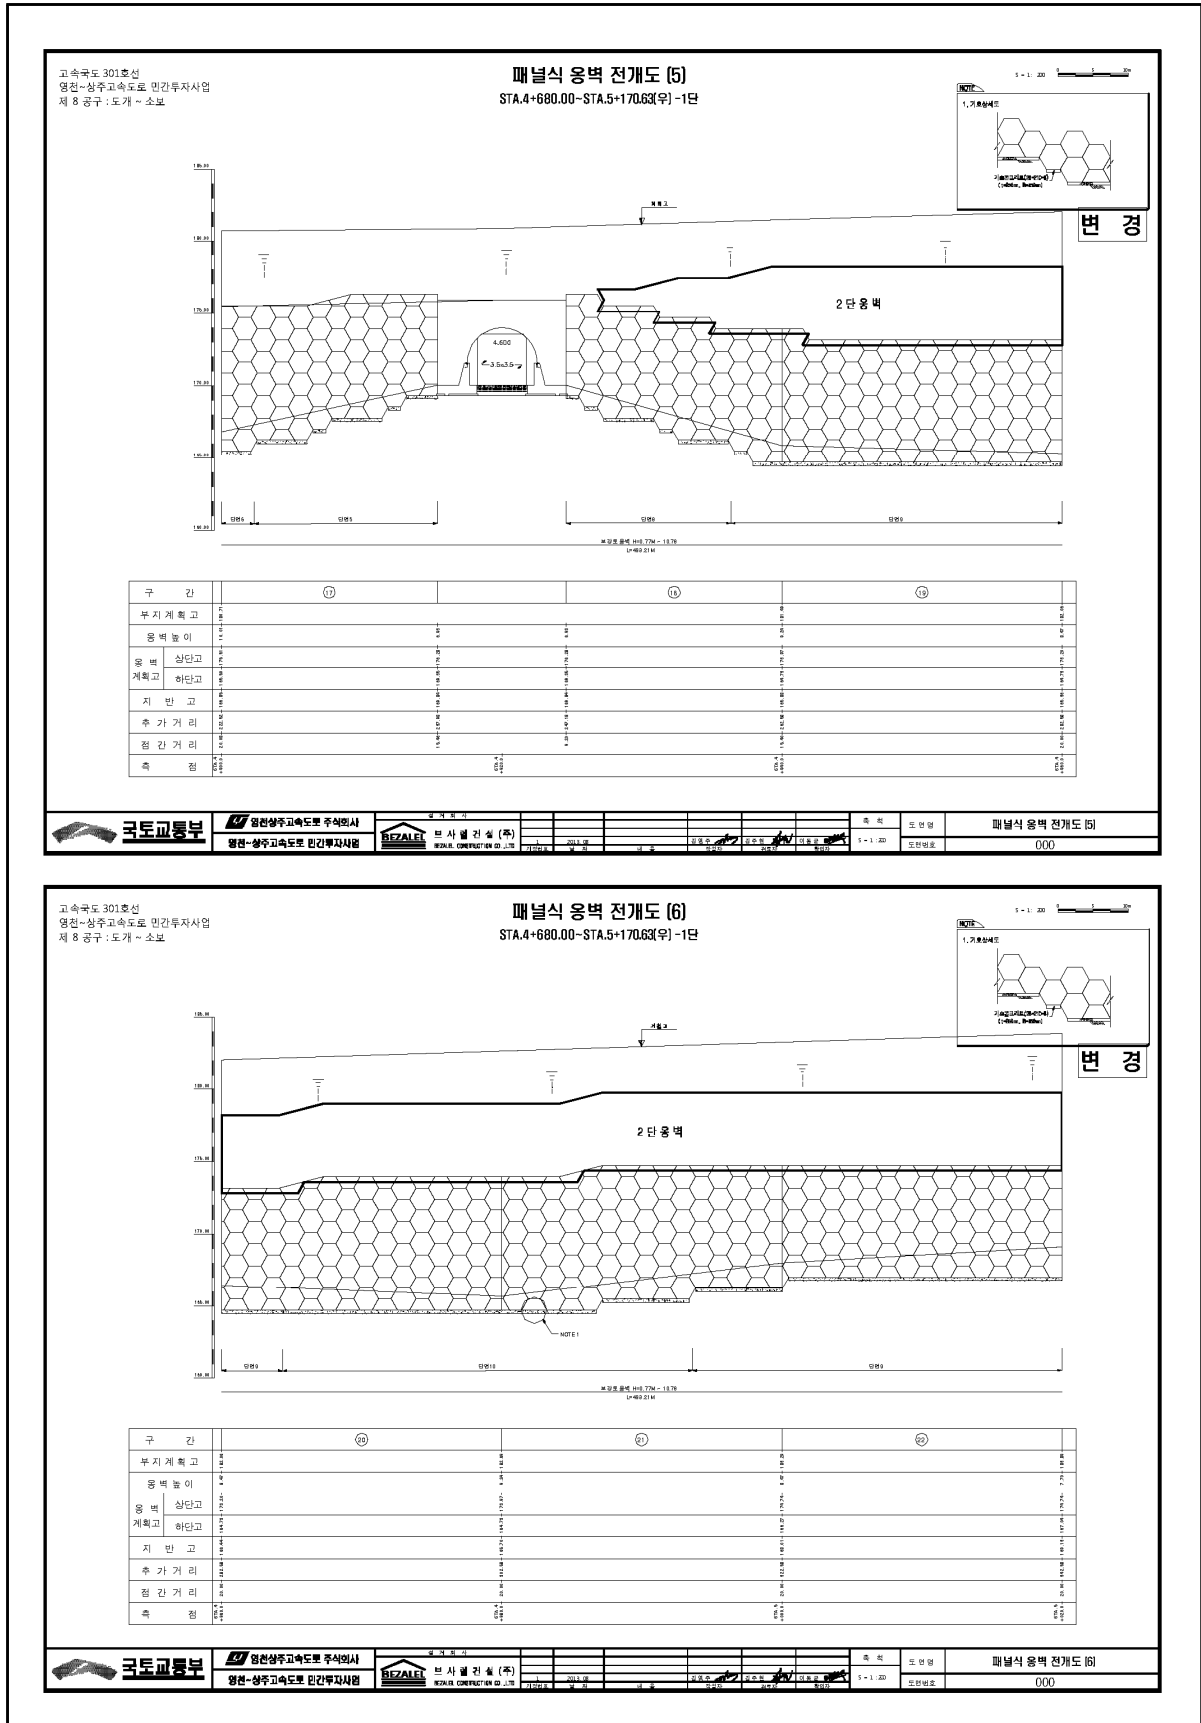

【그림 1.1.5】 전개도(계속)

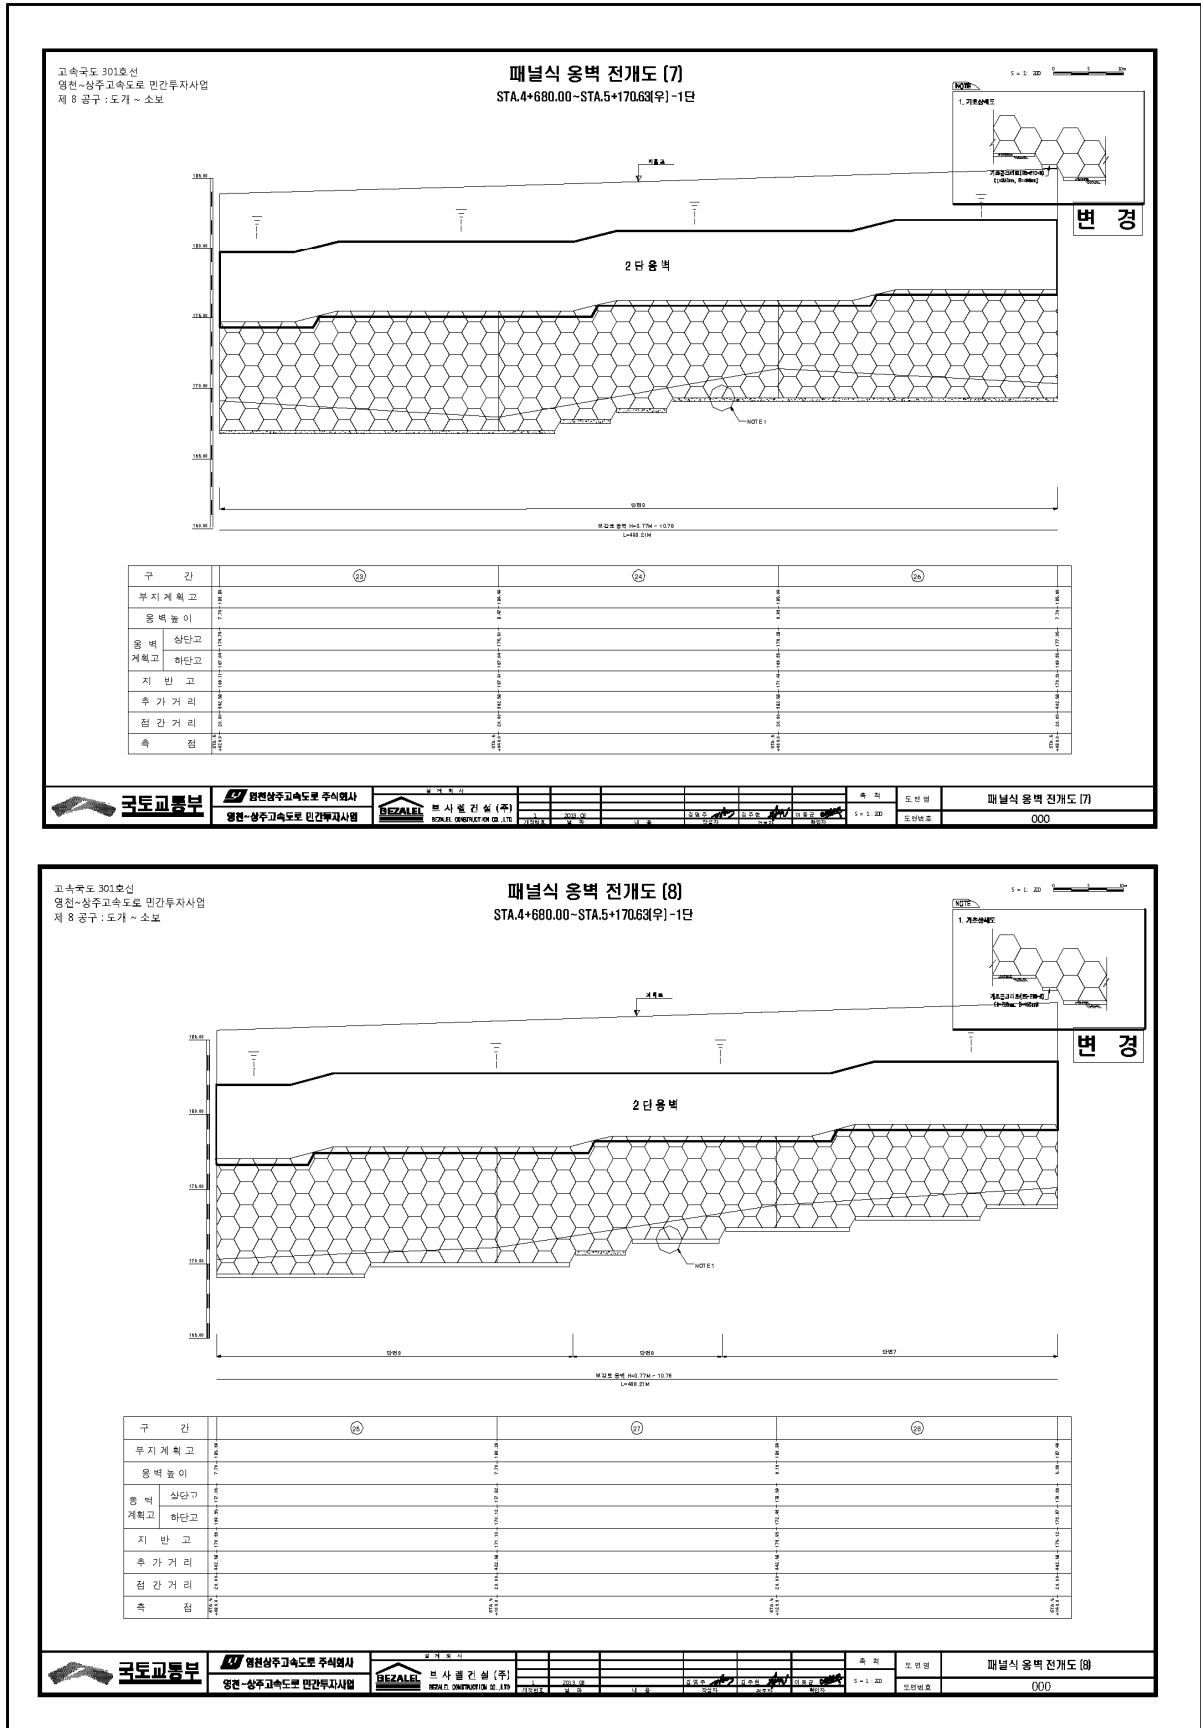

【그림 1.1.5】 전개도(계속)

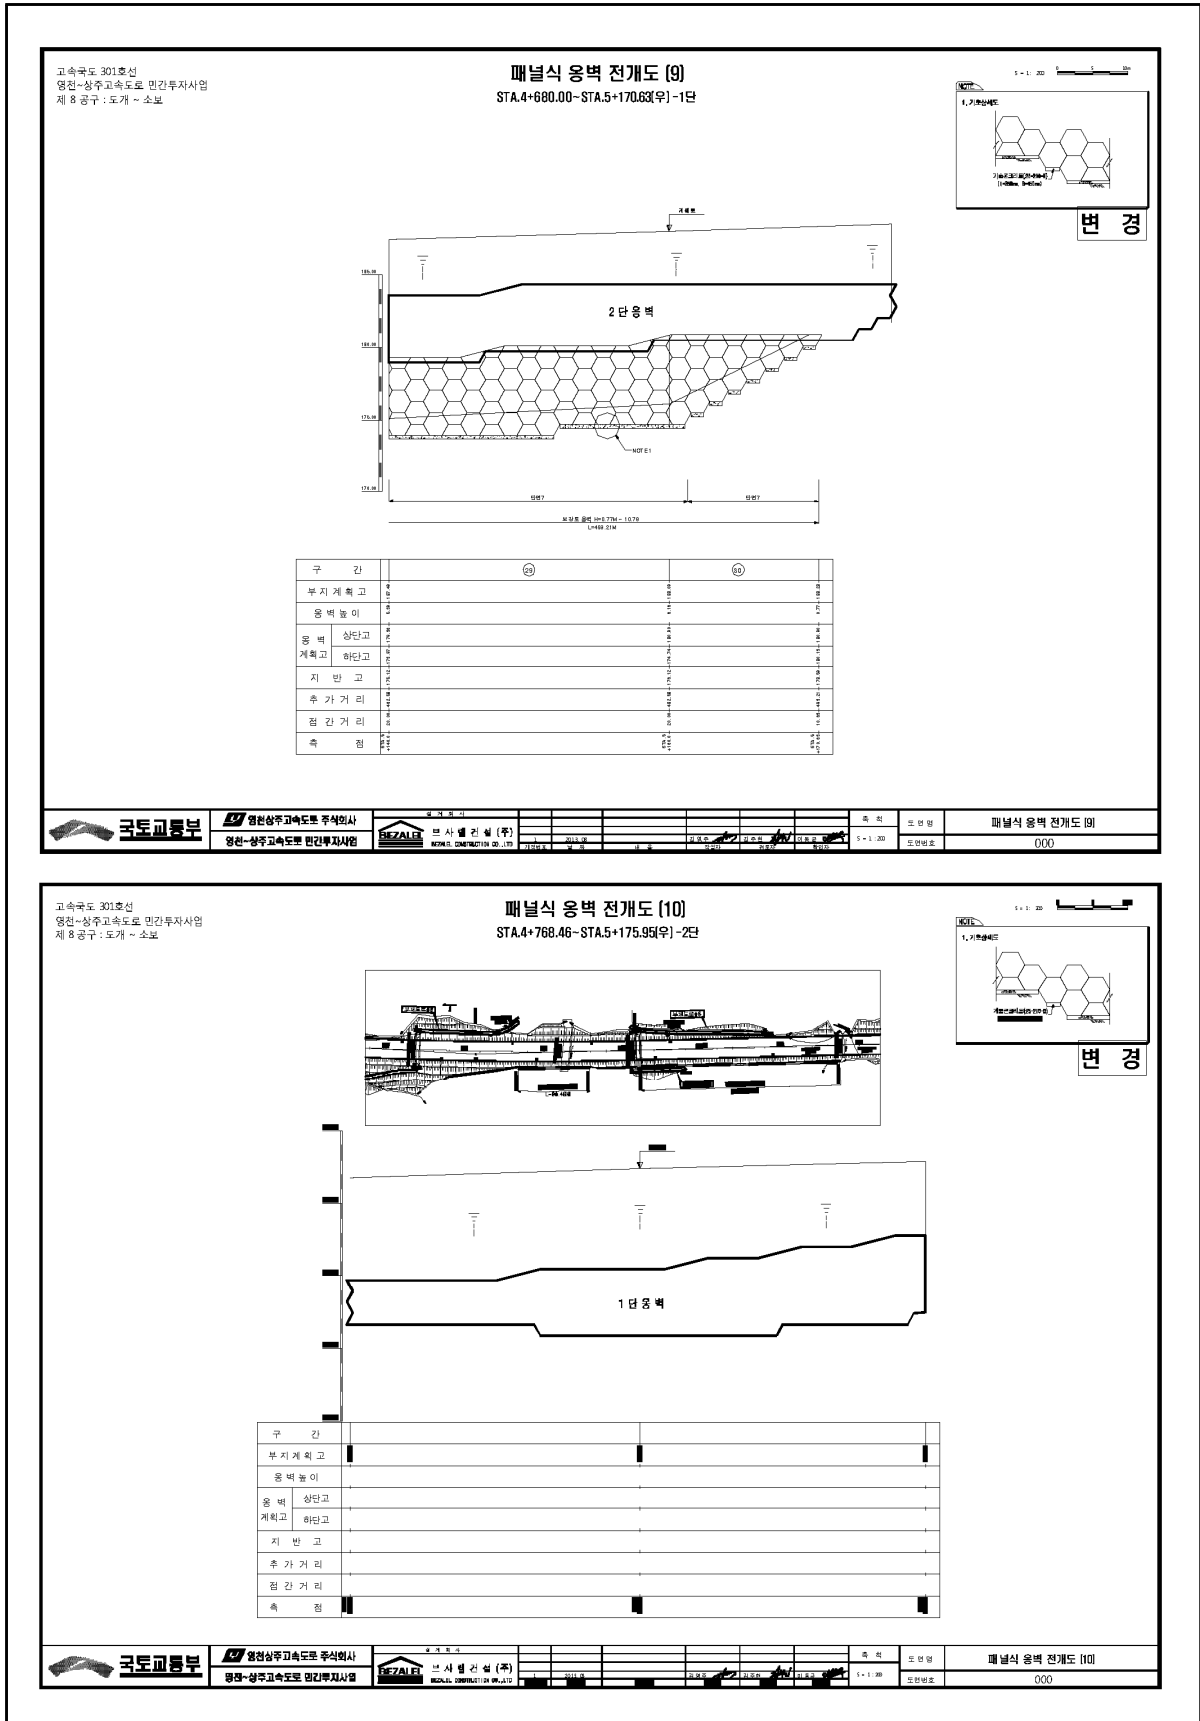

고속국도 301호선
영천~상주고속도로 민간투자사업
제 8 공구 : 도개 ~ 소보

패널식 옹벽 전개도 (10)
STA.4+768.46~STA.5+175.95(우) -2단

1.기초배치도

변경

국토교통부

영원상주고속도로 주식회사
영원-상주고속도로 민간투자사업

영원상주고속도로 주식회사
영원-상주고속도로 민간투자사업

영원상주고속도로 민간투자사업

속 점


도 면 적


패널식 옹벽 전개도 (10)


도면번호

000

【그림 1.1.5】 전개도(계속)





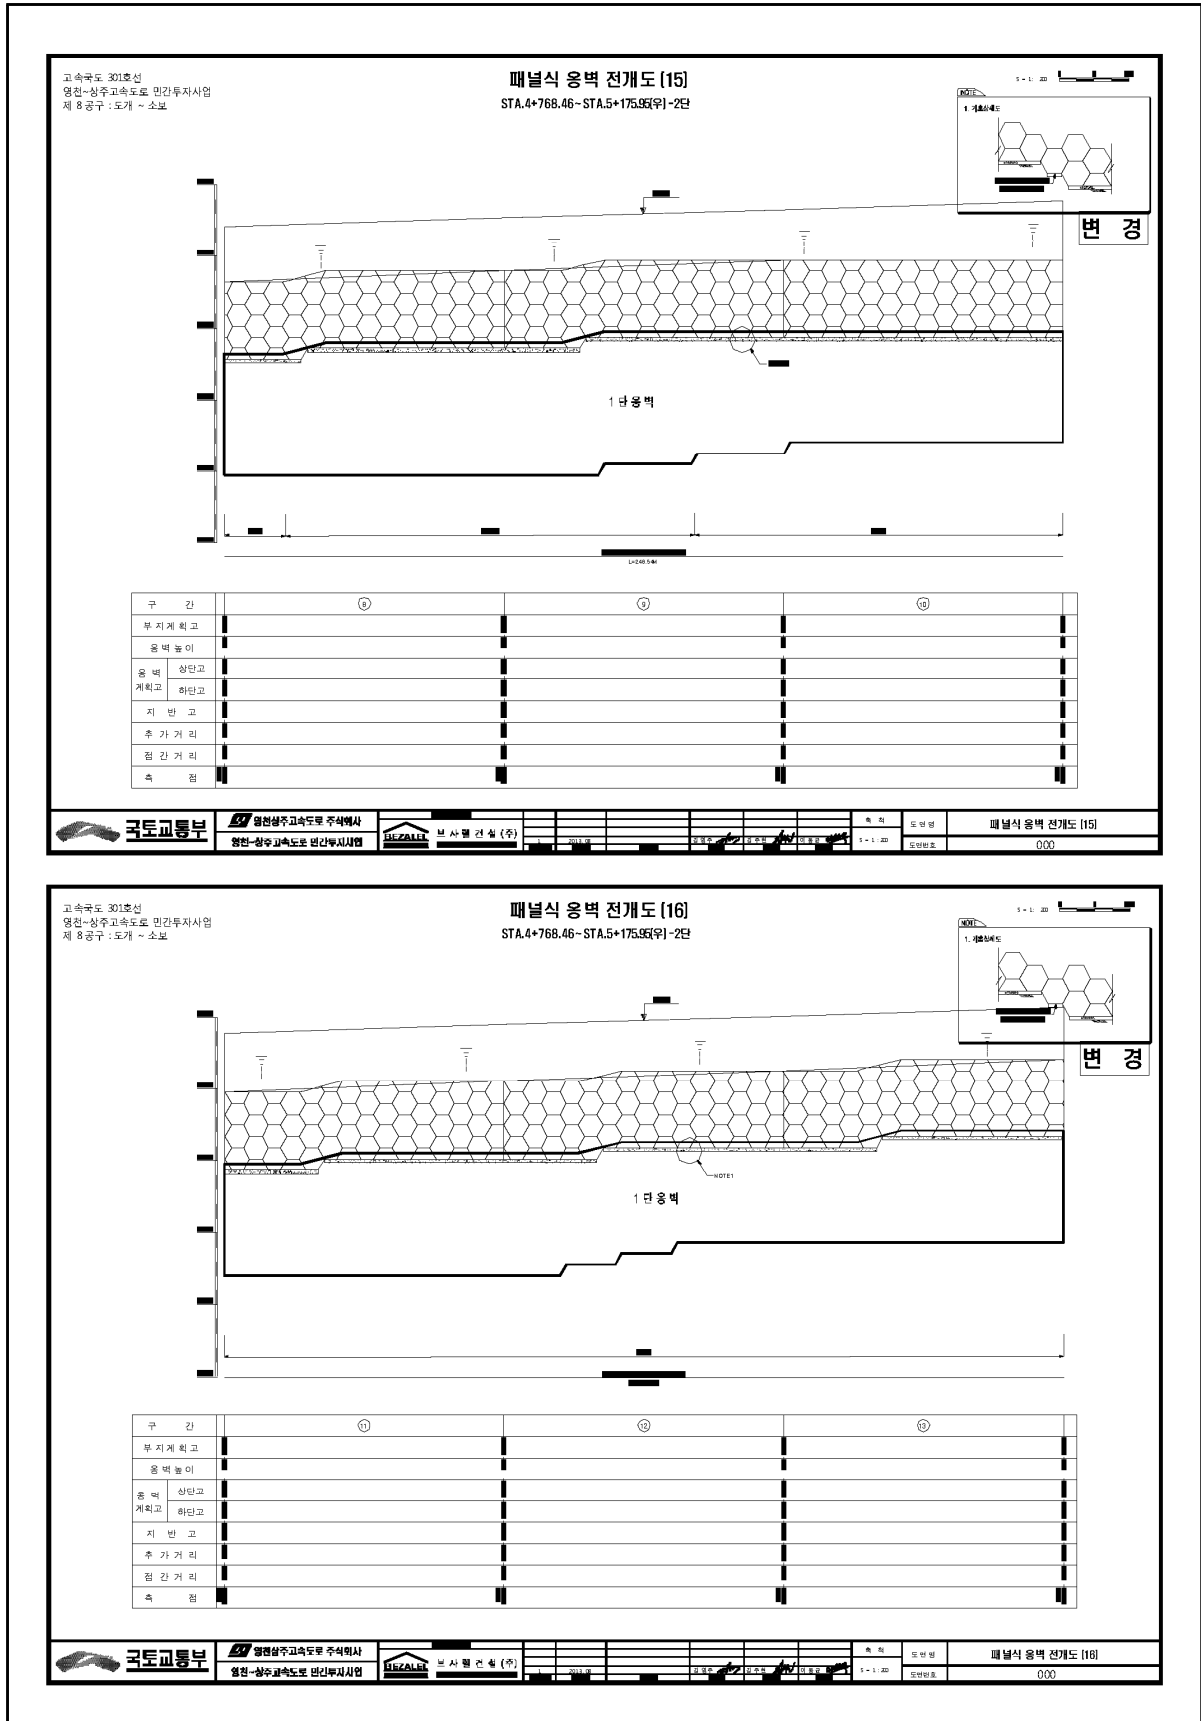

고속국도 301호선
영천~상주고속도로 민간투자사업
제 8공구 : 도가 ~ 소보

패널식 옹벽 전개도 [16]
STA.4+768.46~STA.5+175.95[우]-2단

1. 계획사격도


국토교통부


영원상주고속도로 주식회사
영원-상주고속도로 민간투자사업

보 사 령 건 설 (주)


도면명: 패널식 옹벽 전개도 [16]
도면번호: 000

【그림 1.1.5】 전개도(계속)

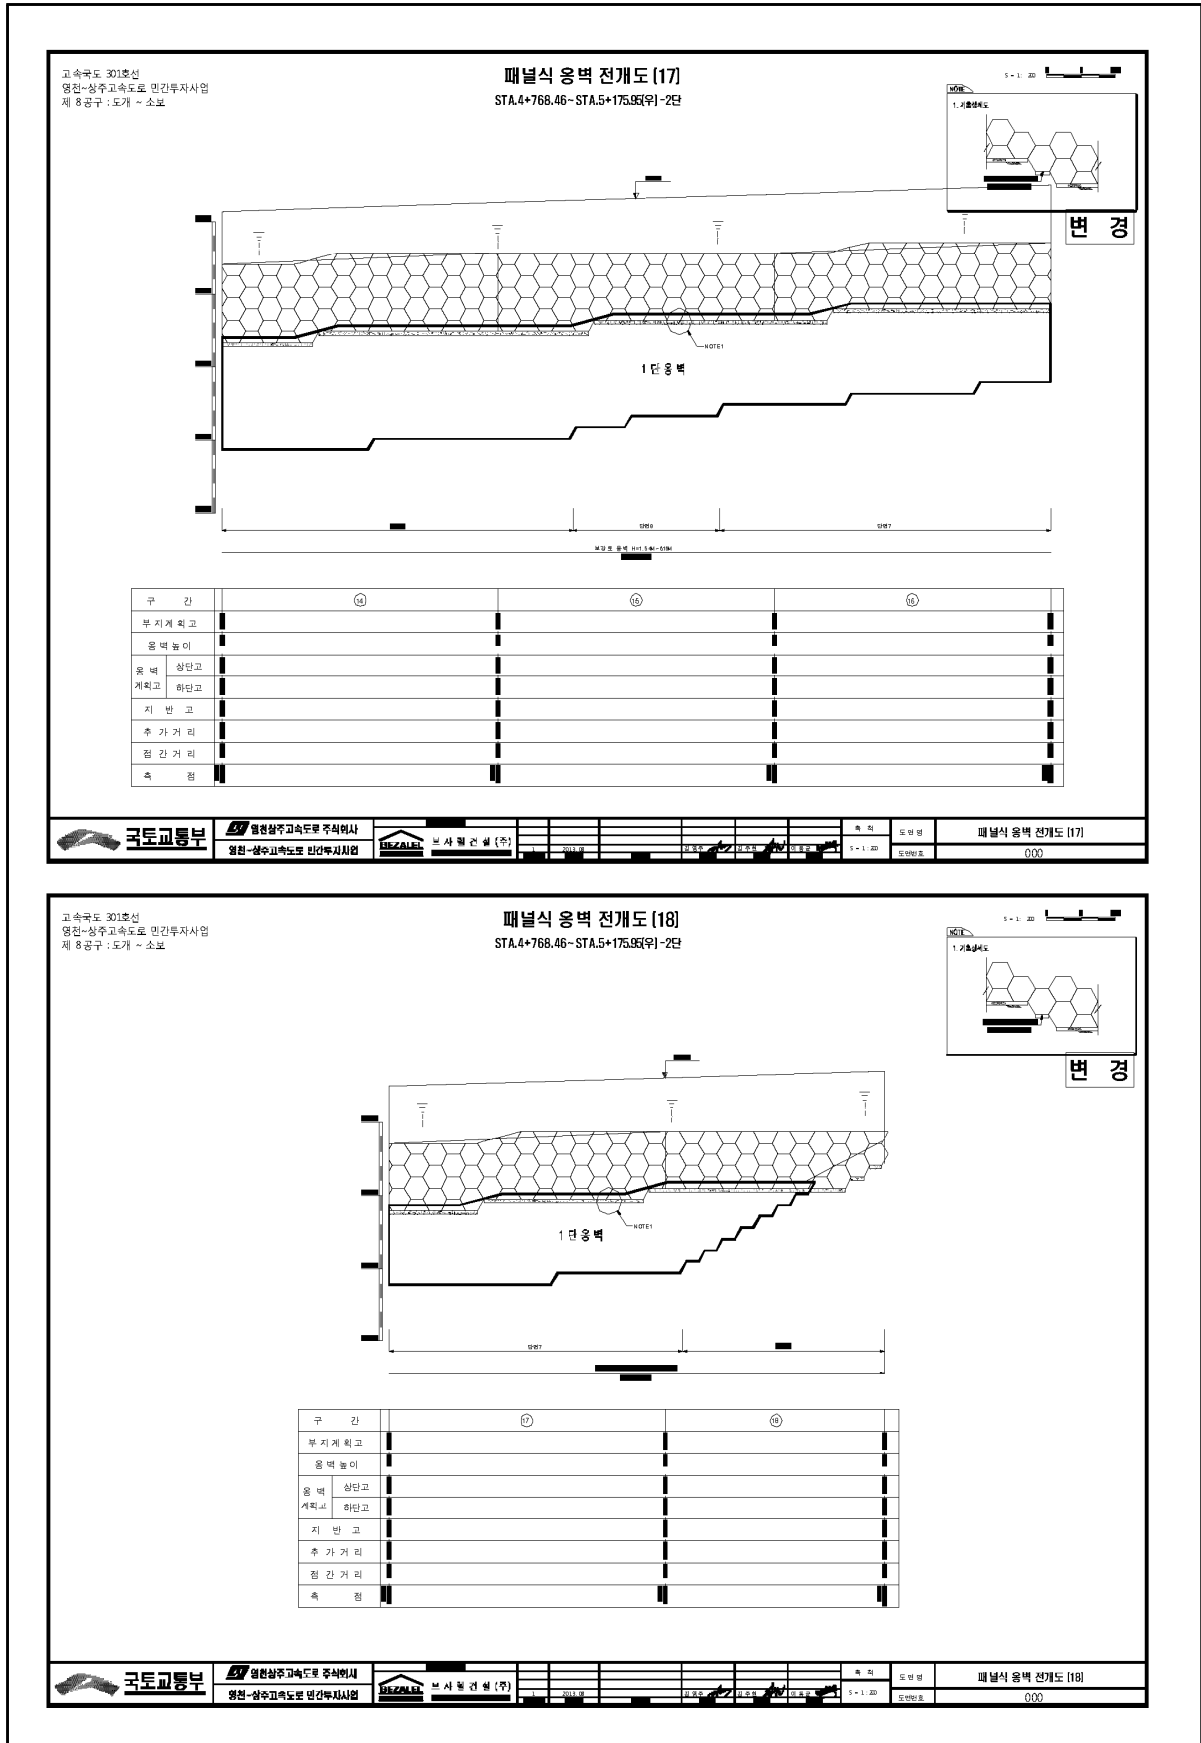

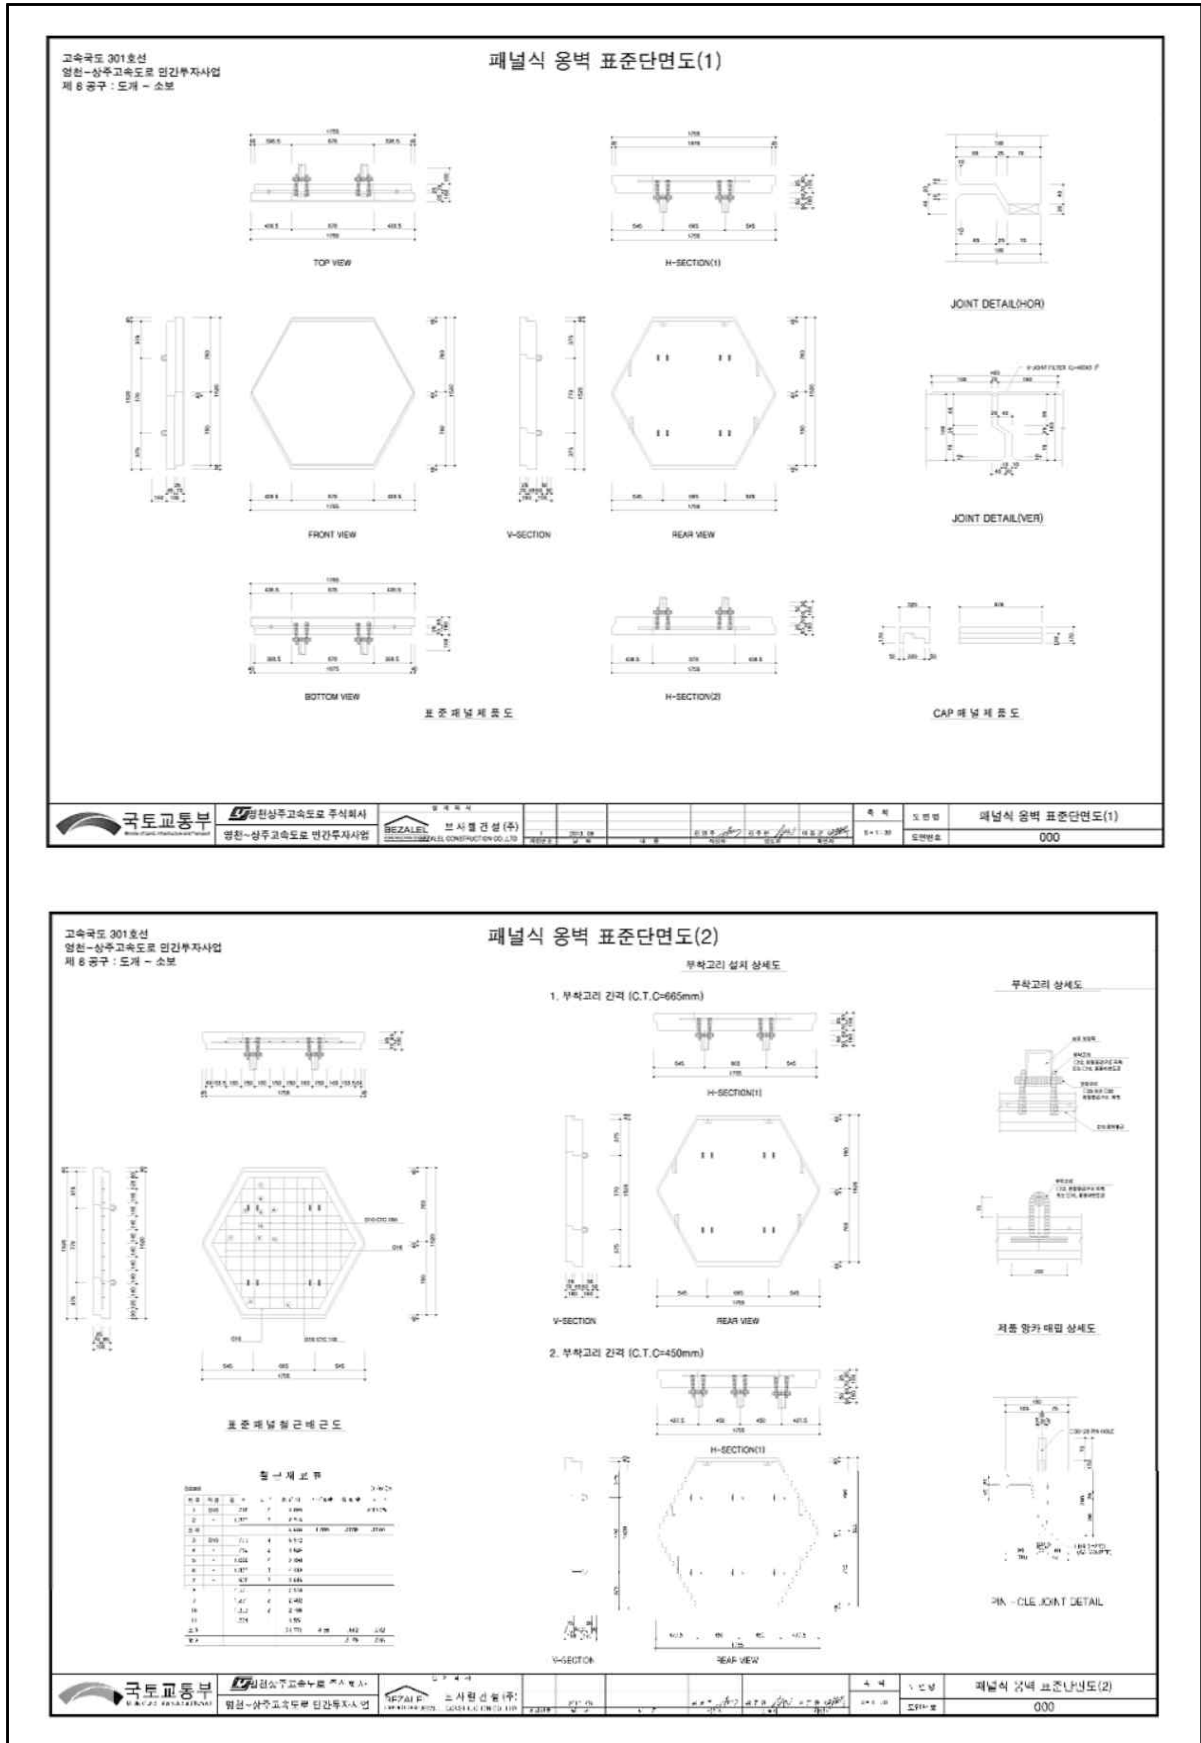


【그림 1.1.6】 단면도



MS&W -- Mechanically Stabilized Earth Walls
 Power Roadways, Inc./MS&W Inc. 1991

DESIGNED REINFORCEMENT LAYOUT:

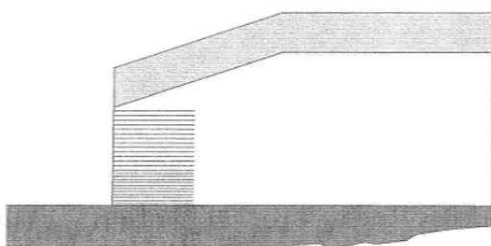

SCALE:
0 2 4 6 8 10 [m]


Copyright 1998-2000 ADAMS Engineering, Inc. License number MS0-W-302329

MSEW -- Mechanically Stabilized Earth Walls

Bearing capacity:	V
Foundation interface:	Direct sliding V Eccentricity V

[illegible]

	STATIC	SEISMIC	UNITS
(Water table does not affect bearing capacity)			
Ultimate bearing capacity, q_{ult}	2359.1	1676.8	[kPa]
Mean yield stress, $\bar{\sigma}_y$	437.15	695.0	[kPa]
Eccentricity, e	1.12	2.73	[m]
Eccentricity, e_L	0.100	0.243	
F_y calculated	5.40	2.41	
Base length	11.21	11.21	[m]

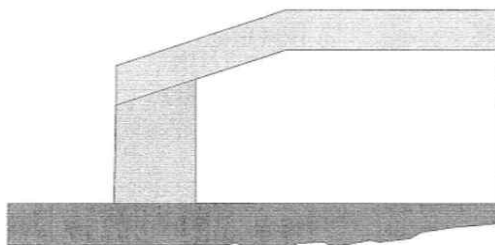

SCALE:

0 2 4 6 8 10 [m]

Copyright © 1998-2018 ADAMA Engineering, Inc. Page 7 of 13
License number MSJW-302329

Specified F_t -static = 1,500 and F_t -seismic = 2,100

Along reinforced and foundation soils interface: $F_{y\text{-static}} = 2.179$ and $F_{y\text{-seismic}} = 1.303$

#	Geoid Elevation [m]	Geoid Levelling [m]	Fa Static	Fa Seismic	Geoid Type #	Product name
1	0.22	11.21	1.908	1.146	4	1ST
2	0.66	11.21	1.943	1.176	4	1ST
3	1.30	11.21	2.006	1.197	4	1ST
4	1.54	11.21	2.017	1.239	4	1ST
5	1.98	11.21	2.057	1.273	4	1ST
6	2.42	11.21	2.068	1.315	4	1ST
7	2.86	11.21	2.140	1.348	4	1ST
8	3.50	11.21	2.185	1.390	4	1ST
9	3.74	11.21	2.272	1.437	4	1ST
10	4.18	11.21	2.281	1.480	4	1ST
11	4.62	11.21	2.320	1.522	4	1ST
12	5.06	11.22	2.385	1.583	4	1ST
13	5.72	11.21	2.471	1.671	4	1ST
14	6.33	11.21	2.562	1.743	4	1ST
15	7.04	11.21	2.661	1.878	4	1ST
16	7.50	11.21	2.768	2.001	4	1ST
17	8.56	11.21	2.844	2.142	4	1ST
18	9.02	11.21	3.001	2.361	4	1ST
19	9.61	11.21	3.235	2.417	4	1ST
20	10.34	11.21	3.256	2.695	3	10T
21	11.00	11.21	3.460	2.938	3	10T
22	11.66	11.21	3.217	3.039	3	10T
23	12.32	11.21	3.834	3.532	2	8T
24	12.98	11.21	4.047	3.879	2	8T
25	13.64	11.21	4.276	4.223	2	8T

상주·영진 교육으로 편견을 깨자
Copyright 1998-2010 A2A5MA Engineering, Inc. Page 8 of 13
License number: MSFW-202329

MSN-W -- Mechanically Stabilized Earth Walls
Paper Due/For Presentation: 9/18/14 09:00 AM EDT
Copyright 2014 by ASCE

MSb-W – Mechanically Stabilized Earth Walls 정무·영남 과학정보 연구회 이사님
 Printed Date: 2014.06.08 11:20:19 MS. 영남대학교 2014학년도 2학기 석사학위논문 제출 신청서 (2014.06.08 11:20:19) MSb-W

RESULTS for STRENGTH Live Load included in calculating Tensar

#	Overall Elevation [m]	Towable [N/m]	Truss [N/m]	Trud [N/m]	Specialized minimum Fo-overall static	Actual calculated Fo-overall static	Specialized minimum Fo-overall seismic	Actual calculated Fo-overall seismic	Product name
1	0.22	65.6	39.8	12.4	1.590	1.648	1.100	1.377	15T
2	6.66	65.6	38.8	12.6	1.520	1.690	1.060	1.411	15T
3	11.97	65.6	37.8	12.9	1.500	1.734	1.040	1.446	15T
4	1.54	65.6	36.8	11.8	1.590	1.781	1.100	1.484	15T
5	6.85	65.6	35.8	11.9	1.530	1.830	1.060	1.523	15T
6	4.27	65.6	34.8	11.3	1.590	1.881	1.100	1.568	15T
7	2.86	65.6	33.9	11.0	1.590	1.934	1.100	1.609	15T
8	3.39	65.6	32.9	10.9	1.590	1.994	1.055	1.655	15T
9	3.74	65.6	31.9	10.5	1.590	2.056	1.100	1.705	15T
10	4.18	65.6	30.9	10.3	1.590	2.121	1.100	1.757	15T
11	4.83	65.6	29.9	10.0	1.590	2.191	1.100	1.812	15T
12	5.06	65.6	36.9	8.7	1.590	1.820	1.100	1.537	15T
13	5.73	65.6	41.2	8.4	1.590	1.926	1.100	1.634	15T
14	6.38	65.6	39.9	9.0	1.590	1.682	1.100	1.471	15T
15	7.04	65.6	36.8	8.6	1.590	1.784	1.100	1.526	15T
16	7.66	65.6	35.8	8.2	1.590	1.858	1.100	1.573	15T
17	8.36	65.6	32.3	7.8	1.590	2.028	1.100	1.762	15T
18	9.02	65.6	30.1	7.4	1.590	2.178	1.100	1.836	15T
19	9.67	43.7	27.9	7.1	1.590	1.567	1.030	1.361	30T
20	11.34	43.7	25.7	6.7	1.590	1.703	1.030	1.466	30T
21	10.00	43.7	23.5	6.3	1.520	1.863	1.030	1.596	30T
22	11.66	43.7	21.2	5.9	1.646	2.000	1.030	1.740	30T
23	12.32	35.0	19.0	5.5	1.590	1.838	1.100	1.596	8T
24	14.98	35.0	19.0	5.5	1.590	2.061	1.100	1.747	8T
25	16.64	35.0	19.0	4.7	1.590	1.844	1.100	1.595	8T

RESULTS for CONNECTION (static conditions)

Live Load included in calculating T_{max}

Station	Geoid Elevation [m]	Geoid Change [cm]	Reduction factor [cm/m]	Reduction factor [cm/m]	Reduction factor [cm/m]	Available Geoid Elevation [m]	Available Geoid Elevation [m]	Available Geoid Elevation [m]	Forward correction [cm]	Forward correction [cm]	Forward correction [cm]	Product name
						To break apart	To break apart	To break apart	Applied	Applied	Applied	
1	622.39	0.99	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	1.93	1.50	1.65	157
2	1.66	38.8	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	1.98	1.50	1.64	157
3	1.10	37.8	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	2.03	1.50	1.55	157
4	1.54	36.8	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	2.08	1.50	1.50	157
5	1.96	35.8	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	2.14	1.50	1.37	157
6	2.42	34.8	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	2.20	1.50	1.85	158
7	2.86	33.9	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	2.27	1.50	4.06	158
8	3.30	32.9	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	2.33	1.50	3.83	158
9	3.74	32.0	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	2.40	1.50	3.60	158
10	4.18	30.9	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	2.48	1.50	6.34	157
11	4.62	29.9	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	2.56	1.50	6.09	159
12	5.06	29.0	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	2.65	1.50	5.84	159
13	5.52	41.2	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	1.86	1.50	3.65	159
14	5.96	40.3	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	1.92	1.50	3.42	159
15	7.04	36.8	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	2.09	1.50	3.23	159
16	7.70	34.5	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	2.22	1.50	3.89	159
17	8.36	32.5	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	2.36	1.50	3.61	159
18	9.02	30.1	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	2.51	1.50	4.46	218
19	9.68	27.7	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	2.67	1.50	4.21	157
20	10.34	25.7	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	2.84	1.50	3.92	157
21	11.06	23.5	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	3.03	1.50	3.64	157
22	11.78	21.4	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	3.23	1.50	3.36	157
23	12.52	19.0	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	3.45	1.50	3.07	157
24	13.28	16.8	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	3.69	1.50	2.78	157
25	14.06	14.5	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	3.95	1.50	2.48	157
26	14.84	12.0	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	4.23	1.50	2.17	157
27	15.64	9.9	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	4.54	1.50	1.86	157
28	16.44	7.9	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	4.88	1.50	1.55	157
29	17.24	5.9	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	5.25	1.50	1.24	157
30	18.04	3.9	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	5.65	1.50	0.93	157
31	18.84	1.9	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50	6.08	1.50	0.62	157
32	19.64	-0.1	0.99	0.99	76.7	134.3	65.6	1.50				

구조계산서 및 안전검토서

STRUCTURAL ANALYSIS REPORT
 Results for CONNECTION (seismic conditions)
 Live Load included in calculating Times

RESULTS FOR CONNECTION (seismic conditions)												
Live Load included in calculating terms												
#	Geogrid Depth, Lm [m]	Connection Location, Lm [m]	Reduction factor for connection loss, C _u	Reduction factor for connection loss, C _u	Available connection strength [kN]	Available connection strength [kN]	Seismic Strength [kN]	Seismic Strength [kN]	Seismic Strength [kN]	Seismic Strength [kN]	Product name	
1	0.22	53.3	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	1.61	1.30	1.38	1ST
2	0.66	51.1	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	1.65	1.20	1.41	1ST
3	1.10	49.9	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	1.69	1.10	1.45	1ST
4	1.54	48.6	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	1.74	1.10	1.48	1ST
5	1.98	47.4	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	1.78	1.10	1.52	1ST
6	2.42	46.1	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	1.83	1.10	1.56	1ST
7	2.86	44.9	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	1.88	1.10	1.61	1ST
8	3.30	43.6	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	1.94	1.10	1.66	1ST
9	3.74	42.4	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	1.99	1.10	1.70	1ST
10	4.18	41.2	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	2.06	1.10	1.76	1ST
11	4.62	39.9	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	2.12	1.10	1.81	1ST
12	5.06	38.6	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	2.18	1.10	1.86	1ST
13	5.50	37.4	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	2.24	1.10	1.91	1ST
14	5.94	36.1	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	2.30	1.10	1.96	1ST
15	6.38	34.9	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	2.36	1.10	2.01	1ST
16	6.82	33.6	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	2.42	1.10	2.06	1ST
17	7.26	32.4	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	2.48	1.10	2.11	1ST
18	7.70	31.1	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	2.54	1.10	2.16	1ST
19	8.14	29.9	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	2.60	1.10	2.21	1ST
20	8.58	28.6	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	2.66	1.10	2.26	1ST
21	9.02	27.4	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	2.72	1.10	2.31	1ST
22	9.46	26.1	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	2.78	1.10	2.36	1ST
23	9.90	24.9	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	2.84	1.10	2.41	1ST
24	10.34	23.6	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	2.90	1.10	2.46	1ST
25	10.78	22.4	0.90	0.72	76.7	107.4	65.6	1.30	2.96	1.10	2.51	1ST

상주-영천 고속도로 안전관리사업
 Copyright 1998-2018 ADAMA Engineering, Inc.
 Page 13 of 13
 License number: MS2W-342329

1. 개요

안전한 설계를 위해서는 원지 지반의 지반 공학적 특성을 충분히 고려하여 보강 방법을 계획하여야 한다. 그러나 설계단계에서 한정된 자료로부터 공사대상지역의 토질특성을 완전하게 파악한다는 것은 무리이므로 일반적으로 일반적인 가정치를 내포한 표준경사 기준에 의해 설계가 이루어지고 있는 실정이다. 본 검토는 상토부 보강토 용벽 안정성 해석을 실시하였다.

2. 안정해석

2.1 개요

한계평형법(Limit Equilibrium Method)은 활동면을 따라 파괴가 일어나려는 순간에 있는 토체의 안정성을 해석하는 것으로 본체를 단순화하기 위한 가정을 설정하며, 이 방법을 이용하면 간단한 정역학 이론으로 결과를 얻을 수 있게 된다. 한계평형 방법에서는 사면의 파괴는 토체가 파괴면을 따라 활동함으로써 발생한다고 생각하고 있으며, 파괴면의 형상을 임의로 가정할 수 있다.

이 방법은 절성토 사면의 안정해석에 널리 사용되고 있으며, 해석결과에 유용성과 신뢰성은 현재까지 축적된 경험을 통하여 잘 알려져 있다. 한계평형 이론에 의한 사면안정 해석방법은 Fellenius법, Bishop의 간접법, Janbu법, Spencer법 등 여러 기법이 있으며 그 정확성은 강도정수와 사면의 기하학적 조건의 정확도 및 각 해석방법 고유의 정밀도에 따라 좌우된다. 본 보고서에서는 사면안정해석시 한계평형 이론에 근거한 Bishop 방법을 이용하였으며, 해석에 사용된 프로그램은 Terrasol사에서 개발한 TALREN을 사용하였다. 이 프로그램은 PC-Stable의 기능을 향상시킨 한계평형 해석에 의한 사면안정 해석 프로그램이다.

2.2 허용 안전율의 기준

이론상으로는 산정된 안전율이 1보다 크면 적지만, 실제에 있어서는 안전율이 허용 안전율 이상 되어야 안전한 것으로 판정된다.

2.2.1 허용 안전율의 역할

(1) 자료의 불확실성에 대한 대비수단

① 강도정수의 불확실성 ② 파종의 불확실성 ③ 파괴모양의 불확실성

(2) 비탈면의 변형을 허용치 이내로 제한하는 기능

2.2.2 허용 안전율의 기준

여름안전율에 대한 설계기준은 절도, 비탈면, 대상지역과 공사내용에 따라 상이하거나 장기적인 안전율을 고려하여 건가시 FS=1.5, 지진시 FS=1.1을 적용하였다.

『건설공사 보강토 용벽 설계·시공 및 유지관리 지침서』(2013 국토해양부) 적용

① 적용 절성치

구 분	단위중량	점착력(c)	내부마찰각(φ)
보강토체	1.8	1.5	34
성 토 체	1.8	1.5	34
충 화 토	1.9	1.5	30

② 안정성검토에 적용된 기준안전율

구 분	건가시	지진시	비 고
기준안전율	1.50	1.10	

③ 해석 결과

○ 대표단면 1 : STA. 0+743.8



④ 결과 정리 및 분석

이상과 같이 본 검토에서 실시한 단면에 대한 안정해석 결과를 정리하면 다음과 같다.

구 분	해 석 결 과		비 고 (단 정)
	건가시 FS≥1.5	지진시 FS≥1.1	
대표단면 1 : STA. 7+720	1.53	1.37	0.8

위 표에서 보는 바와 같이 해석결과 검토 단면의 안전율이 최소기준안전율을 상회하는 안전한 상태로 평가되었다.

지표지질조사

제 3 장 지형 및 지질

3.3 지표지질조사 결과

지표지질조사에서는 연성 천단대 특성, 단층의 이동방향, 절리의 방향성, 절리군 배열 규칙적 특성 등 불연속면의 지질공학적 자료를 수집하였다.

지표지질조사는 대상 역기구간을 중점적으로 실시하였으며 지형도(1:5,000, 1:25,000), 지형도(1:50,000), 풍자, 지경해, Clinometer, Schmidt hammer, Profile gauge, 야경, 확대경 등을 사용하였다.

3.3.1 지표지질조사 내용

- 광역조사 : 본로암종, 선구조 등합지역, 단층 등 개괄적인 조사 수행.
- 세부조사 : 불연속면의 방향, 상태, 간격, 동화상태 등 광학적 조사.
- 조사항목 : 절리면의 경사각을 Clinometer를 이용하여 측정.

절리면의 경사각 ⇒ Clinometer를 이용하여 측정.

절리의 간격 ⇒ 절리간의 수직거리 측정.

절리의 연속성 ⇒ 절리의 연장된 길이 측정.

절리면의 거칠기 ⇒ Profilegauge로 측정, 절리면의 전단강도에 영향.

절리면의 강도 ⇒ Schmidt hammer로 측정.

절리면의 틈새 ⇒ 풍자, 버니어캘리퍼스, Crack gauge 등을 이용하여 측정.

절리의 충전물 ⇒ 충전물 종류에 따라 전단강도, 투수율, 변형률이 다함.

절리의 지하수 침출 상태 ⇒ 양반의 유출압력을 감시.


절리군의 수 ⇒ 양반에서 폐쇄되는 양 및 방향성의 안정성 결정.

동화상태 ⇒ 육안검찰로 양반 및 양반의 동화상태 파악

상주-영천 고속도로 건설공사 3공구


3.3.2 지표지질조사 결과

① Site-1 (STA. 0+100 좌 30m)

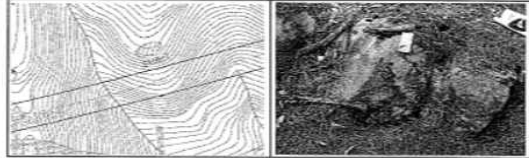

구 분	J1	J2	J3
경사/경사방향	54/008	85/070	73/018
절리간격(Spacing)	0.2~2.0m	0.2~2.0m	0.2~2.0m
연속성(Persistence)	1~3m	1~3m	<1m
거칠기(Roughness)	평활	약간거칠	평활
강도(Strength)	보통강함	보통강함	보통강함
틈새(Aperture)	0.1~1.0mm	0.1~1.0mm	0.1~1.0mm
충전물(Filling)	연약한 충전물 (<5mm) 모래	연약한 충전물 (<5mm) 모래	연약한 충전물 (<5mm) 모래
투수상태(Seepage)	습윤	습윤	습윤
양반특성	사암, 과상으로 분포		

② Site-2 (STA. 0+225 좌 30m)

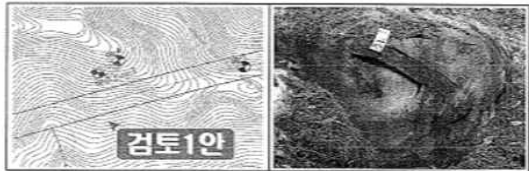

65

66

제 3 장 지형 및 지질

구 분	J1	J2	J3
경사/경사방향	43/003	48/024	72/028
절리간격(Spacing)	0.2~2.0m	0.0~2.0m	0.6~2.0m
연속성(Persistence)	1~3m	1~3m	<1m
거칠기(Roughness)	평활	평활	평활
강도(Strength)	보통강함~강함	보통강함~강함	보통강함~강함
틈새(Aperture)	0.1~1.0mm	0.1~1.0mm	0.1~1.0mm
충전물(Filling)	연약한 충전물 (<5mm) 모래	연약한 충전물 (<5mm) 모래	연약한 충전물 (<5mm) 모래
투수상태(Seepage)	습윤	습윤	습윤
양반특성	사암, 과상으로 분포		

③ Site-3 (STA. 0+400 우 15m)




구 분	J1	J2	J3
경사/경사방향	43/042	33/020	85/042
절리간격(Spacing)	0.6~2.0m	0.6~2.0m	0.6~2.0m
연속성(Persistence)	1~3m	1~3m	1~3m
거칠기(Roughness)	약간거칠	약간거칠	약간거칠
강도(Strength)	보통강함	보통강함	보통강함
틈새(Aperture)	0.1~5.0mm	0.1~5.0mm	0.1~5.0mm
충전물(Filling)	연약한 충전물 (<5mm) 모래	연약한 충전물 (<5mm) 모래	연약한 충전물 (<5mm) 모래
투수상태(Seepage)	습윤	습윤	습윤
양반특성	역암, 대리암, 분출물형		

67


상주-영천 고속도로 건설공사 3공구

④ Site-4 (STA. 1+120 좌 50m)

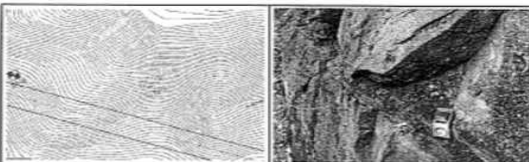

구 분	J1	J2	J3
경사/경사방향	90/078	68/114	85/022
절리간격(Spacing)	0.6~2.0m	0.6~2.0m	0.6~2.0m
연속성(Persistence)	1~3m	1~3m	1~3m
거칠기(Roughness)	약간거칠	약간거칠	약간거칠
강도(Strength)	보통강함~강함	보통강함~강함	보통강함~강함
틈새(Aperture)	0.1~5.0mm	0.1~5.0mm	0.1~5.0mm
충전물(Filling)	연약한 충전물 (<5mm) 모래	연약한 충전물 (<5mm) 모래	연약한 충전물 (<5mm) 모래
투수상태(Seepage)	습윤	습윤	습윤
양반특성	사암, 과상으로 분포, 주변 지역 대립암스 형성		

⑤ Site-5 (STA. 1+120 좌 50m)

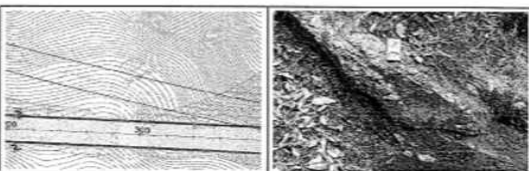

68

지표지질조사

제 3 장 지형 및 지질

구 분	J1	J2	J3
경사/경사방향	03°/60	57/254	80/290
봉리간격(Spacing)	0.2~2.0m	0.2~2.0m	0.2~2.0m
연속성(Persistence)	1~3m	1~3m	<1m
거칠기(Roughness)	약간거칠	약간거칠	약간거칠
강도(Strength)	약함~보통강함	약함~보통강함	약함~보통강함
틈새(Aperture)	0.1~5.0mm	0.1~5.0mm	0.1~5.0mm
충진물(Filling)	연약한 충진물 (<5mm) 모래	연약한 충진물 (<5mm) 모래	연약한 충진물 (<5mm) 모래
누수상태(Seepage)	습윤	습윤	습윤
일반특성	화강암, 계곡부 주변 지역으로 테일러스 함성		

1.2.2 시설물 점검이력

대상시설물은 2종 시설물로서 준공이후 기준에 따라 정기안전점검, 정밀안전점검, 성능평가를 지속적으로 실시해 왔으며, 2종 성능평가 1회, 정기안전점검 10회, 정밀안전점검 2회 등 총 13회의 점검을 실시한 것으로 이력사항은 다음과 같다.

【표 1.2.1】 점검이력사항

번호	기 간	구 분	주요 점검 결과	안전 등급
1	2017. 11. 13 ~ 2017. 12. 28	정기안전 점검	패널식옹벽1에 대한 점검결과, 주요 손상으로는 패널 전면부 파손이 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생된 손상부는 내구성 확보 차원의 보수가 필요하다.	양호
2	2018. 05. 28 ~ 2018. 06. 30	정기안전 점검	패널식옹벽1에 대한 점검결과, 주요 손상으로는 패널 전면부 파손이 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생된 손상부는 내구성 확보 차원의 보수가 필요하다.	양호
3	2018. 10. 23 ~ 2018. 12. 31	정기안전 점검	패널식옹벽1에 대한 점검결과, 주요 손상으로는 패널 전면부 파손이 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생된 손상부는 내구성 확보 차원의 보수가 필요하다.	양호
4	2019. 03. 18 ~ 2019. 05. 28	정기안전 점검	패널식옹벽1에 대한 점검결과, 주요 손상으로는 패널 전면부 파손이 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생된 손상부는 내구성 확보 차원의 보수가 필요하다.	양호
5	2019. 9. 16 ~ 2019. 12. 27	정밀안전 점검	· 패널식 옹벽 01의 전면부, 배수시설, 상부성토부, 기초부에는 구조적 결함이 없는 양호한 상태로 조사되었고, 사용성에 문제는 없는 상태로 주기적인 점검을 통한 신규손상의 발생확인 등에 대한 유지관리가 필요하다고 판단된다. · 측량결과, 초기점검 및 설계도서와 비교하여 검토한 결과, 미소한 차이가 확인되었으나, 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 침하, 전도, 활동 등이 발생하지 않은 상태로 판단된다. · 강도시험결과, 설계기준강도를 상회하는 양호한 상태로 확인되었다. · 대상 옹벽은 평가기준에 따른 결함지수는 0.00, 상태평가결과는 “A” 로 산정되었다. · 종합평가 결과, 대상시설물의 안전등급은 “A등급 : 문제점이 없는 최상의 상태” 으로 지정하였다.	A
6	2020. 05. 12 ~ 2020. 06. 30	정기안전 점검	패널식 옹벽 01의 전면부, 배수시설, 상부성토부, 기초부에는 구조적 결함이 없는 양호한 상태로 조사되었고, 사용성에 문제는 없는 상태로 확인되었다. 해당 구조물의 경우 주기적인 점검을 통한 신규손상의 발생확인 등에 대한 유지관리를 실시하여 현재 상태를 유지하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.	양호
7	2020. 08. 31 ~ 2020. 12. 31	정기안전 점검	패널식 옹벽 01의 조사결과 전면부, 배수시설, 상부성토부, 기초부에는 구조적 결함이 없는 양호한 상태로 조사되었고, 사용성에도 문제는 없는 상태로 확인되었다. 해당 구조물의 경우 주기적인 점검을 통한 신규손상의 발생확인 등에 대한 유지관리를 실시하여 현재 상태를 유지하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.	양호

【표 1.2.1】 점검이력사항(계속)

번호	기 간	구 분	주요 점검 결과	안전 등급
8	2020. 08. 31 ~ 2020. 12. 31	2중 성능평가	· 안전성능 평가는 외관상 관찰되는 시설물의 결함을 중심으로 조사·평가하였으며, 현장조사 및 분석 결과 중대결함은 관찰되지 않았고, 옹벽의 외관상태도 손상이 없는 양호한 상태로 조사됨. · 내구성능평가는 시간에 따라 변화하는 안전성능 저하에 영향을 미치는 요소에 대한 평가로서 본 콘크리트 옹벽의 열화진전평가 및 열화환경평가를 종합하여 분석한 결과, 평가결과 “A”로 평가됨. · 종합평가 결과, 외관상 결함, 손상 등의 요인에 대한 문제점이 없고 내구성능 저하 가능성이 낮으며 외부 환경조건 변화 등을 수용할 수 있는 성능 수준인 A(우수)등급으로 평가됨. · 본 보강토 옹벽의 성능목표 등급은 세부지침에 의거하여 옹벽의 일반적인 성능목표인 "B"등급으로 성능목표를 설정하였으며, 현재 성능은 목표성능을 상회하여 매우 만족하는 “A”등급 상태로 주기적인 점검 및 관리를 통한 평가저해 요소에 대한 관리가 이루어진다면 시설물의 안전 및 내구성에는 문제가 없을 것으로 판단됨.	A
9	2021. 03. 08 ~ 2021. 06. 07	정기안전 점검	패널식 옹벽 01의 조사결과 전면부, 배수시설, 상부성토부, 기초부에는 구조적 결함이 없는 양호한 상태로 조사되었고, 사용성에도 문제는 없는 상태로 확인되었다. 해당 구조물의 경우 주기적인 점검을 통한 신규손상의 발생확인 등에 대한 유지관리를 실시하여 현재 상태를 유지하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.	양호
10	2021. 08. 25 ~ 2021. 12. 10	정밀안전 점검	- 전면부 상태양호 - 기초부 상태양호 - 주변영향인자 상태양호	A
11	2022. 05. 16 ~ 2022. 06. 24	정기안전 점검	- 전반적으로 상태양호	양호
12	2022. 09. 19 ~ 2022. 11. 18	정기안전 점검	- 전반적으로 상태양호	양호
13	2023. 04. 03 ~ 2023. 06. 16	정기안전 점검	- 전반적으로 상태양호	양호

1.2.3 전차 정밀안전점검 실시결과(2021년12월)

가 외관조사결과

구분	정밀안전점검 결과	비고
결과요약	패널식 옹벽 01의 전면부, 배수시설, 상부성토부, 기초부에는 구조적 결함이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 사용성에 문제는 없는 상태이나 주기적인 점검을 통한 신규손상의 발생확인 등에 대한 유지관리가 필요하다고 판단된다.	

나 재료시험 결과

시험명	시험부위		시험 결과		비고
			측정결과	설계기준	
비파괴 강도 (MPa)	전면부	패널	30.1~37.4	30.0	■ 설계강도 이상(양호)
종합 평가	콘크리트 강도는 설계강도 이상으로 양호한 상태로 평가됨				

다 종합평가 및 안전등급 지정

구조물명	상태평가 결과		안전성평가 결과		종합평가 결과
	환산결함도점수	기준	S·F	기준	
패널식 옹벽 01	0.00	A	—	—	A
종합평가	- 외관조사 및 내구성조사에 의한 상태평가 결과는 문제점이 없는 최상의 상태인 “A” 로 평가됨 - 종합평가 결과, “A” 로 평가됨				

라 안전등급 지정

종합평가 결과에 따른 본 시설물의 안전등급은 『문제점이 없는 최상의 상태』인 “A등급” 으로 지정하였다.

마 보수·보강 방안 및 개략공사비

구분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
전면부	상태양호	—	—	—	—	—	—	—
배수시설	상태양호	—	—	—	—	—	—	—
상부성토부	상태양호	—	—	—	—	—	—	—
기초부	상태양호	—	—	—	—	—	—	—
개략공사비 (천원)	구 분	1순위		2순위		3순위		
	순공사비	0		0		0		
	재경비 (순공사비의 50%)	0		0		0		
	합계	0		0		0		
개략공사비 총계(천원)		0						

주1) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음.

주2) 0.3mm미만 균열보수는 손상물량(m)×0.25(m)를 하여 면적(m²)으로 산출하였음.

바 종합결론

- 대상 시설물에 대한 정밀안전점검 결과, 전면부, 배수시설, 상부성토부, 기초부에는 구조적 결함이 없는 양호한 상태로 조사되었고, 사용성에 문제는 없는 상태로 주기적인 점검을 통한 신규손상의 발생 등에 대한 유지관리가 필요하다고 판단된다.

1.2.4 2종 성능평가 실시결과(2020년 12월, ㈜명성엔지니어링)

가. 안전성능평가 결과

안전성능 평가 결과 산정표			
시설물명	패널식 옹벽 01		
평가 구분	결합지수	평가 결과	비 고
상태안전성능	0.00	A	—
구조안전성능	0.14	A	—
안전성능 결과	○ 상태안전성능과 구조안전성능 등급 중 최소등급 선택. ○ 안전성능평가 결과 : A등급		

나. 내구성능평가 결과

평가항목		등급	등급 점수	비고
열화 진전 평가	탄산화 깊이	—	—	—
	피복(표면부) 콘크리트 품질	A	0.08	—
	염화물 침투량 평가	—	—	—
열화 환경 평가	제설제 염해환경	A	0.08	—
	비래염분 염해환경	A	0.08	—
	동해환경	A	0.08	—
결합도 지수				0.08
등 급				A

다. 종합평가 결과

시설물의 종합평가 결과 산정표				
시설물명	패널식 옹벽 01		분류	상주영천고속도로
평가 구분	성능평가 지수	평가 결과	성능간가중치(Wn)	비 고
안전성능평가	Ps=0.140	A	0.8	—
내구성능평가	Pd=0.080	A	0.2	—
종합평가 결과	○ 사면의 종합평가 지수(P) $= \sum(\text{성능평가지수}(pn) \times \text{성능간 가중치}(Wn))$ $= (0.140 \times 0.8) + (0.080 \times 0.2) = 0.128$ ○ 종합평가 결과 : A등급			

라. 종합결론

본 절토사면의 성능평가 결과, 성능목표인 "B등급" 이상인 "A등급" 인 상태로 주기적인 점검 및 관리를 통한 평가저해요소에 대한 관리가 이루어진다면 시설물의 안전 및 내구성에는 문제가 없을 것으로 판단된다.

1.2.5 수집자료 검토결과 및 점검방향 설정

구 분	내 용	비고
설계도서	○현장조사 시 부재치수를 실측하여 구조물도와 비교·검토 후 치수가 상이할 경우 설계도서 재작성 하고, 실측치와 동일 시 구조물도를 기준을 과업을 진행토록 함	
시설물관리대장	○관리대장의 내용과 설계도서를 비교 검토한 결과, 상이한 내용은 없으며, 정밀한 현장조사를 실시하여 향후 유지관리를 위한 사항들을 보고서에 수록함	
시공관련자료	○안전, 품질, 공정 및 변경등에 관한 검토를 통해 합당한 공사가 시행 된 것으로 확인되었고, 안전점검 기록 및 현장시험을 통해 품질의 현 상태를 분석하고 확인함	
안전점검 및 정밀안전진단자료	○점검이력을 검토한 결과, 시설물의 손상 및 상태가 확인되었고, 기존 점검 결과를 비교·검토하여 추가 손상 확인, 보수여부 재확인 후 대책방안을 검토함	
보수보강자료	○일괄보수 보다는 하자보수를 통하여 단계적인 예방 보수가 시행되고 있고, 기 보수부 상태를 확인하여 재손상 발생여부를 확인함	
중 점 관리사항	○외관조사결과 전회 정밀안전점검에 손상이 조사되지 않아, 금회 점검에서 신규손상 발생 여부에 대하여 중점조사 및 점검 방향으로 한다.	
시설물 특이사항	○중대결함 : 없음 ○구조가 변경(하중변화, 단면변화)된 경우 : 없음	
점검주기	○점검일 현재 성능평가 총1회, 정밀안전점검은 총2회, 정기점검은 총10회를 실시하였으며, 전반적으로 점검 시기는 적정하게 이루어지고 있는 것으로 조사됨.	

1.2.6 시설물 보수 이력

【표 1.2.2】 보수이력사항

NO	보수위치	내용	기간	공사비	시공자	비고
1	—	—	—	—	—	

1.2.7 시설물의 내진설계 여부 확인

【표 1.2.3】 내진설계 여부 확인

검토대상 부재	설계적용여부	결과	검토결과 요약
해당사항 없음	적용		

1.2.8 시설물의 용도변경 여부 확인

FMS(시설물정보종합관리시스템) 상에 용도변경 이력은 없는 것으로 확인되었다.

1.3 현장조사 및 시험

1.3.1 현황 및 구간분할

본 과업대상 시설물은 경상북도 구미시 도개면 다곡리에 위치하고 있으며, 옹벽의 상단부는 상주영천고속도로 본선이 있으며, 하부로는 농경지 등이 접하고 있는 상태이다. 선형은 블록형태 시공의 직선형을 가지며, 높이는 2.0~19.0m를 보이며, 총 연장은 496.0m의 규모를 가지는 보강토 옹벽이다. 현장조사를 위한 실측조사 결과 시설물관리대장상(L=496.0m, L=19.0m)의 제원과 미소한 차이가 있는 것으로 분석되었다. 대상시설물에 대한 자료수집 및 현장조사결과를 통해 확인된 일반현황 및 특성, 분류 및 구간분할 결과는 다음과 같다.

가. 일반현황 조사결과

【표 1.3.1】 일반현황 조사결과

조사일자	2023. 10. 12.		조 사 자	이 상 훈
일 기	맑음		시설물번호	RW2017-0000080
시설물위치	행정구역	경상북도 구미시 도개면 다곡리		
	위치좌표	시점 : 36° 27' 54.0" 128° 40' 39.4"		
		종점 : 36° 27' 39.2" 128° 40' 78.2"		
노선명(이정)	고속국도 301호선 20.694~21.190km			
제 원	옹벽형식	보강토	옹벽재료	패널식
	연 장	496.0m	지면노출 높 이	19.0m
	보 강 재 길 이	-	저 판 폭 길 이	-
관리주체	상주영천고속도로(주)		관리주체구분	민간
주변환경	옹벽상부	상주영천고속도로 본선		
	옹벽하부	농경지		
시공현황	준공년도	2017년 06월 27일	시 공 자	(주)한화건설, (주)삼호
	부대시설	-		
비 고				

나. 옹벽 구간분할 결과

금회 정밀안전점검시 수행한 현장조사에서 구간분할은 세부지침의 기준으로 20m간격을 두고 구간분할을 실시하였다. 총 25개 구간(S1~S25)으로 구분하고 세부사항은 아래와 같다.

【표 1.3.2】 일반현황 조사결과

Span	구 간	누계 (m)	최고높이 (m)	Span	구 간	누계 (m)	최고높이 (m)
1	시점~20.0m	20.0	4.2	14	260.0~280.0m	280.0	12.1
2	20.0~40.0m	40.0	4.5	15	280.0~300.0m	300.0	13.7
3	40.0~60.0m	60.0	4.6	16	300.0~320.0m	320.0	13.5
4	60.0~80.0m	80.0	5.8	17	320.0~340.0m	340.0	11.8
5	80.0~100.0m	100.0	7.0	18	340.0~360.0m	360.0	12.0
6	100.0~120.0m	120.0	18.2	19	360.0~380.0m	380.0	12.0
7	120.0~140.0m	140.0	19.0	20	380.0~400.0m	400.0	9.0
8	140.0~160.0m	160.0	19.0	21	400.0~420.0m	420.0	11.5
9	160.0~180.0m	180.0	13.2	22	420.0~440.0m	440.0	11.2
10	180.0~200.0m	200.0	6.0	23	440.0~460.0m	460.0	9.2
11	200.0~220.0m	220.0	7.0	24	460.0~480.0m	480.0	7.8
12	220.0~240.0m	240.0	8.8	25	480.0~496.0m	496.0	7.4
13	240.0~260.0m	260.0	11.8	—	—	—	—

	
측점분할 작업사진	측점분할 작업사진

주1) 88.0~180.0m, 250.0~496.0m 구간은 2단임

1.3.2 부재별 외관조사 결과

가. 지반, 기초부

1) 현황

본 옹벽은 포장(콘크리트), 비포장이 혼합된 상태로 세굴, 침하, 유실, 옹벽밀립 등에 대해 면밀한 조사를 실시하였으며, 주요 손상 및 조사결과는 다음과 같다.



【그림 1.3.1】 지반, 기초부 전경

2) 조사결과

- 조사결과, 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 조사되었다.


【표 1.3.3】 지반, 기초부 손상현황

구분	상태양호	
S1	—	—
S2	—	—
S3	—	—
S4	—	—
S5	—	—
S6	—	—
S7	—	—
S8	—	—
S9	—	—
S10	—	—
S11	—	—
S12	—	—
S13	—	—
S14	—	—
S15	—	—

【표 1.3.3】 지반, 기초부 손상현황(계속)

구분	상태양호	
S16	—	—
S17	—	—
S18	—	—
S19	—	—
S20	—	—
S21	—	—
S22	—	—
S23	—	—
S24	—	—
S25	—	—
합계	—	—

			
현 황	• 상태양호	현 황	• 상태양호
원 인	• —	원 인	• —
대 책	• —	대 책	• —
			
현 황	• 상태양호	현 황	• 상태양호
원 인	• —	원 인	• —
대 책	• —	대 책	• —

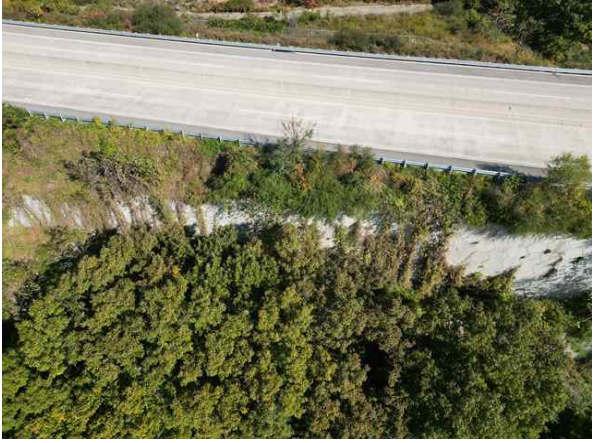			
현 황	• 상태양호	현 황	• 상태양호
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -

3) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

- 전회(2021) 정밀안전점검의 자료 확인결과 손상이 없는 상태로 확인되었고, 금회(2023년) 정밀안전점검에서 추가적인 신규 손상 등은 조사되지 않았다.

【표 1.3.4】 지반, 기초부 기 정밀안전점검과의 결과 비교

구분	손상 내용	단 위	전회(2021년)		금회(2023년)		증·감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
지반, 기초부	상태양호	-	-	-	-	-	-	변동없음

4) 검토의견

- 전회(2021년) 정밀안전점검의 자료 확인결과 손상이 없는 상태로 확인되었고, 금회(2023년) 정밀안전점검 조사결과, 점검 당시에 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 신규 손상 등은 조사되지 않았으나 주기적인 점검을 통하여 지반, 기초부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.

나. 전면부

1) 현황

패널식 보강토옹벽으로 패널의 파손 및 손상, 균열, 유실, 이격 등에 대해 면밀한 조사를 실시하였다. 보강토 옹벽은 2단으로 구성되어 있고, 시공이음부 및 이질재접합부(콘크리트)는 없는 단일 구조체로 연속화되어 시공되어 있는 상태이며, 주요 손상 및 조사결과는 다음과 같다.



【그림 1.3.2】 전면부 전경

2) 조사결과

- 조사결과, 전면부 패널은 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 구조적인 손상결함 또한 발생하지 않은 것으로 확인되었다.


【표 1.3.5】 전면부 손상현황

구분	상태양호	
S1	—	—
S2	—	—
S3	—	—
S4	—	—
S5	—	—
S6	—	—
S7	—	—
S8	—	—
S9	—	—
S10	—	—
S11	—	—
S12	—	—
S13	—	—
S14	—	—
S15	—	—

【표 1.3.5】 전면부 손상현황(계속)

구분	상태양호	
S16	—	—
S17	—	—
S18	—	—
S19	—	—
S20	—	—
S21	—	—
S22	—	—
S23	—	—
S24	—	—
S25	—	—
합계	—	—

			
현 황	• 상태양호	현 황	• 상태양호
원 인	• —	원 인	• —
대 책	• —	대 책	• —
			
현 황	• 상태양호	현 황	• 상태양호
원 인	• —	원 인	• —
대 책	• —	대 책	• —

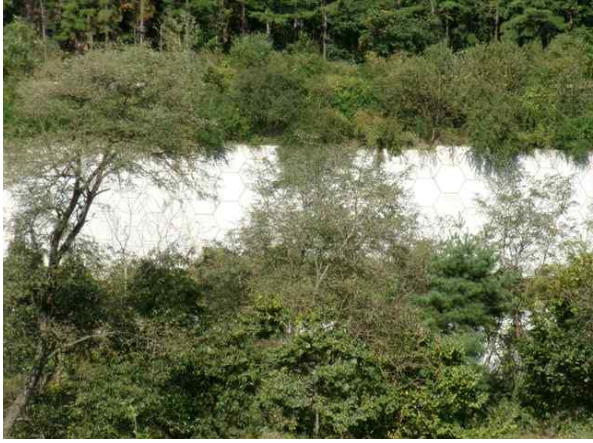			
현 황	• 상태양호	현 황	• 상태양호
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -

3) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

- 전회(2021) 정밀안전점검의 자료 확인결과 손상이 없는 상태로 확인되었고, 금회(2023년) 정밀안전점검에서 추가적인 신규 손상 등은 조사되지 않았다.

【표 1.3.6】 전면부 기 정밀안전점검과의 결과 비교

구분	손상 내용	단 위	전회(2021년)		금회(2023년)		증·감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
전면부	상태양호	-	-	-	-	-	-	변동없음

4) 검토의견

- 전회(2021년) 정밀안전점검의 자료 확인결과 손상이 없는 상태로 확인되었고, 금회(2023년) 정밀안전점검 조사결과, 조사 당시에 전면부 패널은 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 구조적인 손상결함 또한 발생하지 않은 것으로 확인되었으나 주기적인 점검을 통하여 전면부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.

다. 주변영향인자(배수시설 및 사면상태)

1) 현황

보강토 옹벽 내의 배수시설을 확인한 결과, 옹벽 상단, 하단부에는 배수로(측구)가 설치되어 있으며, 상단(2단)의 토공 경사면에서 배출되는 지표수 등을 원활하게 배수토록 설치되어 있는 상태이다. 상단의 배수로는 옹벽의 시점 및 종점부의 측구로 시공되어 있는 상태이다. 본 패널식 옹벽 상단부는 토공의 성토사면으로 이루어져 있으며, 급격한 사면구배의 변화 및 사면손상 등은 없는 것으로 조사되었다.



【그림 1.3.3】 주변영향인자 전경

2) 조사결과

- 외관조사 결과, 옹벽 상부 배수로(측구)에 별도의 손상은 조사되지 않았으며, 상부 성토부, 도로 포장부에도 성토부 내의 침식, 유실 등의 손상이 없는 상태로 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 조사되었다.

【표 1.3.7】 주변영향인자 손상현황

구분	상태양호	
S1	—	—
S2	—	—
S3	—	—
S4	—	—
S5	—	—
S6	—	—
S7	—	—
S8	—	—
S9	—	—
S10	—	—
S11	—	—

【표 1.3.7】 주변영향인자 손상현황(계속)

구분	상태양호	
S12	—	—
S13	—	—
S14	—	—
S15	—	—
S16	—	—
S17	—	—
S18	—	—
S19	—	—
S20	—	—
S21	—	—
S22	—	—
S23	—	—
S24	—	—
S25	—	—
합계	—	—



현 황	• 상부 도로 상태양호
원 인	• —
대 책	• —



현 황	• 상부 도로 상태양호
원 인	• —
대 책	• —



현 황	• 배수시설 상태현황
원 인	• —
대 책	• —



현 황	• 배수시설 상태현황
원 인	• —
대 책	• —

			
현 황	• 상부 성토부 상태양호	현 황	• 상부 성토부 상태양호
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -

3) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

- 전회(2021) 정밀안전점검의 자료 확인결과 손상이 없는 상태로 확인되었고, 금회(2023년) 정밀안전점검에서 추가적인 신규 손상 등은 조사되지 않았다.

【표 1.3.8】 주변영향인자(배수시설 및 사면상태) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

구분	손상 내용	단 위	전회(2021년)		금회(2023년)		증·감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
주변영향인자 (배수시설 및 사면상태)	상태양호	-	-	-	-	-	-	변동없음

4) 검토의견

- 전회(2021년) 정밀안전점검의 자료 확인결과 손상이 없는 상태로 확인되었고, 금회(2023년) 정밀안전점검 조사결과, 옹벽 상부 배수로(측구)에 별도의 손상은 조사되지 않았으나, 상부 배수로 설치부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하고, 상부 성토부, 도로 포장부에도 성토부 내의 침식, 유실 등의 손상이 없는 상태로 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 조사되었으나 주기적인 점검을 통하여 전면부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.

라. 공중이 이용하는 부위

공중이 이용하는 부위는 추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개가 있다.

1) 추락방지시설

공중이 이용하는 부위 중 추락방지시설은 미설치된 상태이다.

2) 도로포장

공중이 이용하는 부위 중 도로포장은 “현장조사 결과 - 지반, 기초부, 주변영향인자”에 기입된 사항으로 대체하였다.

3) 도로부 신축이음부

공중이 이용하는 부위 중 도로부 신축이음부는 미설치된 상태이다.

4) 환기구 등의 덮개

공중이 이용하는 부위 중 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.

1.3.3 현장조사 결과 요약

가. 결과요약

【표 1.3.9】외관조사 결과 요약

구 분	점검 결과	보수·보강 방안
전면부	상태양호	—
주변영향인자	상태양호	—
기초부의 세굴	상태양호	—
결과요약	- 패널식 옹벽 01의 전면부는 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 사용성에 문제는 없는 상태로 주기적인 점검을 통한 신규손상의 발생확인 등에 대한 유지관리가 필요하다고 판단된다. - 주변영향인자(사면부, 배수시설)에 옹벽 상부 배수로(측구)에 별도의 손상은 조사되지 않았으나, 상부 배수로 설치부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하고, 상부 성토부, 도로 포장부에도 성토부 내의 침식, 유실 등의 손상이 없는 상태로 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 조사되었으나 주기적인 점검을 통하여 전면부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다. - 지반, 기초부의 경우 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결합 및 세굴이 없는 양호한 상태로 신규 손상 등은 조사되지 않았으나 주기적인 점검을 통하여 지반, 기초부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.	

【표 1.3.10】손상내용 총괄표

구 분	손상 내용	단위	물량	개소	비고
전면부	상태양호	—	—	—	
배수시설	상태양호	—	—	—	
상부성토부	상태양호	—	—	—	
기초부	상태양호	—	—	—	

나. 기 정밀안전점검과의 비교

본 시설물의 전차 점검과 금회 점검결과의 비교를 실시한 결과 별도의 손상발생은 없는 것으로 확인되었다.

【표 1.3.11】전차대비 손상수량 증감표

구 분	손상 내용	단위	전회(2021)	금회(2023)	증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	물량		
전면부	상태양호	—	—	—	—	변동없음
배수시설	상태양호	—	—	—	—	변동없음
상부성토부	상태양호	—	—	—	—	변동없음
기초부	상태양호	—	—	—	—	변동없음

1.3.4 측량

가. 개요

금회(2021년) 정밀안전점검 대상시설물(패널식 옹벽 01)은 광파기, 클리노미터, 경사계 등을 이용하여 선형 및 수준측량, 경사도를 측정을 하였으며, 전차 정밀안전점검의 측정된 값과 금회 정밀안전점검의 측정값을 비교 검토하여 침하 및 활동에 대해 검토하였다.



【그림 1.3.4】 측량작업 전경

나. 경사도 측정결과

측량결과 값에 미소한 차이가 확인되었으며, 이는 측량기기 오차, 측량기기 사용 종류의 차이와 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 검토한 결과 침하, 전도, 활동에 의한 문제는 없는 것으로 검토되었고, 전회 점검과의 비교값 또한 측정 위치에 의한 차이는 있지만 사용성에 영향을 미칠만한 차이는 아닌 것으로 확인되었다.

【표 1.3.12】 금회 경사도 측정결과

구분	측정위치 (m)	측정경사량		설계경사량		계획선형오차		안전 등급	설계값 대비
		경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)		
1	19m	89.90	0.17	90.00	0.00	-0.10	0.17	a	배면
2	39m	89.80	0.35	90.00	0.00	-0.20	0.35	a	배면
3	55m	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	a	-
4	79m	89.70	0.52	90.00	0.00	-0.30	0.52	a	배면
5	96m	89.80	0.35	90.00	0.00	-0.20	0.35	a	배면
6	113m	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	a	-
7	137m	89.90	0.17	90.00	0.00	-0.10	0.17	a	배면
8	155m	89.80	0.35	90.00	0.00	-0.20	0.35	a	배면
9	173m	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	a	-

※ 주) 측정값의 (+)부호는 옹벽 전면부측 기울기, (-)값은 옹벽 배면부측 기울기를 의미함

【표 1.3.12】 금회 경사도 측정결과(계속)

구 분	측정위치 (m)	측정경사량		설계경사량		계획선형오차		안전 등급	설계값 대비
		경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)		
10	199m	89.90	0.17	90.00	0.00	-0.10	0.17	a	배면
11	215m	89.80	0.35	90.00	0.00	-0.20	0.35	a	배면
12	237m	89.90	0.17	90.00	0.00	-0.10	0.17	a	배면
13	259m	89.80	0.35	90.00	0.00	-0.20	0.35	a	배면
14	279m	89.90	0.17	90.00	0.00	-0.10	0.17	a	배면
15	291m	89.90	0.17	90.00	0.00	-0.10	0.17	a	배면
16	316m	89.80	0.35	90.00	0.00	-0.20	0.35	a	배면
17	337m	89.70	0.52	90.00	0.00	-0.30	0.52	a	배면
18	359m	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	a	-
19	379m	89.80	0.35	90.00	0.00	-0.20	0.35	a	배면
20	399m	89.80	0.35	90.00	0.00	-0.20	0.35	a	배면
21	418m	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	a	-
22	439m	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	a	-
23	456m	89.70	0.52	90.00	0.00	-0.30	0.52	a	배면
24	479m	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	a	-
25	496m	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	a	-

※ 주) 측정값의 (+)부호는 옹벽 전면부측 기울기, (-)값은 옹벽 배면부측 기울기를 의미함

【표 1.3.13】 경사도 기 정밀안전점검과의 결과 비교

구 분	측정위치 (m)	전회(2021년) 측정경사량		금회(2023년) 설계경사량		측정결과 비교		전회 점검 대비
		경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)	
1	S1	-	-	89.90	0.17	-	-	-
2	S2	-	-	89.80	0.35	-	-	-
3	S3	-	-	90.00	0.00	-	-	-
4	S4	-	-	89.70	0.52	-	-	-
5	S5	-	-	89.80	0.35	-	-	-
6	S6	-	-	90.00	0.00	-	-	-
7	S7	-	-	89.90	0.17	-	-	-
8	S8	89.80	0.35	89.80	0.35	0.00	0.00	-
9	S9	-	-	90.00	0.00	-	-	-
10	S10	-	-	90.00	0.00	-	-	-
11	S11	-	-	90.00	0.00	-	-	-
12	S12	89.30	1.22	90.00	0.00	0.60	1.05	전면
13	S13	-	-	90.00	0.00	-	-	-
14	S14	89.80	0.35	90.00	0.00	0.10	0.17	전면
15	S15	-	-	90.00	0.00	-	-	-
16	S16	89.70	0.52	90.00	0.00	0.10	0.17	전면
17	S17	-	-	90.00	0.00	-	-	-
18	S18	-	-	90.00	0.00	-	-	-
19	S19	-	-	90.00	0.00	-	-	-
20	S20	-	-	90.00	0.00	-	-	-
21	S21	-	-	90.00	0.00	-	-	-
22	S22	-	-	90.00	0.00	-	-	-
23	S23	-	-	90.00	0.00	-	-	-
24	S24	-	-	90.00	0.00	-	-	-
25	S25	-	-	90.00	0.00	-	-	-

※ 주) 측정값의 (+)부호는 옹벽 전면부측 기울기, (-)값은 옹벽 배면부측 기울기를 의미함

다. 선형 및 수준 측량결과


전회(2021년) 정밀안전점검과 비교하여 검토한 결과, 측량결과 값에 미소한 차이가 확인되었으며, 이는 측량기기 오차, 측량기기 사용 종류의 차이와 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 전회 점검의 선형 및 수준측량 측정값을 금회 측량값과 대조하여 검토한 결과 침하, 전도, 활동에 의한 문제는 없는 것으로 검토되었다.

【표 1.3.14】 선형 및 수준측량 결과


측정위치	X	Y	Z
(1)	408740.07	146435.13	173.826
(2)	408714.54	146511.06	174.515
(3)	408688.35	146565.05	175.270
(4)	408680.06	146583.27	175.513
(5)	408662.32	146619.13	176.675
(6)	408644.12	146654.79	177.678
(7)	408619.49	146709.50	178.890
(8)	408594.49	146764.04	179.520
(9)	408577.59	146800.30	180.684
(10)	408552.60	146854.85	180.877
(11)	408537.94	146887.50	181.231

【표 1.3.15】 선형 및 수준측량 결과 비교

측정위치	2021년 정밀안전점검			측정위치	2023년 정밀안전점검		
	X	Y	Z		X	Y	Z
①	408740.07	146435.13	173.826	①	408740.07	146435.13	173.826
②	408714.08	146512.10	174.513	②	408714.54	146511.06	174.515
③	408688.91	146564.32	175.276	③	408688.35	146565.05	175.270
④	408683.82	146574.92	175.495	④	408680.06	146583.27	175.513
⑤	408664.57	146614.70	176.667	⑤	408662.32	146619.13	176.675
⑥	408642.90	146656.12	177.678	⑥	408644.12	146654.79	177.678
⑦	408619.14	146710.76	178.897	⑦	408619.49	146709.50	178.890
⑧	408596.05	146761.16	179.523	⑧	408594.49	146764.04	179.520
⑨	408574.47	146807.42	180.674	⑨	408577.59	146800.30	180.684
⑩	408556.15	146847.40	180.876	⑩	408552.60	146854.85	180.877
⑪	408537.72	146888.42	181.231	⑪	408537.94	146887.50	181.231

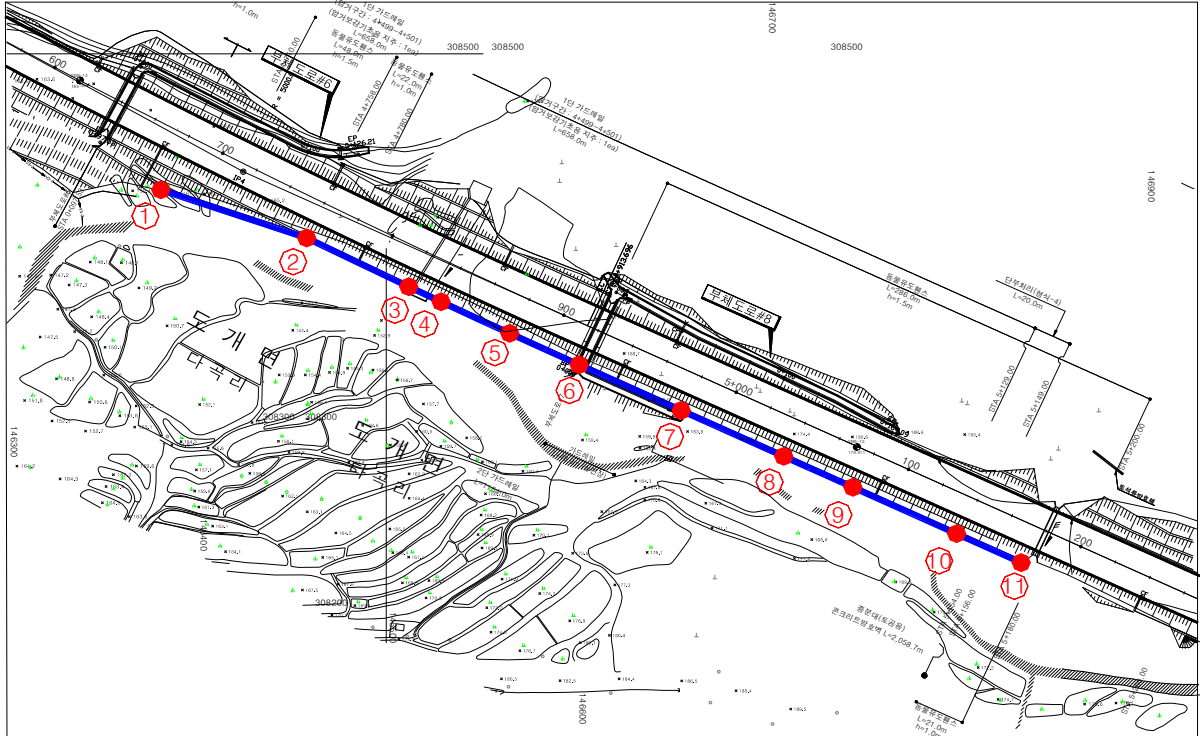

[선형측량 결과]

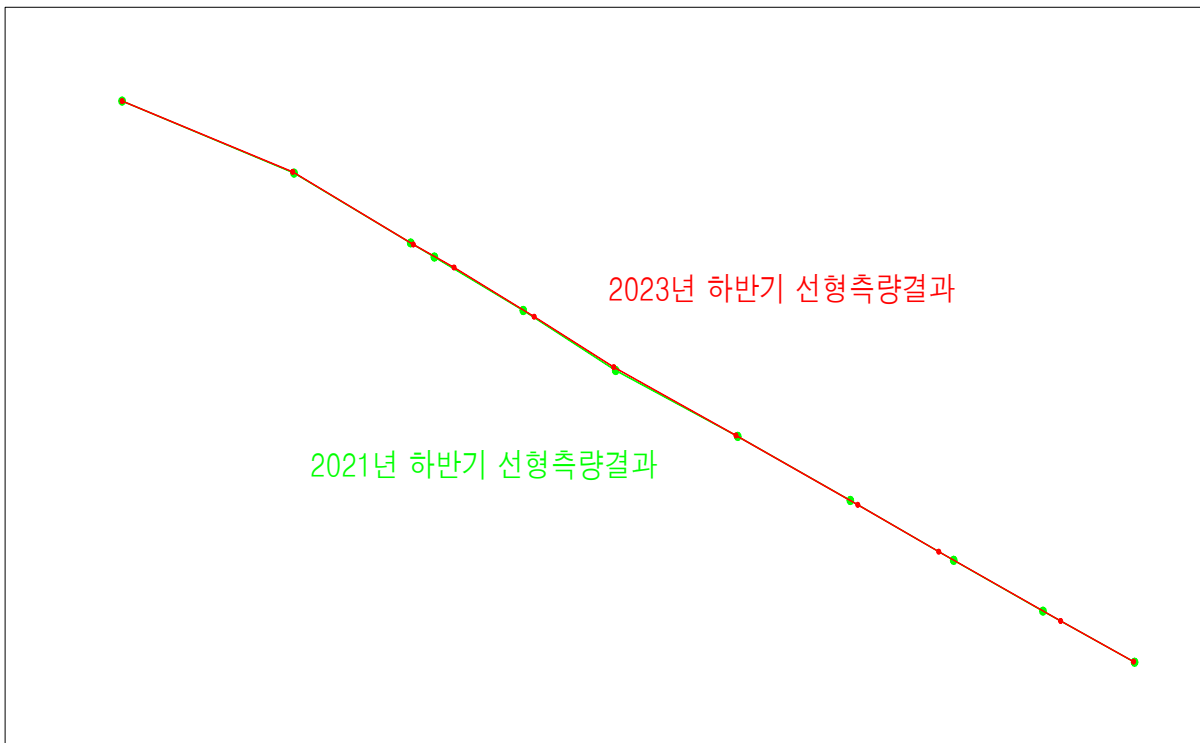

[선형측량 결과 비교]

【그림 1.3.5】 선형측량 결과 및 비교

1.3.5 콘크리트 강도 시험

가. 재료시험 개요

본 용역에서는 대상 구조물의 재료시험은 콘크리트부재(패널)에 대해 콘크리트 압축강도를 파악하기 위하여 반발경도시험으로 시행하였으며, 콘크리트의 품질 및 내구성을 평가하였다.




【그림 1.3.6】 슈미트해머를 이용한 반발경도시험 전경

나. 시험결과

본 보강토옹벽은 재료시험으로 전면부 패널에 반발경도를 실시하였으나 “시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침, 옹벽편(2022.12, 국토안전관리원)”에 보강토옹벽에 대한 별도의 재료시험 수량은 규정되어 있지 않는 관계로 콘크리트옹벽의 반발경도 기준 수량을 적용하여 10개소에서 반발경도시험을 실시하였고, 그 결과값은 다음과 같다. 설계자료에 기준강도자료가 없는 상태로, 인근 공구의 동일한 제품의 패널식 보강토옹벽의 설계기준강도를 참조하여 결과를 작성하였다.

【표 1.3.16】 반발경도시험 결과

측 정 위 치		반발경도 (Ro)	압축강도(MPa)		재령 계수(α)	강도비(%)		설계기준 강도(MPa)
			과학기술부	권영웅외		과학기술부	권영웅외	
전 면 부	S1	39.5	30.5	33.3	0.64	101.7	111.0	30.0
	S3	40.3	31.3	34.6	0.64	104.3	115.3	
	S4	41.1	32.1	35.8	0.64	107.0	119.3	
	S7	40.4	31.4	34.7	0.64	104.7	115.7	
	S9	39.9	31.0	34.1	0.64	103.3	113.7	
	S10	39.9	31.0	34.1	0.64	103.3	113.7	
	S13	40.3	31.3	34.6	0.64	104.3	115.3	
	S14	40.2	31.2	34.4	0.64	104.0	114.7	
	S18	40.9	31.9	35.4	0.64	106.3	118.0	
	S23	41.8	32.8	36.8	0.64	109.3	122.7	

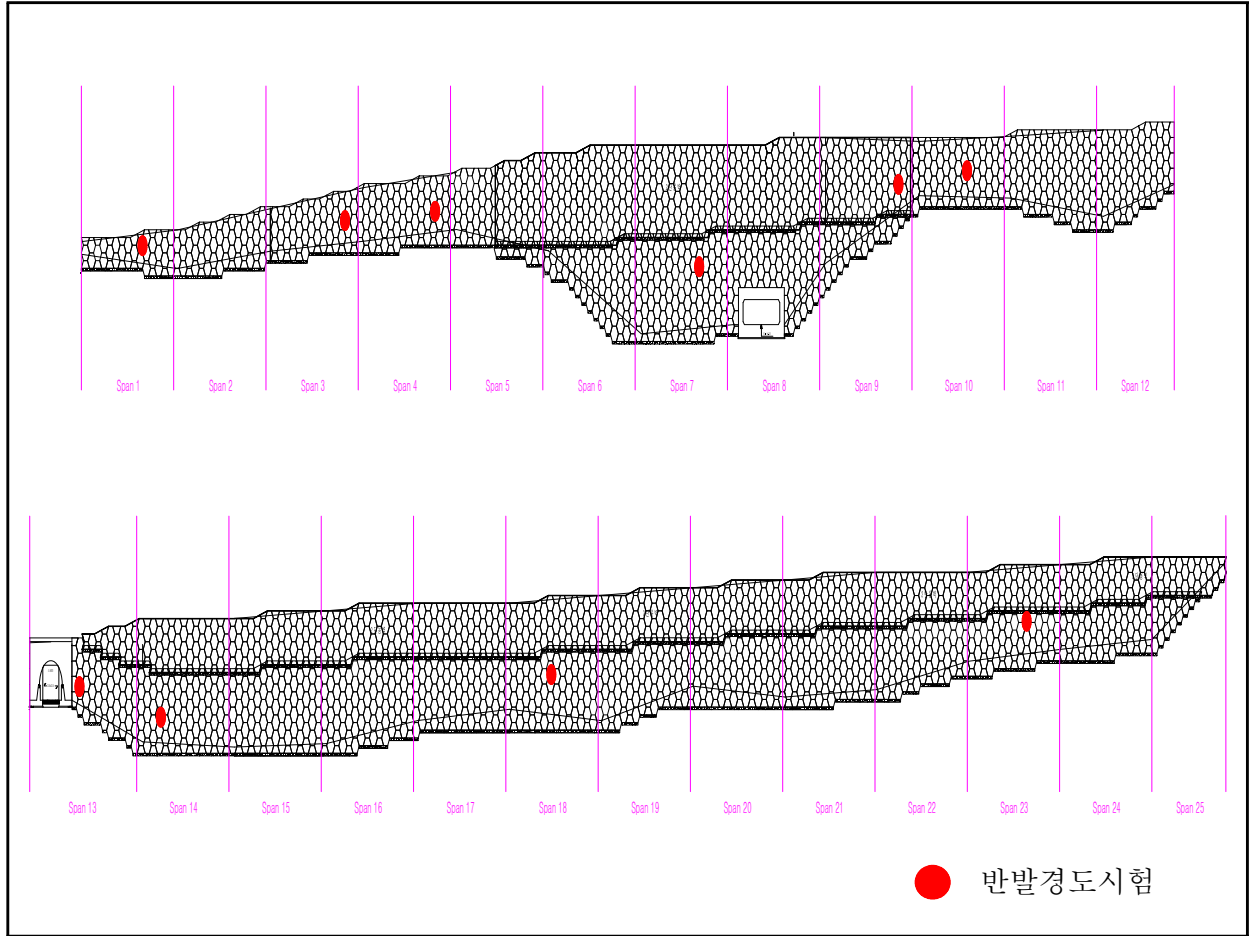

【그림 1.3.7】 콘크리트 내구성조사 위치도

다. 기 정밀안전점검과의 비교분석

금회(2023년) 정밀안전점검을 실시하면서 전면 패널부에 대한 반발경도시험을 실시한 결과, 시험시 전개소에서 설계기준강도 100%이상의 강도비를 보이고 있어 콘크리트 강도는 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 판단된다. 또한 전회(2021년) 정밀안전점검에서 실시한 강도 값과 비교하여 전면 패널의 강도저하 등 별다른 문제점은 없는 것으로 확인되었다.

【표 1.3.17】 기 정밀안전점검과의 결과 비교

구 분		압축강도 (MPa)	강도비(%)	설계기준강도 (MPa)	평가 결과	비고
전면부 (패널)	전회점검(2021년)	30.1~37.4	100.3~124.7	30.0MPa	양호	
	금회점검(2023년)	30.5~36.8	101.7~122.7			

1.4 상태평가

1.4.1 구간분할

금회 구간분할을 기준으로 20m를 1구간으로 구분하여 분할하였고, 대상 시설물의 조사결과 및 현황을 토대로 “시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침, 옹벽편(2022.12, 국토안전관리원)”의 기준에 따라 상태평가기준을 적용하였다.

1.4.2 상태평가 결과 산정

【표 1.4.1】 상태평가 결과 산정

SPAN NO.	침하	계획 선형 오차	활동	전면부 진행성 배부름	파손 손상 및 균열	유 실	이 격	세 굴	주변영향인자				결합 점수 합계	평가 단위 결합 지수	평가 단위 평가 등급
									배수 시설	사면조사					
										사면 구매	낙석 흔적	침출 수			
S1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
평균	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	a
									상태평가 결과				A		

1.4.3 상태평가 결과

상태평가 결과, 평가기준에 따른 결함지수는 0.00로서 평가결과는 “A”로 산정되었다.

1.4.4 공중이 이용하는 부위 상태평가

① 추락방지시설

미설치된 상태로 평가불가.

기준	상태기준 설명
a	○손상 및 결함 등이 없는 최상의 상태
b	○추락방지시설에 경미한 결함 및 파손이 발생하였으나, 기능에는 문제가 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정해야 하는 상태
c	○추락방지시설에 결함 및 파손으로 인하여 기능에 일부 문제가 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○고정부 및 연결부 파손 등으로 인해 추락방지시설의 전도 및 이탈이 발생 할 수 있어 즉각적인 보수·보강이 필요한 상태
e	○추락방지시설의 전반적 기능저하로 사용자의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지해야 하는 상태

② 도로포장

최상의 상태로 “a” 등급으로 평가됨.

기준	상태기준 설명
a	○포장상태가 최상으로 차량의 주행에 문제가 없는 상태
b	○포장의 결함 및 파손이 미미하게 발생된 상태로 차량주행에 문제는 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○포장 결함 및 파손이 차량에 직접적인 파손을 유발할 정도는 아니나 차량 운전자에게 불편감을 유발할 수 있어 간단한 보수가 필요한 상태
d	○깊이 8cm이상의 포트홀에 의해 차량에 심각한 손상이 발생할 수 있어 즉각적인 보수가 필요한 상태 ○배수불량으로 인한 주행차로 상시 물고임으로 통행차량의 안전성 저하가 우려되는 상태
e	○도로포장 결함 및 파손 정도가 심각하고 차량주행이 불가하여 차량통행 제한 및 사용금지가 필요한 상태

③ 도로부 신축이음부

미설치된 상태로 평가불가.

기준	상태기준 설명
a	○신축이음부에 손상이 없는 상태
b	○신축이음 본체의 토사 및 이물질 퇴적, 고무판 노후, 후타재의 미세균열이 발생된 상태로 기능발휘에는 지장이 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○신축이음 본체의 유간사이 이물질로 기능불량, 고무판 마모, 국부적인 부식 등의 열화가 발생한 상태 또는 후타재의 균열이 50cm이하의 간격으로 발생하거나, 국부적인 박리, 박락, 파손이 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○신축유간 밀착으로 인한 거동불량 또는 신축유간이 넓어 차량통행에 지장을 초래할 수 있어 교체가 필요한 상태 ○신축이음의 파손 상태가 심각하여 차량통행 시 충격이 발생하는 등 긴급한 보수·보강이 필요한 상태
e	○신축이음부 본체 탈락으로 차량주행 시 파손을 유발하거나, 주행 중 사고의 원인이 될 수 있는 상태

④ 환기구 등의 덮개

미설치된 상태로 평가불가.

기준	상태기준 설명
a	○ 환기구 등의 덮개가 최상의 상태
b	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없고 기능성에 문제가 없는 상태 ○ 기능성에 문제가 없어 결함 및 파손에 대해 지속적 관찰이 필요한 상태
c	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능에 일부 문제가 발생하여 보수가 필요한 상태
d	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능이 상실되어 국부적인 교체 및 보강이 필요한 상태
e	○ 결함 및 파손 정도가 심각하거나 덮개 등이 탈락된 상태

1.4.5 기 정밀안전점검과의 상태평가 결과 비교

본 시설물의 금회 실시하는 점검이 2회차 정밀안전점검이다. 전회(2021년) 정밀안전점검의 자료조사 결과, 기 점검에서 손상 발생이 조사되지 않았으며, 금회 점검에서도 추가로 발생한 손상은 조사되지 않았다, 전회(2021년) 정밀안전점검과의 비교시 금회(2023년) 정밀안전점검의 등급 및 결함지수는 전회차 점검과 동일한 상태로 평가되었다.

【표 1.4.2】 기 정밀안전점검과의 상태평가 결과 비교

구 분	결함지수	등급	비 교
전회(2021년 하반기)	0.00	A	
금회(2023년 하반기)	0.00	A	

1.5 종합평가 및 안전등급 지정

1.5.1 종합평가 결과

본 과업은 정밀안전점검 과업으로서 안전성평가를 실시하지 않은 관계로 상태평가 결과를 종합평가 결과로 같음하였으며, 그 다음과 같다.

【표 1.5.1】 종합평가 결과

종합평가 결과 산정표				
시설물명	패널식 옹벽 01		표 번 호	[표 1.5.1]
평가구분	결합지수	평가결과	비 고	
상태평가	0.00	A	근거표번호	[표 1.4.1]
안전성평가	－	－	－	－
종합평가	0.00	A	최저등급 적용	
종합평가결과	옹벽의 종합평가 결과 : A			

1.5.2 안전등급 지정

종합평가 결과에 따른 본 옹벽의 안전등급은 『문제점이 없는 최상의 상태』인 “A등급” 으로 지정하였다.

【표 1.5.2】 안전등급 기준

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	· 문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	· 경미한 손상, 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수와 지속적인 관찰이 필요한 상태
C (보통)	· 보통의 손상, 결함이 발생하였으나 안전성에 지장이 없으며, 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	· 손상, 결함이 진전되고, 파괴 잠재성이 존재하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용 제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	· 심각한 손상, 결함 및 파괴 잠재성에 의하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

1.6 보수·보강 및 유지관리방안

1.6.1 보수·보강 방안

대상 시설물의 손상별 보수방안, 개략공사비는 다음과 같다.

【표 1.6.1】 손상별 보수·보강 방안 및 개략공사비

구분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
전면부	상태양호	—	—	—	—	—	—	—
배수시설	상태양호	—	—	—	—	—	—	—
상부성토부	상태양호	—	—	—	—	—	—	—
기초부	상태양호	—	—	—	—	—	—	—
개략공사비 (천원)	구 분	1순위		2순위		3순위		
	순공사비	0		0		0		
	재경비 (순공사비의 50%)	0		0		0		
	합계	0		0		0		
개략공사비 총계(천원)		0						

주1) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음.

주2) 0.3mm미만 균열보수는 손상물량(m)×0.25(m)를 하여 면적(m²)으로 산출하였음.

1.6.2 유지관리방안

본 시설물에 대한 정밀안전점검 결과에 따라, 향후 유지관리 시 옹벽의 안전성, 사용성 및 내구성 차원에서 중점적으로 관찰하고 유의하여야 할 중점유지관리 항목을 설정하여 다음 표와 같이 제시하였다.

【표 1.6.2】 중점유지관리 항목

구 분	중점유지관리 사항	현황 사진
전 면 부	균열 및 파손, 배부름 발생에 대한 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리 필요	
배 수 시 설	배수로 발생하는 토사퇴적의 경우 장기공용, 우수 등에 의한 손상으로 원활한 배수를 위해 주기적인 정비를 통한 관리가 필요하고, 상부 배수로 설치부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요	
성 토 부	우수 및 동결융해에 의한 지하수 침투, 식생유실 발생여부를 주기적인 관찰을 통한 확인필요	
기 초 부	우수에 의한 기초부 침식, 세굴 등의 손상 발생여부를 주기적인 관찰을 통한 확인필요	

1.7 종합결론

1.7.1 정밀안전점검 결과 요약

- 패널식 옹벽 01의 전면부는 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 사용성에 문제는 없는 상태로 주기적인 점검을 통한 신규손상의 발생확인 등에 대한 유지관리가 필요하다고 판단된다.
- 주변영향인자(사면부, 배수시설)에 옹벽 상부 배수로(측구)에 별도의 손상은 조사되지 않았으나, 상부 배수로 설치부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하고, 상부 성토부, 도로 포장부에도 성토부 내의 침식, 유실 등의 손상이 없는 상태로 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 조사되었으나 주기적인 점검을 통하여 전면부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.
- 지반, 기초부의 경우 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 신규 손상 등은 조사되지 않았으나 주기적인 점검을 통하여 지반, 기초부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.
- 금회 조사 시기에는 사용성에 문제는 없는 상태로 판단되나 주기적인 점검을 통한 손상의 증가 및 확대 등에 대해 확인, 조치를 실시하는 유지관리가 필요할 것으로 판단된다.
- 공중이 이용하는 부위중 도로포장은 본문의 지반, 기초부, 주변영향인자에 기입된 내용으로 대체하였으며, 도로부 신축이음부, 추락방지시설, 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.
- 측량결과, 전회 및 설계도서와 비교하여 검토한 결과, 미소한 차이가 확인되었으며, 측량시 발생할 수 있는 측량기기 오차, 측량기기 사용 종류의 차이와 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 침하, 전도, 활동 등이 발생하지 않은 상태로 판단된다.
- 강도시험결과, 설계기준강도를 상회하는 양호한 상태로 확인되었다.
- 대상 옹벽은 평가기준에 따른 결함지수는 0.00, 상태평가결과는 “A”로 산정되었다.
- 종합평가 결과, 대상시설물의 안전등급은 “A등급 : 문제점이 없는 최상의 상태”으로 지정하였다.

1.7.2 종합결론, 정밀안전진단 및 사용제한의 필요성 여부

- 대상 시설물에 대한 정밀안전점검 결과, 전면부, 배수시설, 상부성토부, 기초부에는 구조적 결함이 없는 양호한 상태로 사용성에 문제는 없는 상태로 주기적인 점검을 통한 신규손상의 발생 등에 대한 유지관리가 필요하다고 판단된다.
- 대상 시설물은 금회 점검 결과, 정밀안전진단 및 사용제한이 필요치 않다.

1.7.3 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

- 옹벽의 전면부, 상부성토부, 배수시설에서 특별한 관리가 요구되는 사항은 조사되지 않았다.

1.7.4 기타 필요한 사항

- 시설물의 안전성 유지는 점검 당시에는 양호한 상태로 존재하여도, 이후의 유지관리 상태 및 예기치 않던 외적요인에 의해 잔존해 있던 위험요소가 일시적으로 노출되어 안전성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 점검 등의 유지관리를 통해 기능성과 안전성을 유지하는 것이 바람직하다고 판단된다.