
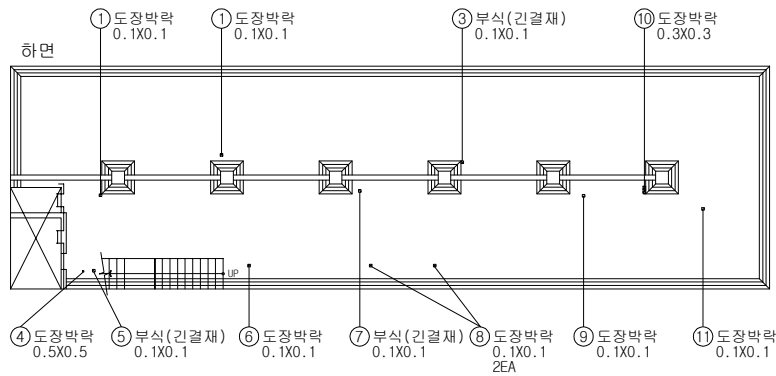


01 정남문학산업단지배수지

01 토목구조물

1-1. 1지


정남문학산업단지배수지 - 1지 바닥판 상,하면

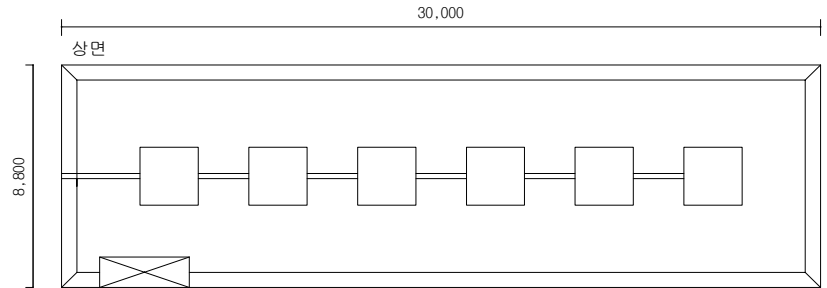


범					례				
균열	망상균열	박리	박락·충분리	철근노출	철근부식	누수	백태	파손	재료분리
기타	반발경도시형	탄산화시형	도장윤출시형	강재부식	이물침적				
				초음파시형	철근탐사시형				

손상 집계 표		손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
No.	손상 내용								
1	도장박락		0.10	0.10		1	0.01	m²	신규
2	도장박락		0.10	0.10		1	0.01	m²	신규
3	부식(긴결재)		0.10	0.10		1	0.01	m²	신규
4	도장박락		0.50	0.50		1	0.25	m²	신규
5	부식(긴결재)		0.10	0.10		1	0.01	m²	신규
6	도장박락		0.10	0.10		1	0.01	m²	신규
7	부식(긴결재)		0.10	0.10		1	0.01	m²	신규
8	도장박락		0.10	0.10		2	0.02	m²	신규
9	도장박락		0.10	0.10		1	0.01	m²	신규
10	도장박락		0.30	0.30		1	0.03	m²	신규
11	도장박락		0.10	0.10		1	0.01	m²	신규
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

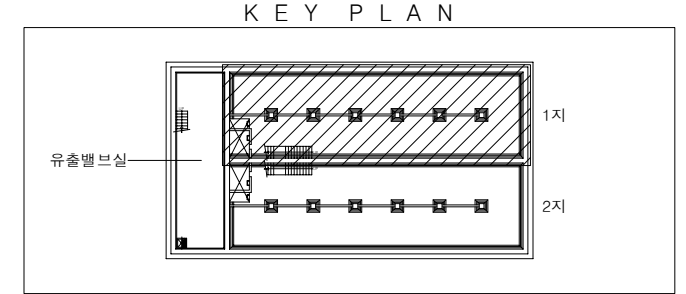

정남문학산업단지배수지 - 1지 벽체

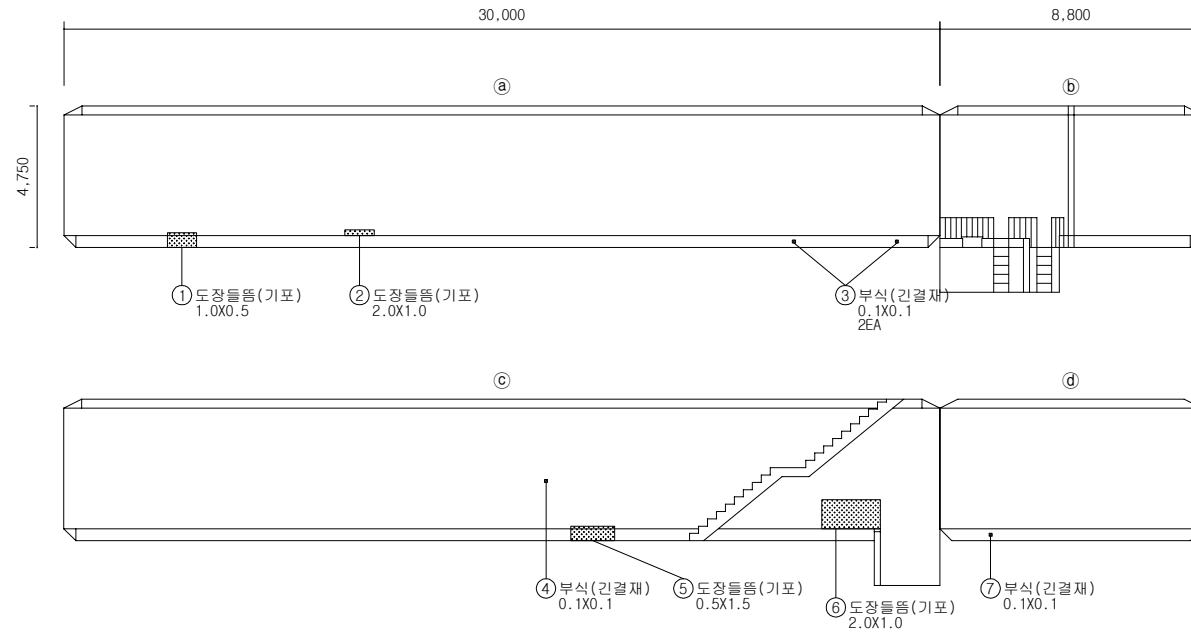


범			례		
균열	망상균열	박리	박락·충분리	철근노출	철근부식
누수	백태	파손	재료분리	강재부식	이물침적
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장윤출시험	초음파시험	철근탐사시험

손상 집계 표


No.	손상 내용	손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
1	도장들뜸(기포)		1.00	0.50		1	0.50	m²	신규
2	도장들뜸(기포)		0.20	1.00		1	0.20	m²	신규
3	부식(긴결재)		0.10	0.10		2	0.01	m²	신규
4	부식(긴결재)		0.10	0.10		1	0.01	m²	신규
5	도장들뜸(기포)		0.50	1.50		1	0.75	m²	신규
6	도장들뜸(기포)		2.00	1.00		1	2.00	m²	신규
7	부식(긴결재)		0.10	0.10		1	0.01	m²	신규
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN

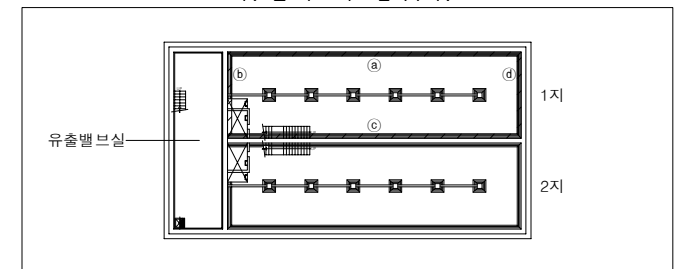

정남문학산업단지배수지 - 1지 기둥

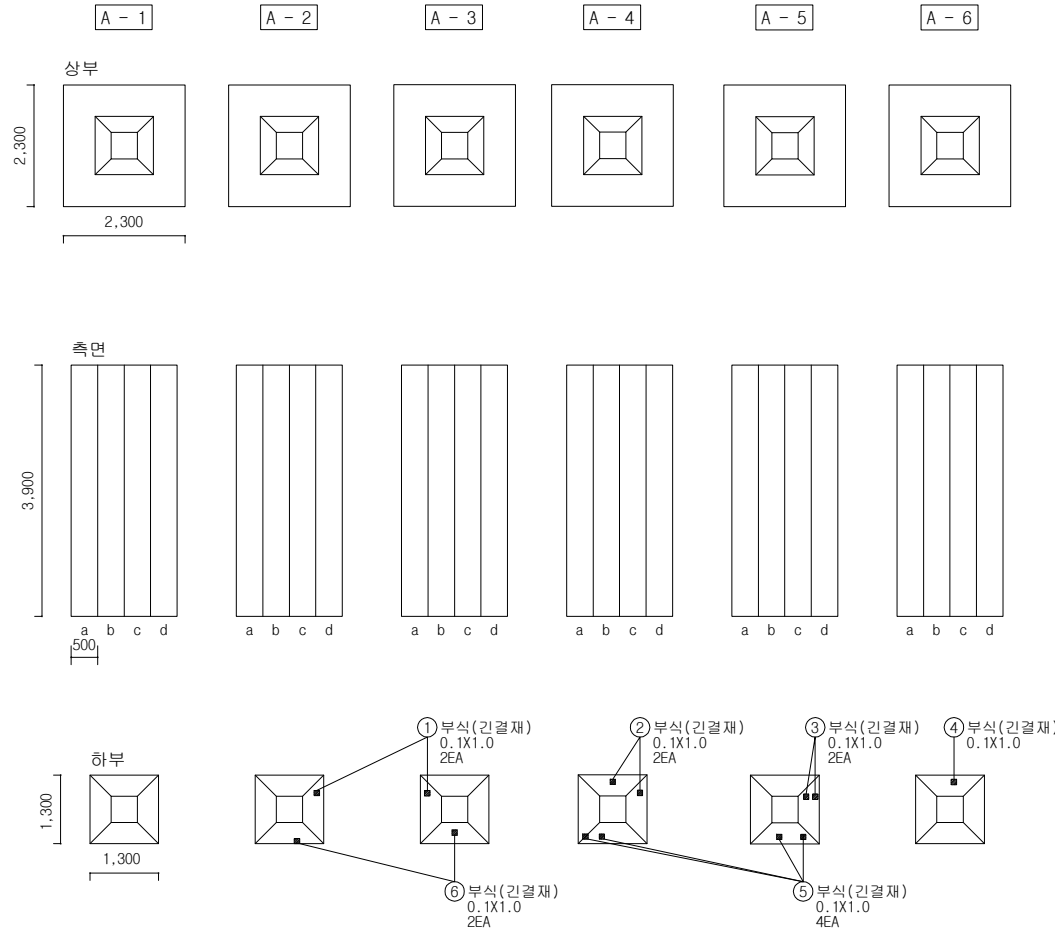


범		례	
균열	망상균열	박리	박락·층분리
누수	백태	파손	재료부식
기타	발발경도시험	탄산화시험	도장윤출시험
			초음파시험
			철근부식
			이물질퇴적
			철근탐사시험


손상 집계 표		손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
No.	손상 내용								
1	부식(긴결재)		0.10	0.10		2	0.02	m ²	신규
2	부식(긴결재)		0.10	0.10		3	0.03	m ²	신규
3	부식(긴결재)		0.10	0.10		2	0.02	m ²	신규
4	부식(긴결재)		0.10	0.10		1	0.01	m ²	신규
5	부식(긴결재)		0.10	0.10		4	0.04	m ²	신규
6	부식(긴결재)		0.10	0.10		2	0.02	m ²	신규
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN

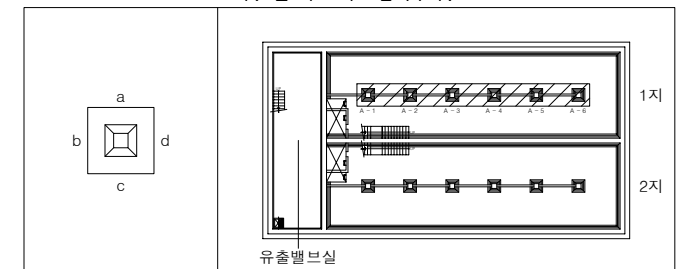


정남문학산업단지배수지 - 1지 도류벽

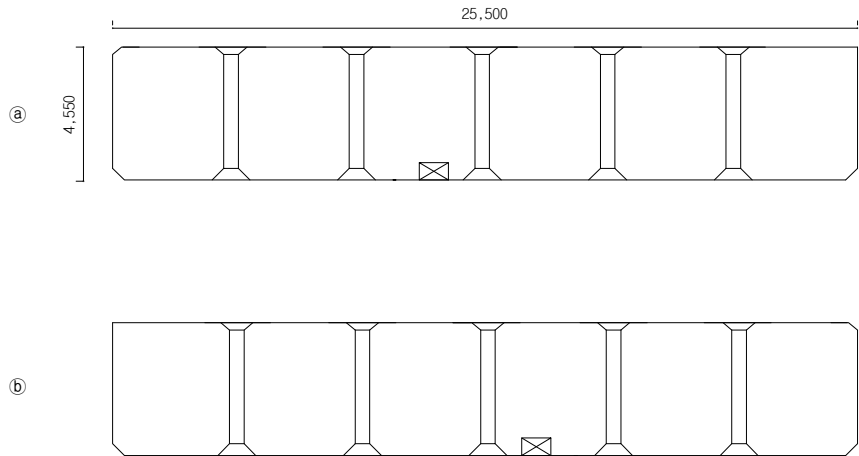

범					례				
균열	망상균열	박리	박락·충분리	철근노출	철근부식	누수	백태	파손	재료분리
기타	반발경도시형	탄산화시형	도장윤출시형	강재부식	이물침적				
				초음파시형	철근탐사시형				


		손상 집계 표					손상 수량	단위	비고
		손상 크기	폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
No.	손상 내용								
1	상태양호								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

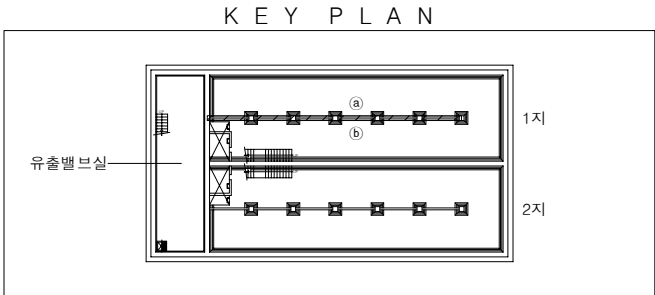

1-1. 2지

정남문학산업단지배수지 - 2지 바닥판 상,하면

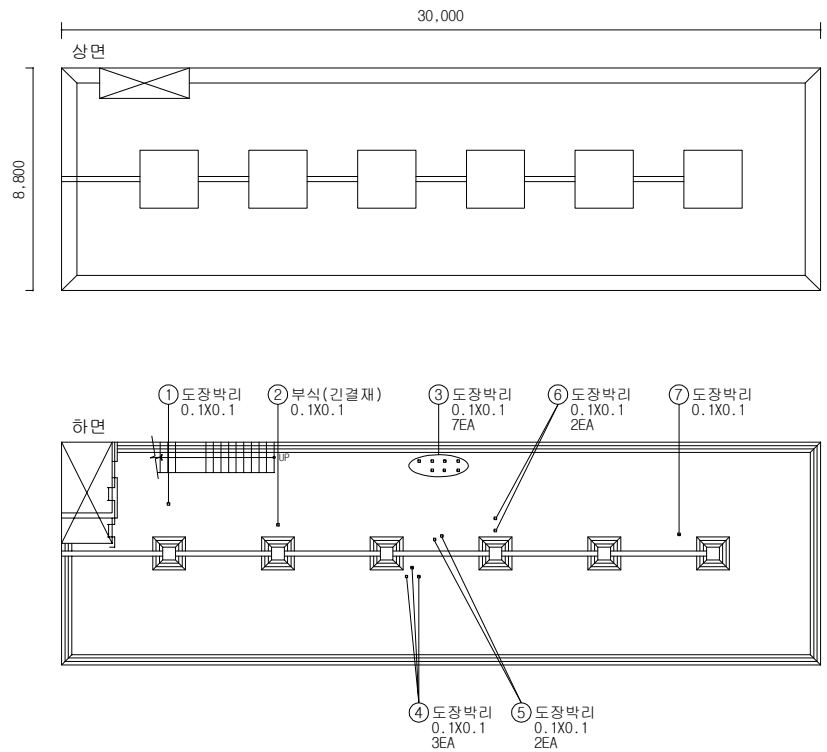


범					례	
균열	망상균열	박리	박락·충분리	철근노출	철근부식	
누수	백태	파손	재료부리	강재부식	이물침적	
기타	발발경도시형	탄산화시형	도장윤출시형	초음파시형	철근탐사시형	

손상 집계 표


No.	손상 내용	손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
1	도장박리		0.10	0.10		1	0.01	m ²	신규
2	부식(긴결재)		0.10	0.10		1	0.01	m ²	신규
3	도장박리		0.10	0.10		7	0.07	m ²	신규
4	도장박리		0.10	0.10		3	0.03	m ²	신규
5	도장박리		0.10	0.10		2	0.02	m ²	신규
6	도장박리		0.10	0.10		2	0.02	m ²	신규
7	도장박리		0.10	0.10		1	0.01	m ²	신규
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN

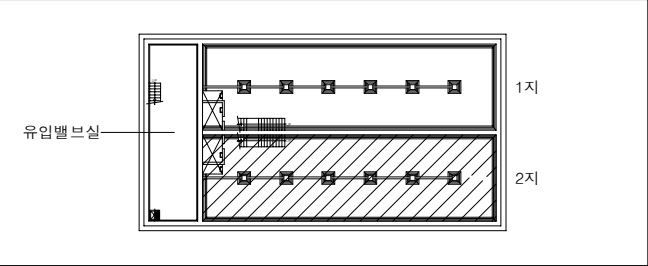

정남문학산업단지배수지 - 2지 벽체

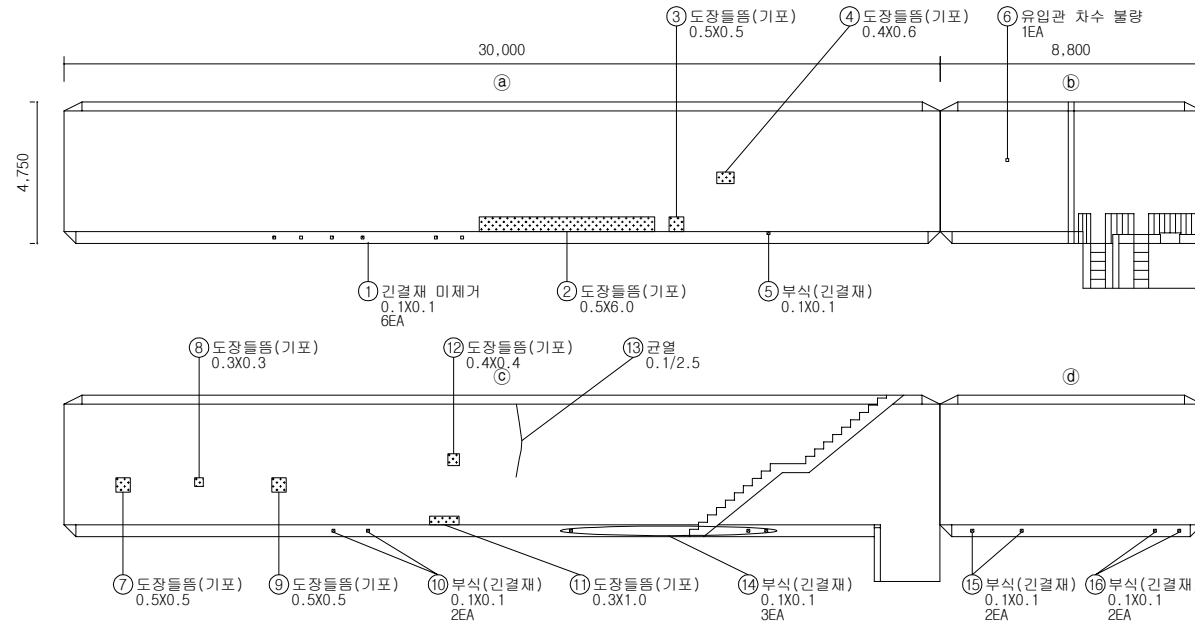


범		례	
균열	망상균열	박 리	박락·층분리
누수	백태	파손	재료부식
기타	발발경도시험	탄산화시험	도장윤출시험
			강재부식
			초음파시험
			철근부식
			이물질탐색
			철근탐사시험

손상 집계 표


No.	손상 내용	손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
1	간결재 미제거		0.10	0.10		6	0.06	m²	신규
2	도장들뜸(기포)		0.50	6.00		1	3.00	m²	신규
3	도장들뜸(기포)		0.50	0.50		1	0.25	m²	신규
4	도장들뜸(기포)		0.40	0.60		1	0.24	m²	신규
5	부식(간결재)		0.10	0.10		1	0.01	m²	신규
6	유입관 차수 불량					1	1.00	EA	신규
7	도장들뜸(기포)		0.50	0.50		1	0.25	m²	신규
8	도장들뜸(기포)		0.30	0.30		1	0.09	m²	신규
9	도장들뜸(기포)		0.50	0.50		1	0.25	m²	신규
10	부식(간결재)		0.10	0.10		2	0.02	m²	신규
11	도장들뜸(기포)		0.30	1.00		1	0.30	m²	신규
12	도장들뜸(기포)		0.40	0.40		1	0.16	m²	신규
13	균열(CW=0.3mm미만)	1.00		2.50		1	2.50	m	신규
14	부식(간결재)		0.10	0.10		3	0.03	m²	신규
15	부식(간결재)		0.10	0.10		2	0.02	m²	신규
16	부식(간결재)		0.10	0.10		2	0.02	m²	신규
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN

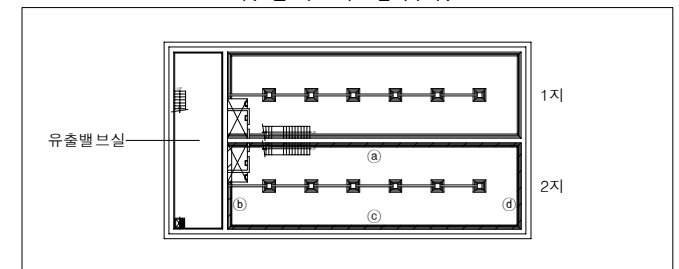

정남문학산업단지배수지 - 2지 기둥

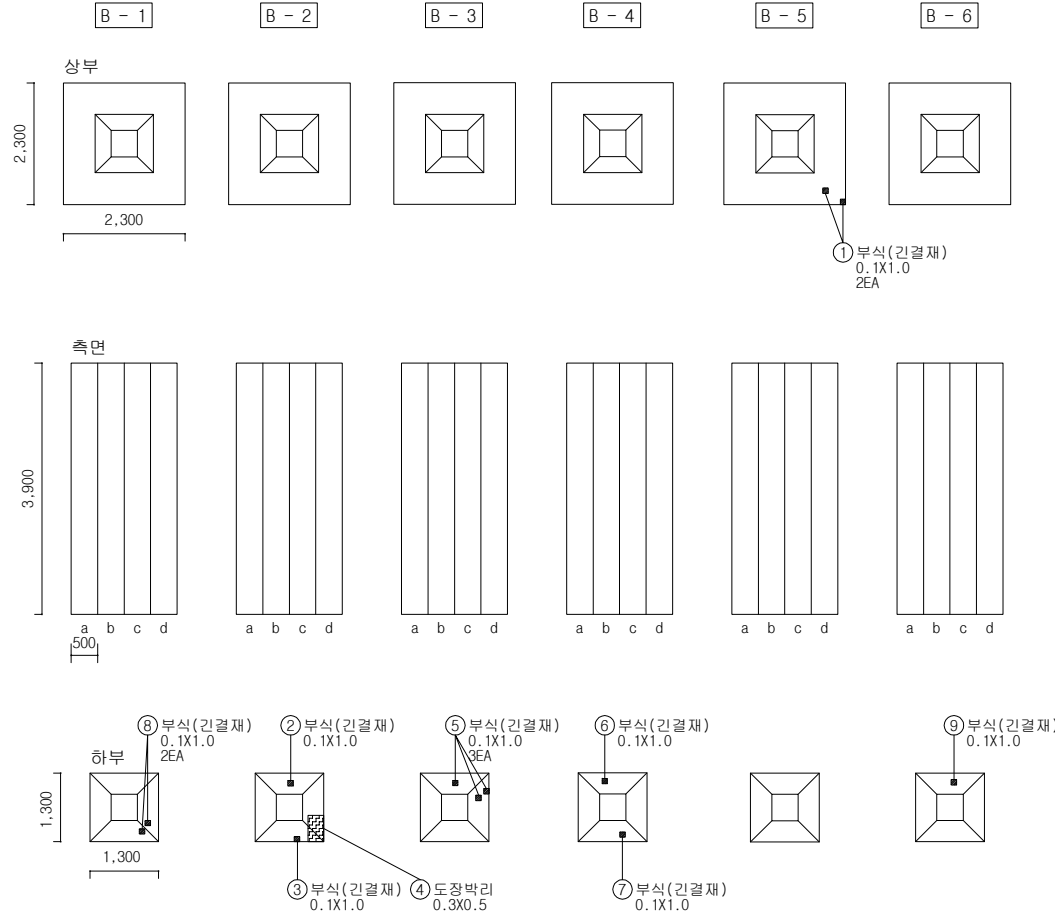


범					례	
균열	망상균열	박리	박락·층분리	철근노출	철근부식	
누수	백태	파손	재료부리	감재부식	이물질퇴적	
기타	발발경도시험	탄산화시험	도장윤출시험	초음파시험	철근탐사시험	

손상 집계 표



No.	손상 내용	손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
1	부식(긴결재)		0.10	0.10		2	0.02	m ²	신규
2	부식(긴결재)		0.10	0.10		1	0.01	m ²	신규
3	부식(긴결재)		0.10	0.10		1	0.01	m ²	신규
4	도장박리		0.30	0.50		1	0.15	m ²	신규
5	부식(긴결재)		0.10	0.10		3	0.03	m ²	신규
6	부식(긴결재)		0.10	0.10		1	0.01	m ²	신규
7	부식(긴결재)		0.10	0.10		1	0.01	m ²	신규
8	부식(긴결재)		0.10	0.10		2	0.02	m ²	신규
9	부식(긴결재)		0.10	0.10		1	0.01	m ²	신규
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN

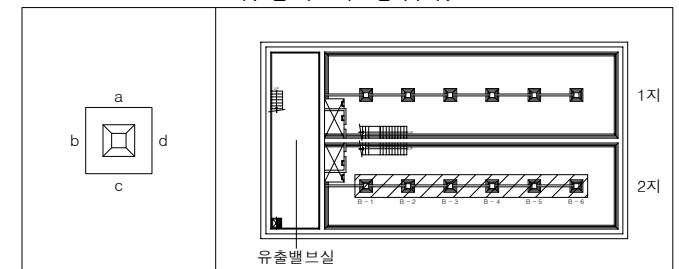


정남문학산업단지배수지 - 2지 도류벽

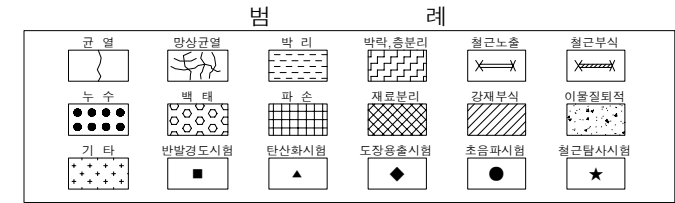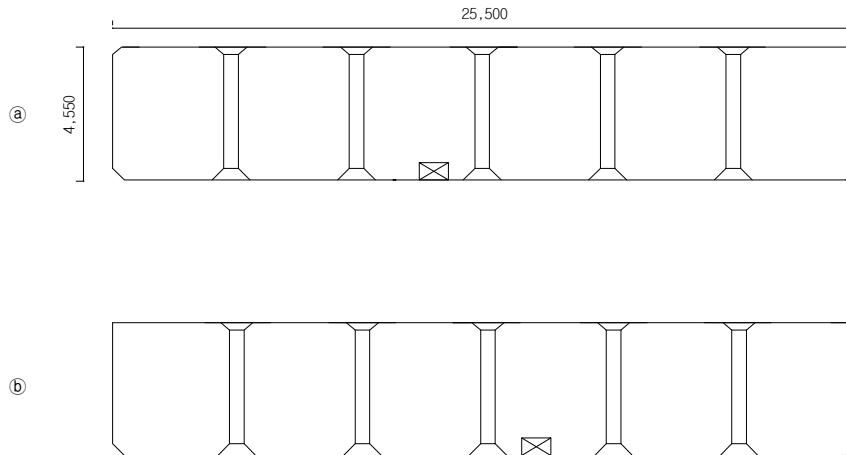

손상 집계 표		손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
No.	손상 내용								
1	상태양호								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									




※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN

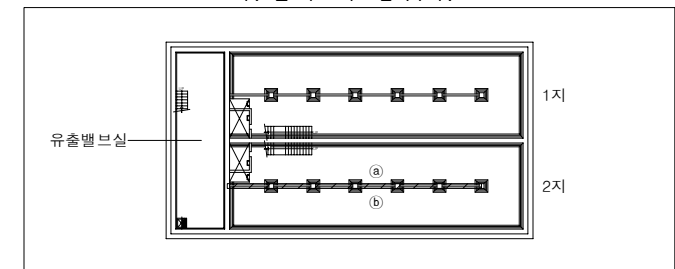


02 기타시설

정남문학산업단지배수지 - 유입밸브실 바닥판 상,하면

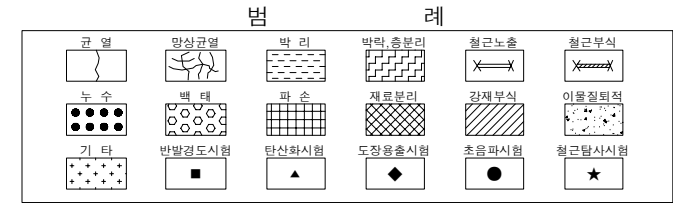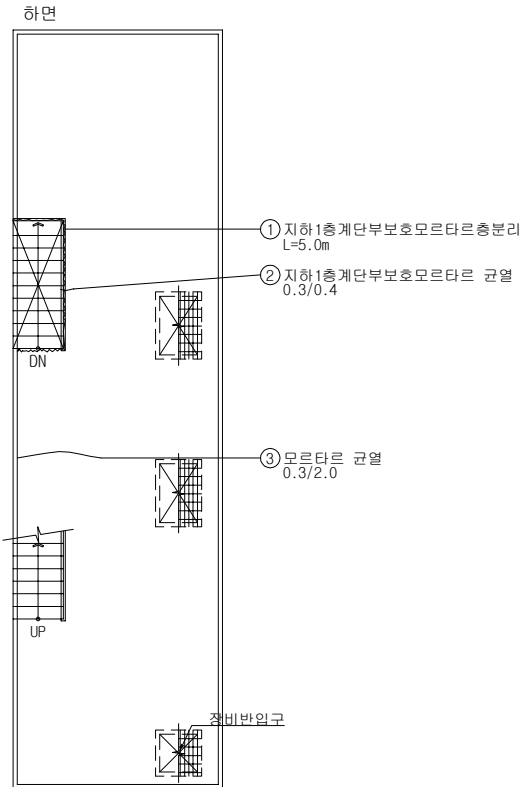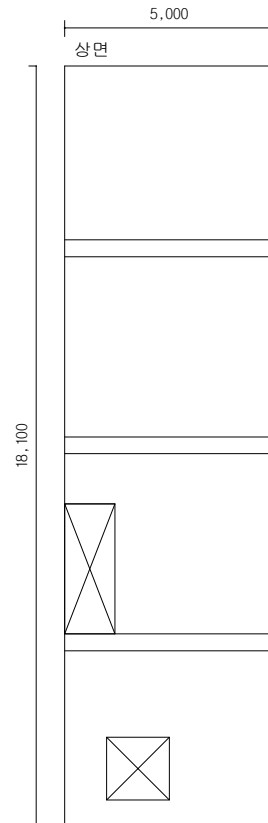


손상 집계 표		손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
No.	손상 내용								
1	보호모르타르충분리			5.00		1	5.00	m	기준
2	보호모르타르 균열	0.30		0.40		1	0.40	m	기준
3	모르타르 균열	0.30		2.00		1	2.00	m	신규
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

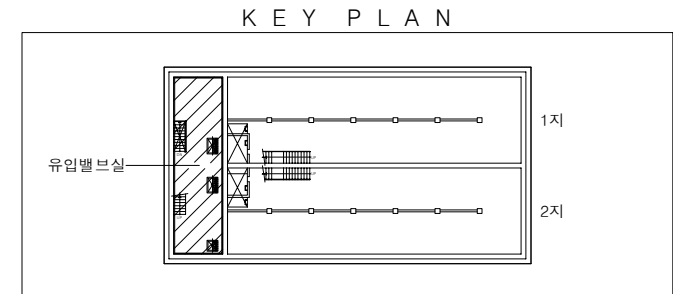

정남문학산업단지배수지 - 유입밸브실 벽체

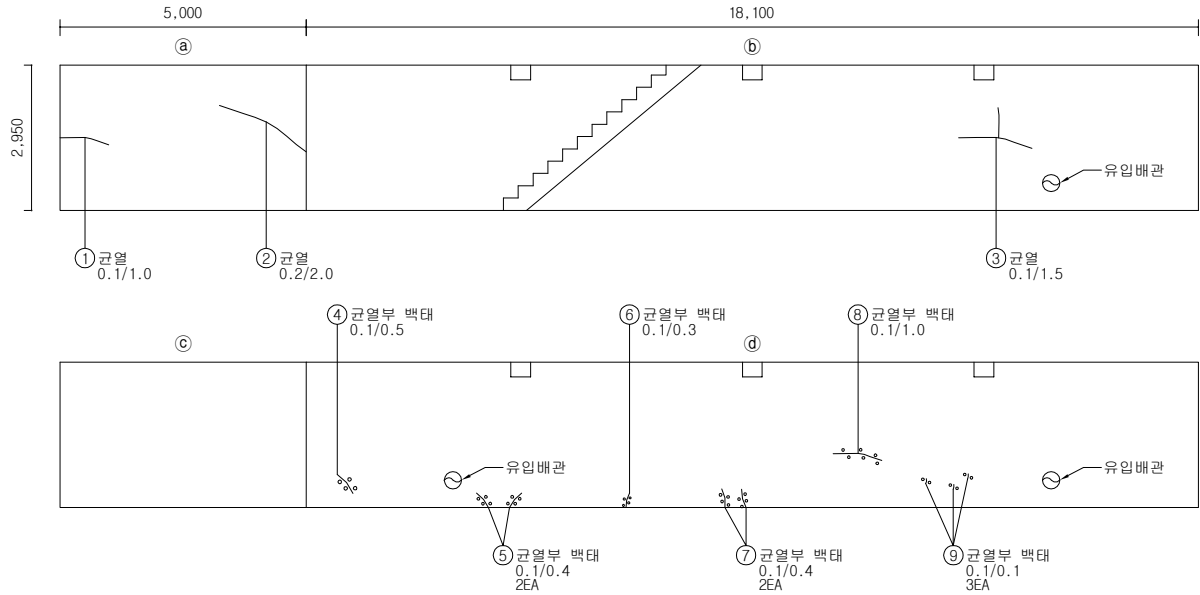


범					례				
균열	망상균열	박 리	박락·층분리	철근노출	철근부식	누수	백태	파손	재료부리
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장윤출시험	강재부식	이물질탐색				
				초음파시험	철근탐사시험				

손상 집계 표


No.	손상 내용	손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
1	균열 (CW=0.3mm이하)	0.10		1.00		1	1.00	m	신규
2	균열 (CW=0.3mm이하)	0.20		2.00		1	1.00	m	신규
3	균열 (CW=0.3mm이하)	0.30		2.00		1	2.00	m	신규
4	균열부 백태	0.10		0.50		1	0.50	m	신규
5	균열부 백태	0.10		0.40		2	0.80	m	신규
6	균열부 백태	0.10		0.30		1	0.30	m	신규
7	균열부 백태	0.10		0.40		2	0.80	m	신규
8	균열부 백태	0.10		1.00		1	1.00	m	신규
9	균열부 백태	0.10		0.10		3	0.30	m	신규
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

K E Y P L A N

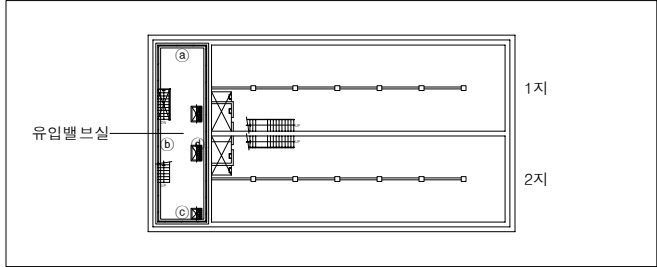


정남문학산업단지배수지 - 유출밸브실 바닥판 상,하면

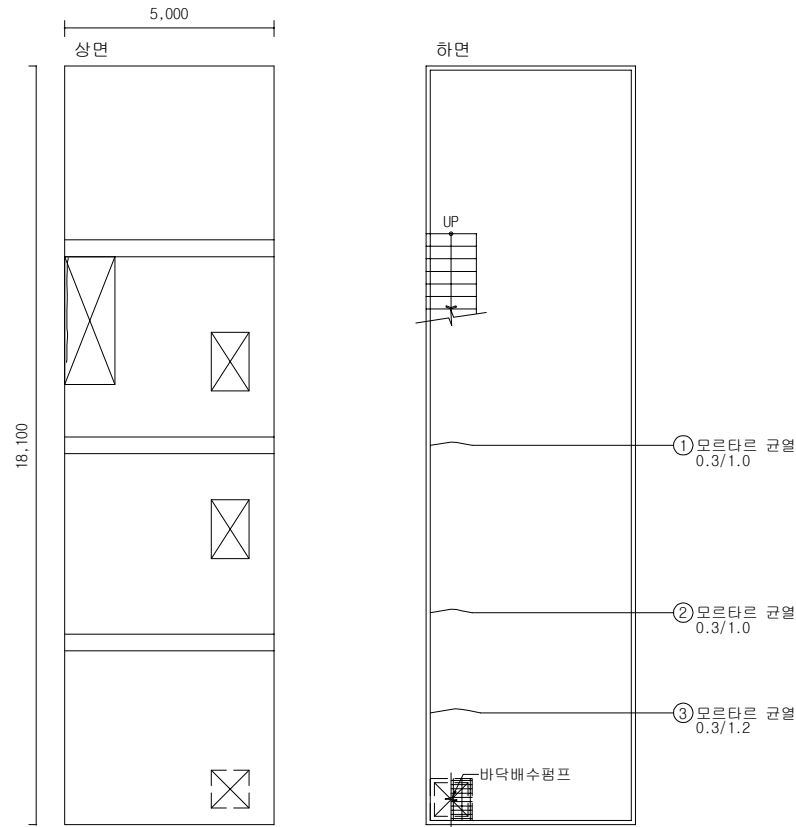


범					례				
균열	망상균열	박리	박락,충분리	철근노출	철근부식	누수	백태	파손	재료분리
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장윤출시험	강재부식	이물침적				
				초음파시험	철근탐사시험				

손상 집계 표		손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
No.	손상 내용								
1	모르타르 균열	0.30		1.00		1	1.00	m	신규
2	모르타르 균열	0.30		1.00		1	1.00	m	신규
3	모르타르 균열	0.30		1.20		1	1.20	m	신규
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

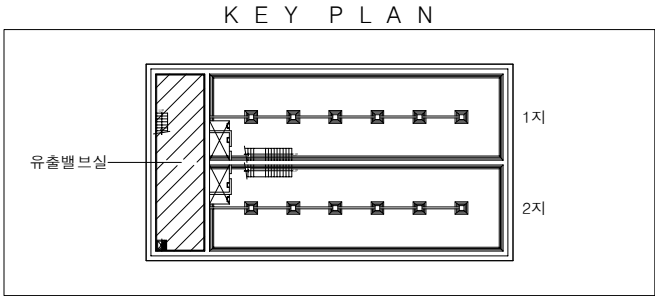

정남문학산업단지배수지 - 유출밸브실 벽체

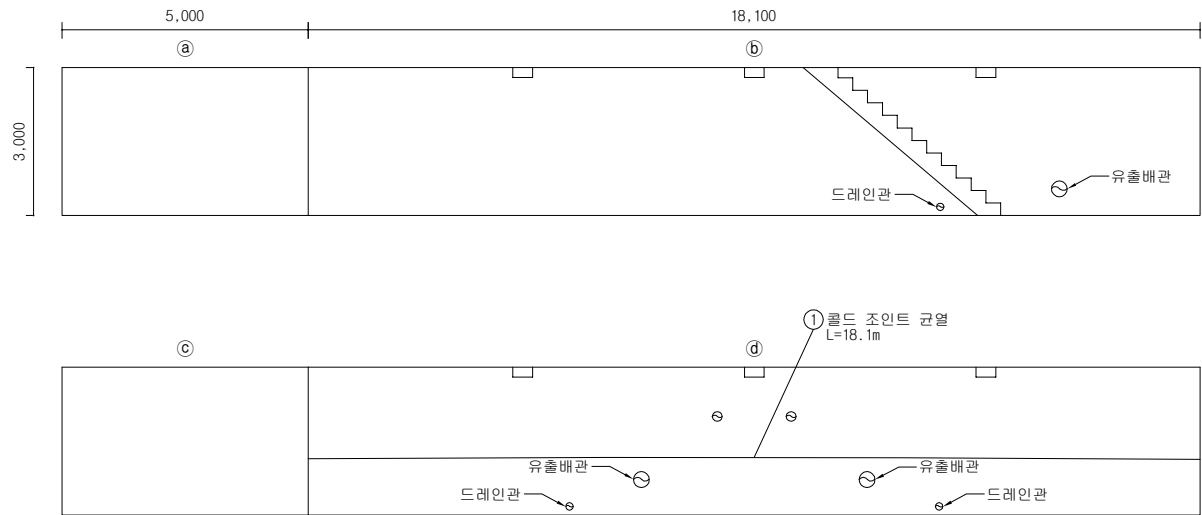


범					례				
균열	망상균열	박리	박락·충분리	철근노출	철근부식	누수	백태	파손	재료분리
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장윤출시험	강재부식	이물질퇴적				
				초음파시험	철근탐사시험				

손상 집계 표


No.	손상 내용	손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
1	콜드 조인트 균열			18.10		1	18.10	m	신규
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영


KEY PLAN

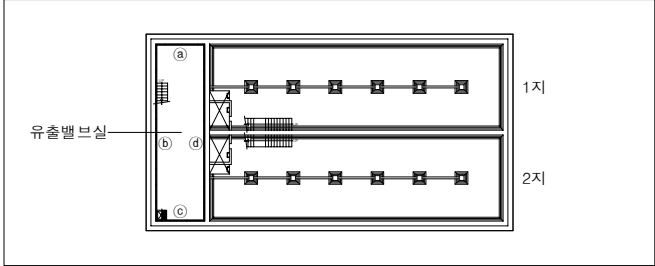

정남문학산업단지배수지 - 1층 약품투입실바닥판상,하면

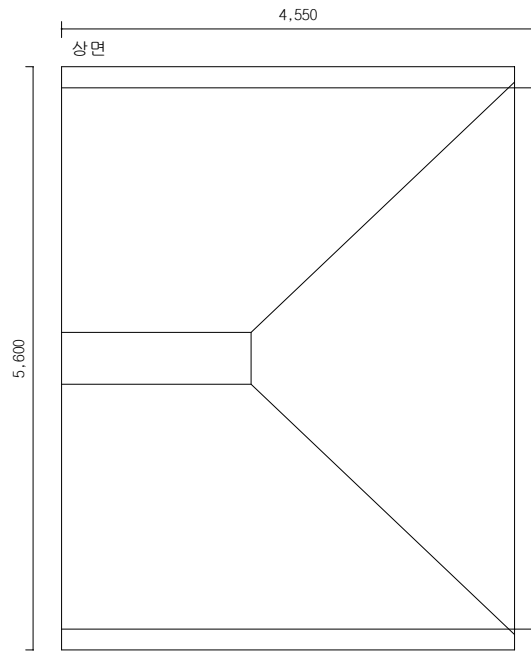

하면

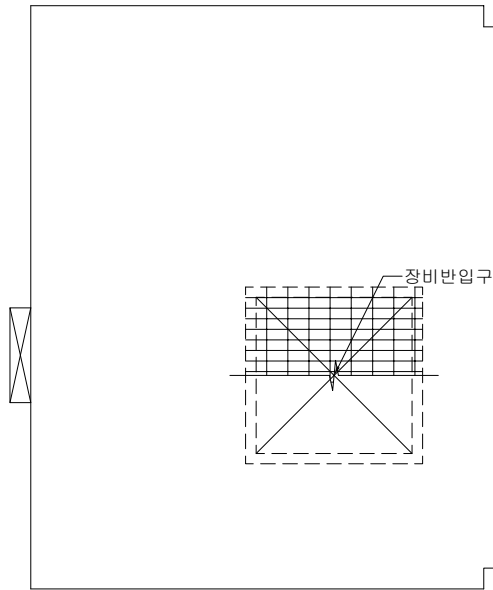


범					례				
균열	망상균열	박리	박락, 층분리	철근노출	철근부식	누수	백태	파손	재료분리
기타	반발경도시형	탄산화시형	도장윤출시형	강재부식	이물침적	기타	반발경도시형	탄산화시형	도장윤출시형
				초음파시형	철근탐사시형				

손상 집계 표


No.	손상 내용	손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
1	상태양호								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

K E Y P L A N

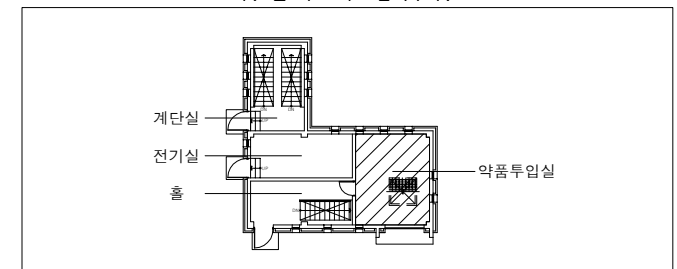

정남문학산업단지배수지 - 1층 약품투입실 벽체

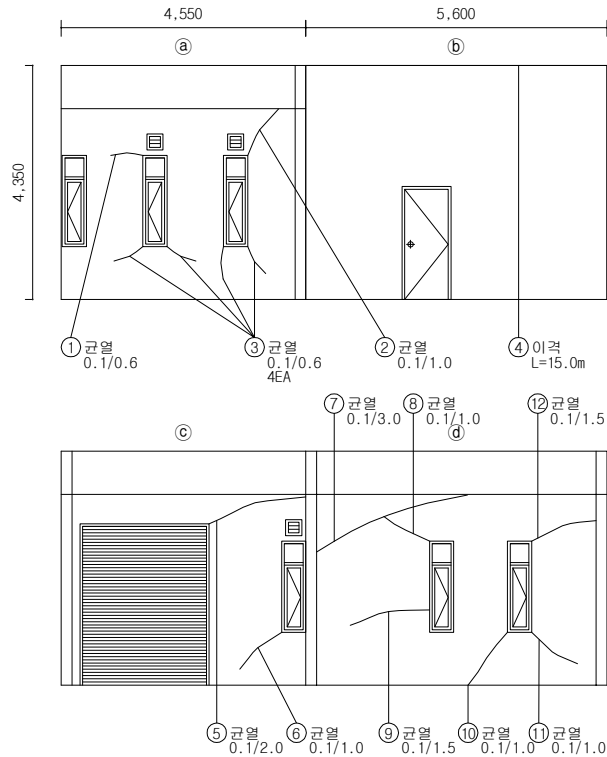


범					례				
균열	망상균열	박 리	박락·충분리	철근노출	철근부식	누수	백 태	파 손	재료부식
기 타	반발경도시형	탄산화시형	도장윤출시형	초음파시형	이물질침적				
					철근탐사시형				

손 상 집 계 표



No.	손상 내용	손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
1	균열 (CW=0.3mm미만)	0.10		0.60		1	0.60	m	신규
2	균열 (CW=0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m	신규
3	균열 (CW=0.3mm미만)	0.10		0.60		4	2.40	m	신규
4	이격			15.00		1	15.00	m	신규
5	균열 (CW=0.3mm미만)	0.10		2.00		1	2.00	m	신규
6	균열 (CW=0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m	신규
7	균열 (CW=0.3mm미만)	0.10		3.00		1	3.00	m	신규
8	균열 (CW=0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m	신규
9	균열 (CW=0.3mm미만)	0.10		1.50		1	1.50	m	신규
10	균열 (CW=0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m	신규
11	균열 (CW=0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m	신규
12	균열 (CW=0.3mm미만)	0.10		1.50		1	1.50	m	신규
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

K E Y P L A N

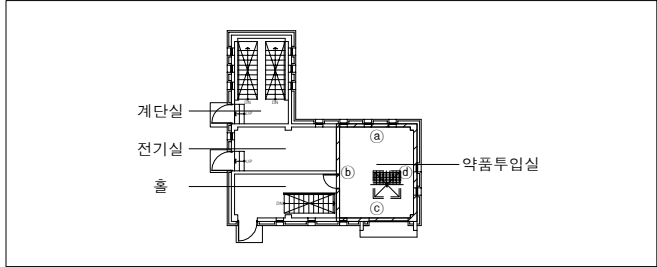

정남문학산업단지배수지 - 1층 전기실 바닥판 상,하면

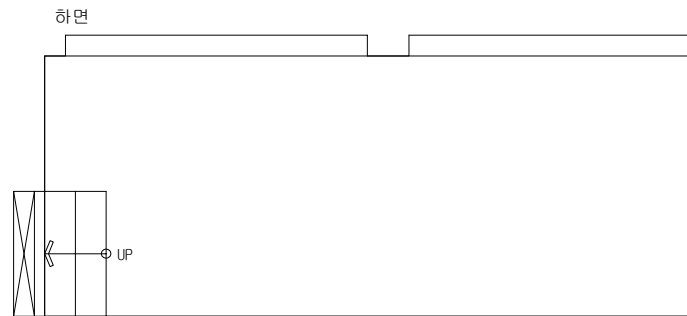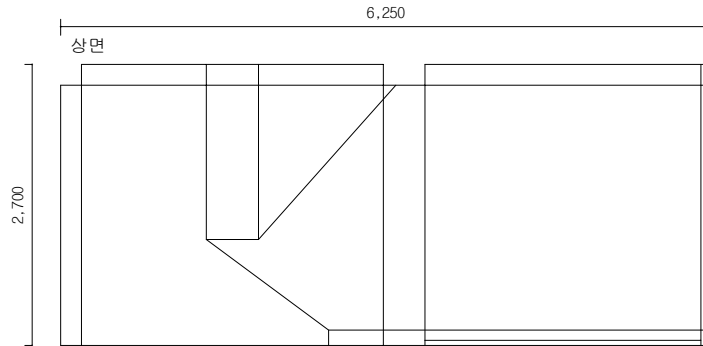


범					례				
균열	망상균열	박리	박락, 층분리	철근노출	철근부식	누수	백태	파손	재료분리
기타	반발경도시형	탄산화시형	도장윤출시형	초음파시형	철근탐사시형				

손상 집계 표


No.	손상 내용	손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
1	상태양호								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

K E Y P L A N

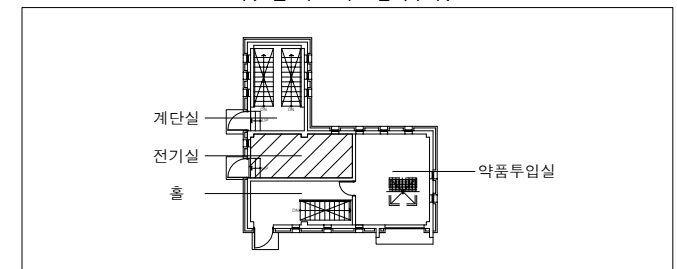

정남문학산업단지배수지 - 1층 전기실 벽체

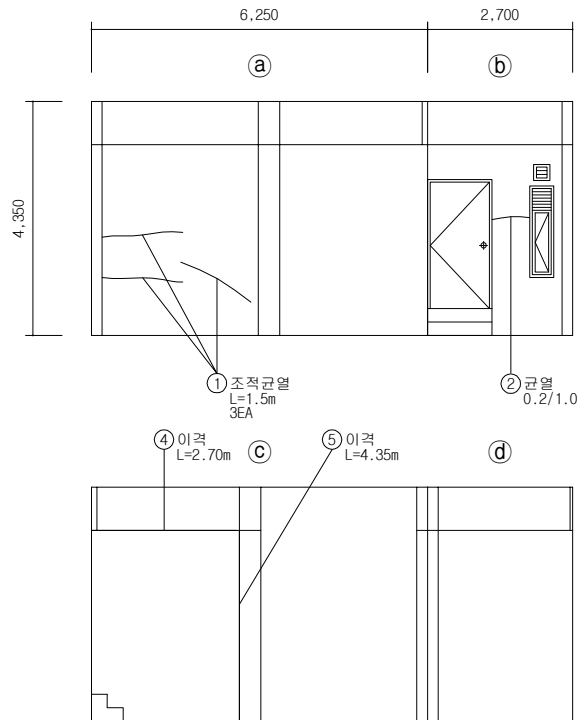


범					례				
균열	망상균열	박리	박락·충분리	철근노출	철근부식	누수	백태	파손	재료분리
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장윤출시험	강재부식	이물침적				
				초음파시험	철근탐사시험				

손상 집계 표



No.	손상 내용	손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
1	조적균열			1.50		3	4.50	m	신규
2	균열 (GW=0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m	신규
3	이격			2.70		1	2.70	m	신규
4	이격			4.35		1	4.35	m	신규
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN

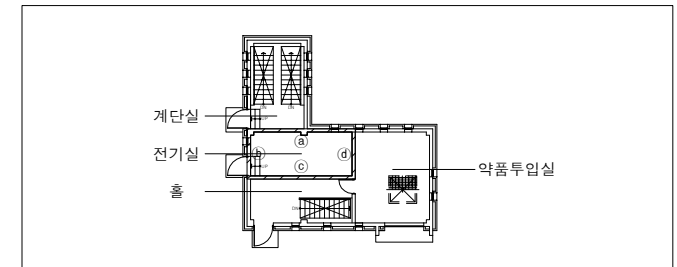

정남문학산업단지배수지 - 1층 홀 바닥판 상,하면

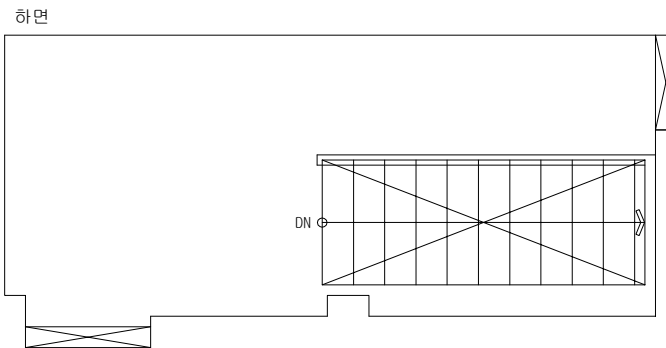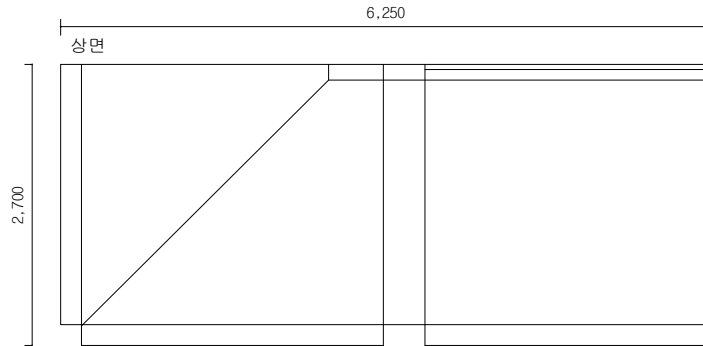


범					례	
균열	망상균열	박리	박락, 층분리	철근노출	철근부식	
누수	백태	파손	재료분리	강재부식	이물침투적	
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장윤출시험	초음파시험	철근탐사시험	

손상 집계 표		손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
No.	손상 내용								
1	상태양호								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									


※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN

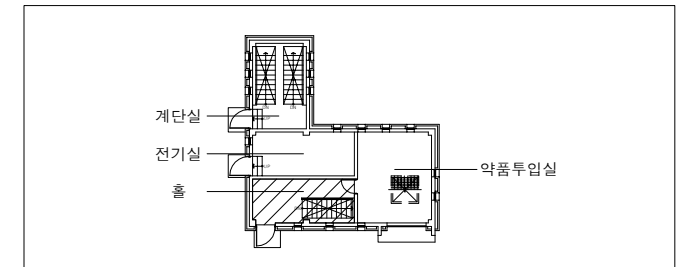

과업명	2022년 화성시 상수도시설물 안전점검 용역	발주처	경기도 화성시 맑은물사업소	조사일자	2022. 12.	조사자	손철호	TITLE	정남문학산업단지배수지 - 1층 홀 바닥판 상,하면	DWG NO.	2-09
-----	--------------------------	-----	----------------	------	-----------	-----	-----	-------	-----------------------------	---------	------

정남문학산업단지배수지 - 1층 홀 벽체

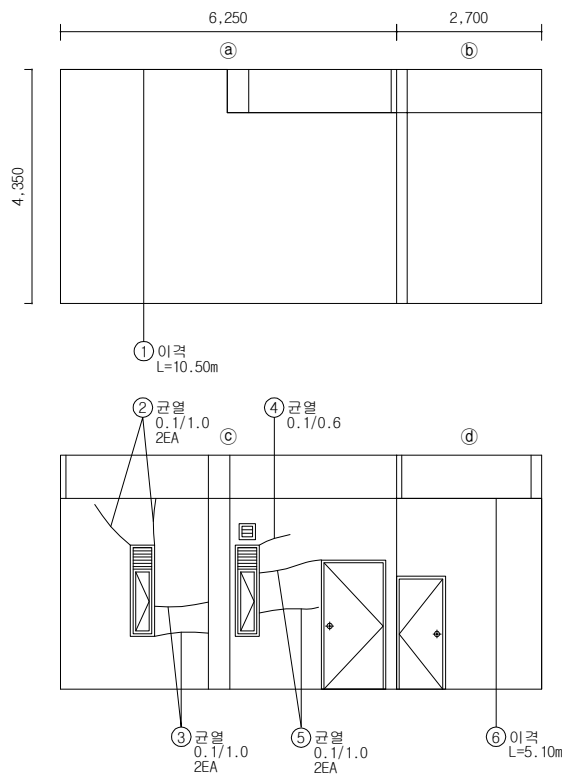


범					례				
균열	망상균열	박리	박락·충분리	철근노출	철근부식	누수	백태	파손	재료분리
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장윤출시험	강재부식	이물침투적				
				초음파시험	철근탐사시험				




손상 집계 표		손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
No.	손상 내용								
1	이격			10.50		1	10.50	m	신규
2	균열 (CW=0.3mm미만)	0.10		1.00		2	2.00	m	신규
3	균열 (CW=0.3mm미만)	0.10		1.00		2	2.00	m	신규
4	균열 (CW=0.3mm미만)	0.10		0.60		1	0.60	m	신규
5	균열 (CW=0.3mm미만)	0.10		1.00		2	2.00	m	신규
6	이격			5.10		1	5.10	m	신규
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN

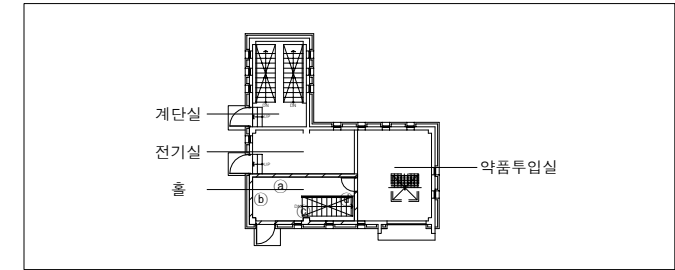

정남문학산업단지배수지 - 1층 계단실 바닥판 상,하면

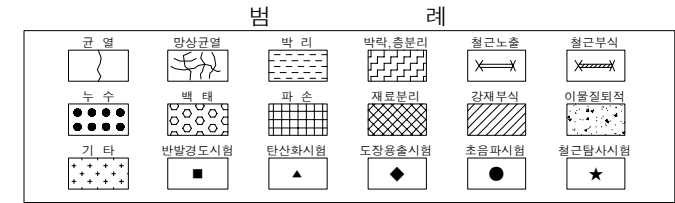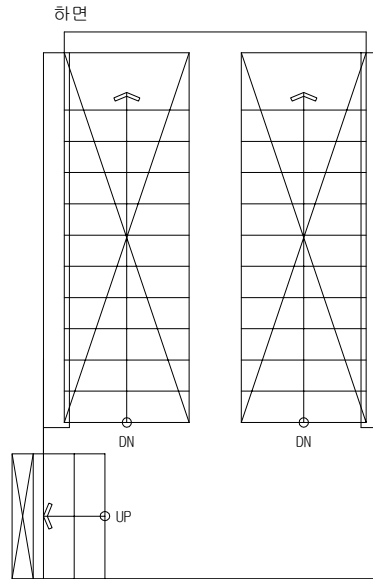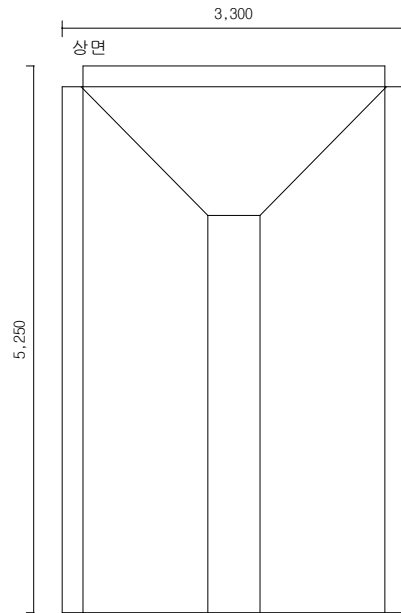


손상 집계 표



No.	손상 내용	손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
1	상태양호								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

K E Y P L A N

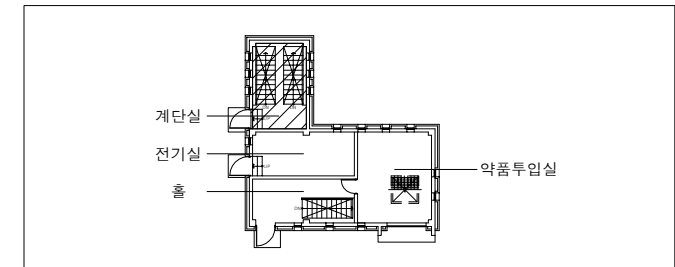

정남문학산업단지배수지 - 1층 계단실 벽체

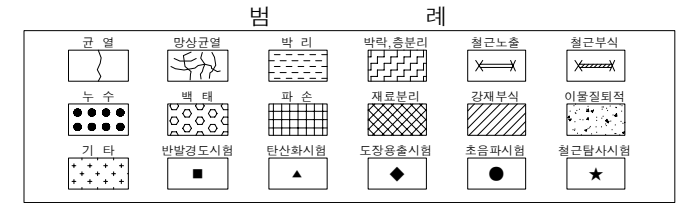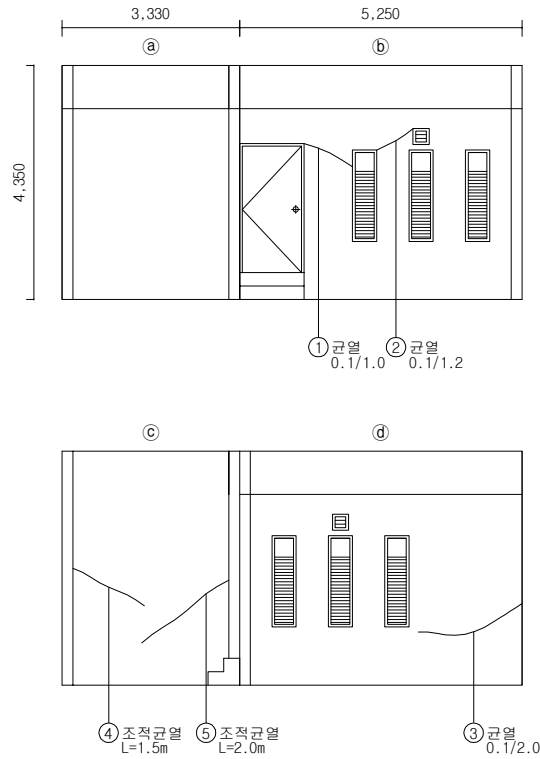


손 상 집 계 표


No.	손상 내용	손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
1	균열 (CW=0.3mm이하)	0.10		1.00		1	1.00	m	신규
2	균열 (CW=0.3mm이하)	0.10		1.20		1	1.20	m	신규
3	균열 (CW=0.3mm이하)	0.10		2.00		1	2.00	m	신규
4	조적균열			1.50		1	1.50	m	신규
5	조적균열			2.00		1	2.00	m	신규
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

K E Y P L A N

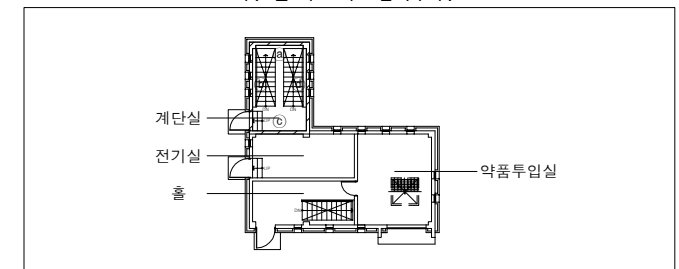


정남문학산업단지배수지 - 지붕층 슬래브

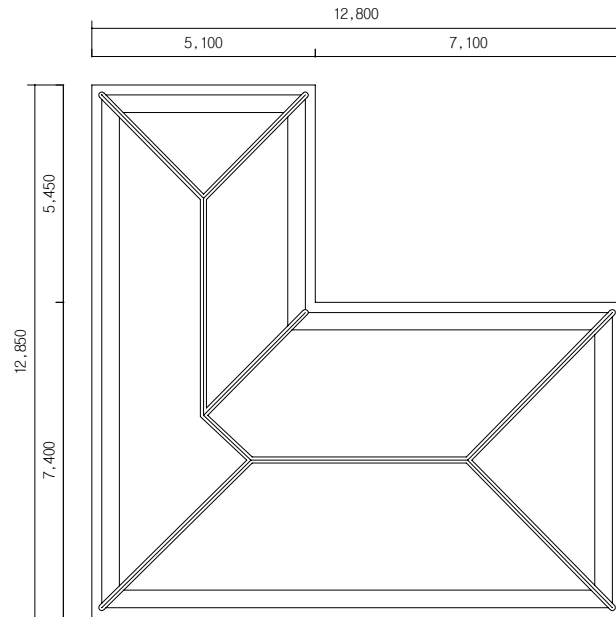

범					례				
균열	망상균열	박리	박락, 층분리	철근노출	철근부식	누수	백태	파손	재료분리
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장윤출시험	강재부식	이물침적				
				초음파시험	철근탐사시험				

		손상 집계 표					손상 수량	단위	비고
		손상 크기				EA			
No.	손상 내용	폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)				
1	상태양호								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

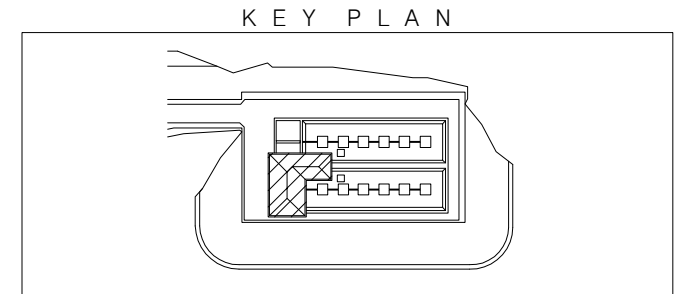

정남문학산업단지배수지 - 외부 입면

범례




균열	망상균열	박리	박락, 층분리	철근노출	철근부식
누수	백태	파손	재료부리	강재부식	이물침적
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장윤출시험	초음파시험	철근탐사시험

손상 집계 표

No.	손상 내용	손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
1	마감재 탈락			1.50		2	1.50	m	신규
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN

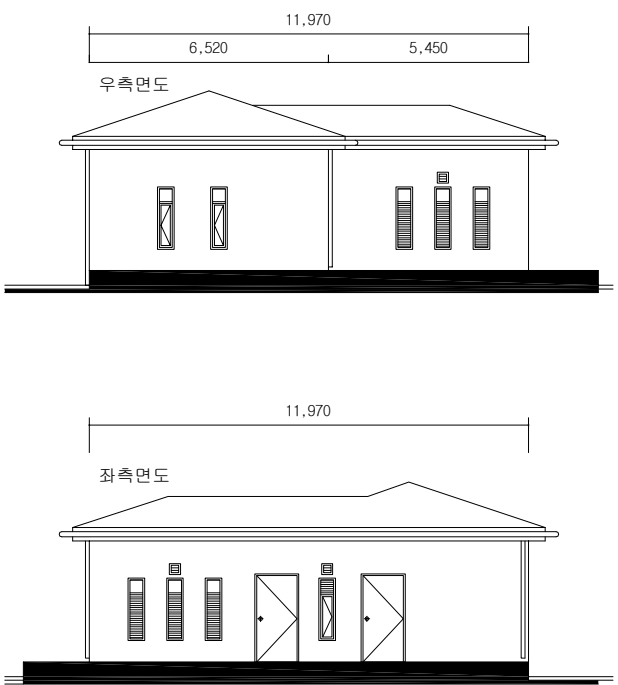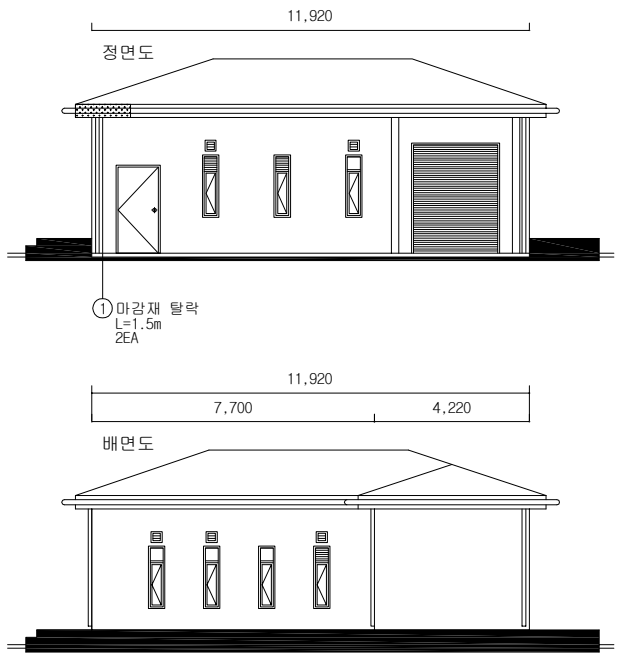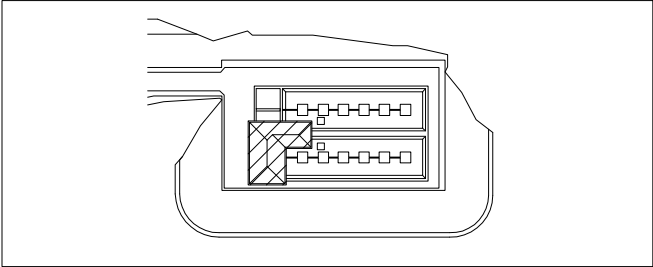

정남문학산업단지배수지 - 외부

범					례				
균열	망상균열	박리	박락·충분리	철근노출	철근부식				
누수	백태	파손	재료분리	강재부식	이물침적				
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장윤출시험	초음파시험	철근탐사시험				

손상 집계 표

No.	손상 내용	손상 크기					손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
1	웬스변경			30.00		1	30.00	m	신규
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN

