


개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 상부슬래브	복합부재명 : 배수지1호지	표번호
망도번호 : 001	개별시설물명 : 배수지	1-01

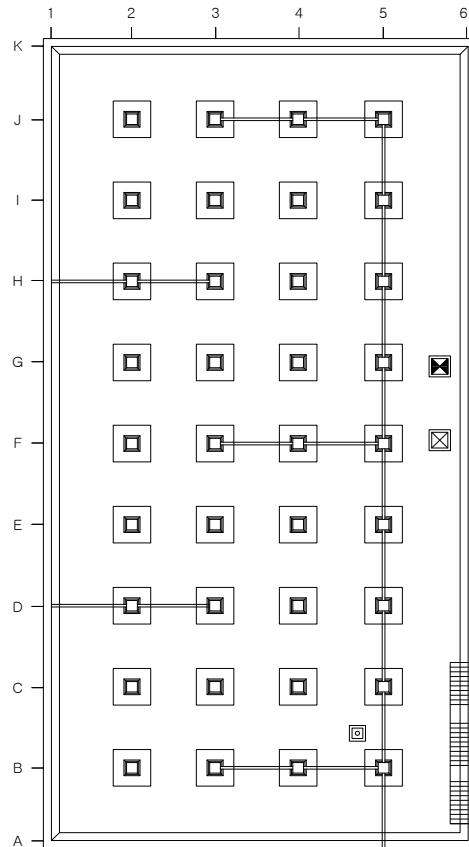

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호	-	-	a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체		복합부재명 : 배수지1호지		표번호	
망도번호 : 002~005		개별시설물명 : 배수지		1-02	

1

6

7

8

K

A


번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 3.50m 개소 : 2개소	a
2	균열부백태	균열부백태	면적 : 11.50m 개소 : 2개소	b
3	기포	기포	면적 : 15.68㎡ 개소 : 12개소	b
4	녹물	녹물	면적 : 0.02㎡ 개소 : 2개소	b
5	도장박리	도장박리	면적 : 0.01㎡ 개소 : 1개소	b
6	백태	백태	면적 : 0.17㎡ 개소 : 3개소	b
7	탄산화 잔여깊이	-	-	a
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 기둥		복합부재명 : 배수지1호지		표번호	
망도번호 : 006~008		개별시설물명 : 배수지		1-03	
번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과	
1	기포	기포	면적 : 0.71 m ² 개소 : 5개소	a	
2	백태	백태	-	b	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.				
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표


개별부재명 : 바닥슬래브	복합부재명 : 배수지1호지	표번호
망도번호 : 009	개별시설물명 : 배수지	1-04

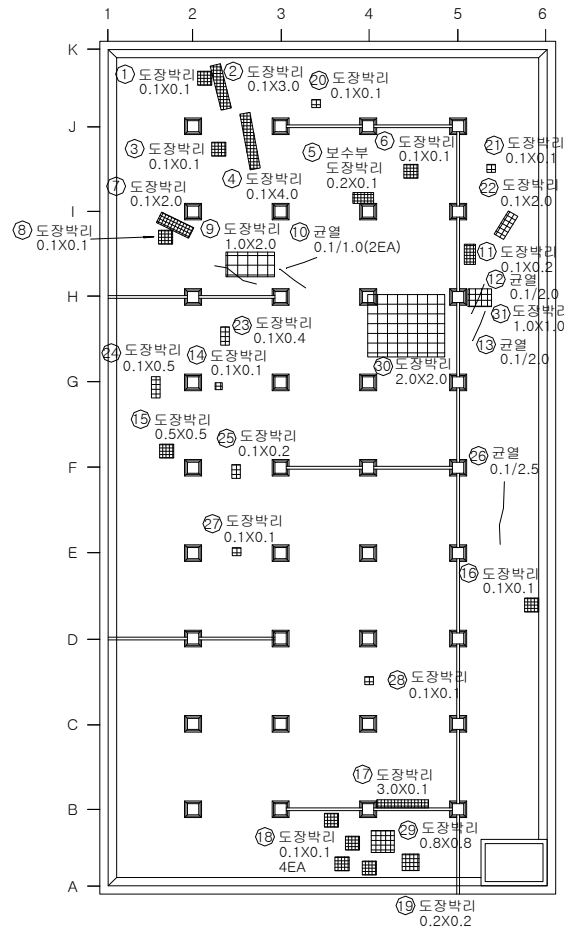

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 8.50m 개소 : 5개소	b
2	도장박리	도장박리	면적 : 11.59㎡ 개소 : 31개소	b
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표


개별부재명 : 상부슬래브	복합부재명 : 배수지2호지	표번호
망도번호 : 011	개별시설물명 : 배수지	1-05

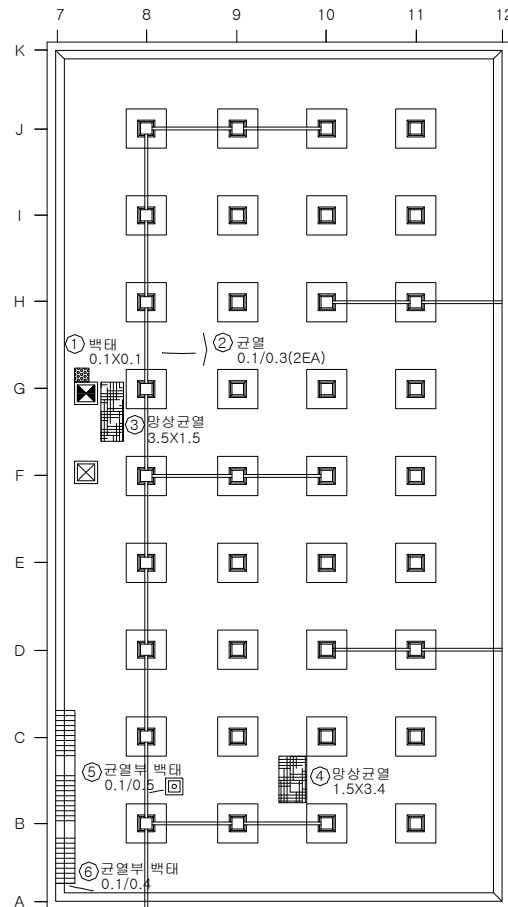

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 0.60m 개소 : 2개소	a
2	균열부백태	균열부백태	면적 : 0.90m 개소 : 2개소	b
3	망상균열	망상균열	면적 : 10.35㎡ 개소 : 2개소	b
4	백태	백태	면적 : 0.01㎡ 개소 : 1개소	b
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	★ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 배수지2호지	표번호
망도번호 : 012~015	개별시설물명 : 배수지	1-06

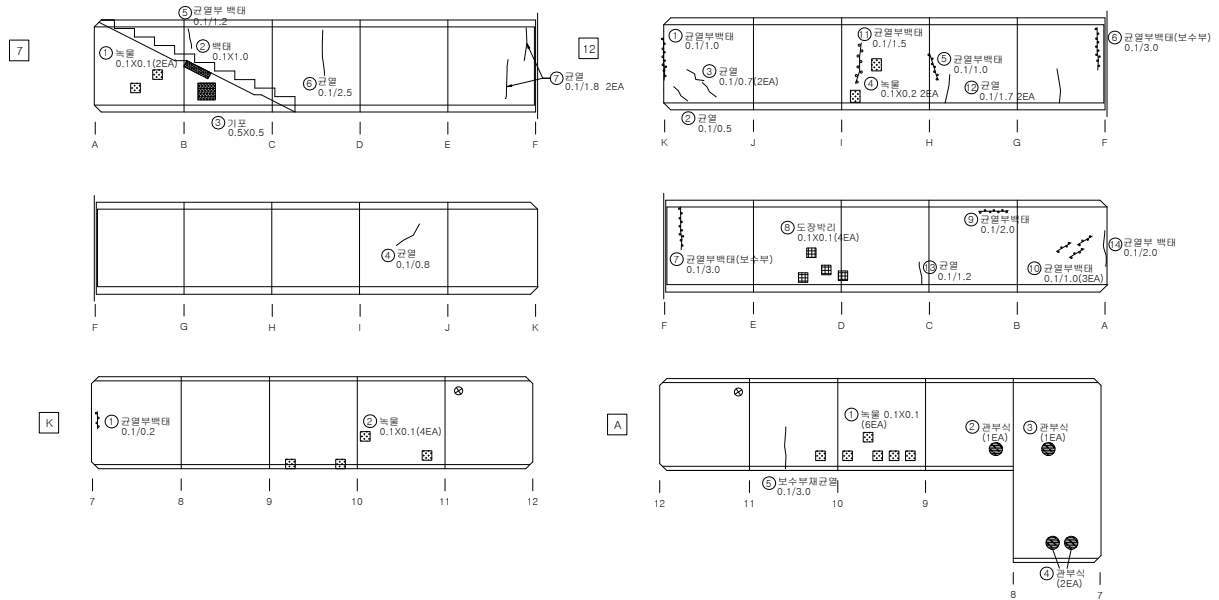


번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 16.40m 개소 : 11개소	a
2	균열부백태	균열부백태	면적 : 18.90m 개소 : 12개소	b
3	기포	기포	면적 : 0.25㎡ 개소 : 1개소	b
4	녹물	녹물	면적 : 0.16㎡ 개소 : 14개소	b
5	도장박리	도장박리	면적 : 0.04㎡ 개소 : 4개소	b
6	백태	백태	면적 : 0.10㎡ 개소 : 1개소	b
7	탄산화 잔여깊이	-	-	a
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 기둥		복합부재명 : 배수지2호지		표번호	
망도번호 : 016~018		개별시설물명 : 배수지		1-07	
번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과	
1	녹물	녹물	면적 : 0.07㎡ 개소 :7개소	b	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.				
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표


개별부재명 : 바닥슬래브	복합부재명 : 배수지2호지	표번호
망도번호 : 019	개별시설물명 : 배수지	1-08

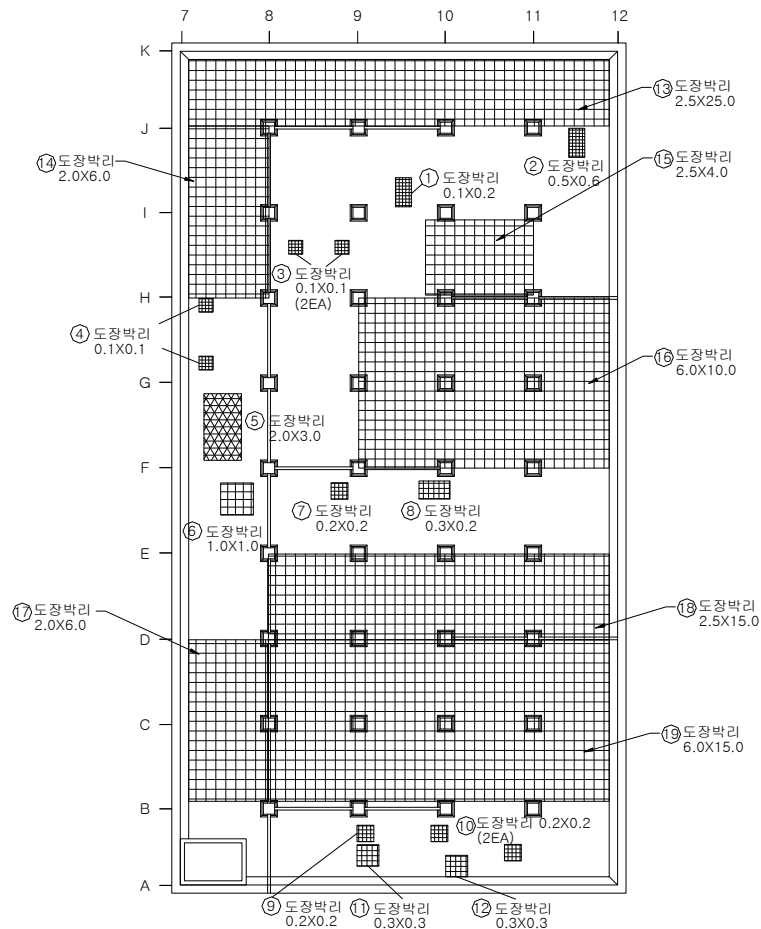

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	도장박리	도장박리	면적 : 292.02㎡ 개소 : 24개소	b
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 검수실 외부 1,2지	표번호
망도번호 : 038	개별시설물명 : 배수지	1-09

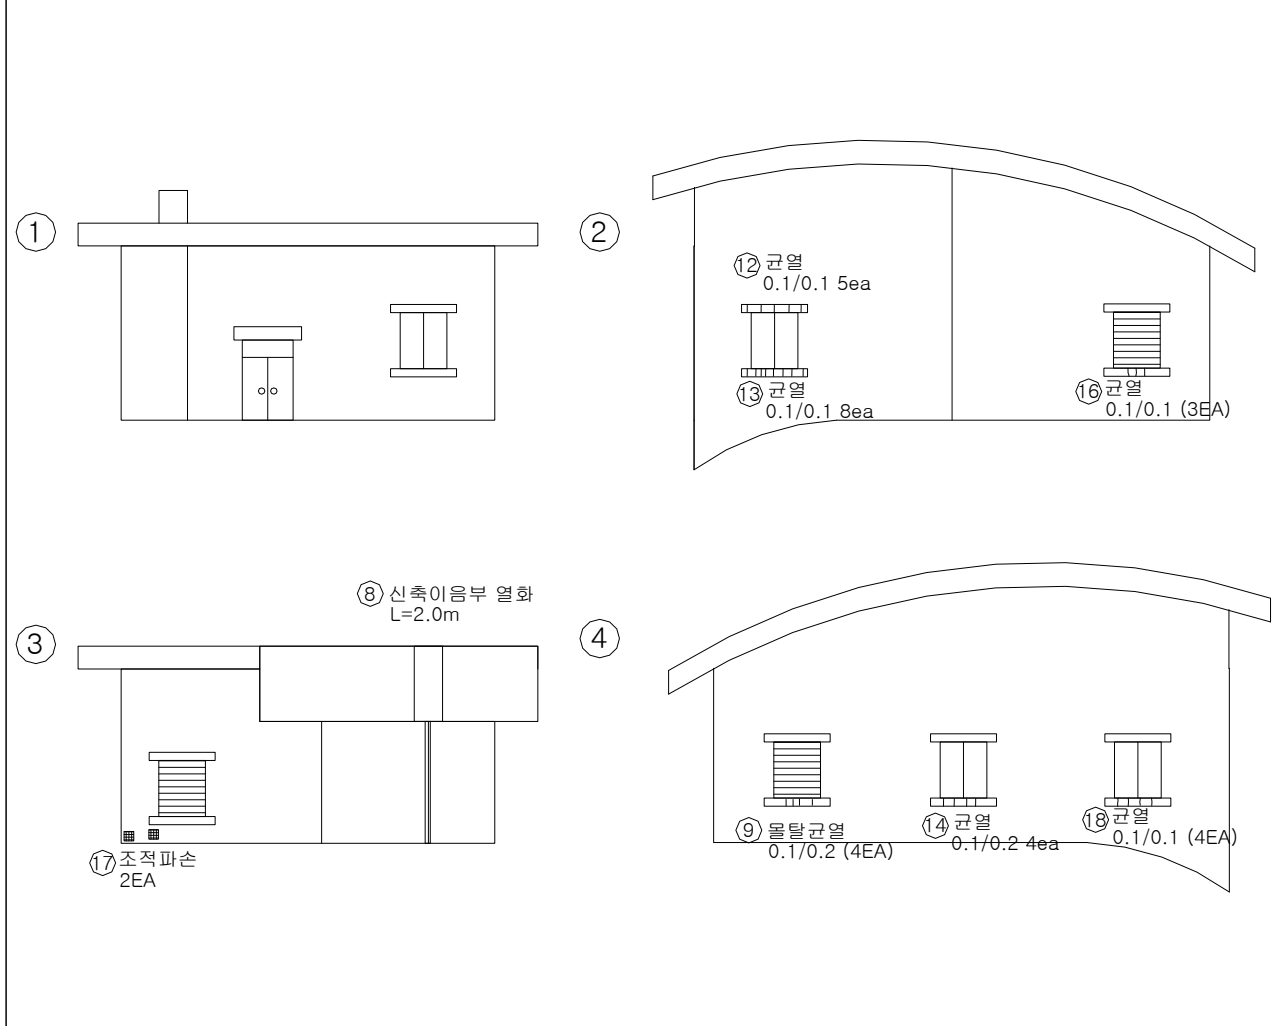


번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 3.80m 개소 : 25개소	a
2	도장박리	도장박리	면적 : 0.14㎡ 개소 : 3개소	b
3	몰탈균열	몰탈균열	면적 : 4.20m 개소 : 11개소	b
4	신축이음부 열화	신축이음부 열화	면적 : 3.00m 개소 : 3개소	b
5	조적파손	조적파손	면적 : 2개소 개소 : 2개소	b
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 상부슬래브	복합부재명 : 겸수실 내부 1,2지	표번호
망도번호 : 039	개별시설물명 : 배수지	1-10

① 누수흔적
2.0X2.0 (2EA)

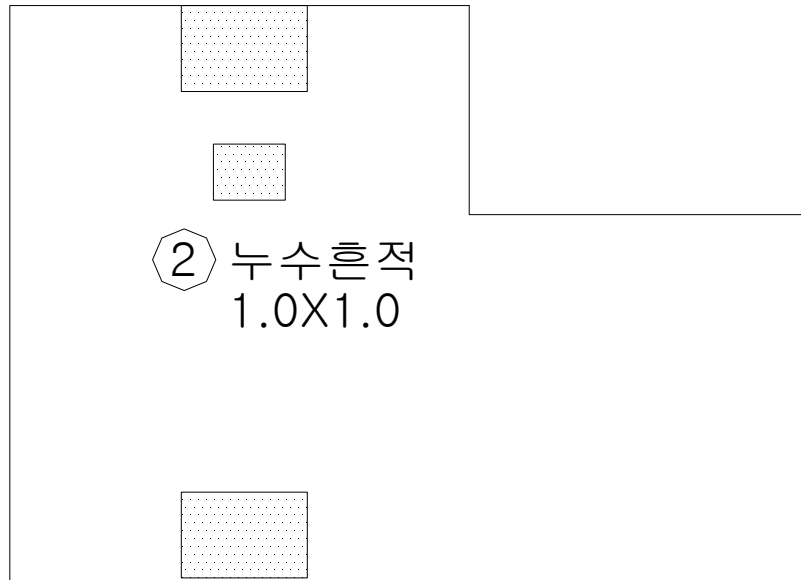


② 누수흔적
1.0X1.0

<상부슬래브>

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	누수흔적	누수흔적	면적 : 9.00㎡ 개소 : 3개소	b
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표


개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 겸수실 내부 1,2지	표번호
망도번호 : 039	개별시설물명 : 배수지	1-11

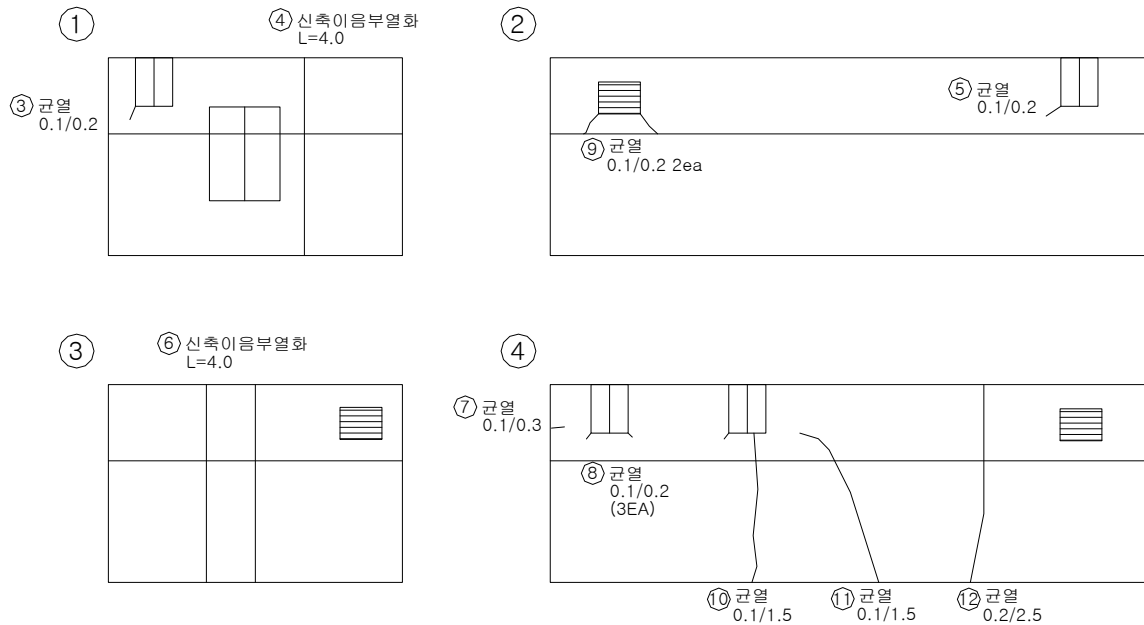

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 7.20m 개소 : 11개소	a
2	신축이음부 열화	신축이음부 열화	면적 : 8.00m 개소 : 2개소	b
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11	조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 바닥슬래브	복합부재명 : 겸수실 내부 1,2지	표번호
망도번호 : 039	개별시설물명 : 배수지	1-12

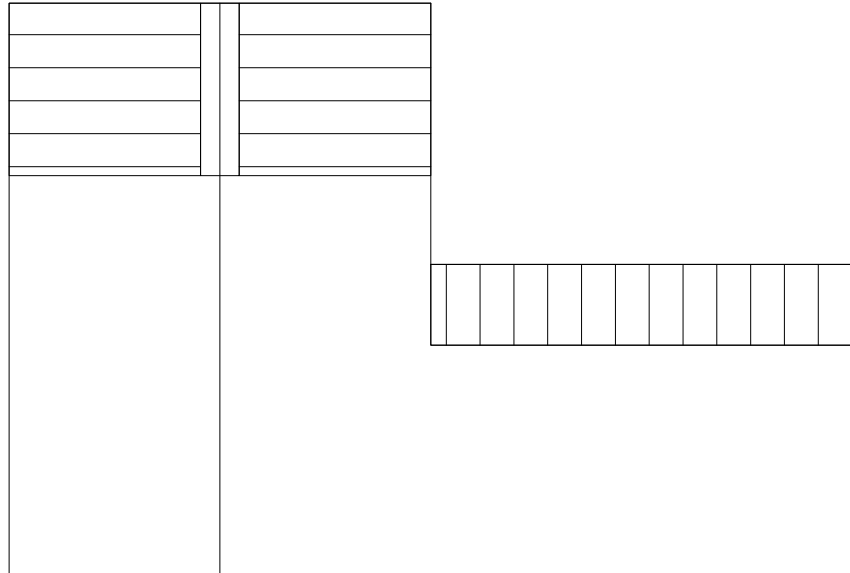


<바닥슬래브>

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호	-	-	a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 상부슬래브	복합부재명 : 유입배관실 1,2지	표번호
망도번호 : 044	개별시설물명 : 배수지	1-13


<유입배관실 상부슬래브 하면>

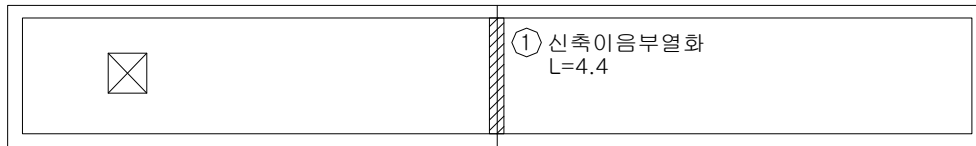

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	신축이음부 열화	신축이음부 열화	면적 : 4.40m 개소 : 1개소	b
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 유입배관실 1,2지	표번호
망도번호 : 044	개별시설물명 : 배수지	1-14

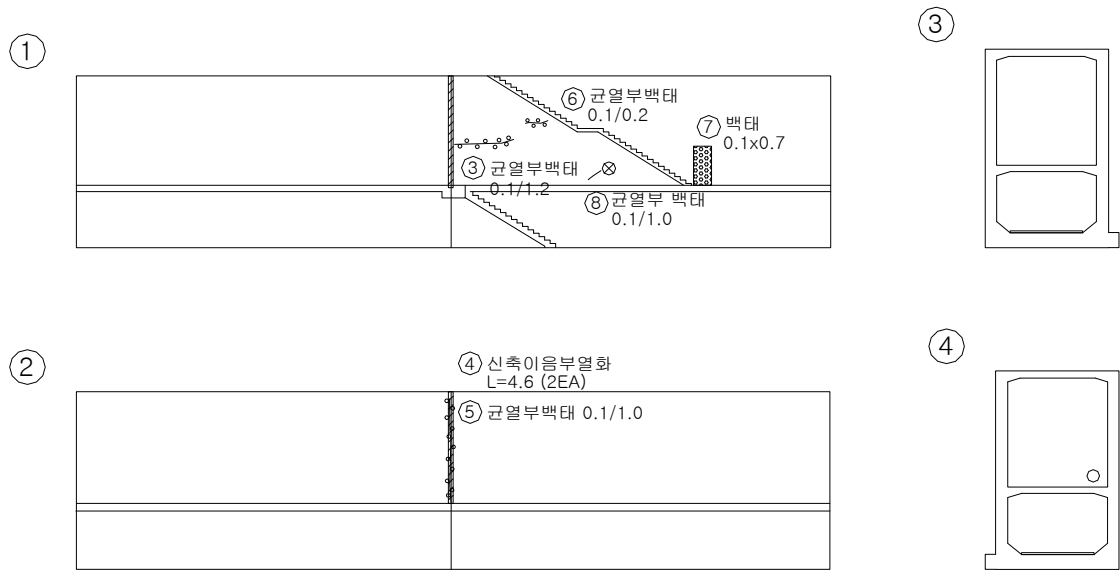


번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열부백태	균열부백태	면적 : 2.50m 개소 : 1개소	a
2	백태	백태	면적 : 0.07㎡ 개소 : 1개소	b
3	신축이음부 열화	신축이음부 열화	면적 : 9.20m 개소 : 2개소	b
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11	조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 하부슬래브	복합부재명 : 유입배관실 1,2지	표번호
망도번호 : 044	개별시설물명 : 배수지	1-15

<유입배관실 바닥슬래브 상면>

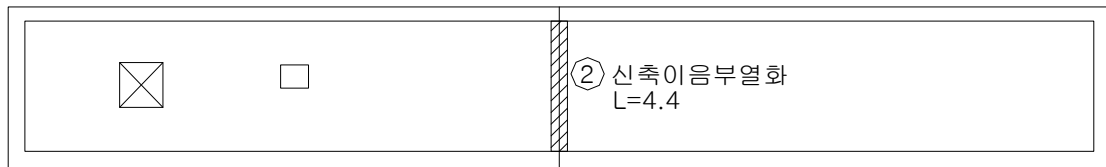


번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	신축이음부 열화	신축이음부 열화	면적 : 4.4m 개소 : 1개소	b
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 유출배관실 1,2지		표번호
망도번호 : 045		개별시설물명 : 배수지		1-16
<유출배관실 상부슬래브 하면>  ① 이격 0.2/4.4  				
번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	이격	이격	면적 : 4.4m 개소 : 1개소	b
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명


개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 유출배관실 1,2지	표번호
망도번호 : 045	개별시설물명 : 배수지	1-17

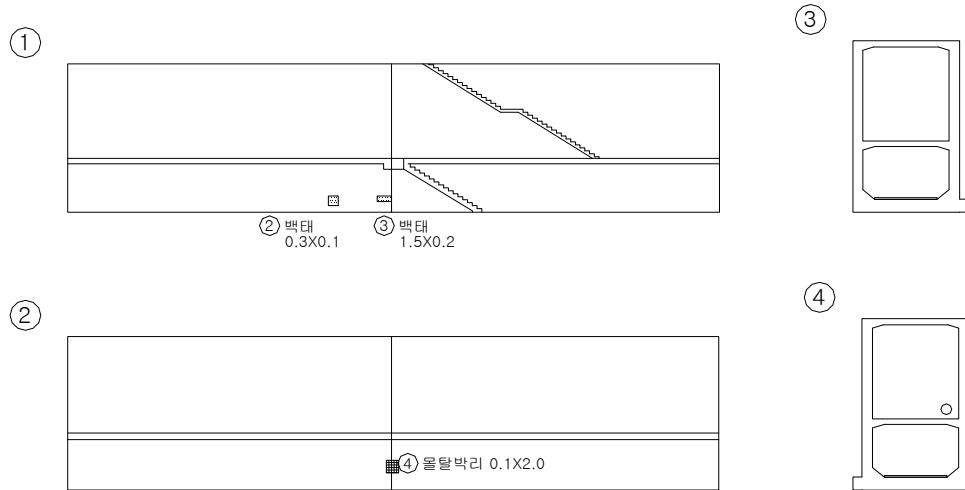


번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	몰탈박리	몰탈박리	면적 : 0.20㎡ 개소 : 1개소	b
2	벽태	벽태	면적 : 0.33㎡ 개소 : 2개소	b
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	★ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11	조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

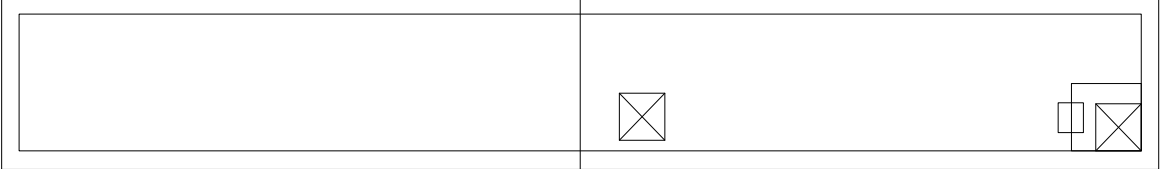개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 유출배관실 1,2지		표번호
망도번호 : 045		개별시설물명 : 배수지		1-18
<유출배관실 바닥슬래브 상면> 				
번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호	-	-	a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 상부슬래브	복합부재명 : 배수지3호지	표번호
망도번호 : 020	개별시설물명 : 배수지	1-19

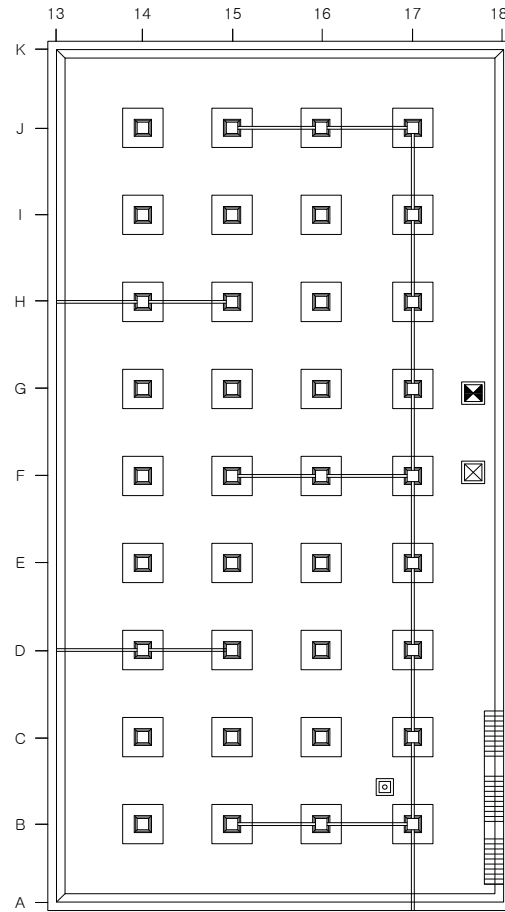

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호	-	-	a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 배수지3호지		표번호	
망도번호 : 021~024	개별시설물명 : 배수지		1-20	

The diagrams illustrate the layout of the drainage facility. They include:

- Plan views showing the arrangement of manholes (e.g., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) and their connections.
- Sectional views showing the vertical profile of the structure, including the depth of manholes and the height of walls.
- Labels for various components: ① 균열 (Crack), ② 균열부백태 (Crack with spalling), ③ 기포 (Air pocket), ④ 녹물 (Water leakage), ⑤ 도장박리 (Paint peeling), ⑥ 도장박리, 백태 (Paint peeling and spalling), ⑦ 균열 (Crack), ⑧ 균열부백태 (Crack with spalling), ⑨ 균열 (Crack), ⑩ 균열 (Crack), ⑪ 균열 (Crack), ⑫ 균열 (Crack), ⑬ 균열 (Crack), ⑭ 균열 (Crack), ⑮ 균열 (Crack), ⑯ 균열 (Crack), ⑰ 균열 (Crack), ⑱ 균열 (Crack).


번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 9.00m 개소 : 6개소	a
2	균열부백태	균열부백태	면적 : 19.02m 개소 : 11개소	b
3	기포	기포	면적 : 2.70㎡ 개소 : 6개소	b
4	녹물	녹물	면적 : 0.07㎡ 개소 : 7개소	b
5	도장박리	도장박리	면적 : 0.01㎡ 개소 : 1개소	b
6	도장박리	도장박리	면적 : 0.02㎡ 개소 : 2개소	b
7	도장박리, 백태	도장박리, 백태	면적 : 0.01㎡ 개소 : 1개소	b
8	백태	백태	면적 : 0.14㎡ 개소 : 3개소	b
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 :기둥		복합부재명 : 배수지3호지		표번호	
망도번호 : 025~027		개별시설물명 : 배수지		1-21	
번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과	
1	기포	기포	면적 : 2.68㎡ 개소 : 19개소	b	
2	녹물	녹물	면적 : 0.03㎡ 개소 : 3개소	b	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.				
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표


개별부재명 : 바닥슬래브	복합부재명 : 배수지3호지	표번호
망도번호 : 028	개별시설물명 : 배수지	1-22

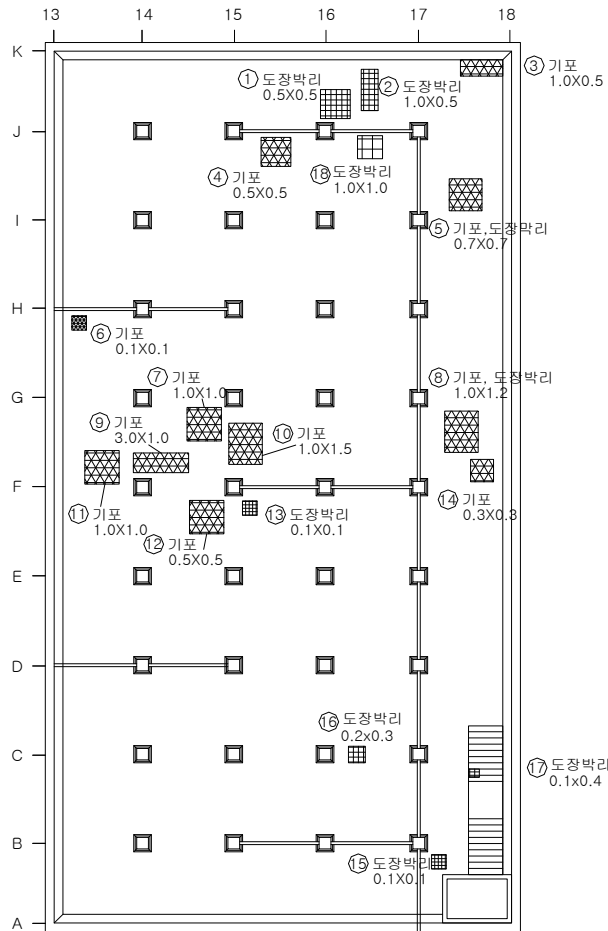

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	기포	기포	면적 : 7.69㎡ 개소 : 9개소	b
2	기포,도장박리	기포,도장박리	면적 : 1.69㎡ 개소 : 2개소	b
3	도장박리	도장박리	면적 : 1.87㎡ 개소 : 7개소	b
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 상부슬래브	복합부재명 : 배수지4호지	표번호
망도번호 : 029	개별시설물명 : 배수지	1-23

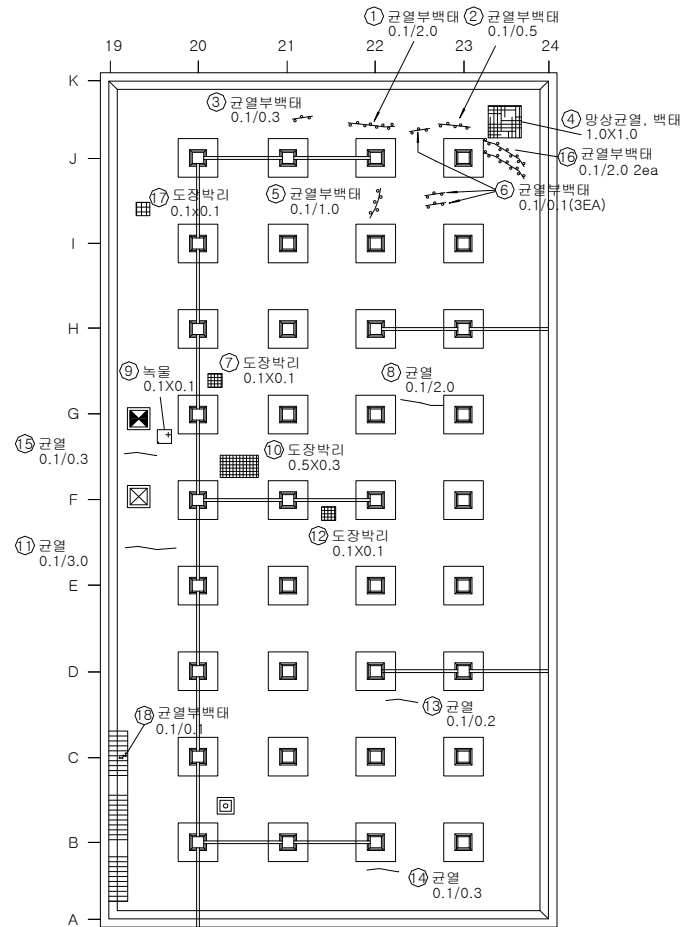

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 5.60m 개소 : 4개소	a
2	균열부백태	균열부백태	면적 : 4.30m 개소 : 8개소	b
3	녹물	녹물	면적 : 0.01㎡ 개소 : 1개소	b
4	도장박리	도장박리	면적 : 0.17㎡ 개소 : 3개소	b
5	망상균열, 백태	망상균열, 백태	면적 : 1.00㎡ 개소 : 1개소	b
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 배수지4호지		표번호
망도번호 : 030~033	개별시설물명 : 배수지		1-24


번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 15.00m 개소 : 13개소	a
2	균열부백태	균열부백태	면적 : 21.50m 개소 : 11개소	b
3	기포	기포	면적 : 3.39㎡ 개소 : 8개소	b
4	도장박리	도장박리	-	b
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 기둥		복합부재명 : 배수지4호지		표번호	
망도번호 : 034~036		개별시설물명 : 배수지		1-25	
번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과	
1	기포	기포	면적 : 0.01㎡ 개소 : 1개소	b	
2	기포,도장박리	기포,도장박리	면적 : 0.04㎡ 개소 : 1개소	b	
3	녹물	녹물	면적 : 0.01㎡ 개소 : 1개소	b	
4	도장박리	도장박리	면적 : 0.06㎡ 개소 : 1개소	b	
5	백태	백태	면적 : 0.03㎡ 개소 : 1개소	b	
6					
7					
8					
9					
10					
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.				
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표


개별부재명 : 바닥슬래브	복합부재명 : 배수지4호지	표번호
망도번호 : 037	개별시설물명 : 배수지	1-26

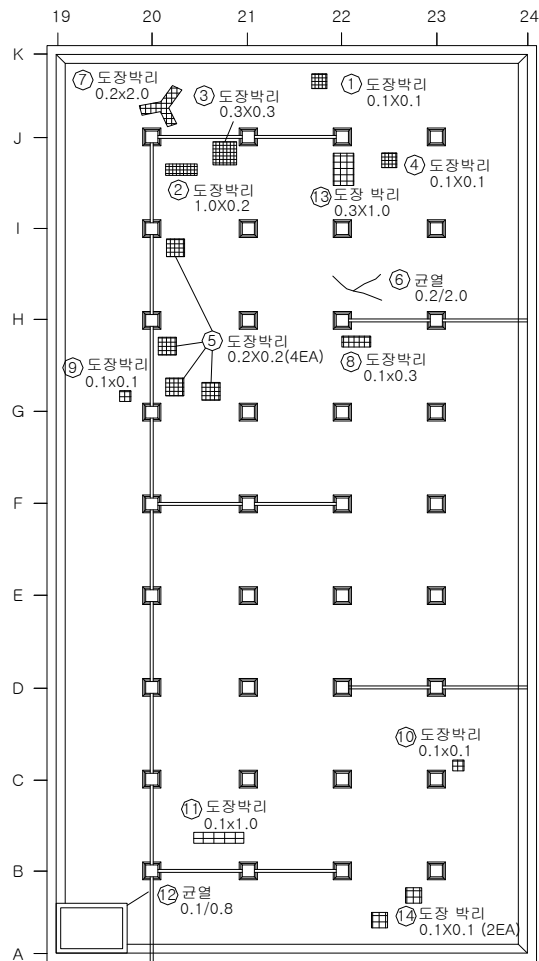

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 2.80m 개소 : 2개소	a
2	도장박리	도장박리	면적 : 1.07㎡ 개소 : 16개소	b
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표


개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 검수실 외부 3,4지	표번호
망도번호 : 040	개별시설물명 : 배수지	1-27

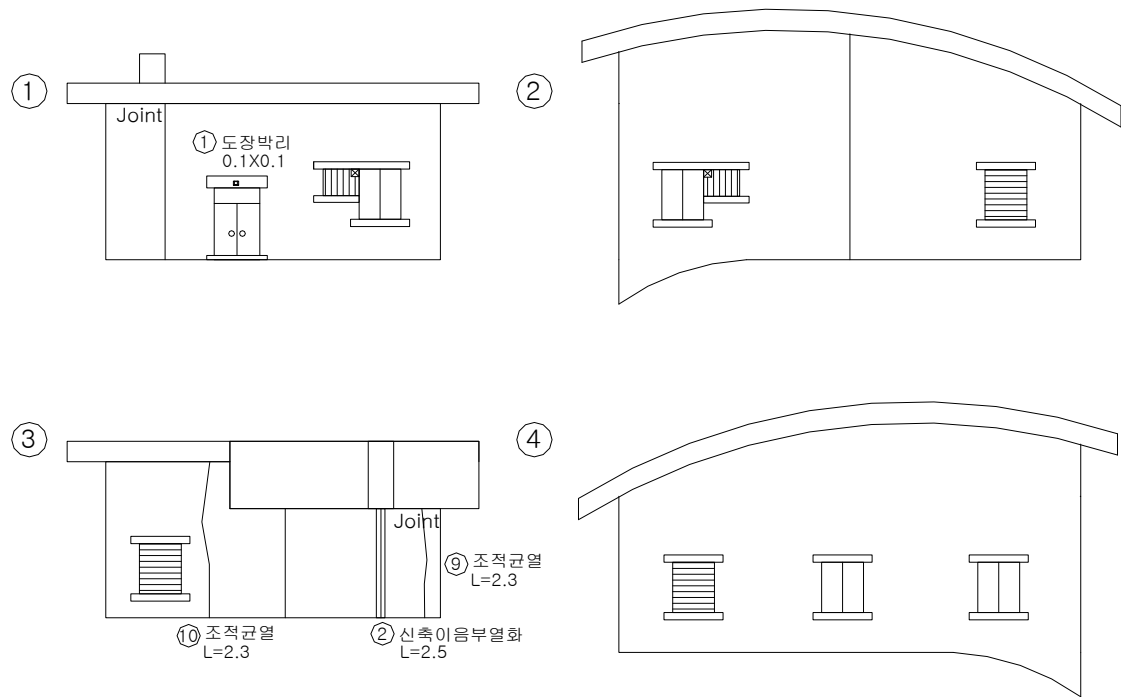

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	도장박리	도장박리	면적 : 0.01㎡ 개소 : 1개소	b
2	신축이음부 열화	신축이음부 열화	면적 : 3.20m 개소 : 2개소	
3	조적균열	조적균열	면적 : 4.60m 개소 : 2개소	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 상부슬래브	복합부재명 : 검수실 내부 3,4지	표번호
망도번호 : 041	개별시설물명 : 배수지	1-28

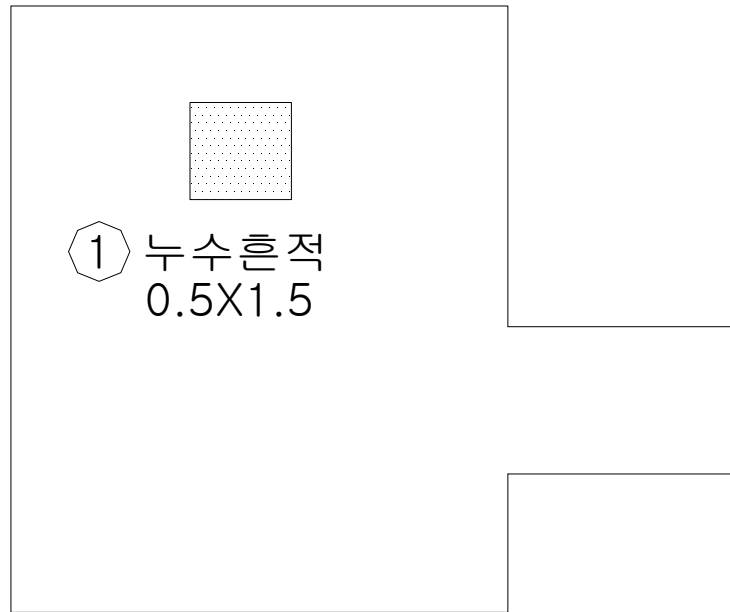


<상부슬래브>

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	누수흔적	누수흔적	면적 : 0.75㎡ 개소 : 1개소	b
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	★ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 검수실 내부 3,4지	표번호
망도번호 : 041	개별시설물명 : 배수지	1-29

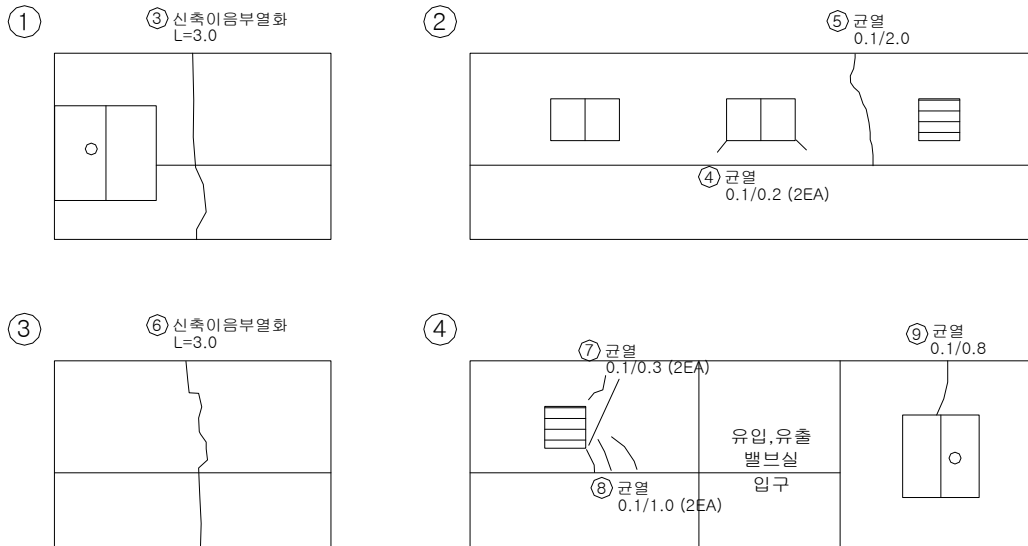


번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 5.80m 개소 : 8개소	b
2	신축이음부 열화	신축이음부 열화	면적 : 6.00m 개소 : 2개소	b
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11	조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 바닥슬래브	복합부재명 : 검수실 내부 3,4지	표번호
망도번호 : 041	개별시설물명 : 배수지	1-30

② 균열
0.2/10.0

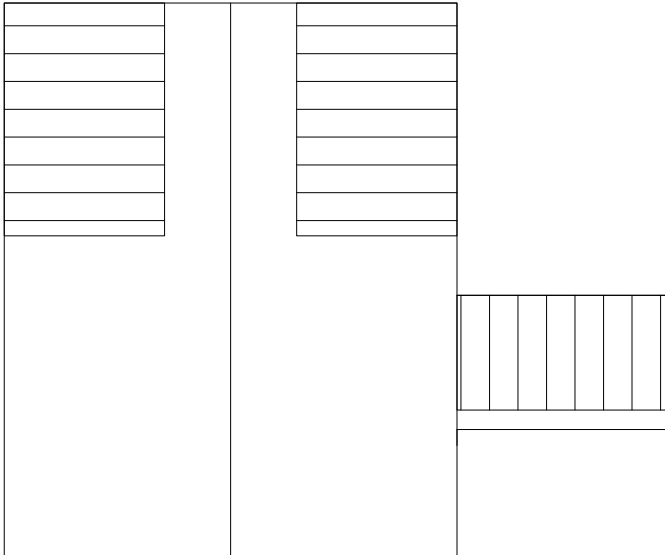

<바닥슬래브>


번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 10.00m 개소 : 1개소	a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 전기실 내부		표번호
망도번호 : 043		개별시설물명 : 배수지		1-31
<상부슬래브>				
번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호	-	-	a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표


개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 전기실 내부	표번호
망도번호 : 043	개별시설물명 : 배수지	1-32

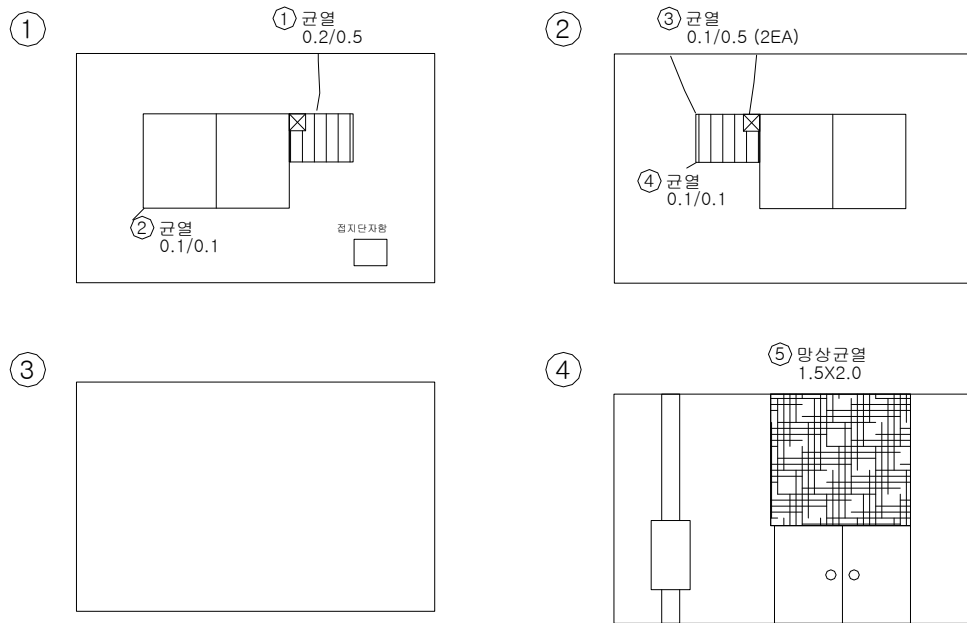

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 1.70m 개소 : 5개소	a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 바닥슬래브	복합부재명 : 전기실 내부	표번호
망도번호 : 043	개별시설물명 : 배수지	1-33

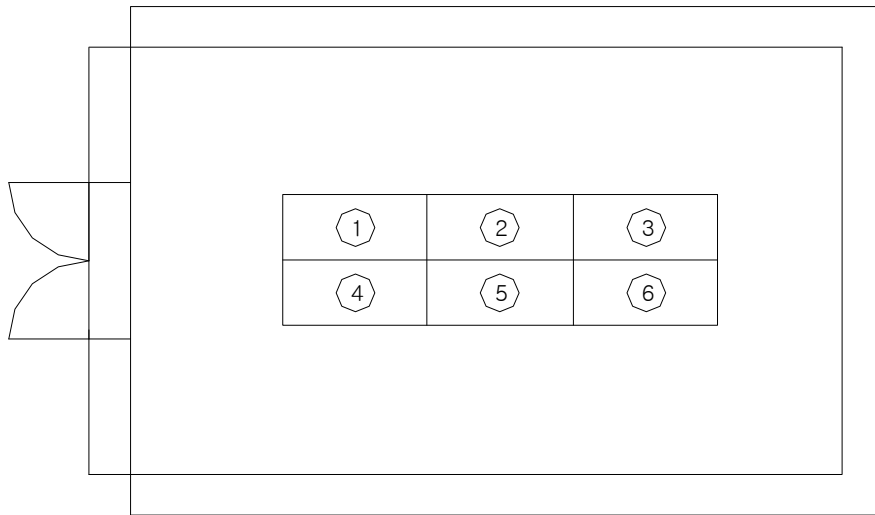


<바닥슬래브>

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호	-	-	a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 상부슬래브	복합부재명 : 유입배관실 3,4지	표번호
망도번호 : 046	개별시설물명 : 배수지	1-34


<유입배관실 상부슬래브 하면>

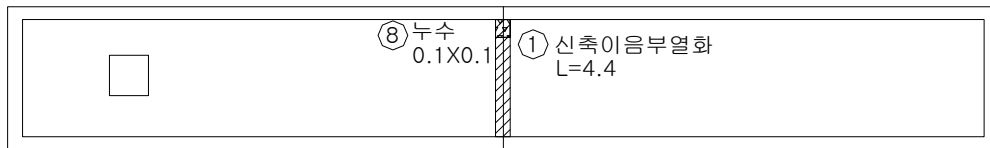

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	신축이음부 열화	신축이음부 열화	면적 : 4.4m 개소 : 1개소	b
2	누수	누수	면적 : 0.01㎡ 개소 : 1개소	b
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	★ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 유입배관실 3,4지	표번호
망도번호 : 046	개별시설물명 : 배수지	1-35

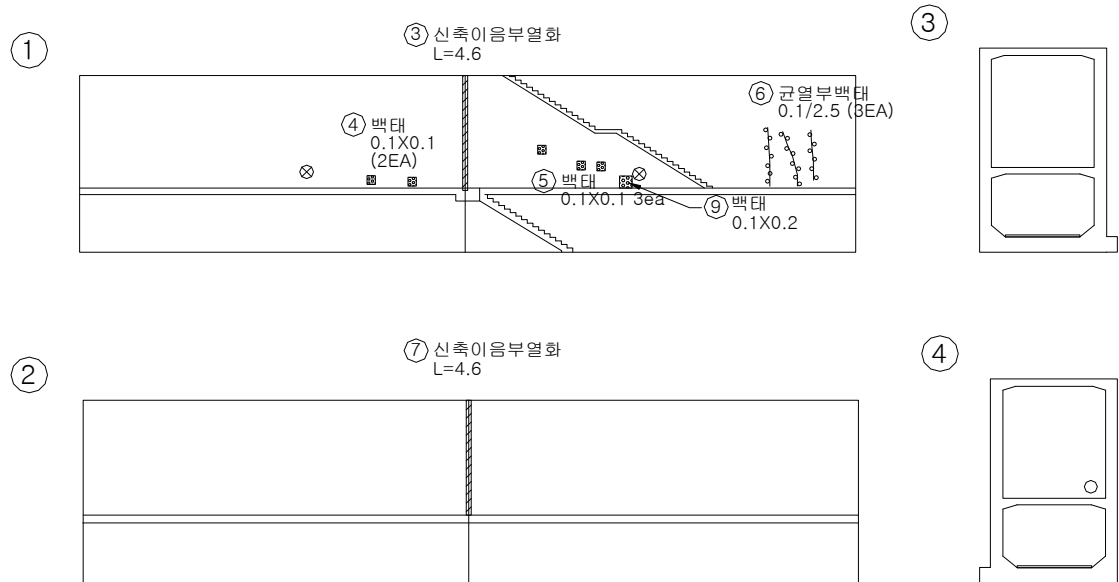


번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열0.3mm미만	균열0.3mm미만	면적 : 7.50m 개소 : 3개소	a
2	백태	백태	면적 : 0.07㎡ 개소 : 6개소	b
3	신축이음부 열화	신축이음부 열화	면적 : 9.20m 개소 : 2개소	b
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11	조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 바닥슬래브	복합부재명 : 유입배관실 3,4지	표번호
망도번호 : 046	개별시설물명 : 배수지	1-36

<유입배관실 바닥슬래브 상면>

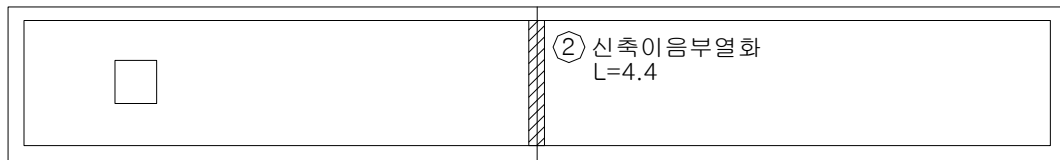


번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	신축이음부 열화	신축이음부 열화	면적 : 4.40m 개소 : 1개소	b
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 상부슬래브	복합부재명 : 유출배관실 3,4지	표번호
망도번호 : 047	개별시설물명 : 배수지	1-37


<유출배관실 상부슬래브 하면>

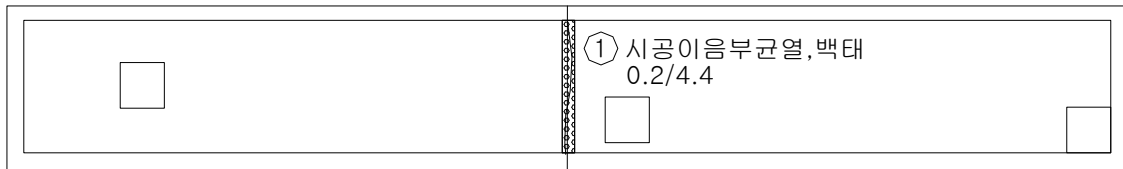

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	신축이음부 열화	신축이음부 열화	면적 : 4.40m 개소 : 1개소	b
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11	조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 유출배관실 3,4지	표번호
망도번호 : 047	개별시설물명 : 배수지	1-38

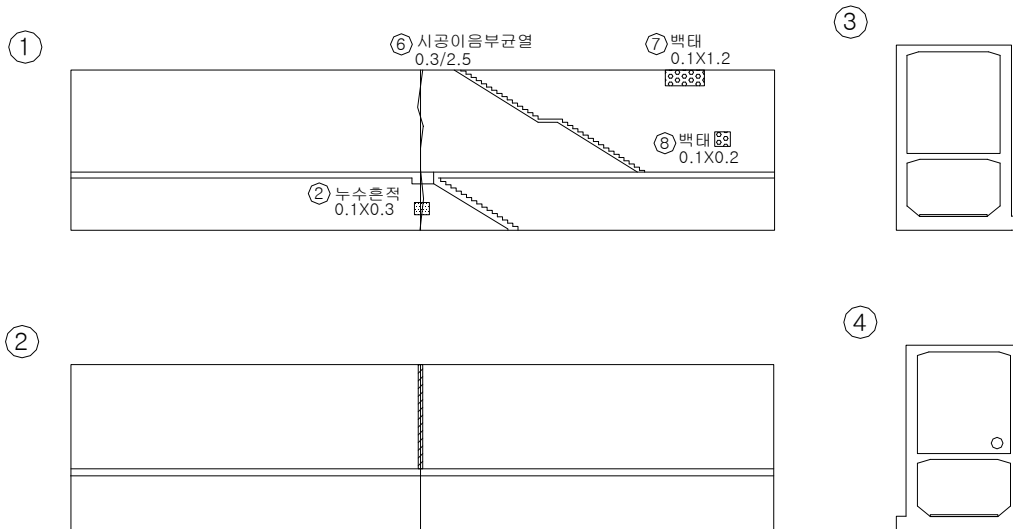


번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	누수흔적	누수흔적	면적 : 0.03㎡ 개소 : 1개소	b
2	백태	백태	면적 : 0.14㎡ 개소 : 2개소	b
3	시공이음부 균열	시공이음부 균열	면적 : 2.5m 개소 : 1개소	b
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	★ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 바닥슬래브	복합부재명 : 유출배관실 3,4지	표번호
망도번호 : 047	개별시설물명 : 배수지	1-39

<유출배관실 바닥슬래브 상면>

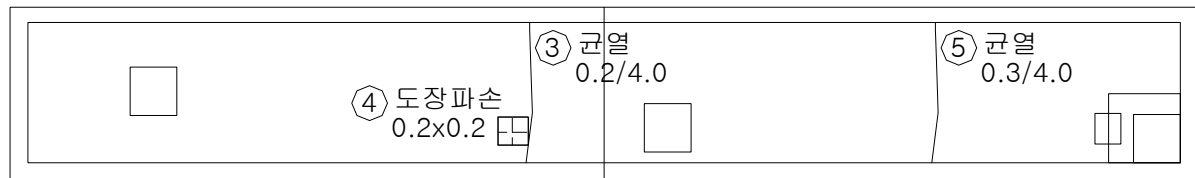

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 4.00m 개소 : 1개소	a
2	균열(0.3mm이상)	균열(0.3mm이상)	면적 : 4.00m 개소 : 1개소	b
3	도장박리	도장박리	면적 : 0.04㎡ 개소 : 1개소	b
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명