

## **8. 패널식 옹벽 08**

8.1 시설물 개요

8.2 자료수집 및 분석

8.3 현장조사

8.4 콘크리트 재료시험 조사

8.5 상태평가

8.6 종합평가 및 안전등급 지정

8.7 보수·보강 및 유지관리 방안

8.8 종합결론







### 8.1.2 위치도 및 전경사진



【그림 8.1.1】 위치도

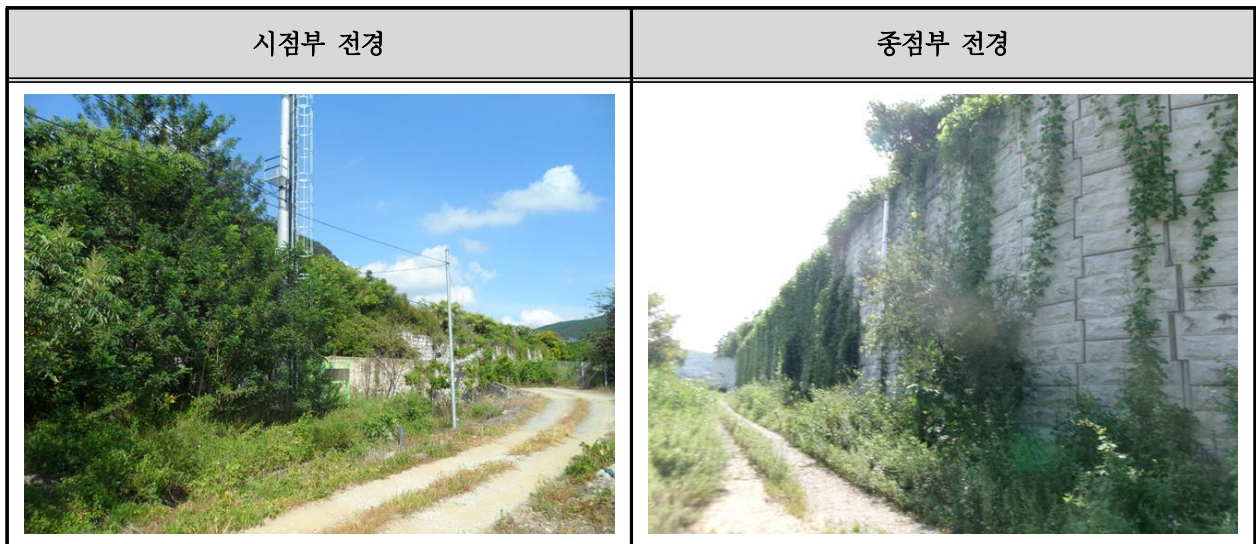


【사진 8.1.1】 전경사진


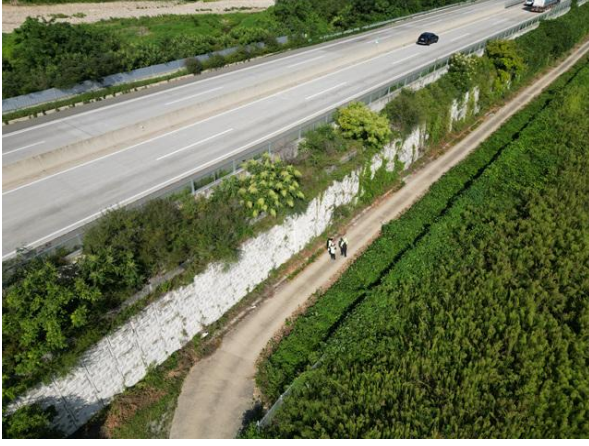
|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p>전면부 전경</p>                                                                       | <p>배수로 전경</p>                                                                        |
|   |   |
| <p>하부 전경</p>                                                                        | <p>상부 전경</p>                                                                         |
|  |  |
| <p>광파기를 이용한 측량 작업</p>                                                               | <p>광파기를 이용한 경사도 측정</p>                                                               |

【사진 8.1.2】 부재별 현황 및 작업사진



### 8.1.3 시설물 일반도

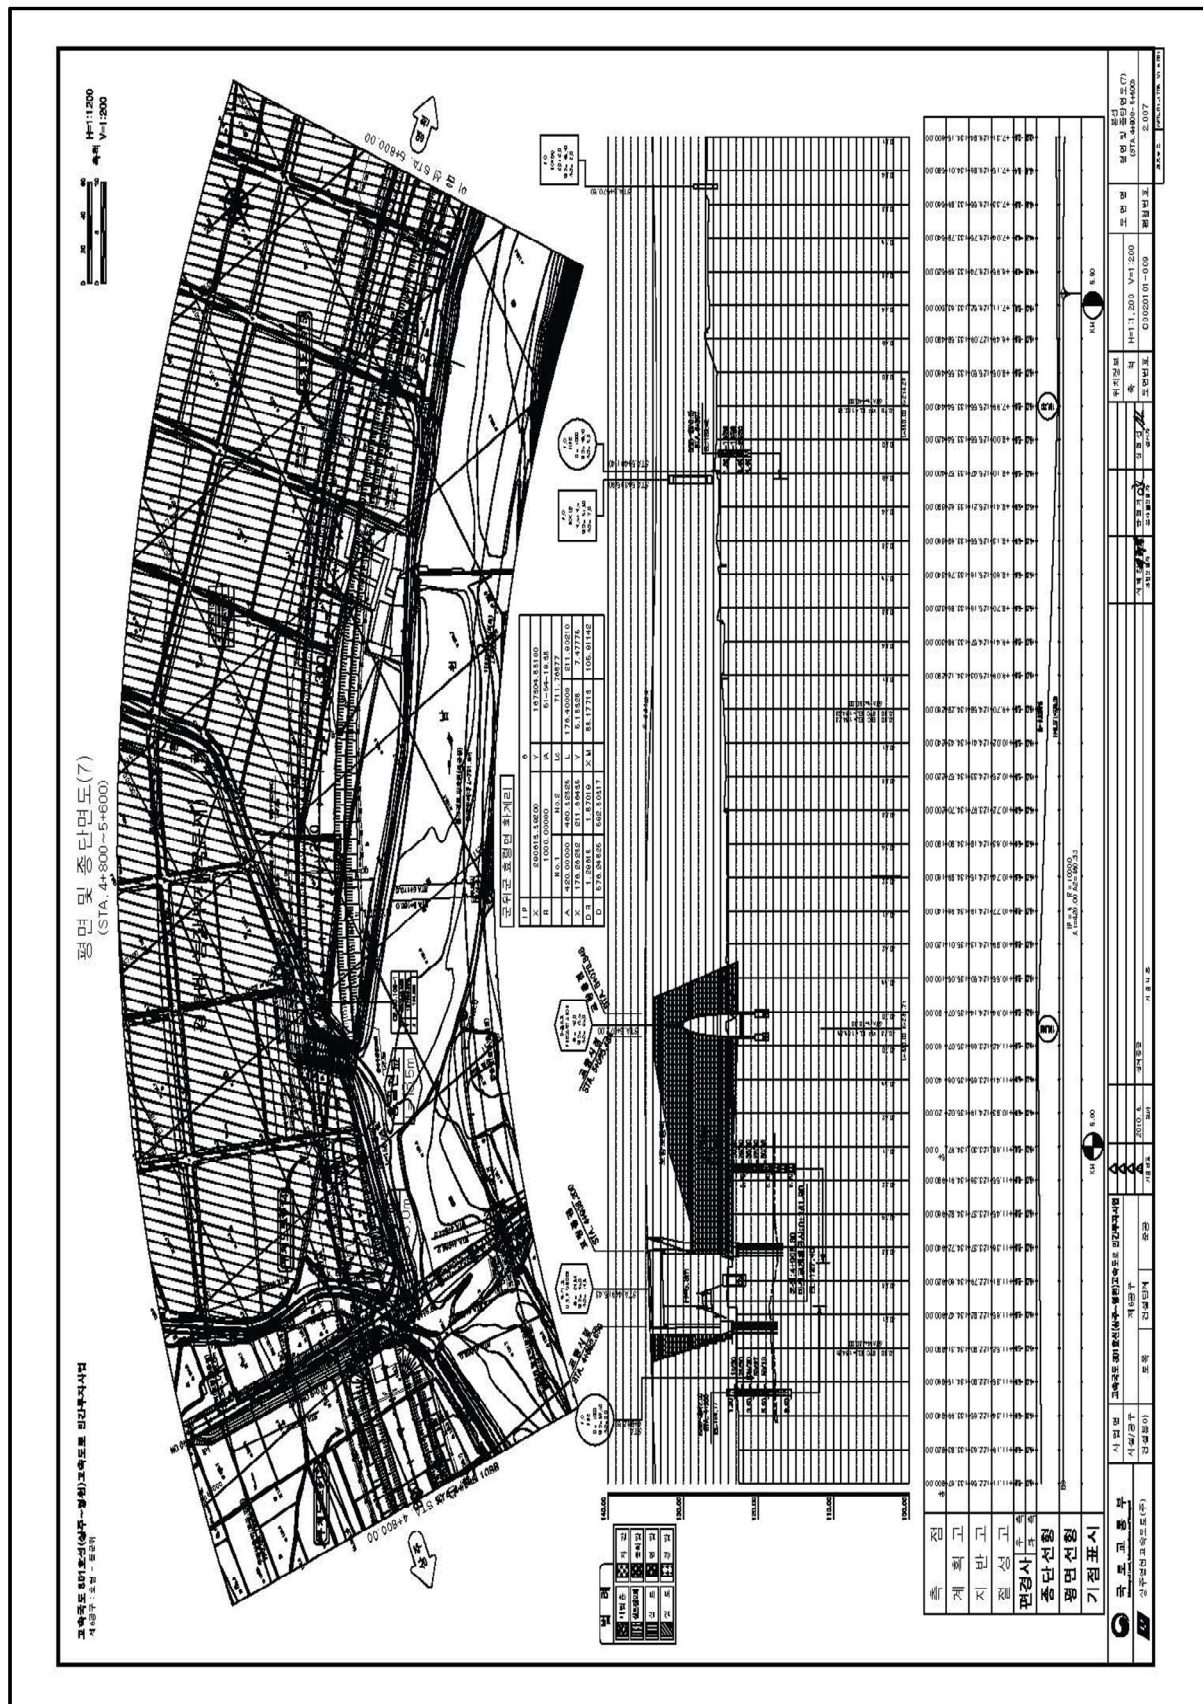



【그림 8.1.2】 종평면도

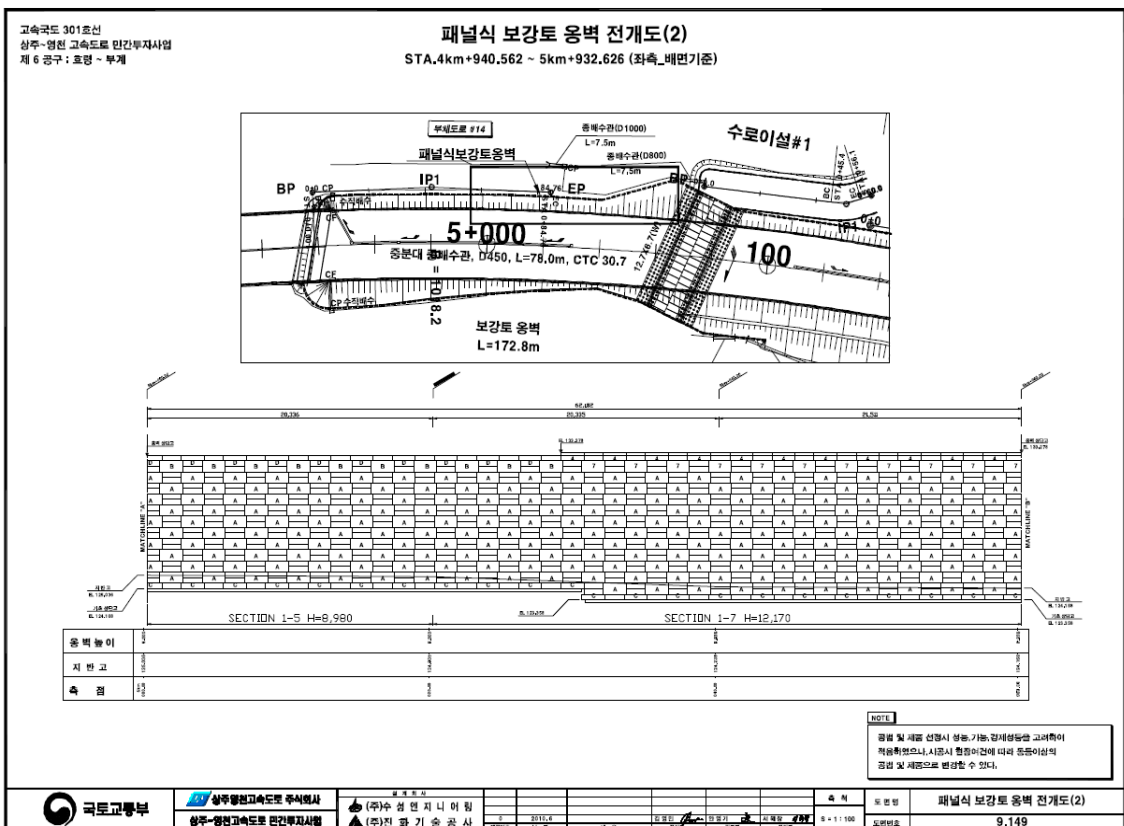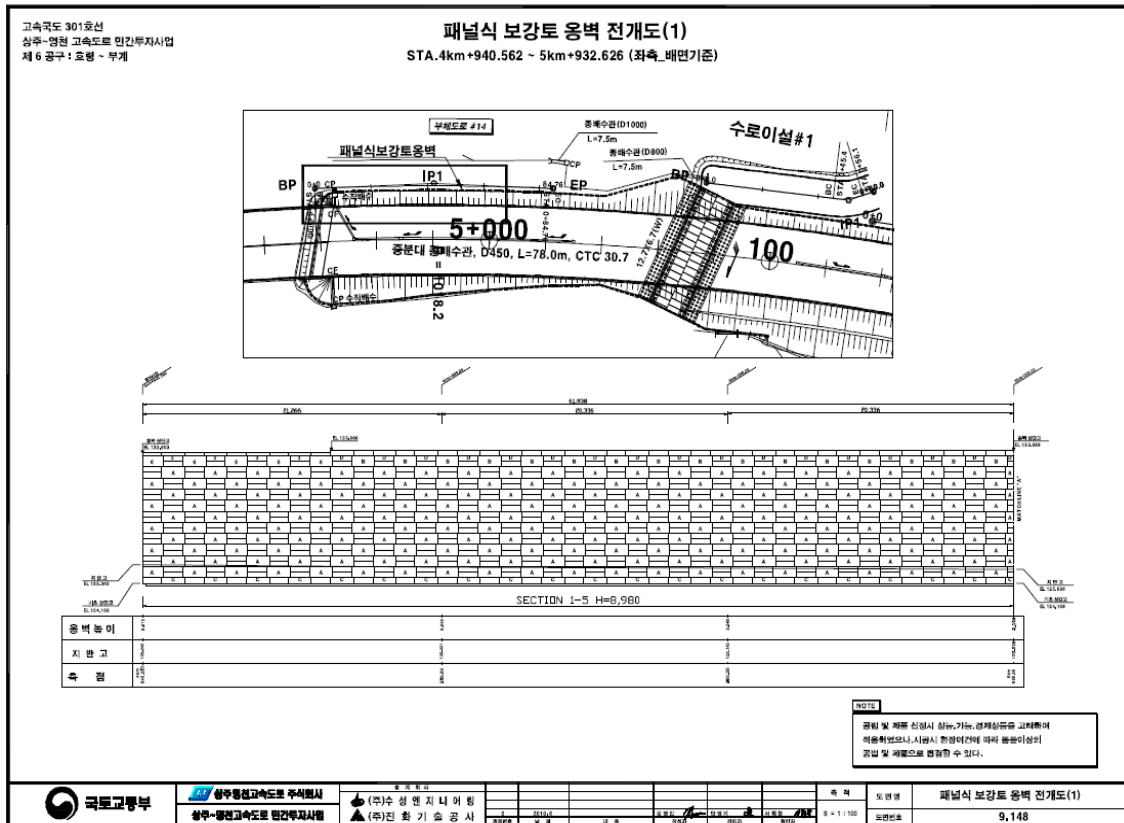



【그림 8.1.3】 전개도

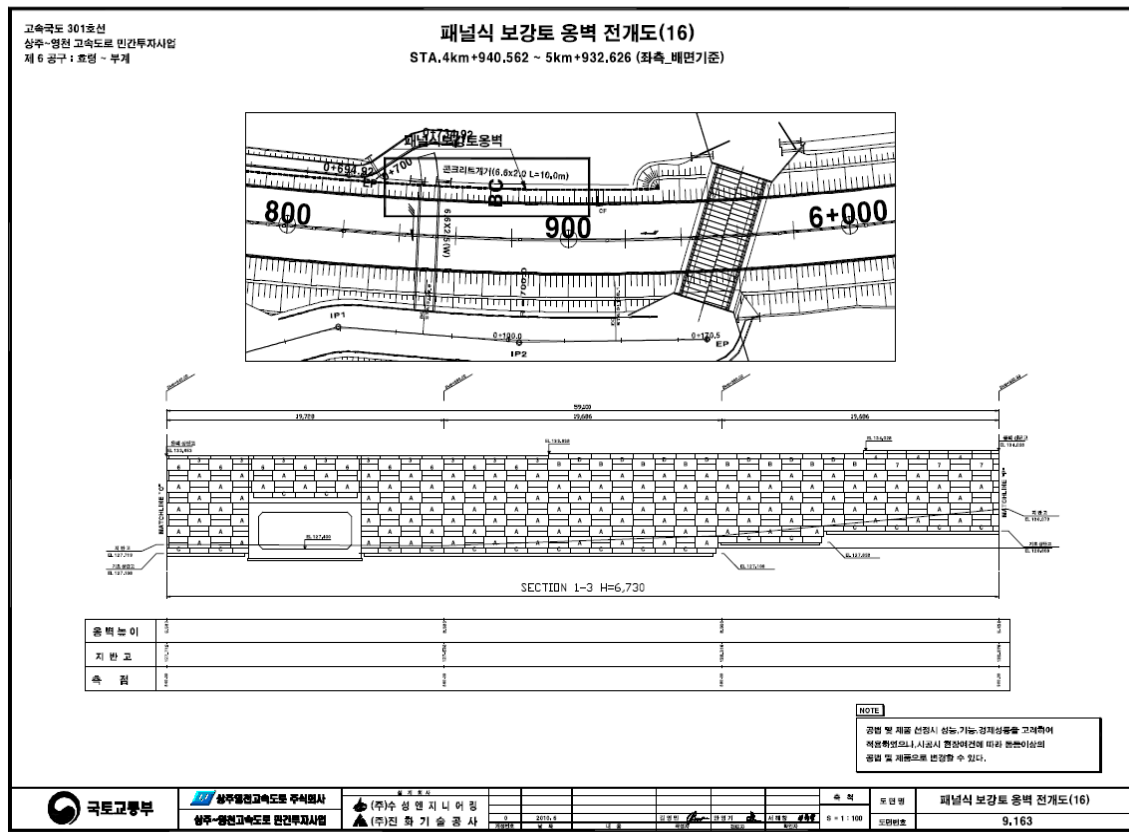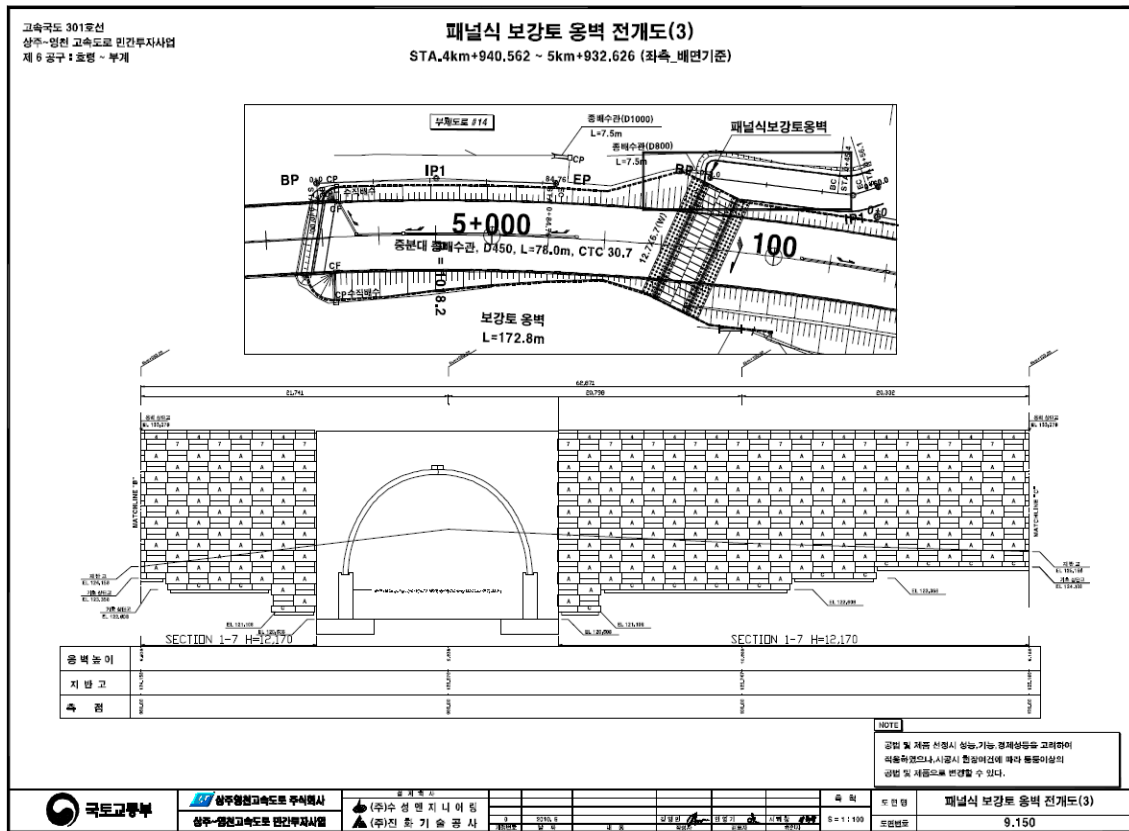



【그림 8.1.3】 전개도(계속)

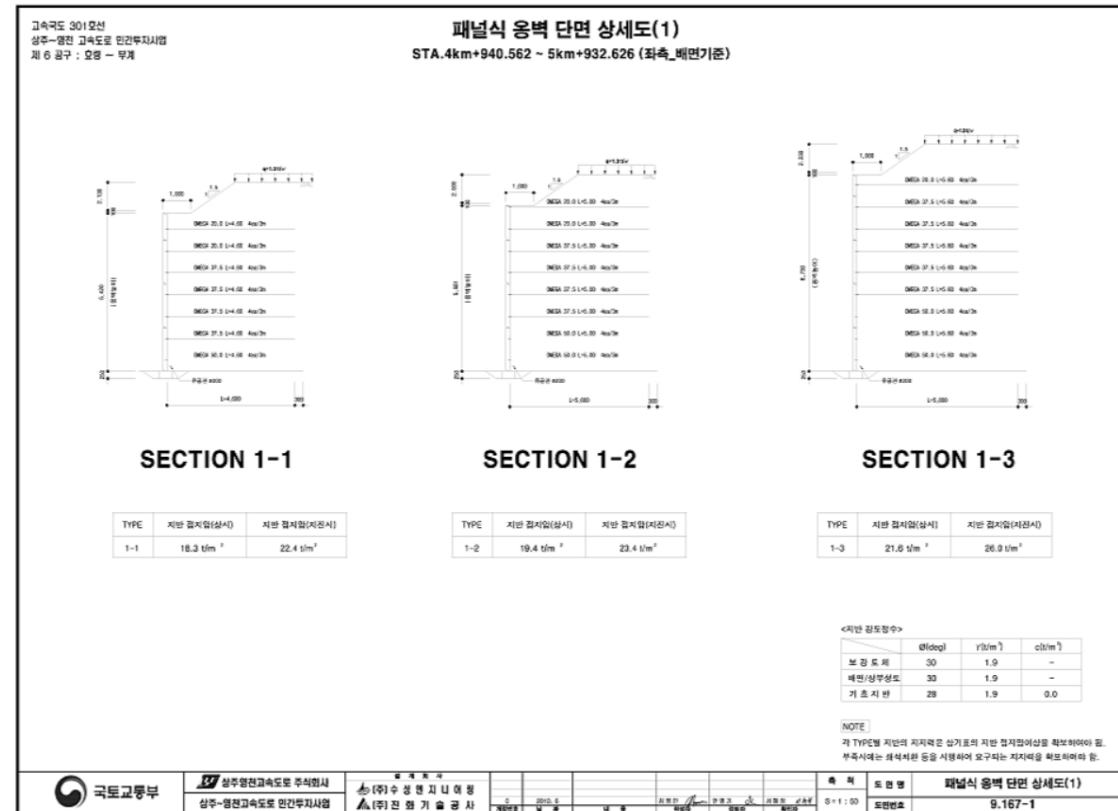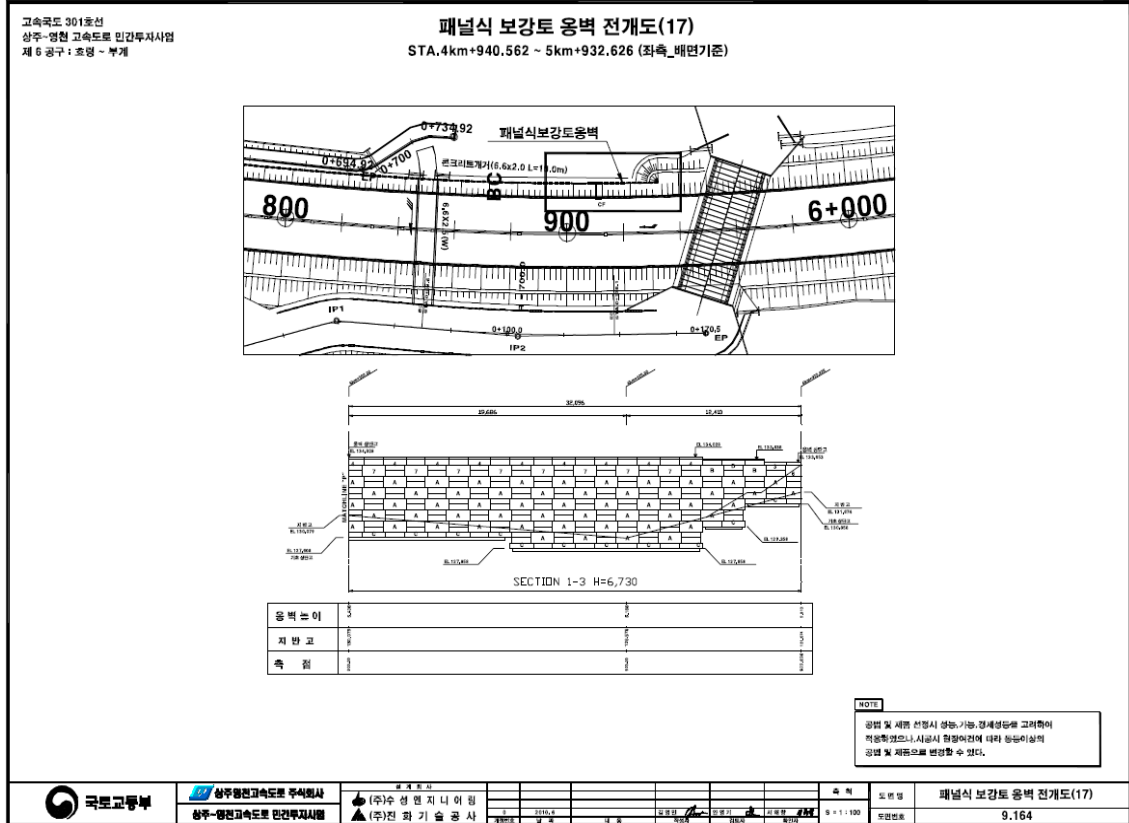

【그림 8.1.4】 단면도

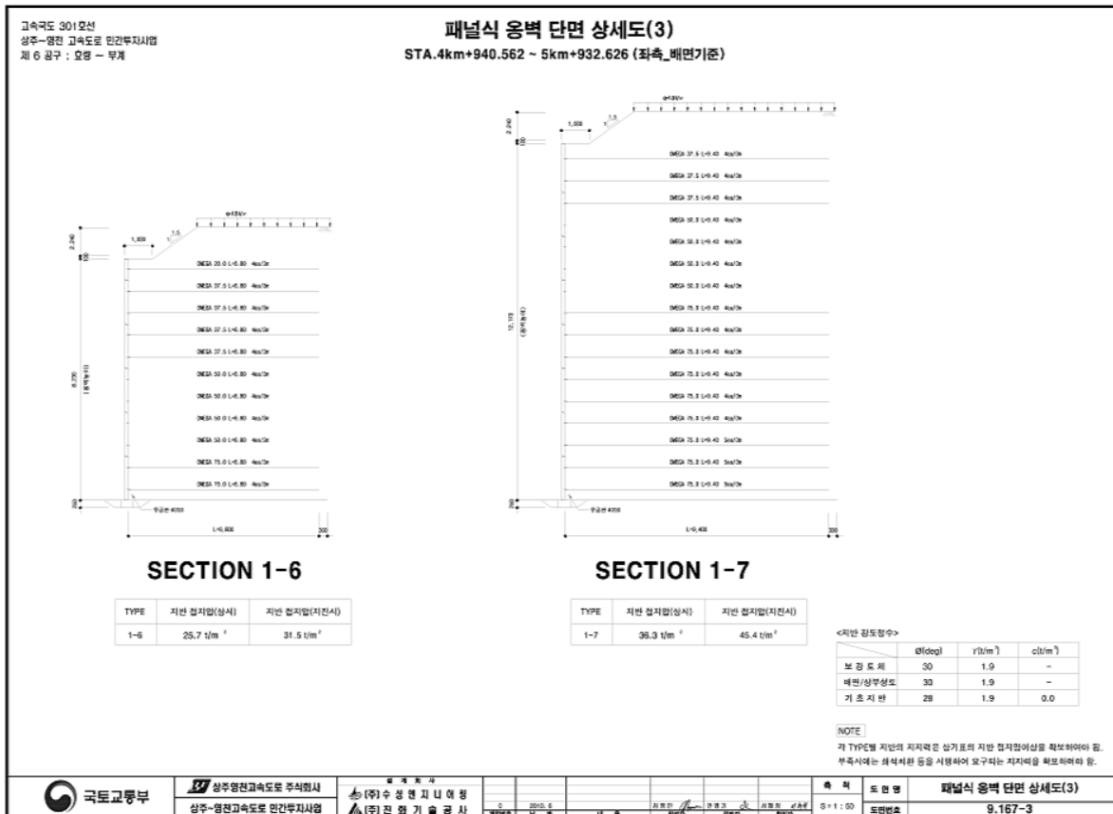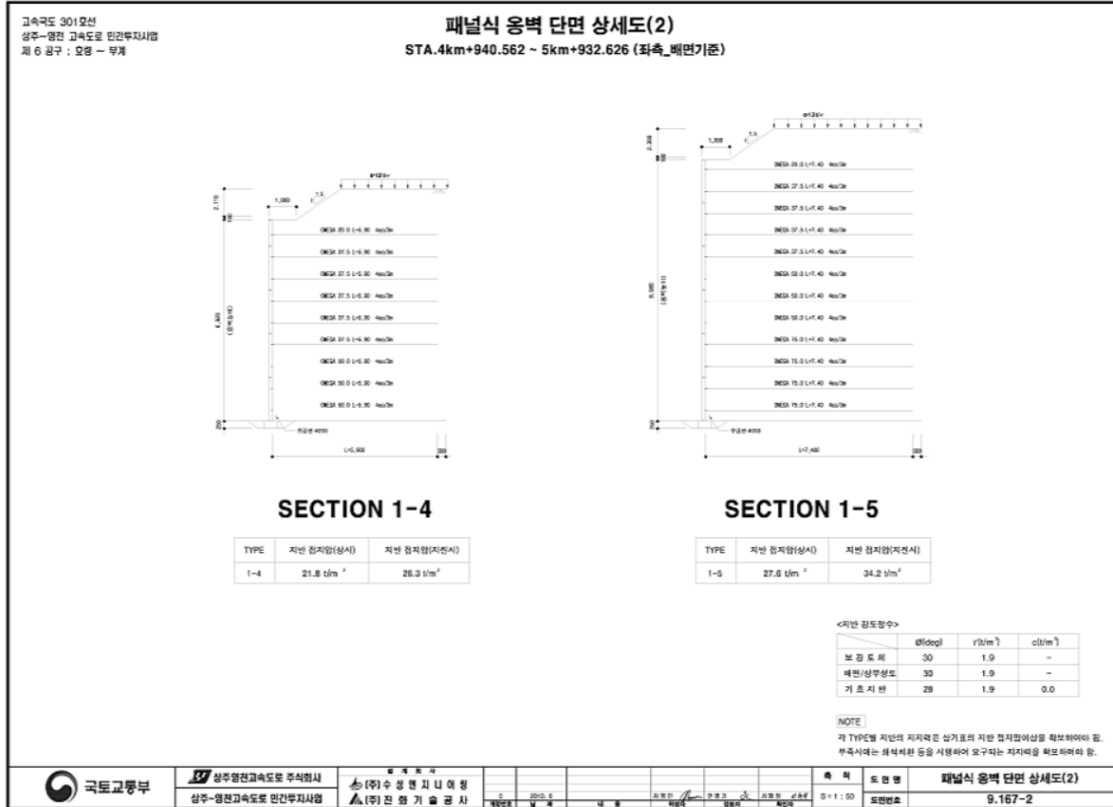

【그림 8.1.4】 단면도(계속)

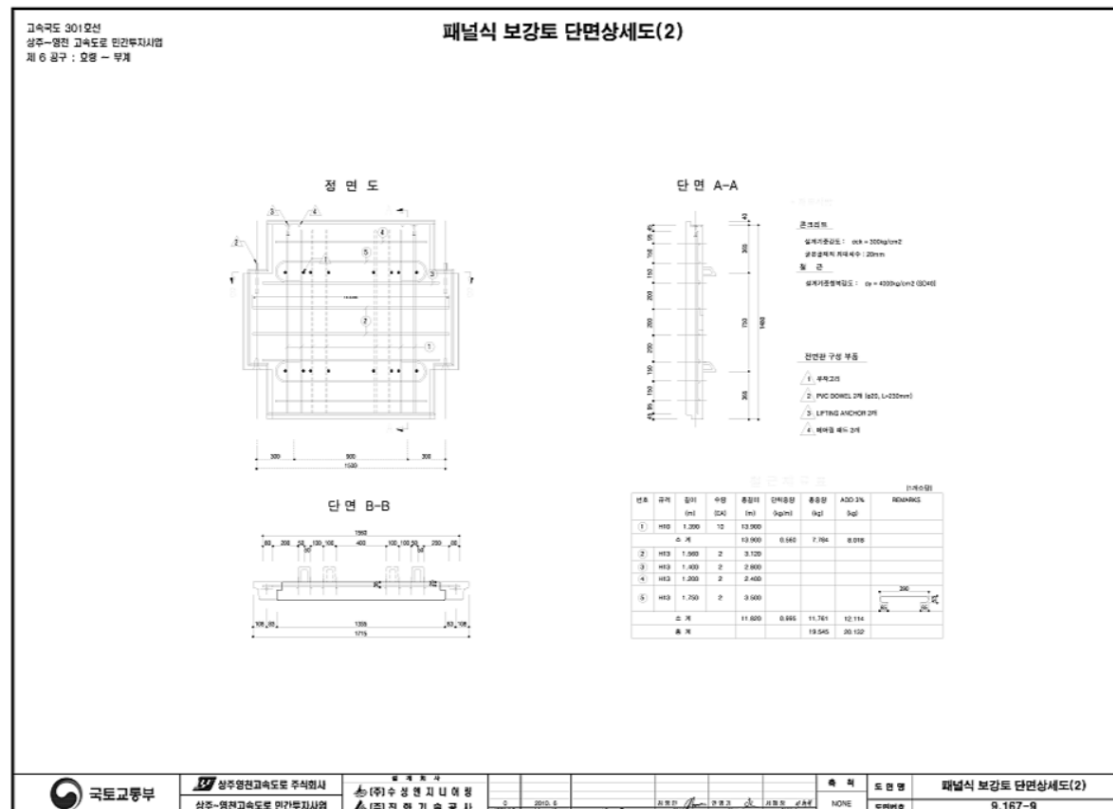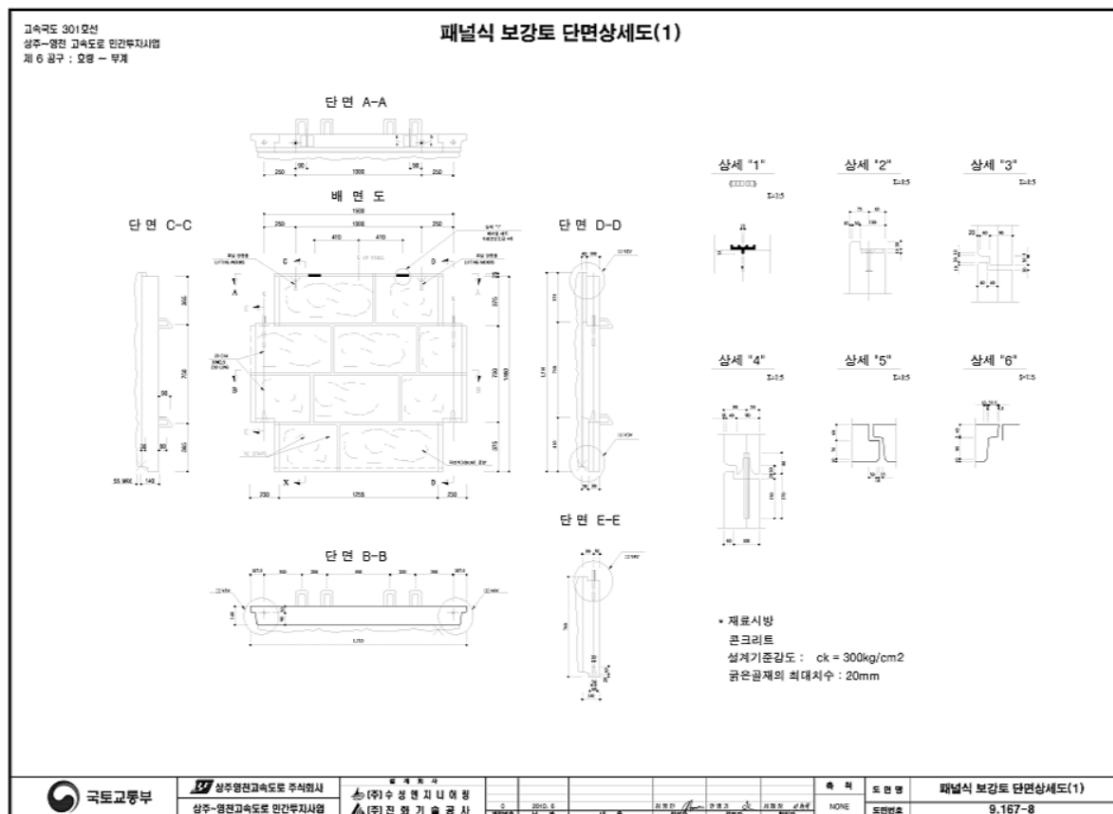

【그림 8.1.4】 단면도(계속)



## 구조계산서 및 안전검토서

MS&W - Mechanically Stabilized Earth Walls  
Copyright 1998-2014 ADAMA Engineering, Inc. License number MS&W-302755


## INPUT DATA: Geometry and Surcharge loads (of a SIMPLE STRUCTURE)

Design height, H= 11.61 [m] [ Embedded depth is E = 0.75 m, and height above top of finished bottom grade is H = 10.86 m ]  
 Batter,  $\alpha$  = 6.8 [deg]  
 Backslope,  $\beta$  = 20.0 [deg]  
 Backslope rise = 2.4 [m] Broken back equivalent angle, I = 5.987 (see Fig. 25 in DEMO 82)  
 UNIFORM SURCHARGE  
 Uniformly distributed load is 6.0 [kPa]

## OTHER EXTERNAL LOADS:

[S1] Step Load,  $Q_v-d = 8.0$  and  $Q_v-l = 13.0$  [kPa].  
 Footing width,  $b=24.4$  [m]. Distance of center of footing from wall face,  $d = 19.9$  [m] (i) depth of 0.0 [m] below soil surface.  
 [S2] Step Load,  $Q_v-d = 38.0$  and  $Q_v-l = 6.0$  [kPa].  
 Footing width,  $b=1.6$  [m]. Distance of center of footing from wall face,  $d = 6.0$  [m] (i) depth of 0.0 [m] below soil surface.

## ANALYZED REINFORCEMENT LAYOUT:

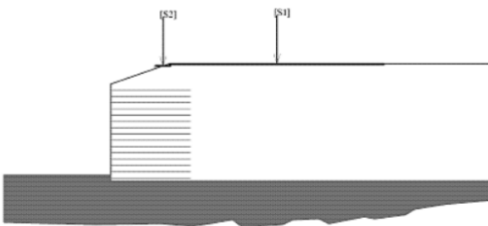

SCALE:

0 2 4 6 8 10 [m]

Page 5 of 11  
 Copyright 1998-2014 ADAMA Engineering, Inc. License number MS&W-302755

MS&W - Mechanically Stabilized Earth Walls  
Copyright 1998-2014 ADAMA Engineering, Inc. License number MS&W-302755

## ANALYSIS: CALCULATED FACTORS (Static conditions)

Foundation Interface: Direct sliding:  $F_s = 1.866$ , Eccentricity:  $e/L = 0.1202$ , Overturning:  $F_o = 1.337$ , Bearing capacity:  $F_b = 1.233$ , Meyerhof stress = 344.89 kPa.

| #  | Elevation [m] | Length [m] | Type # | METAL STRIP     |                  | CONNECTION         |                     | Metal strip strength $F_s$ | Pullout resistance $F_p$ | Direct sliding $F_s$ | Eccentricity $e/L$ | Product name |
|----|---------------|------------|--------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|    |               |            |        | Fs-overall [kN] | Fs-ultimate [kN] | Fs-connection [kN] | Fs-metal strip [kN] |                            |                          |                      |                    |              |
| 1  | 0.38          | 9.10       | 4      | N/A             | 1.71             | 1.71               | 1.694               | 5.522                      | 2.073                    | 0.1125               | 75.0               |              |
| 2  | 1.13          | 9.10       | 4      | N/A             | 1.86             | 1.86               | 1.805               | 5.300                      | 2.174                    | 0.0978               | 75.0               |              |
| 3  | 1.88          | 9.10       | 4      | N/A             | 1.61             | 1.61               | 1.534               | 4.031                      | 2.285                    | 0.0836               | 75.0               |              |
| 4  | 2.63          | 9.10       | 4      | N/A             | 1.75             | 1.75               | 1.636               | 3.822                      | 2.468                    | 0.0699               | 75.0               |              |
| 5  | 3.38          | 9.10       | 4      | N/A             | 1.92             | 1.92               | 1.751               | 3.613                      | 2.546                    | 0.0566               | 75.0               |              |
| 6  | 4.13          | 9.10       | 4      | N/A             | 2.11             | 2.11               | 1.884               | 3.403                      | 2.780                    | 0.0438               | 75.0               |              |
| 7  | 4.88          | 9.10       | 4      | N/A             | 2.33             | 2.33               | 2.036               | 3.192                      | 2.874                    | 0.0313               | 75.0               |              |
| 8  | 5.63          | 9.10       | 4      | N/A             | 2.57             | 2.57               | 2.198               | 2.984                      | 3.073                    | 0.0190               | 75.0               |              |
| 9  | 6.38          | 9.10       | 3      | N/A             | 1.85             | 1.85               | 1.570               | 3.422                      | 3.308                    | 0.0068               | 75.0               |              |
| 10 | 7.13          | 9.10       | 3      | N/A             | 1.98             | 1.98               | 1.684               | 3.963                      | 3.563                    | -0.0056              | 50.0               |              |
| 11 | 7.88          | 9.10       | 3      | N/A             | 2.23             | 2.23               | 1.895               | 4.686                      | 3.878                    | -0.0183              | 50.0               |              |
| 12 | 8.63          | 9.10       | 2      | N/A             | 1.90             | 1.90               | 1.619               | 5.434                      | 4.232                    | -0.0324              | 37.5               |              |
| 13 | 9.38          | 9.10       | 2      | N/A             | 2.12             | 2.12               | 1.800               | 5.941                      | 4.662                    | -0.0483              | 37.5               |              |
| 14 | 10.13         | 9.10       | 2      | N/A             | 2.42             | 2.42               | 2.059               | 6.412                      | 5.174                    | -0.0686              | 37.5               |              |
| 15 | 10.88         | 9.10       | 2      | N/A             | 2.39             | 2.39               | 2.029               | 5.740                      | 5.774                    | -0.0669              | 37.5               |              |

## ANALYSIS: CALCULATED FACTORS (Seismic conditions)

Foundation Interface: Direct sliding:  $F_s = 1.387$ , Eccentricity:  $e/L = 0.1074$ , Overturning:  $F_o = 1.337$ , Bearing capacity:  $F_b = 2.08$ , Meyerhof stress = 431.15 kPa.

| #  | Elevation [m] | Length [m] | Type # | METAL STRIP     |                  | CONNECTION         |                     | Metal strip strength $F_s$ | Pullout resistance $F_p$ | Direct sliding $F_s$ | Eccentricity $e/L$ | Product name |
|----|---------------|------------|--------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|    |               |            |        | Fs-overall [kN] | Fs-ultimate [kN] | Fs-connection [kN] | Fs-metal strip [kN] |                            |                          |                      |                    |              |
| 1  | 0.38          | 9.10       | 4      | N/A             | 1.45             | 1.45               | 1.438               | 3.751                      | 1.543                    | 0.1854               | 75.0               |              |
| 2  | 1.13          | 9.10       | 4      | N/A             | 1.58             | 1.58               | 1.530               | 3.594                      | 1.628                    | 0.1601               | 75.0               |              |
| 3  | 1.88          | 9.10       | 4      | N/A             | 1.37             | 1.37               | 1.299               | 2.731                      | 1.724                    | 0.1560               | 75.0               |              |
| 4  | 2.63          | 9.10       | 4      | N/A             | 1.48             | 1.48               | 1.384               | 2.587                      | 1.834                    | 0.1148               | 75.0               |              |
| 5  | 3.38          | 9.10       | 4      | N/A             | 1.62             | 1.62               | 1.480               | 2.443                      | 1.959                    | 0.0940               | 75.0               |              |
| 6  | 4.13          | 9.10       | 4      | N/A             | 1.78             | 1.78               | 1.590               | 2.298                      | 2.103                    | 0.0743               | 75.0               |              |
| 7  | 4.88          | 9.10       | 4      | N/A             | 1.97             | 1.97               | 1.717               | 2.154                      | 2.278                    | 0.0536               | 75.0               |              |
| 8  | 5.63          | 9.10       | 4      | N/A             | 2.17             | 2.17               | 1.853               | 2.013                      | 2.464                    | 0.0378               | 75.0               |              |
| 9  | 6.38          | 9.10       | 3      | N/A             | 1.56             | 1.56               | 1.327               | 2.314                      | 2.694                    | 0.0208               | 50.0               |              |
| 10 | 7.13          | 9.10       | 3      | N/A             | 1.66             | 1.66               | 1.411               | 2.656                      | 2.970                    | 0.0044               | 50.0               |              |
| 11 | 7.88          | 9.10       | 3      | N/A             | 1.83             | 1.83               | 1.556               | 3.078                      | 3.305                    | -0.0119              | 50.0               |              |
| 12 | 8.63          | 9.10       | 2      | N/A             | 1.52             | 1.52               | 1.296               | 3.481                      | 3.718                    | -0.0285              | 37.5               |              |
| 13 | 9.38          | 9.10       | 2      | N/A             | 1.66             | 1.66               | 1.410               | 3.723                      | 4.234                    | -0.0483              | 37.5               |              |
| 14 | 10.13         | 9.10       | 2      | N/A             | 1.84             | 1.84               | 1.564               | 3.897                      | 4.878                    | -0.0678              | 37.5               |              |
| 15 | 10.88         | 9.10       | 2      | N/A             | 1.82             | 1.82               | 1.546               | 3.501                      | 5.655                    | -0.0667              | 37.5               |              |

GLOBAL/COMPOUND STABILITY ANALYSIS (Using Bishop method and  $ROR = 1.0$ )  
 STATIC CONDITIONS: For the specified search grid, the calculated minimum  $F_s$  is 1.613  
 (it corresponds to a critical circle at  $X_c = -0.92$ ,  $Y_c = 10.82$  and  $R = 21.12$  [m]).


SEISMIC CONDITIONS: For the specified search grid, the calculated minimum  $F_s$  is 1.405  
 (it corresponds to a critical circle at  $X_c = -1.53$ ,  $Y_c = 21.68$  and  $R = 24.60$  [m]).

Page 6 of 11  
 Copyright 1998-2014 ADAMA Engineering, Inc. License number MS&W-302755

MS&W - Mechanically Stabilized Earth Walls  
Copyright 1998-2014 ADAMA Engineering, Inc. License number MS&W-302755

## BEARING CAPACITY FOR GIVEN LAYOUT

|                                                | STATIC | SEISMIC | UNITS |
|------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| (Water table does not affect bearing capacity) |        |         |       |
| Ultimate bearing capacity, $q_{ult}$           | 1115.4 | 394.9   | [kPa] |
| Meyerhof stress, $\sigma_v$                    | 343.99 | 431.1   | [kPa] |
| Eccentricity, $e$                              | 1.04   | 1.73    | [m]   |
| Eccentricity, $e/L$                            | 0.114  | 0.190   |       |
| $F_b$ calculated                               | 2.23   | 2.08    |       |
| Base length                                    | 9.10   | 9.10    | [m]   |

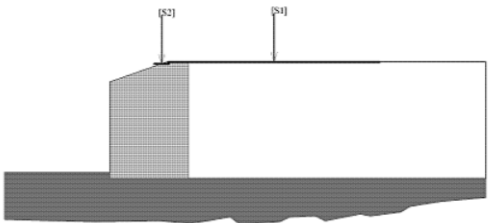

SCALE:

0 2 4 6 8 10 [m]

Page 7 of 11  
 Copyright 1998-2014 ADAMA Engineering, Inc. License number MS&W-302755

MS&W - Mechanically Stabilized Earth Walls  
Copyright 1998-2014 ADAMA Engineering, Inc. License number MS&W-302755

## DIRECT SLIDING for GIVEN LAYOUT (for METAL STRIPS reinforcements)

Along reinforced and foundation with interface:  $F_s$ -static = 1.866 and  $F_s$ -seismic = 1.387

| #  | Metal strip Elevation [m] | Metal strip Length [m] | $F_s$ Static | $F_s$ Seismic | Metal strip Type # | Product name |
|----|---------------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| 1  | 0.38                      | 9.10                   | 2.873        | 1.543         | 4                  | 75.0         |
| 2  | 1.13                      | 9.10                   | 2.174        | 1.626         | 4                  | 75.0         |
| 3  | 1.88                      | 9.10                   | 2.285        | 1.724         | 4                  | 75.0         |
| 4  | 2.63                      | 9.10                   | 2.408        | 1.834         | 4                  | 75.0         |
| 5  | 3.38                      | 9.10                   | 2.546        | 1.959         | 4                  | 75.0         |
| 6  | 4.13                      | 9.10                   | 2.700        | 2.103         | 4                  | 75.0         |
| 7  | 4.88                      | 9.10                   | 2.874        | 2.270         | 4                  | 75.0         |
| 8  | 5.63                      | 9.10                   | 3.073        | 2.464         | 4                  | 75.0         |
| 9  | 6.38                      | 9.10                   | 3.308        | 2.694         | 3                  | 50.0         |
| 10 | 7.13                      | 9.10                   | 3.583        | 2.970         | 3                  | 50.0         |
| 11 | 7.88                      | 9.10                   | 3.870        | 3.305         | 3                  | 50.0         |
| 12 | 8.63                      | 9.10                   | 4.232        | 3.718         | 2                  | 37.5         |
| 13 | 9.38                      | 9.10                   | 4.662        | 4.234         | 2                  | 37.5         |
| 14 | 10.13                     | 9.10                   | 5.174        | 4.878         | 2                  | 37.5         |
| 15 | 10.88                     | 9.10                   | 5.774        | 5.655         | 2                  | 37.5         |

## ECCENTRICITY for GIVEN LAYOUT (for Simplified Method)

At interface with foundation:  $e/L$  static = 0.1202,  $e/L$  seismic = 0.1074; Overturning:  $F_o$ -static = 3.46,  $F_o$ -seismic = 2.30

| #  | Metal strip Elevation [m] | Metal strip Length [m] | $e/L$ Static | $e/L$ Seismic | Metal strip Type # | Product name |
|----|---------------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| 1  | 0.38                      | 9.10                   | 0.1125       | 0.1854        | 4                  | 75.0         |
| 2  | 1.13                      | 9.10                   | 0.0978       | 0.1601        | 4                  | 75.0         |
| 3  | 1.88                      | 9.10                   | 0.0836       | 0.1369        | 4                  | 75.0         |
| 4  | 2.63                      | 9.10                   | 0.0699       | 0.1148        | 4                  | 75.0         |
| 5  | 3.38                      | 9.10                   | 0.0566       | 0.0940        | 4                  | 75.0         |
| 6  | 4.13                      | 9.10                   | 0.0438       | 0.0743        | 4                  | 75.0         |
| 7  | 4.88                      | 9.10                   | 0.0313       | 0.0536        | 4                  | 75.0         |
| 8  | 5.63                      | 9.10                   | 0.0190       | 0.0378        | 4                  | 75.0         |
| 9  | 6.38                      | 9.10                   | -0.0068      | 0.0208        | 3                  | 50.0         |
| 10 | 7.13                      | 9.10                   | -0.0056      | 0.0044        | 3                  | 50.0         |
| 11 | 7.88                      | 9.10                   | -0.0183      | -0.0119       | 3                  | 50.0         |
| 12 | 8.63                      | 9.10                   | -0.0324      | -0.0285       | 2                  | 37.5         |
| 13 | 9.38                      | 9.10                   | -0.0483      | -0.0483       | 2                  | 37.5         |
| 14 | 10.13                     | 9.10                   | -0.0686      | -0.0678       | 2                  | 37.5         |
| 15 | 10.88                     | 9.10                   | -0.0669      | -0.0667       | 2                  | 37.5         |

Page 8 of 11  
 Copyright 1998-2014 ADAMA Engineering, Inc. License number MS&W-302755

## 구조계산서 및 안전검토서

MSEW – Mechanically Stabilized Earth Walls  
 Project Name: 2024~2025년 상주영천고속도로 2024~2025년 하반기 정밀안전점검 용역  
 Project No: 2024-02-001

RESULTS FOR STRENGTH [Note: Actual F<sub>o</sub>-overall = (Yield stress) / (Actual stress)] For Simplified Method  
 Live Load included in calculating T<sub>max</sub>

| #  | Metal strip<br>Elevation<br>[m] | Coverage<br>ratio<br>R <sub>o</sub> =b/S <sub>b</sub> | Horizontal<br>spacing, S <sub>b</sub><br>[m] | Long-term<br>strength<br>F <sub>y</sub> [kN/m]<br>[kN/m] | T <sub>max</sub><br>[kN/m] | T <sub>md</sub><br>[kN/m] | Specified<br>minimum<br>F <sub>o</sub> -overall<br>static | Actual<br>calculated<br>F <sub>o</sub> -overall<br>static | Specified<br>minimum<br>F <sub>o</sub> -overall<br>seismic | Actual<br>calculated<br>F <sub>o</sub> -overall<br>seismic |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 0.38                            | 0.167                                                 | 0.600                                        | 129.2                                                    | 76.27                      | 13.55                     | N/A                                                       | 1.694                                                     | N/A                                                        | 1.438                                                      |
| 2  | 1.13                            | 0.167                                                 | 0.600                                        | 129.2                                                    | 71.55                      | 12.86                     | N/A                                                       | 1.895                                                     | N/A                                                        | 1.530                                                      |
| 3  | 1.88                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 103.3                                                    | 67.56                      | 12.18                     | N/A                                                       | 1.534                                                     | N/A                                                        | 1.299                                                      |
| 4  | 2.63                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 103.3                                                    | 63.18                      | 11.49                     | N/A                                                       | 1.636                                                     | N/A                                                        | 1.384                                                      |
| 5  | 3.38                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 103.3                                                    | 59.00                      | 10.80                     | N/A                                                       | 1.751                                                     | N/A                                                        | 1.480                                                      |
| 6  | 4.13                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 103.3                                                    | 54.86                      | 10.12                     | N/A                                                       | 1.884                                                     | N/A                                                        | 1.590                                                      |
| 7  | 4.88                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 103.3                                                    | 50.74                      | 9.43                      | N/A                                                       | 2.036                                                     | N/A                                                        | 1.717                                                      |
| 8  | 5.63                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 103.3                                                    | 47.02                      | 8.74                      | N/A                                                       | 2.198                                                     | N/A                                                        | 1.855                                                      |
| 9  | 6.38                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 68.9                                                     | 43.91                      | 8.05                      | N/A                                                       | 1.570                                                     | N/A                                                        | 1.327                                                      |
| 10 | 7.13                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 68.9                                                     | 40.93                      | 7.33                      | N/A                                                       | 1.684                                                     | N/A                                                        | 1.411                                                      |
| 11 | 7.88                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 68.9                                                     | 38.38                      | 7.03                      | N/A                                                       | 1.895                                                     | N/A                                                        | 1.556                                                      |
| 12 | 8.63                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 51.6                                                     | 31.88                      | 7.93                      | N/A                                                       | 1.619                                                     | N/A                                                        | 1.296                                                      |
| 13 | 9.38                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 51.6                                                     | 28.67                      | 7.93                      | N/A                                                       | 1.880                                                     | N/A                                                        | 1.410                                                      |
| 14 | 10.13                           | 0.133                                                 | 0.750                                        | 51.6                                                     | 25.07                      | 7.93                      | N/A                                                       | 2.059                                                     | N/A                                                        | 1.564                                                      |
| 15 | 10.88                           | 0.133                                                 | 0.750                                        | 51.6                                                     | 25.44                      | 7.93                      | N/A                                                       | 2.029                                                     | N/A                                                        | 1.546                                                      |

RESULTS FOR PULLOUT Live Load included in calculating T<sub>max</sub>  
 NOTE: Live load is not included in calculating the overburden pressure used to assess pullout resistance.

| #  | Metal strip<br>Elevation<br>[m] | Coverage<br>ratio<br>R <sub>o</sub> =b/S <sub>b</sub> | T <sub>max</sub><br>[kN/m] | T <sub>md</sub><br>[kN/m] | L <sub>e</sub><br>[m] | L <sub>a</sub><br>[m] | Avail. Static<br>Pullout, P <sub>t</sub><br>[kN/m] | Specified<br>Static<br>F <sub>s</sub> | Actual<br>Static<br>F <sub>s</sub> | Avail. Seismic<br>Pullout, P <sub>t</sub><br>[kN/m] | Specified<br>Seismic<br>F <sub>s</sub> | Actual<br>Seismic<br>F <sub>s</sub> |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 0.38                            | 0.167                                                 | 76.27                      | 13.55                     | 8.87                  | 0.23                  | 421.1                                              | N/A                                   | 5.522                              | 336.9                                               | N/A                                    | 3.751                               |
| 2  | 1.13                            | 0.167                                                 | 71.55                      | 12.86                     | 8.42                  | 0.68                  | 379.2                                              | N/A                                   | 5.300                              | 303.3                                               | N/A                                    | 2.731                               |
| 3  | 1.88                            | 0.133                                                 | 67.56                      | 12.18                     | 7.97                  | 1.13                  | 271.5                                              | N/A                                   | 4.831                              | 217.2                                               | N/A                                    | 2.731                               |
| 4  | 2.63                            | 0.133                                                 | 63.18                      | 11.49                     | 7.52                  | 1.58                  | 241.5                                              | N/A                                   | 3.822                              | 193.2                                               | N/A                                    | 2.587                               |
| 5  | 3.38                            | 0.133                                                 | 59.00                      | 10.80                     | 7.07                  | 2.03                  | 213.2                                              | N/A                                   | 3.613                              | 170.5                                               | N/A                                    | 2.443                               |
| 6  | 4.13                            | 0.133                                                 | 54.86                      | 10.12                     | 6.62                  | 2.48                  | 186.6                                              | N/A                                   | 3.402                              | 149.3                                               | N/A                                    | 2.298                               |
| 7  | 4.88                            | 0.133                                                 | 50.74                      | 9.43                      | 6.17                  | 2.93                  | 162.8                                              | N/A                                   | 3.192                              | 129.6                                               | N/A                                    | 2.154                               |
| 8  | 5.63                            | 0.133                                                 | 47.02                      | 8.74                      | 5.72                  | 3.38                  | 140.3                                              | N/A                                   | 2.984                              | 112.3                                               | N/A                                    | 2.013                               |
| 9  | 6.38                            | 0.133                                                 | 43.91                      | 8.05                      | 5.27                  | 3.83                  | 120.3                                              | N/A                                   | 3.422                              | 120.2                                               | N/A                                    | 2.314                               |
| 10 | 7.13                            | 0.133                                                 | 40.93                      | 7.33                      | 5.19                  | 3.91                  | 102.2                                              | N/A                                   | 3.963                              | 129.8                                               | N/A                                    | 2.656                               |
| 11 | 7.88                            | 0.133                                                 | 38.38                      | 7.93                      | 5.19                  | 3.91                  | 178.5                                              | N/A                                   | 4.686                              | 136.4                                               | N/A                                    | 3.078                               |
| 12 | 8.63                            | 0.133                                                 | 31.88                      | 7.93                      | 5.19                  | 3.91                  | 173.2                                              | N/A                                   | 5.434                              | 138.6                                               | N/A                                    | 3.481                               |
| 13 | 9.38                            | 0.133                                                 | 28.67                      | 7.93                      | 5.19                  | 3.91                  | 178.3                                              | N/A                                   | 5.941                              | 136.3                                               | N/A                                    | 3.723                               |
| 14 | 10.13                           | 0.133                                                 | 25.07                      | 7.93                      | 5.19                  | 3.91                  | 160.7                                              | N/A                                   | 6.412                              | 128.6                                               | N/A                                    | 3.997                               |
| 15 | 10.88                           | 0.133                                                 | 25.44                      | 7.93                      | 5.19                  | 3.91                  | 148.0                                              | N/A                                   | 5.740                              | 116.8                                               | N/A                                    | 3.501                               |

Page 9 of 11  
 Copyright 1998-2014 ADAMA Engineering, Inc. License number MSEW-302755

MSEW – Mechanically Stabilized Earth Walls  
 Project Name: 2024~2025년 상주영천고속도로 2024~2025년 하반기 정밀안전점검 용역  
 Project No: 2024-02-001

| RESULTS FOR CONNECTION (static conditions)         |                                 |                                                       |                                              |                                      |                                     |                                                                |                                                                                     |                                               |                                               |        |                 |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------|------|
| Live Load included in calculating T <sub>max</sub> |                                 |                                                       |                                              |                                      |                                     |                                                                |                                                                                     |                                               |                                               |        |                 |      |
| #                                                  | Metal strip<br>Elevation<br>[m] | Coverage<br>ratio<br>R <sub>o</sub> =b/S <sub>b</sub> | Horizontal<br>spacing, S <sub>b</sub><br>[m] | Correction<br>factor, C <sub>1</sub> | Reduction<br>factor, C <sub>2</sub> | Long-term<br>connection<br>strength, T <sub>uc</sub><br>[kN/m] | Long-term<br>connection<br>strength, T <sub>uc</sub><br>break<br>criteria<br>[kN/m] | Factorial<br>correction<br>break<br>Specified | Factorial<br>correction<br>break<br>Specified | Actual | Product<br>name |      |
| 1                                                  | 0.38                            | 0.167                                                 | 0.600                                        | 75.5                                 | 1.00                                | 129.2                                                          | 129.2                                                                               | N/A                                           | 1.71                                          | N/A    | 1.71            | 75.0 |
| 2                                                  | 1.13                            | 0.167                                                 | 0.600                                        | 69.5                                 | 1.00                                | 129.2                                                          | 129.2                                                                               | N/A                                           | 1.66                                          | N/A    | 1.66            | 75.0 |
| 3                                                  | 1.88                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 64.1                                 | 1.00                                | 103.3                                                          | 103.3                                                                               | N/A                                           | 1.61                                          | N/A    | 1.61            | 75.0 |
| 4                                                  | 2.63                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 58.9                                 | 1.00                                | 103.3                                                          | 103.3                                                                               | N/A                                           | 1.55                                          | N/A    | 1.55            | 75.0 |
| 5                                                  | 3.38                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 53.8                                 | 1.00                                | 103.3                                                          | 103.3                                                                               | N/A                                           | 1.50                                          | N/A    | 1.50            | 75.0 |
| 6                                                  | 4.13                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 49.0                                 | 1.00                                | 103.3                                                          | 103.3                                                                               | N/A                                           | 1.45                                          | N/A    | 1.45            | 75.0 |
| 7                                                  | 4.88                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 44.3                                 | 1.00                                | 103.3                                                          | 103.3                                                                               | N/A                                           | 1.40                                          | N/A    | 1.40            | 75.0 |
| 8                                                  | 5.63                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 40.2                                 | 1.00                                | 103.3                                                          | 103.3                                                                               | N/A                                           | 1.35                                          | N/A    | 1.35            | 75.0 |
| 9                                                  | 6.38                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 37.3                                 | 1.00                                | 68.9                                                           | 68.9                                                                                | N/A                                           | 1.30                                          | N/A    | 1.30            | 50.0 |
| 10                                                 | 7.13                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 34.8                                 | 1.00                                | 68.9                                                           | 68.9                                                                                | N/A                                           | 1.25                                          | N/A    | 1.25            | 50.0 |
| 11                                                 | 7.88                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 30.9                                 | 1.00                                | 68.9                                                           | 68.9                                                                                | N/A                                           | 1.20                                          | N/A    | 1.20            | 50.0 |
| 12                                                 | 8.63                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 27.1                                 | 1.00                                | 51.6                                                           | 51.6                                                                                | N/A                                           | 1.15                                          | N/A    | 1.15            | 37.5 |
| 13                                                 | 9.38                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 24.4                                 | 1.00                                | 51.6                                                           | 51.6                                                                                | N/A                                           | 1.10                                          | N/A    | 1.10            | 37.5 |
| 14                                                 | 10.13                           | 0.133                                                 | 0.750                                        | 21.3                                 | 1.00                                | 51.6                                                           | 51.6                                                                                | N/A                                           | 1.05                                          | N/A    | 1.05            | 37.5 |
| 15                                                 | 10.88                           | 0.133                                                 | 0.750                                        | 21.6                                 | 1.00                                | 51.6                                                           | 51.6                                                                                | N/A                                           | 1.05                                          | N/A    | 1.05            | 37.5 |

| RESULTS FOR CONNECTION (seismic conditions)        |                                 |                                                       |                                              |                                      |                                     |                                                                |                                                                                     |                                 |                                               |                                                    |                 |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------|
| Live Load included in calculating T <sub>max</sub> |                                 |                                                       |                                              |                                      |                                     |                                                                |                                                                                     |                                 |                                               |                                                    |                 |      |
| #                                                  | Metal strip<br>Elevation<br>[m] | Coverage<br>ratio<br>R <sub>o</sub> =b/S <sub>b</sub> | Horizontal<br>spacing, S <sub>b</sub><br>[m] | Correction<br>factor, C <sub>1</sub> | Reduction<br>factor, C <sub>2</sub> | Long-term<br>connection<br>strength, T <sub>uc</sub><br>[kN/m] | Long-term<br>connection<br>strength, T <sub>uc</sub><br>break<br>criteria<br>[kN/m] | Metal strip<br>Elevation<br>[m] | Factorial<br>correction<br>break<br>Specified | Factorial<br>Metal strip<br>Elevation<br>Specified | Product<br>name |      |
| 1                                                  | 0.38                            | 0.167                                                 | 0.600                                        | 88.9                                 | 1.00                                | 129.2                                                          | 129.2                                                                               | N/A                             | 1.45                                          | N/A                                                | 1.45            | 75.0 |
| 2                                                  | 1.13                            | 0.167                                                 | 0.600                                        | 81.9                                 | 1.00                                | 129.2                                                          | 129.2                                                                               | N/A                             | 1.38                                          | N/A                                                | 1.38            | 75.0 |
| 3                                                  | 1.88                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 75.7                                 | 1.00                                | 103.3                                                          | 103.3                                                                               | N/A                             | 1.37                                          | N/A                                                | 1.37            | 75.0 |
| 4                                                  | 2.63                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 69.6                                 | 1.00                                | 103.3                                                          | 103.3                                                                               | N/A                             | 1.33                                          | N/A                                                | 1.33            | 75.0 |
| 5                                                  | 3.38                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 63.7                                 | 1.00                                | 103.3                                                          | 103.3                                                                               | N/A                             | 1.29                                          | N/A                                                | 1.29            | 75.0 |
| 6                                                  | 4.13                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 58.0                                 | 1.00                                | 103.3                                                          | 103.3                                                                               | N/A                             | 1.25                                          | N/A                                                | 1.25            | 75.0 |
| 7                                                  | 4.88                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 52.6                                 | 1.00                                | 103.3                                                          | 103.3                                                                               | N/A                             | 1.21                                          | N/A                                                | 1.21            | 75.0 |
| 8                                                  | 5.63                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 47.6                                 | 1.00                                | 103.3                                                          | 103.3                                                                               | N/A                             | 1.17                                          | N/A                                                | 1.17            | 75.0 |
| 9                                                  | 6.38                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 44.2                                 | 1.00                                | 68.9                                                           | 68.9                                                                                | N/A                             | 1.16                                          | N/A                                                | 1.16            | 50.0 |
| 10                                                 | 7.13                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 41.5                                 | 1.00                                | 68.9                                                           | 68.9                                                                                | N/A                             | 1.15                                          | N/A                                                | 1.15            | 50.0 |
| 11                                                 | 7.88                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 37.7                                 | 1.00                                | 68.9                                                           | 68.9                                                                                | N/A                             | 1.13                                          | N/A                                                | 1.13            | 50.0 |
| 12                                                 | 8.63                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 33.8                                 | 1.00                                | 51.6                                                           | 51.6                                                                                | N/A                             | 1.12                                          | N/A                                                | 1.12            | 37.5 |
| 13                                                 | 9.38                            | 0.133                                                 | 0.750                                        | 31.1                                 | 1.00                                | 51.6                                                           | 51.6                                                                                | N/A                             | 1.10                                          | N/A                                                | 1.10            | 37.5 |
| 14                                                 | 10.13                           | 0.133                                                 | 0.750                                        | 28.0                                 | 1.00                                | 51.6                                                           | 51.6                                                                                | N/A                             | 1.08                                          | N/A                                                | 1.08            | 37.5 |
| 15                                                 | 10.88                           | 0.133                                                 | 0.750                                        | 28.4                                 | 1.00                                | 51.6                                                           | 51.6                                                                                | N/A                             | 1.08                                          | N/A                                                | 1.08            | 37.5 |

Page 10 of 11  
 Copyright 1998-2014 ADAMA Engineering, Inc. License number MSEW-302755

MSEW – Mechanically Stabilized Earth Walls  
 Project Name: 2024~2025년 상주영천고속도로 2024~2025년 하반기 정밀안전점검 용역  
 Project No: 2024-02-001

GLOBAL/COMPOUND STABILITY ANALYSIS (Using Bishop method and ROR = 1.0)  
 A horizontal seismic coefficient, K<sub>h</sub>=half of 'A', equal to 0.077 has been applied.  
 The seismic force is applied at the center of the sliding mass.

STATIC CONDITIONS:  
 For the specified search grid, the calculated minimum F<sub>s</sub> is 1.483  
 (It corresponds to a critical circle at X<sub>c</sub> = -0.92, Y<sub>c</sub> = 18.02 and R = 21.12 [m] where (x=0, y=0) is taken at the TOE or  
 X<sub>c</sub> = 28.68, Y<sub>c</sub> = 118.02 and R = 21.12 [m] when the terrain coordinate system is used as shown in the table below.)  
 SEISMIC CONDITIONS:  
 For the specified search grid, the calculated minimum F<sub>s</sub> is 1.405  
 (It corresponds to a critical circle at X<sub>c</sub> = -1.53, Y<sub>c</sub> = 21.68 and R = 24.60 [m] where (x=0, y=0) is taken at the TOE or  
 X<sub>c</sub> = 28.47, Y<sub>c</sub> = 121.68 and R = 24.60 [m] when the terrain coordinate system is used as shown in the table below.)

TERRAIN/WATER PROFILE

| Point                                          | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 |
|------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Soil layer #1: γ = 19.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #2: γ = 18.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #3: γ = 17.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #4: γ = 16.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #5: γ = 15.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #6: γ = 14.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #7: γ = 13.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #8: γ = 12.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #9: γ = 11.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #10: γ = 10.00 [kN/m <sup>3</sup> ] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #11: γ = 9.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #12: γ = 8.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #13: γ = 7.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #14: γ = 6.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #15: γ = 5.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #16: γ = 4.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #17: γ = 3.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #18: γ = 2.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #19: γ = 1.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Soil layer #20: γ = 0.00 [kN/m <sup>3</sup> ]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |

Page 11 of 11  
 Copyright 1998-2014 ADAMA Engineering, Inc. License number MSEW-302755

## 지표지질조사

## 제 4 장 조 사 결 과

#### 4.1 지표지질 조사

#### 4.1.1 지형 및 지질특성

## 가. 지형

·이 지역의 지질은 백악기 경산층군의 층·하수층인 전주층 상부로부터 최상부의 자연층까지 분포하고 있으며 경산층군 상부에 해당하는 신리이층군에는 중회암층이 현재까지 없음

·이 층을 팔공산화강암을 비롯해서 산성 또는 중성 화강암류 다양한 종에 광범하고 있음

#### 4. 지형특성

고위군계의 팔공산(해발 1190m)을 최고봉으로 등지고 긴 산맥을 이루고, 침상군계의 보현산(해발 1124m)에서 서쪽으로 산맥을 이루며 팔각산(해발 750m)에 이르러 북서로 대봉과 복두산 (해발 879m), 옥녀봉(해발 564m)으로 연결되는 산맥과 남서로 팔각산(해발 750m)-화산 (해발 828m)-월암산(해발 550m) 으로 이어지는 산맥을 이룬다.

동부는 노고산-좌산, 북서로 조림산(해발 637m), 태봉산 (해발 483m) 능선, 마청산(해발 433m), 물부리산(해발 354m), 건지봉(해발 471m) 등이 위치함

서부는 팔공산에서 분리된 서두봉(해발 714m)과 북서로 발달한 긴 능선, 북쪽산(해발 350m), 남쪽으로 길게 뻗은 봉우리 산봉, 봉우리의 정화산봉에서 남동-남-북서로 발달하는 고지(해발 325m)로

[illegible]

유언하여 남용하고, 복으로 밀착하여 호르는 취향에 참용하고, 양생서 복서부 물고산-우거 산 계곡에서 밀집 하여 복으로 호르는 사할현이 남한에 참용하여 호열면에서 취향으로 유언되고, 군현을 통무에서 서용하는 삼안현의 취향에 참용되며, 취향은 사할현에서 복통통하여 삼주군 낙동 면에서 낙동강으로 유언됨

다. 본보말씀 특성

| 구분               | 지형특성                                                                                   | 지형도                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 동명층<br>(전후층)     | ·북쪽 또는 북동사면을 거사로 하는 평지적 세질로 구성<br>·다세포 3~8cm의 주암과 10~15°S의 경사면 있음                      |  |
| 일각층<br>(절곡층)     | ·북쪽, 북동사면, 사암, 일각조성, 미지향, 미암 및 세암로 구성<br>·다세포 3~10°E 주암과 10~15°E 경사면 있음                |                                                                                   |
| 산성 및<br>중성<br>암석 | ·주로 산성암맥이며, 편상암질 암맥도 일부 분포<br>·지형적으로 지치대권 형성 대역일수록 중성암석의 분포<br>지역적이며 일부는 낮은 주암의 존재를 보임 |                                                                                   |
| 일각<br>암석         |                                                                                        |                                                                                   |

39 |

성주~영천 고속도로 민간투자사업 6공구 실시설계

## 라. 지질 계통도

| 제출시제       | 출 명                | 특 성                                    | 비 고                  |
|------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 제4기        | 출력출구Q1             | -하단 및 선택 적출출                           |                      |
|            |                    | ~ ~ 부활함 ~ ~                            |                      |
|            | 상향출구Q2출<br>출출출출Q3출 | -재향의 지출                                | -전 구간에서 가변출<br>출출    |
|            |                    | ~ ~ 전함 ~ ~                             |                      |
|            | 전향출출 전향출출Q4출       | -주출 출출출출출출 출출                          | -분출출출 없음             |
| 출출출<br>제출기 |                    | ~ ~ 출출 및 출출 ~ ~                        |                      |
|            | 하향출출 입력출출Q4출       | -사출, 재출 하출출 출출, 하출<br>-주출 사출에 주출       | -4출구 출출출 및 5출구<br>출출 |
|            | 신출출출 전출출Q4출        | -하출출출, 사출, 제출출 출출<br>-하출출출에서 하출출 출출 출출 | -5출구 전 구간            |
|            |                    | ~ ~ 부활함 ~ ~                            |                      |
| 신출출출이      | 출출출출출 전출출출Page1    | -출출출출 출출출출 출출<br>출출출출출출출출출출            | -10출구 출출출 출출출 출출     |

#### 4.1.2 영상정보를 활용한 선형 구조 분석


## 가. 성공핵심영상 분석

- 목적
  - 과업지역의 광역적인 지점, 특성 파악 및 선형구조 파악
  - 지점 및 지점특성(종류, 질리, 양적 등)의 선구조 파악
  - 과업구간과 지점 지질문과 질리, 양리 등에 의한 광역적인 선구조 파악
- 절차 및 방법
  - 3D를 적용하고 Landsat TM 위성영상만을 이용하여 분석함
  - 선형 공간 질리만 분석, 주성분 분석, 연차별 분석, 질리 통계 분석 등
  - 지점지수, 습도도 분석을 통해 지점 및 토양질량 분석 실시
- 특성영상결과

| 석형곡관암질암분석                                                                          | 곡관암질암                                                                               | 변형암 분석                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 고주파으로 Lignitic 암석을 직<br>접 관찰시 주로 관찰<br>→곡관암 주로, 석지대 인근<br>곡관암의 중, 미세화              | ·암상 내의 지형 또는 선구조의<br>형성상태, 경계면이 지형 지을<br>때 지형 감을                                    | ·곡관암 대, 선 구조로 파악<br>·수심선 방향은 N30°-50°W로<br>140도<br>·곡관암 선과 4개의 선구조, 30°             |

40

## 제 4 장 조 사 결 과

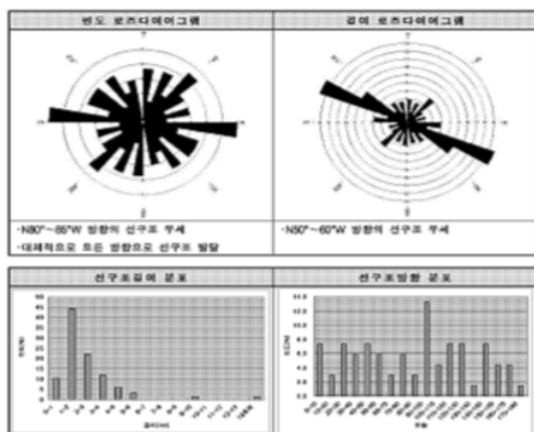


#### 4. 음향계측도(ICM)를 이용한 선구조 분석

- 목 차
- 지역지적에 대한 종합한 설명구조 분석
- 수리지도에 의한 설명기초도 작성으로 선구조에 맞출 방향 확인
- 선구조의 검토 및 현장분석 등을 통한 선구조의 본질적성 파악
- 분석 방법 및 과정
- 수리지도로부터 작성한 DEM(Digital Elevation Model) 설명기초도를 이용, 선구조 추출
- 선구조의 검토 및 현장에 대한 기술적 분석을 통한 선구조의 본질적성 파악 및
- 연구진 해명



418


성주~영천 고속도로 민간투자사업 8공구 실시설계

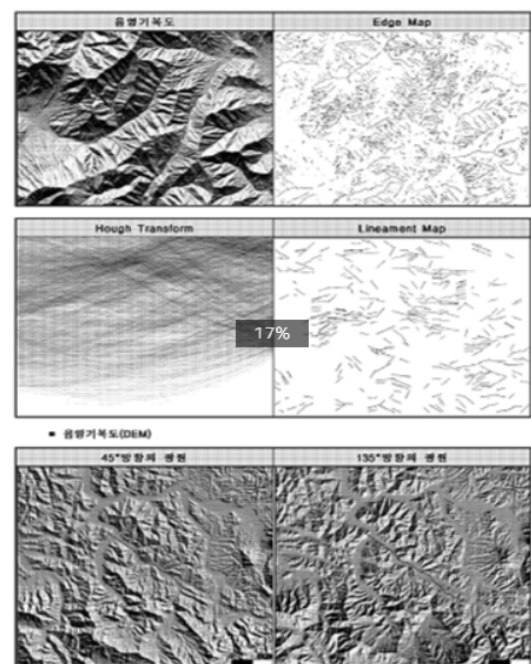


9.45

## 지표지질조사

## 제 4 장 조 사 결 과

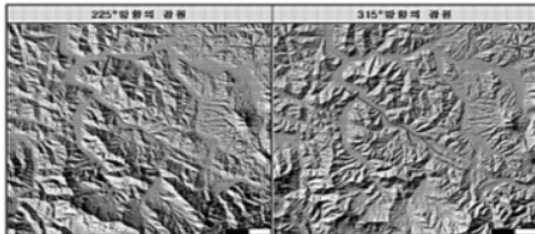

## ● 결과 분석

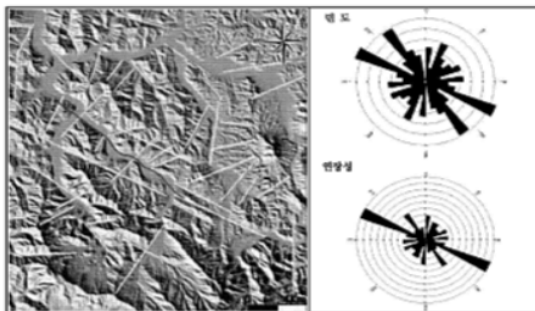


- 관측결과 총 7개의 대, 소 선구조 파악
- 머리 방향의 선구조가 관측되나 가장 무거운 방향의 선구조는  $N60^{\circ}\sim 70^{\circ}W$ ,  $N30^{\circ}\sim 40^{\circ}W$ 로 나타났다
- $N60^{\circ}\sim 70^{\circ}W$  방향의 선구조가 연강성이 가장 약설하게 관측됨
- 파괴노선파는 7개의 선구조가 표시될 것으로 추정됨

43 |


성주~영천 고속도로 민간투자사업 6공구 실시설계

## 다. 심구조 열도분석

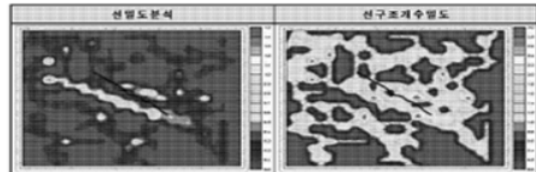





#### 4.1.3 과업구간 양식 분석

- 압출법 전이경 관찰 및 Model 분석 결과

| 학산층 사암                                                                            |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 백관사전(좌표니름)                                                                        | 박관사전(좌표니름)                                                                         | 주구성광물                                                                                                     | 결정비                                                                                 |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>·주구성광물: 석영, 알칼리 장석</li> <li>·부성분광물: 녹니석, 겐토, 플루경광물, 사장석</li> </ul> |  |
| 전주층 셰일                                                                            |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                     |
| 백관사전(좌표니름)                                                                        | 박관사전(좌표니름)                                                                         | 주구성광물                                                                                                     | 결정비                                                                                 |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>·주구성광물: 석영, 알칼리 장석, 원로광물</li> <li>·부성분광물: 안질물, 플루 광물</li> </ul>    |  |

44

## 제 4 장 조 사 결 과

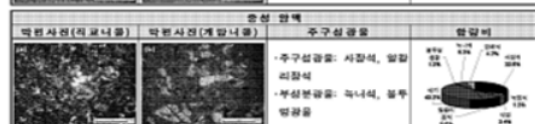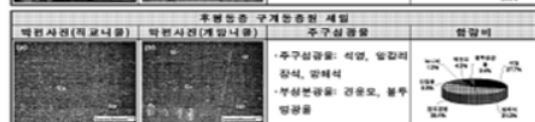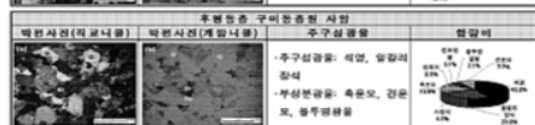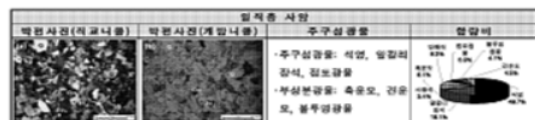

### ● 결과 분석

- 가. 일본에서 강도 강령과 사회화강령의 비례를 비교해 보면, 강도 강령은 제1항, 제2항 및 부속강령을 각각 4항, 4항, 4항으로 총 12항, 사회화강령은 제1항, 제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6항, 제7항, 제8항, 제9항, 제10항, 제11항, 제12항, 제13항, 제14항, 제15항, 제16항, 제17항, 제18항, 제19항, 제20항, 제21항, 제22항, 제23항, 제24항, 제25항, 제26항, 제27항, 제28항, 제29항, 제30항, 제31항, 제32항, 제33항, 제34항, 제35항, 제36항, 제37항, 제38항, 제39항, 제40항, 제41항, 제42항, 제43항, 제44항, 제45항, 제46항, 제47항, 제48항, 제49항, 제50항, 제51항, 제52항, 제53항, 제54항, 제55항, 제56항, 제57항, 제58항, 제59항, 제60항, 제61항, 제62항, 제63항, 제64항, 제65항, 제66항, 제67항, 제68항, 제69항, 제70항, 제71항, 제72항, 제73항, 제74항, 제75항, 제76항, 제77항, 제78항, 제79항, 제80항, 제81항, 제82항, 제83항, 제84항, 제85항, 제86항, 제87항, 제88항, 제89항, 제90항, 제91항, 제92항, 제93항, 제94항, 제95항, 제96항, 제97항, 제98항, 제99항, 제100항, 제101항, 제102항, 제103항, 제104항, 제105항, 제106항, 제107항, 제108항, 제109항, 제110항, 제111항, 제112항, 제113항, 제114항, 제115항, 제116항, 제117항, 제118항, 제119항, 제120항, 제121항, 제122항, 제123항, 제124항, 제125항, 제126항, 제127항, 제128항, 제129항, 제130항, 제131항, 제132항, 제133항, 제134항, 제135항, 제136항, 제137항, 제138항, 제139항, 제140항, 제141항, 제142항, 제143항, 제144항, 제145항, 제146항, 제147항, 제148항, 제149항, 제150항, 제151항, 제152항, 제153항, 제154항, 제155항, 제156항, 제157항, 제158항, 제159항, 제160항, 제161항, 제162항, 제163항, 제164항, 제165항, 제166항, 제167항, 제168항, 제169항, 제170항, 제171항, 제172항, 제173항, 제174항, 제175항, 제176항, 제177항, 제178항, 제179항, 제180항, 제181항, 제182항, 제183항, 제184항, 제185항, 제186항, 제187항, 제188항, 제189항, 제190항, 제191항, 제192항, 제193항, 제194항, 제195항, 제196항, 제197항, 제198항, 제199항, 제200항, 제201항, 제202항, 제203항, 제204항, 제205항, 제206항, 제207항, 제208항, 제209항, 제210항, 제211항, 제212항, 제213항, 제214항, 제215항, 제216항, 제217항, 제218항, 제219항, 제220항, 제221항, 제222항, 제223항, 제224항, 제225항, 제226항, 제227항, 제228항, 제229항, 제230항, 제231항, 제232항, 제233항, 제234항, 제235항, 제236항, 제237항, 제238항, 제239항, 제240항, 제241항, 제242항, 제243항, 제244항, 제245항, 제246항, 제247항, 제248항, 제249항, 제250항, 제251항, 제252항, 제253항, 제254항, 제255항, 제256항, 제257항, 제258항, 제259항, 제260항, 제261항, 제262항, 제263항, 제264항, 제265항, 제266항, 제267항, 제268항, 제269항, 제270항, 제271항, 제272항, 제273항, 제274항, 제275항, 제276항, 제277항, 제278항, 제279항, 제280항, 제281항, 제282항, 제283항, 제284항, 제285항, 제286항, 제287항, 제288항, 제289항, 제290항, 제291항, 제292항, 제293항, 제294항, 제295항, 제296항, 제297항, 제298항, 제299항, 제300항, 제301항, 제302항, 제303항, 제304항, 제305항, 제306항, 제307항, 제308항, 제309항, 제310항, 제311항, 제312항, 제313항, 제314항, 제315항, 제316항, 제317항, 제318항, 제319항, 제320항, 제321항, 제322항, 제323항, 제324항, 제325항, 제326항, 제327항, 제328항, 제329항, 제330항, 제331항, 제332항, 제333항, 제334항, 제335항, 제336항, 제337항, 제338항, 제339항, 제340항, 제341항, 제342항, 제343항, 제344항, 제345항, 제346항, 제347항, 제348항, 제349항, 제350항, 제351항, 제352항, 제353항, 제354항, 제355항, 제356항, 제357항, 제358항, 제359항, 제360항, 제361항, 제362항, 제363항, 제364항, 제365항, 제366항, 제367항, 제368항, 제369항, 제370항, 제371항, 제372항, 제373항, 제374항, 제375항, 제376항, 제377항, 제378항, 제379항, 제380항, 제381항, 제382항, 제383항, 제384항, 제385항, 제386항, 제387항, 제388항, 제389항, 제390항, 제391항, 제392항, 제393항, 제394항, 제395항, 제396항, 제397항, 제398항, 제399항, 제400항, 제401항, 제402항, 제403항, 제404항, 제405항, 제406항, 제407항, 제408항, 제409항, 제410항, 제411항, 제412항, 제413항, 제414항, 제415항, 제416항, 제417항, 제418항, 제419항, 제420항, 제421항, 제422항, 제423항, 제424항, 제425항, 제426항, 제427항, 제428항, 제429항, 제430항, 제431항, 제432항, 제433항, 제434항, 제435항, 제436항, 제437항, 제438항, 제439항, 제440항, 제441항, 제442항, 제443항, 제444항, 제445항, 제446항, 제447항, 제448항, 제449항, 제450항, 제451항, 제452항, 제453항, 제454항, 제455항, 제456항, 제457항, 제458항, 제459항, 제460항, 제461항, 제462항, 제463항, 제464항, 제465항, 제466항, 제467항, 제468항, 제469항, 제470항, 제471항, 제472항, 제473항, 제474항, 제475항, 제476항, 제477항, 제478항, 제479항, 제480항, 제481항, 제482항, 제483항, 제484항, 제485항, 제486항, 제487항, 제488항, 제489항, 제490항, 제491항, 제492항, 제493항, 제494항, 제495항, 제496항, 제497항, 제498항, 제499항, 제500항, 제501항, 제502항, 제503항, 제504항, 제505항, 제506항, 제507항, 제508항, 제509항, 제510항, 제511항, 제512항, 제513항, 제514항, 제515항, 제516항, 제517항, 제518항, 제519항, 제520항, 제521항, 제522항, 제523항, 제524항, 제525항, 제526항, 제527항, 제528항, 제529항, 제530항, 제531항, 제532항, 제533항, 제534항, 제535항, 제536항, 제537항, 제538항, 제539항, 제540항, 제541항, 제542항, 제543항, 제544항, 제545항, 제546항, 제547항, 제548항, 제549항, 제550항, 제551항, 제552항, 제553항, 제554항, 제555항, 제556항, 제557항, 제558항, 제559항, 제560항, 제561항, 제562항, 제563항, 제564항, 제565항, 제566항, 제567항, 제568항, 제569항, 제570항, 제571항, 제572항, 제573항, 제574항, 제575항, 제576항, 제577항, 제578항, 제579항, 제580항, 제581항, 제582항, 제583항, 제584항, 제585항, 제586항, 제587항, 제588항, 제589항, 제590항, 제591항, 제592항, 제593항, 제594항, 제595항, 제596항, 제597항, 제598항, 제599항, 제600항, 제601항, 제602항, 제603항, 제604항, 제605항, 제606항, 제607항, 제608항, 제609항, 제610항, 제611항, 제612항, 제613항, 제614항, 제615항, 제616항, 제617항, 제618항, 제619항, 제620항, 제621항, 제622항, 제623항, 제624항, 제625항, 제626항, 제627항, 제628항, 제629항, 제630항, 제631항, 제632항, 제633항, 제634항, 제635항, 제636항, 제637항, 제638항, 제639항, 제640항, 제641항, 제642항, 제643항, 제644항, 제645항, 제646항, 제647항, 제648항, 제649항, 제650항, 제651항, 제652항, 제653항, 제654항, 제655항, 제656항, 제657항, 제658항, 제659항, 제660항, 제661항, 제662항, 제663항, 제664항, 제665항, 제666항, 제667항, 제668항, 제669항, 제670항, 제671항, 제672항, 제673항, 제674항, 제675항, 제676항, 제677항, 제678항, 제679항, 제680항, 제681항, 제682항, 제683항, 제684항, 제685항, 제686항, 제687항, 제688항, 제689항, 제690항


45 |

성주~영천 고속도로 민간투자사업 6공구 실시계획




#### 4.1.4 광염구간 자질구조 분석

## 가. 단층대 방향성 분석

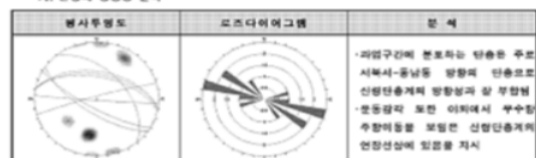

나. 저저임 내 승리무로 분석

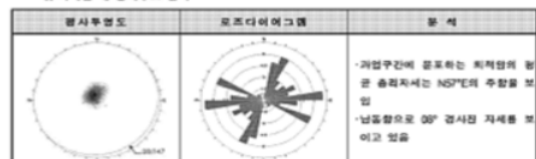


46


# 지표지질조사

## 제 4 장 조 사 결 과

### 다. 정리구조 특성 분석

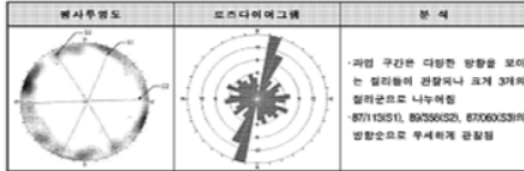


### 라. 골짜기 방향성 분석

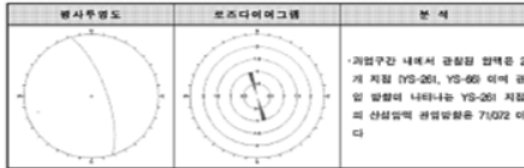

### 4.15 과업구간 물연속면 특성 분석

#### 가. 조사위치

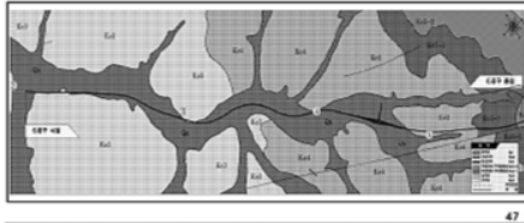


47

## 상주-영천 고속도로 민간투자사업 8공구 실시설계

### 나. 조사결과


#### Scantline-106

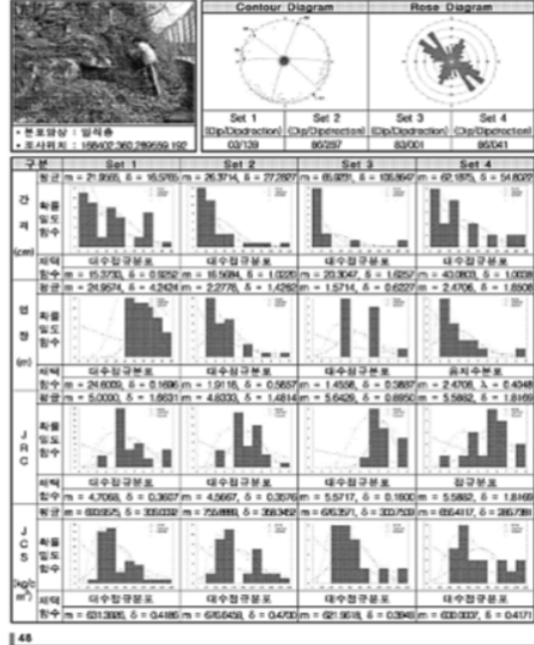

48


## 제 4 장 조 사 결 과

### Scantline-107

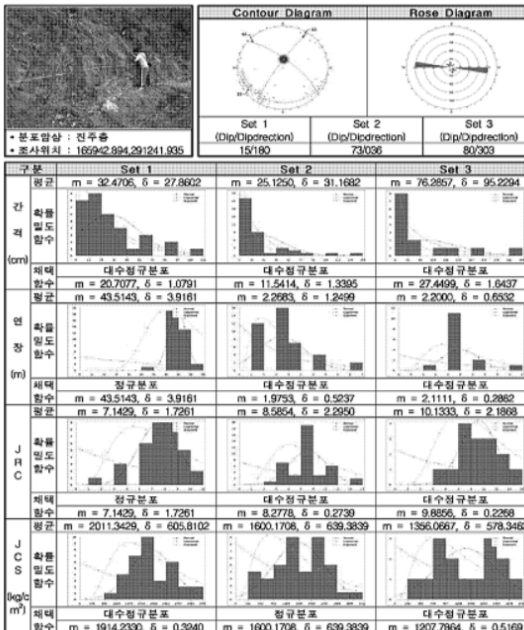





49

### Scantline-108

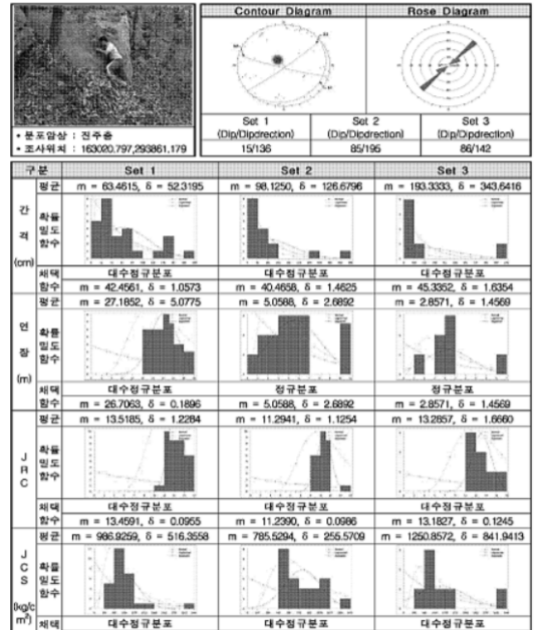

50

지표지질조사

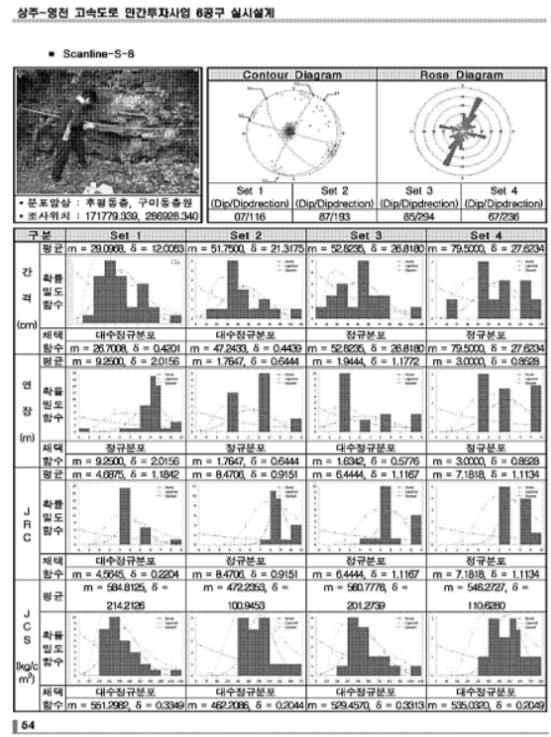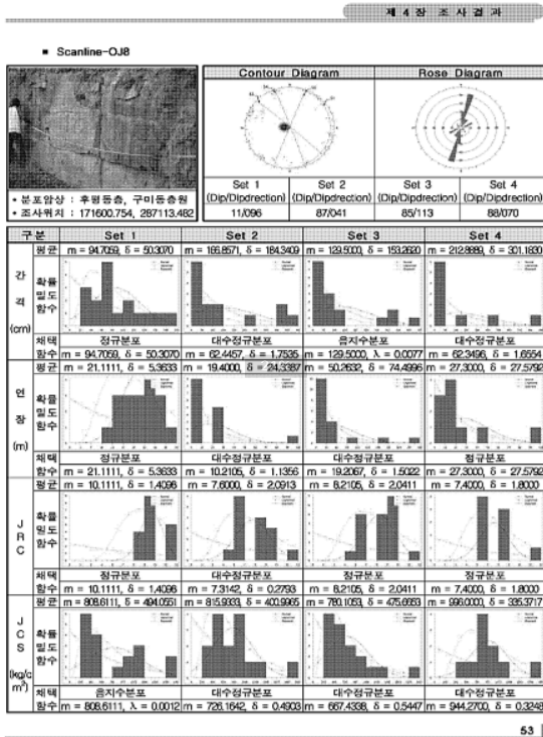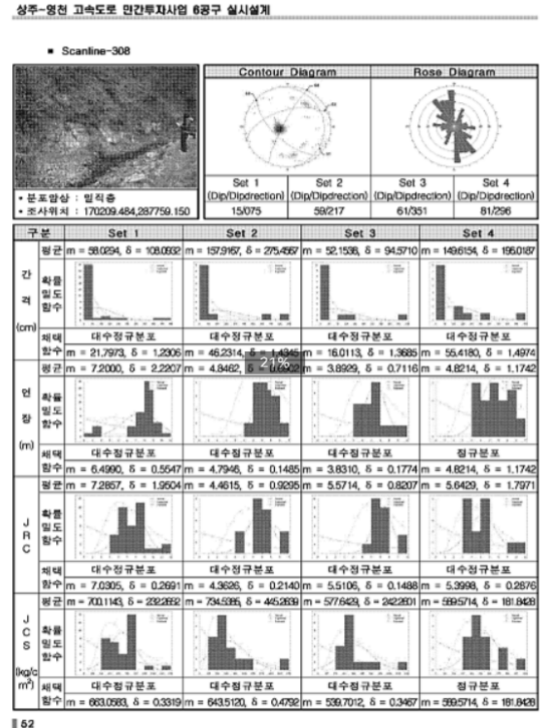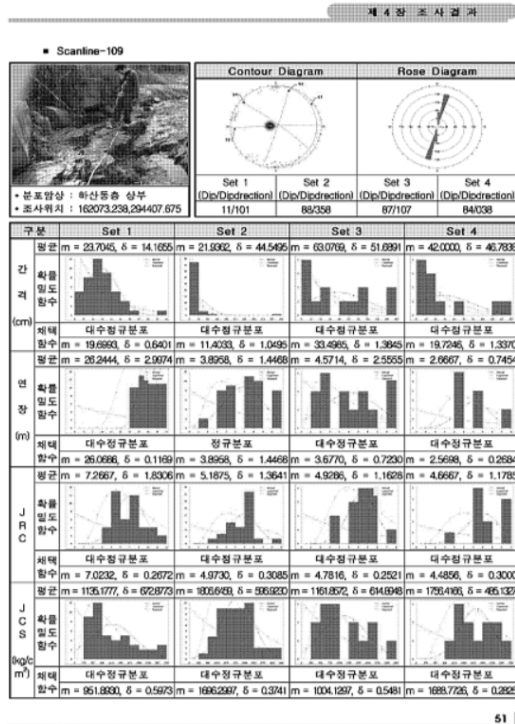

## 지표지질조사

### 제 4 장 조 사 결 과

#### 다. 불연속면 종합

##### ■ Scanline-106의 불연속면 종합

| 구 분                          | Set 1                          | Set 2                           | Set 3                           | Set 4                           |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 필터특성                         | 3/139<br>k=352.14              | 86/287<br>k=32.03               | 83/301<br>k=69.79               | 85/41<br>k=47.99                |
| 간 격<br>(cm)                  | m = 15.3733, $\delta = 0.9232$ | m = 16.5884, $\delta = 1.0220$  | m = 20.3047, $\delta = 1.6257$  | m = 40.0803, $\delta = 1.0036$  |
| 면 장<br>(m)                   | m = 24.6003, $\delta = 0.1696$ | m = 1.9118, $\delta = 0.5957$   | m = 1.4558, $\delta = 0.3687$   | m = 2.4706, $\delta = 0.4048$   |
| JRC                          | m = 4.7068, $\delta = 0.3607$  | m = 4.5607, $\delta = 0.3576$   | m = 5.5717, $\delta = 0.1000$   | m = 5.5882, $\delta = 1.8169$   |
| JCS<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | m = 631.306, $\delta = 0.4186$ | m = 676.6459, $\delta = 0.4700$ | m = 821.9618, $\delta = 0.3949$ | m = 600.0037, $\delta = 0.4171$ |

##### ■ Scanline-107의 불연속면 종합

| 구 분                          | Set 1                            | Set 2                              | Set 3                            | Set 4 |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 필터특성                         | 15/180<br>k=1899.89              | 73/036<br>k=28.97                  | 80/303<br>k=68.94                | -     |
| 간 격<br>(cm)                  | m = 20.7077, $\delta = 1.0791$   | m = 11.5414, $\delta = 1.3395$     | m = 27.4496, $\delta = 1.6437$   | -     |
| 면 장<br>(m)                   | m = 43.5143, $\delta = 3.9161$   | m = 1.9753, $\delta = 0.5207$      | m = 2.1111, $\delta = 0.2882$    | -     |
| JRC                          | m = 7.1428, $\delta = 1.7261$    | m = 8.2778, $\delta = 0.2739$      | m = 9.8656, $\delta = 0.2258$    | -     |
| JCS<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | m = 1914.2333, $\delta = 0.3340$ | m = 1001.1708, $\delta = 636.3636$ | m = 1307.7864, $\delta = 0.5189$ | -     |

##### ■ Scanline-108의 불연속면 종합

| 구 분                          | Set 1                           | Set 2                           | Set 3                            | Set 4 |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| 필터특성                         | 15/136<br>k=474.86              | 86/195<br>k=51.81               | 86/142<br>k=45.03                | -     |
| 간 격<br>(cm)                  | m = 42.4561, $\delta = 1.0573$  | m = 40.4658, $\delta = 1.4525$  | m = 45.3352, $\delta = 1.6354$   | -     |
| 면 장<br>(m)                   | m = 26.7063, $\delta = 0.1896$  | m = 5.0588, $\delta = 2.6892$   | m = 2.8571, $\delta = 1.4569$    | -     |
| JRC                          | m = 13.4581, $\delta = 0.0955$  | m = 11.2090, $\delta = 0.0966$  | m = 13.1827, $\delta = 0.1245$   | -     |
| JCS<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | m = 886.7432, $\delta = 0.4148$ | m = 748.9651, $\delta = 0.3135$ | m = 1048.2130, $\delta = 0.5612$ | -     |

55

### 상주-영천 고속도로 민간투자사업 8공구 실시설계

#### ■ Scanline-109의 불연속면 종합

| 구 분                          | Set 1                           | Set 2                            | Set 3                            | Set 4                            |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 필터특성                         | 11/101<br>k=1456.96             | 88/366<br>k=62.37                | 87/107<br>k=71.71                | 84/036<br>k=94.66                |
| 간 격<br>(cm)                  | m = 19.6993, $\delta = 0.6401$  | m = 11.4033, $\delta = 1.0495$   | m = 33.4965, $\delta = 1.3645$   | m = 19.7246, $\delta = 1.3970$   |
| 면 장<br>(m)                   | m = 26.0686, $\delta = 0.1169$  | m = 3.8358, $\delta = 1.4468$    | m = 3.6770, $\delta = 0.7230$    | m = 2.5698, $\delta = 0.2684$    |
| JRC                          | m = 7.0232, $\delta = 0.2672$   | m = 4.9730, $\delta = 0.3085$    | m = 4.7816, $\delta = 0.2521$    | m = 4.4856, $\delta = 0.3000$    |
| JCS<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | m = 951.8930, $\delta = 0.5073$ | m = 1066.3697, $\delta = 0.3741$ | m = 1004.1287, $\delta = 0.5481$ | m = 1089.7726, $\delta = 0.2825$ |

#### ■ Scanline-308의 불연속면 종합

| 구 분                          | Set 1                           | Set 2                           | Set 3                           | Set 4                            |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 필터특성                         | 15/075<br>k=70.12               | 59/217<br>k=51.12               | 61/351<br>k=40.97               | 81/296<br>k=78.63                |
| 간 격<br>(cm)                  | m = 21.7973, $\delta = 1.2306$  | m = 46.2314, $\delta = 1.4345$  | m = 16.0113, $\delta = 1.3985$  | m = 56.4180, $\delta = 1.4874$   |
| 면 장<br>(m)                   | m = 6.4880, $\delta = 0.5947$   | m = 4.7946, $\delta = 0.1485$   | m = 3.8310, $\delta = 0.1774$   | m = 4.8214, $\delta = 1.1742$    |
| JRC                          | m = 7.0335, $\delta = 0.2891$   | m = 4.3628, $\delta = 0.2140$   | m = 5.5106, $\delta = 0.1486$   | m = 5.3888, $\delta = 0.2876$    |
| JCS<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | m = 663.0983, $\delta = 0.3819$ | m = 643.5120, $\delta = 0.4792$ | m = 538.7012, $\delta = 0.3487$ | m = 586.5714, $\delta = 181.848$ |

#### ■ Scanline-OJB의 불연속면 종합

| 구 분                          | Set 1                           | Set 2                           | Set 3                           | Set 4                           |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 필터특성                         | 11/096<br>k=662.36              | 87/041<br>k=149.18              | 89/113<br>k=50.29               | 89/070<br>k=84.71               |
| 간 격<br>(cm)                  | m = 94.7039, $\delta = 50.3070$ | m = 82.4457, $\delta = 1.7536$  | m = 129.5003, $\delta = 0.0077$ | m = 82.3495, $\delta = 1.6664$  |
| 면 장<br>(m)                   | m = 21.1111, $\delta = 5.3633$  | m = 10.2105, $\delta = 1.1356$  | m = 19.2007, $\delta = 1.5022$  | m = 27.3000, $\delta = 27.5792$ |
| JRC                          | m = 10.1111, $\delta = 1.4698$  | m = 7.3142, $\delta = 0.2758$   | m = 8.2106, $\delta = 2.0411$   | m = 7.4000, $\delta = 1.8000$   |
| JCS<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | m = 808.6111, $\delta = 0.0012$ | m = 726.1642, $\delta = 0.4833$ | m = 667.4338, $\delta = 0.5447$ | m = 944.2703, $\delta = 0.3248$ |

56

### 제 4 장 조 사 결 과

#### ■ Scanline-S-8의 불연속면 종합

| 구 분                          | Set 1                           | Set 2                           | Set 3                           | Set 4                           |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 필터특성                         | 0/716<br>k=64.39                | 87/193<br>k=68.60               | 85/294<br>k=70.65               | 67/206<br>k=35.47               |
| 간 격<br>(cm)                  | m = 26.7008, $\delta = 0.4201$  | m = 47.2433, $\delta = 0.4439$  | m = 32.8235, $\delta = 26.8180$ | m = 79.5000, $\delta = 27.6234$ |
| 면 장<br>(m)                   | m = 9.2500, $\delta = 2.0156$   | m = 1.7647, $\delta = 0.6444$   | m = 1.6342, $\delta = 0.5775$   | m = 3.0000, $\delta = 0.8528$   |
| JRC                          | m = 4.5645, $\delta = 0.2204$   | m = 8.4708, $\delta = 0.9151$   | m = 6.4444, $\delta = 1.1167$   | m = 7.1818, $\delta = 1.1134$   |
| JCS<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | m = 551.2982, $\delta = 0.3340$ | m = 482.2086, $\delta = 0.2044$ | m = 529.4570, $\delta = 0.3313$ | m = 535.0330, $\delta = 0.2040$ |

57

## 8.2.2 시설물 점검이력

대상시설물은 2종 시설물로서 준공이후 기준에 따라 정기안전점검, 정밀안전점검, 성능평가를 지속적으로 실시해 왔으며, 이력사항은 다음과 같다.

【표 8.2.1】 점검이력사항

| 번호 | 기간                        | 점검진단기관명    | 책임기술자 | 점검종류   | 점검 결과                                                                                                                                                                                                          | 안전등급 |
|----|---------------------------|------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 2017.11.13<br>~2017.12.28 | (주)명성엔지니어링 | 인승철   | 정기안전점검 | 패널식용벽8에 대한 점검결과, 주요 손상으로는 배수로 균열이 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생한 손상부는 내구성 확보 차원의 보수 가 필요하다.                                                                                                                        | 양호   |
| 2  | 2018.05.28<br>~2018.06.29 | (주)명성엔지니어링 | 인승철   | 정기안전점검 | 패널식용벽8에 대한 점검결과, 주요 손상으로는 배수로 균열, 패널 전면부 파손, 식생이 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생한 손상부는 내구성 확보 차원의 보수가 필요하다.                                                                                                          | 양호   |
| 3  | 2018.10.23<br>~2018.12.14 | (주)명성엔지니어링 | 인승철   | 정기안전점검 | 패널식용벽8에 대한 점검결과, 패널 전면부 식생 및 배수로 균열, 체수가 조사되었으며, 기존 손상인 패널 전면부 파손의 경우 보수를 실시하였으며 현재 보수 상태는 양호한 것으로 확인되었다. 미보수된 기 손상부는 구조물의 내구성 증진을 위한 조치가 필요할 것으로 판단된다.                                                        | 양호   |
| 4  | 2019.03.18<br>~2019.05.28 | (주)명성엔지니어링 | 인승철   | 정기안전점검 | 패널식용벽8에 대한 점검결과, 패널 전면부 식생 및 이격, 파손, 배수로 균열, 체수가 조사되었다. 기 손상부의 경우 구조물의 내구성 증진을 위한 보수 등의 조치가 필요할 것으로 판단된다.                                                                                                      | 양호   |
| 5  | 2019.09.16<br>~2019.12.27 | (주)명성엔지니어링 | 장진원   | 정밀안전점검 | 본용벽에대한정밀안전점검결과,문제점이없는최상의상태인 "A"등급의우수한상태로평가되었다.<br>패널식용벽08의전면부에서판넬파손,이격등이조사되었으며,주변영향인자(배수시설및사면상태)상부성토부는손상이없는양호한상태이나배수시설에서는배수로균열,배수로이격이조사되었다.전면부이격과배수시설의배수로이격의원인은시공미흡으로판단되며,용벽의사용성에문제는없으나주기적인점검을통한유지관리가필요하고판단된다. | A등급  |
| 6  | 2020.05.12<br>~2020.06.30 | (주)명성엔지니어링 | 인승철   | 정기안전점검 | 패널식용벽8에 대한 정기안전점검 결과, 패널 전면부 이격, 파손, 배수로 균열 및 이격이 조사되었다. 기 발생한 손상부의 경우 구조물의 내구성 증진 및 손상의 진전방지를 위한 보수 등의 조치가 필요할 것으로 판단된다.                                                                                      | 양호   |

【표 8.2.1】 점검이력사항(계속)

| 번호 | 기간                        | 점검진단기관명    | 책임기술자 | 점검종류   | 점검 결과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 안전등급 |
|----|---------------------------|------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7  | 2020.08.31<br>~2020.12.31 | (주)명성엔지니어링 | 인승철   | 2종성능평가 | <p>？ 안전성능평가는외관상관찰되는시설물의 결함을중심으로조사·평가하였으며,현장 조사및분석결과중대결함은관찰되지않았고,용벽의외관에는판넬파손,이격등의손상이 조사되었으나,구조적인결함은아닌것으로 판단됨.</p> <p>？ 내구성능평가는시간에따라변화하는안전 성능저하에영향을미치는요소에대한평가로서본콘크리트용벽의열화진전평가및열화환경평가를종합하여분석한결과,평가결과 “A” 로평가됨.</p> <p>？ 종합평가결과,외관상결함,손상등의요인에대한문제점이없고내구성능저하가능성이 낮으며외부환경조건변화등을수용할수있는 성능수준인A(우수)등급으로평가됨.</p> <p>？ 본보강토용벽의성능목표등급은세부지침에의거하여용벽의일반적인성능목표인"B" 등급으로성능목표를설정하였으며,현재성능은목표성능을상회하여매우만족하는 “A” 등급상태로주기적인점검및관리를통한평가저해요소에대한관리가이루어진다면시설물의안전및내구성에는문제가없을것으로판단됨.</p> | A등급  |
| 8  | 2020.08.31<br>~2020.12.31 | (주)명성엔지니어링 | 인승철   | 정기안전점검 | <p>패널식용벽8에 대한 정기안전점검 결과, 패널 전면부 이격, 파손, 배수로 균열 및 이격이 조사되었다. 기 발생한 손상부의 경우 구조물의 내구성 증진 및 손상의 진전방지를 위한 보수 등의 조치가 필요할 것으로 판단된다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 양호   |
| 9  | 2021.03.08<br>~2021.06.07 | (주)명성엔지니어링 | 장진원   | 정기안전점검 | <p>패널식 용벽 08에 대한 정기안전점검 결과, 패널 전면부 이격, 파손, 배수로 균열이 조사되었으며, 배수로 이격에 대한 보수가 실시되었다. 기 발생한 손상부의 경우 구조물의 내구성 증진 및 손상의 진전방지를 위한 보수 등의 조치가 필요할 것으로 판단된다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 양호   |
| 10 | 2021.08.25<br>~2021.12.10 | (주)명성엔지니어링 | 장진원   | 정밀안전점검 | <p>-전면부이격<br/>-기초부상태양호<br/>-주변영향인자배수시설균열</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A등급  |

【표 8.2.1】 점검이력사항(계속)

| 번호 | 기간                        | 점검진단<br>기관명    | 책임<br>기술자 | 점검종류       | 점검 결과                                         | 안전<br>등급 |
|----|---------------------------|----------------|-----------|------------|-----------------------------------------------|----------|
| 11 | 2022.05.16<br>~2022.06.24 | (주)명성엔<br>지니어링 | 정지운       | 정기안전<br>점검 | -패널전면부이격<br>-배수로균열                            | 양호       |
| 12 | 2022.09.19<br>~2022.11.30 | (주)명성엔<br>지니어링 | 이상훈       | 정기안전<br>점검 | -패널전면부이격<br>-배수로균열                            | 양호       |
| 13 | 2023.04.03<br>~2023.06.16 | (주)명성엔<br>지니어링 | 정지운       | 정기안전<br>점검 | -패널전면부이격<br>-배수로균열                            | 양호       |
| 14 | 2023.07.03<br>~2023.12.08 | (주)명성엔<br>지니어링 | 이상훈       | 정밀안전<br>점검 | -전면부이격등<br>-기초부상태양호<br>-주변영향인자배수시설균열등         | A등급      |
| 15 | 2024.06.10<br>~2024.06.28 | (주)명성엔<br>지니어링 | 정지운       | 정기안전<br>점검 | -패널전면부이격<br>-배수로균열                            | 양호       |
| 16 | 2024.09.23<br>~2024.12.03 | (주)명성엔<br>지니어링 | 정지운       | 정기안전<br>점검 | -패널전면부이격<br>-배수로균열                            | 양호       |
| 17 | 2025.03.24<br>~2025.06.18 | (주)명성엔<br>지니어링 | 정지운       | 정기안전<br>점검 | -옹벽패널전면부이격<br>-기초지반상태양호<br>-배수시설균열<br>-사면상태양호 | 양호       |

### 8.2.3 전차 정밀안전점검 실시결과(2023년12월)

| 구분             | 정밀안전점검 결과                                                                                                                                                                                                                                                | 비고 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 용역명            | 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 용역기간           | 2023-07-03 ~ 2023-12-08(일)                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 용역사            | (주)명성엔지니어링                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 현장조사결과         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 전면부 이격 등</li> <li>■ 기초부 상태양호</li> <li>■ 주변영향인자 배수시설 균열 등</li> </ul>                                                                                                                                             |    |
| 비파괴조사          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 금회(2023년) 정밀안전점검을 실시하면서 전면 패널부에 대한 반발경도시험을 실시한 결과, 시험시 전개소에서 설계기준강도 100%이상의 강도비를 보이고 있어 콘크리트 강도는 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 판단된다. 또한 전회(2021년) 정밀안전점검에서 실시한 강도 값과 비교하여 전면 패널의 강도저하 등 별다른 문제점은 없는 것으로 확인되었다.</li> </ul> |    |
| 안전성평가<br>(진단시) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 해당없음</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |    |
| 상태평가           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 손상결함도 지수 0.00으로 A등급</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |    |
| 보수보강<br>(진단시)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 해당없음</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |    |

| 구분   | 정밀안전점검 결과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 비고 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 종합의견 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 패널식 옹벽 08의 전면부에서 이격이 조사되었으나, 시공미흡에 의한 손상으로 시설물에 영향을 미치는 중대한 손상은 아닌 것으로 보이나 손상의 진전 여부를 확인하기 위한 주기적인 점검을 실시하는 유지관리가 필요하다.</li> <li>■ 주변영향인자(사면부, 배수시설)에서는 기존에 조사되었던 배수로 균열 등이 조사되었으며, 금회 점검에서 신규 손상은 조사되지 않았다. 발생한 손상에 대하여 내구성 증진 위한 주입보수 등의 보수가 필요하다고 판단되고, 상부 배수로 설치부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하다.</li> <li>■ 지반, 기초부의 경우 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 주기적인 점검을 통하여 지반, 기초부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요하다.</li> <li>■ 금회 조사 시기에는 사용성에 문제는 없는 상태로 판단되나 주기적인 점검을 통한 손상의 증가 및 확대 등에 대해 확인, 조치를 실시하는 유지관리가 필요할 것으로 판단된다.</li> <li>■ 공중이 이용하는 부위중 도로포장은 본문의 지반, 기초부, 주변영향인자에 기입된 내용으로 대체하였으며, 도로부 신축이음부, 추락방지시설, 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.</li> <li>■ 측량결과, 전회 및 설계도서와 비교하여 검토한 결과, 미소한 차이가 확인되었으며, 측량시 발생할 수 있는 측량기기 오차, 측량기기 사용 종류의 차이와 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 침하, 전도, 활동 등이 발생하지 않은 상태로 판단된다.</li> <li>■ 강도시험결과, 설계기준강도를 상회하는 양호한 상태로 확인되었다.</li> <li>■ 대상 옹벽은 평가기준에 따른 결함지수는 0.00, 상태평가결과는 “A” 로 산정되었다.</li> <li>■ 종합평가 결과, 대상시설물의 안전등급은 “A등급 : 문제점이 없는 최상의 상태” 으로 지정하였다.</li> <li>■ 대상 시설물은 금회 점검결과, 정밀안전진단 및 사용제한이 필요치 않다.</li> <li>■ 전면부에 조사된 이격 발생의 원인은 시공미흡으로 추정되며, 금회 점검기간 내에 구조물의 사용성 및 내구성에 영향을 주지는 않는 것으로 판단되었으나 이격에 대한 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리 필요하다고 판단된다.</li> <li>■ 전면부에 조사된 배수로 균열은 전차 정밀안전점검과 균열의 폭, 길이 등 손상의 규모가 동일하게 유지되고 있어 발생의 원인은 건조수축, 시공미흡에 의한 것으로 추정되며, 배수로 균열에 대한 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리 필요하다고 사료된다.</li> </ul> |    |

## 8.2.4 2중 성능평가 실시결과(2020년 12월, ㈜명성엔지니어링)

## 가. 안전성능평가 결과

| 안전성능 평가 결과 산정표 |                                                   |       |     |
|----------------|---------------------------------------------------|-------|-----|
| 시설물명           | 패널식 용벽 08                                         |       |     |
| 평가 구분          | 결합지수                                              | 평가 결과 | 비 고 |
| 상태안전성능         | 0.00                                              | A     | —   |
| 구조안전성능         | 0.14                                              | A     | —   |
| 안전성능 결과        | ○상태안전성능과 구조안전성능 등급 중 최소등급 선택.<br>○안전성능평가 결과 : A등급 |       |     |

## 나. 내구성능평가 결과

| 평가항목           |                 | 등급 | 등급 점수 | 비고   |
|----------------|-----------------|----|-------|------|
| 열화<br>진전<br>평가 | 탄산화 깊이          | —  | —     | —    |
|                | 표면(표면부) 콘크리트 품질 | A  | 0.08  | —    |
|                | 염화물 침투량 평가      | —  | —     | —    |
| 열화<br>환경<br>평가 | 제설제 염해환경        | A  | 0.08  | —    |
|                | 비래염분 염해환경       | A  | 0.08  | —    |
|                | 동해환경            | A  | 0.08  | —    |
| 결합도 지수         |                 |    |       | 0.08 |
| 등 급            |                 |    |       | A    |

## 다. 종합평가 결과

| 시설물의 종합평가 결과 산정표 |                                                                                                                                             |       |            |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|
| 시설물명             | 패널식 용벽 08                                                                                                                                   |       | 분류         | 상주영천고속도로 |
| 평가 구분            | 성능평가 지수                                                                                                                                     | 평가 결과 | 성능간가중치(Wn) | 비 고      |
| 안전성능평가           | Ps=0.140                                                                                                                                    | A     | 0.8        | —        |
| 내구성능평가           | Pd=0.080                                                                                                                                    | A     | 0.2        | —        |
| 종합평가 결과          | ○용벽의 종합평가 지수(P)<br>$= \sum(\text{성능평가지수}(pn) \times \text{성능간 가중치}(Wn))$ $= (0.140 \times 0.8) + (0.080 \times 0.2) = 0.128$ ○종합평가 결과 : A등급 |       |            |          |

## 라. 종합결론

본 용벽의 성능평가 결과, 성능목표인 "B등급" 이상인 "A등급" 인 상태로 주기적인 점검 및 관리를 통한 평가저해요소에 대한 관리가 이루어진다면 시설물의 안전 및 내구성에는 문제가 없을 것으로 판단된다.

### 8.2.5 시설물 보수 이력

【표 8.2.2】 보수이력사항

| 번호 | 공사명  | 공사<br>구분 | 보수보강공사 부위 | 설계자     | 시공자   |
|----|------|----------|-----------|---------|-------|
|    | 공사기간 |          | 공사내역      | 공사비(천원) | 책임기술자 |
| 1  | —    | —        | —         | —       | —     |
|    | —    |          | —         | —       | —     |

FMS상 이외에 주기적으로 일상적인 보수가 실시되고 있는 것으로 확인되었다.

### 8.2.6 시설물의 내진설계 여부 확인

【표 8.2.3】 내진설계 여부 확인

| 검토대상 부재 | 설계적용여부 | 결과 | 검토결과 요약 |
|---------|--------|----|---------|
| 해당사항 없음 | 적용     |    |         |

### 8.2.7 시설물의 용도변경 여부 확인

FMS(시설물정보종합관리시스템) 상에 용도변경 이력은 없는 것으로 확인되었다.

### 8.2.8 주변환경 및 하중변화

패널식 옹벽 08은 대구광역시 군위군 효령면 화계리에 위치하고 상주영천고속도로 하부에 시공되어있는 보강토 옹벽이다.

FMS(시설물통합정보관리시스템 fms.or.kr) 및 관리주체인 상주영천고속도로(주)에 보관된 준공관련자료를 검토한 결과 준공시 고려되었던 하중 이외의 추가하중은 없는 상태이며, 향후 본 옹벽 및 옹벽 상부에 부속시설 설치시 그에 따른 구조검토를 실시하여 하중변화에 따른 옹벽의 안정성을 확보하여야 할 것이다.

또한, 준공도면 및 기 실시되었던 점검자료를 검토한 결과 준공시와 점검일현재의 옹벽 주변 현황의 변화는 없는 것으로 검토되었다.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| 상부 상태현황 전경                                                                          | 상부 상태현황 전경                                                                           |
|  |  |
| 기초부 상태현황 전경                                                                         | 기초부 상태현황 전경                                                                          |

【사진 8.2.1】 주변환경 및 하중변화 전경

### 8.2.9 수집자료 검토결과 및 점검방향 설정

【표 8.2.4】 수집자료 검토결과 및 점검방향 설정

| 구 분               | 수집 자료                                                                                                                                                                                                                                                | 자료분석 결과                                                                                                                                                                                                                         | 진단과업 진행방향                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 건 설<br>관 련<br>자 료 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 준공도서 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지반조사보고서</li> <li>- 각종계산서</li> <li>- 공사시방서</li> <li>- 준공내역서</li> <li>- 준공도면</li> <li>- 실시설계보고서</li> <li>- 기타 특이사항 보고서</li> <li>- 사고기록 등</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 구조계산서 및 준공도면은 설계당시 기준에 준하여 작성된 것으로 확인됨</li> <li>◇ 주요 설계변경 내용 및 시공시 문제점이 없는 것으로 파악됨</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 현장조사 시 부재치수를 실측하여 준공도면과 비교·검토함 <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ 치수가 상이할 경우 도면을 재작성하며 실측치를 구조계산에 반영(발주처협의)</li> <li>⇒ 치수가 동일할 경우 준공도면을 기준으로 과업 진행</li> </ul> </li> <li>◇ 구조물의 채워변경확인 및 추가손상 발생에 대한 안정성 확보여부 확인</li> </ul> |
| 유 지<br>관 리<br>자 료 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 전차 성능평가 보고서</li> <li>◇ 전차 정밀안전점검 및 안전점검 보고서</li> <li>◇ 사고기록</li> <li>◇ 보수·보강 이력 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설물정보관리종합시스템(FMS) 및 전차 점검보고서 보수 및 점검이력</li> </ul> </li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 부재별 증점손상 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전면부 이격 등</li> <li>- 기초부 상태양호</li> <li>- 주변영향인자 배수시설 균열 등</li> </ul> </li> <li>◇ FMS상 등재된 보수이력 외에 주기적인 보수가 실시되고 있는 것으로 확인됨</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 전회 점검결과와 금회 점검결과를 비교·검토하여 추가 손상 및 진전 여부를 확인하여 대책방안 마련</li> <li>◇ 보수부 상태 확인</li> </ul>                                                                                                                                            |

### 8.3 현장조사

#### 8.3.1 현황 및 구간분할

본 과업대상 시설물은 대구광역시 군위군 효령면 화계리에 위치하고 있으며, 옹벽의 상단부는 상주영천고속도로 본선이 있으며, 하부로는 농경지가 접하고 있는 상태이다. 선형은 패널형태 시공의 직선형을 가지며, 높이는 0.5~9.1m를 보이며, 총 연장은 977.0m의 규모를 가지는 보강토 옹벽이다. 현장조사를 위한 실측조사 결과 시설물관리대상상(L=977.0m, L=9.1m)의 제원과 미소한 차이가 있는 것으로 분석되었다. 대상시설물에 대한 자료수집 및 현장조사결과를 통해 확인된 일반현황 및 특성, 분류 및 구간분할 결과는 다음과 같다.

#### 가. 일반현황 조사결과

【표 8.3.1】 일반현황 조사결과

|         |                            |                                   |              |                |
|---------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| 조사일자    | 2025. 08. 27.              |                                   | 조 사 자        | 정 지 운          |
| 일 기     | 맑음                         |                                   | 시설물번호        | RW2017-0000075 |
| 시설물위치   | 행정구역                       | 대구광역시 군위군 효령면 화계리                 |              |                |
|         | 위치좌표                       | 시점 : 36° 11′ 05.8″ 128° 64′ 15.0″ |              |                |
|         |                            | 종점 : 36° 11′ 55.7″ 128° 63′ 42.9″ |              |                |
| 노선명(이정) | 고속국도 301호선 49.160~50.151km |                                   |              |                |
| 제 원     | 옹벽형식                       | 보강토                               | 옹벽재료         | 패널식            |
|         | 연 장                        | 977.0m                            | 지면노출<br>높 이  | 9.1m           |
|         | 보 강 재<br>길 이               | -                                 | 저 판 폭<br>길 이 | -              |
| 관리주체    | 상주영천고속도로(주)                |                                   | 관리주체구분       | 민간             |
| 주변환경    | 옹벽상부                       | 상주영천고속도로 본선                       |              |                |
|         | 옹벽하부                       | 농경지                               |              |                |
| 시공현황    | 준공년도                       | 2017년 06월 27일                     | 시 공 자        | 지에스건설㈜         |
|         | 부대시설                       | -                                 |              |                |
| 비 고     |                            |                                   |              |                |

## 나. 옹벽 구간분할 결과

금회 정밀안전점검시 수행한 현장조사에서 구간분할은 세부지침의 기준으로 20m간격을 두고 구간분할을 실시하였다. 총 49개 구간(S1~S49)으로 구분하고 세부사항은 아래와 같다.

【표 8.3.2】 옹벽 구간분할 결과

| Span | 구 간          | 누계<br>(m) | 최고높이<br>(m) | Span | 구 간          | 누계<br>(m) | 최고높이<br>(m) |
|------|--------------|-----------|-------------|------|--------------|-----------|-------------|
| 1    | 시점~20.0m     | 20.0      | 4.5         | 26   | 500.0~520.0m | 520.0     | 4.0         |
| 2    | 20.0~40.0m   | 40.0      | 3.9         | 27   | 520.0~540.0m | 540.0     | 4.2         |
| 3    | 40.0~60.0m   | 60.0      | 5.2         | 28   | 540.0~560.0m | 560.0     | 4.3         |
| 4    | 60.0~80.0m   | 80.0      | 5.2         | 29   | 560.0~580.0m | 580.0     | 4.3         |
| 5    | 80.0~100.0m  | 100.0     | 6.5         | 30   | 580.0~600.0m | 600.0     | 4.9         |
| 6    | 100.0~120.0m | 120.0     | 4.9         | 31   | 600.0~620.0m | 620.0     | 4.8         |
| 7    | 120.0~140.0m | 140.0     | 3.9         | 32   | 620.0~640.0m | 640.0     | 5.2         |
| 8    | 140.0~160.0m | 160.0     | 3.8         | 33   | 640.0~660.0m | 660.0     | 5.3         |
| 9    | 160.0~180.0m | 180.0     | 3.8         | 34   | 660.0~680.0m | 680.0     | 5.5         |
| 10   | 180.0~200.0m | 200.0     | 3.9         | 35   | 680.0~700.0m | 700.0     | 6.3         |
| 11   | 200.0~220.0m | 220.0     | 3.9         | 36   | 700.0~720.0m | 720.0     | 6.5         |
| 12   | 220.0~240.0m | 240.0     | 3.7         | 37   | 720.0~740.0m | 740.0     | 6.4         |
| 13   | 240.0~260.0m | 260.0     | 4.7         | 38   | 740.0~760.0m | 760.0     | 6.5         |
| 14   | 260.0~280.0m | 280.0     | 4.5         | 39   | 760.0~780.0m | 780.0     | 6.8         |
| 15   | 280.0~300.0m | 300.0     | 3.1         | 40   | 780.0~800.0m | 800.0     | 7.2         |
| 16   | 300.0~320.0m | 320.0     | 3.2         | 41   | 800.0~820.0m | 820.0     | 7.0         |
| 17   | 320.0~340.0m | 340.0     | 3.0         | 42   | 820.0~840.0m | 840.0     | 9.1         |
| 18   | 340.0~360.0m | 360.0     | 3.2         | 43   | 840.0~860.0m | 860.0     | 8.8         |
| 19   | 360.0~380.0m | 380.0     | 2.9         | 44   | 860.0~880.0m | 880.0     | 8.2         |
| 20   | 380.0~400.0m | 400.0     | 3.7         | 45   | 880.0~900.0m | 900.0     | 7.8         |
| 21   | 400.0~420.0m | 420.0     | 3.5         | 46   | 900.0~920.0m | 920.0     | 7.4         |
| 22   | 420.0~440.0m | 440.0     | 3.3         | 47   | 920.0~940.0m | 940.0     | 7.0         |
| 23   | 440.0~460.0m | 460.0     | 3.9         | 48   | 940.0~960.0m | 960.0     | 7.0         |
| 24   | 460.0~480.0m | 480.0     | 4.0         | 49   | 960.0~977.0m | 977.0     | 6.8         |
| 25   | 480.0~500.0m | 500.0     | 3.9         | —    | —            | —         | —           |



측점분할 작업사진



측점분할 작업사진

### 8.3.2 부재별 외관조사 결과

#### 가. 지반, 기초부

##### 1) 현황

본 옹벽은 기초부가 포장(콘크리트), 비포장 혼합 상태로 세굴, 침하, 유실, 옹벽밀림 등에 대해 면밀한 조사를 실시하였고, 주요 손상 및 조사결과는 다음과 같다.



【사진 8.3.1】 지반, 기초부 전경

##### 2) 조사결과

- 지반, 기초부에 대한 현장조사 결과, 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

【표 8.3.3】 지반, 기초부 손상현황

| 구분  | 상태양호 |   |
|-----|------|---|
| S1  | —    | — |
| S2  | —    | — |
| S3  | —    | — |
| S4  | —    | — |
| S5  | —    | — |
| S6  | —    | — |
| S7  | —    | — |
| S8  | —    | — |
| S9  | —    | — |
| S10 | —    | — |
| S11 | —    | — |
| S12 | —    | — |

【표 8.3.3】 지반, 기초부 손상현황(계속)

| 구분  | 상태양호 |   |
|-----|------|---|
| S13 | —    | — |
| S14 | —    | — |
| S15 | —    | — |
| S16 | —    | — |
| S17 | —    | — |
| S18 | —    | — |
| S19 | —    | — |
| S20 | —    | — |
| S21 | —    | — |
| S22 | —    | — |
| S23 | —    | — |
| S24 | —    | — |
| S25 | —    | — |
| S26 | —    | — |
| S27 | —    | — |
| S28 | —    | — |
| S29 | —    | — |
| S30 | —    | — |
| S31 | —    | — |
| S32 | —    | — |
| S33 | —    | — |
| S34 | —    | — |
| S35 | —    | — |
| S36 | —    | — |
| S37 | —    | — |
| S38 | —    | — |
| S39 | —    | — |
| S40 | —    | — |
| S41 | —    | — |
| S42 | —    | — |
| S43 | —    | — |
| S44 | —    | — |
| S45 | —    | — |
| S46 | —    | — |
| S47 | —    | — |
| S48 | —    | — |
| S49 | —    | — |
| 합계  | —    | — |

|                                                                                   |        |                                                                                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |        |  |        |
| 현 황                                                                               | • 상태양호 | 현 황                                                                                | • 상태양호 |
| 원 인                                                                               | • -    | 원 인                                                                                | • -    |
| 대 책                                                                               | • -    | 대 책                                                                                | • -    |

### 3) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

- 전회 점검과 비교결과, 기존손상이 없는 상태로 확인되었고, 금회 점검에서도 별도의 추가적인 신규 손상은 조사되지 않았다.

【표 8.3.4】 지반, 기초부 기 정밀안전점검과의 결과 비교

| 구분      | 손상 내용 | 단 위 | 2023년 정밀안전점검 |    | 2025년 정밀안전점검 |    | 증·감 (▲, ▼) | 비고   |
|---------|-------|-----|--------------|----|--------------|----|------------|------|
|         |       |     | 물량           | 개소 | 물량           | 개소 |            |      |
| 지반, 기초부 | 상태양호  | -   | -            | -  | -            | -  | -          | 변동없음 |

### 4) 검토의견

- 지반, 기초부에 대한 현장조사 결과, 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 신규 손상 등은 조사되지 않았으나 주기적인 점검을 통하여 지반, 기초부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.

## 나. 전면부

### 1) 현황

패널식 보강토옹벽으로 패널의 파손 및 손상, 균열, 유실, 이격 등에 대해 면밀한 조사를 실시하였다. 보강토 옹벽은 1단으로 구성되어 있고, 주요 손상 및 조사결과는 다음과 같다.



【사진 8.3.2】 전면부 전경

### 2) 조사결과




- 전면부에 대한 현장조사 결과, 전면부에서 이격의 손상이 조사되었다.


【표 8.3.5】 전면부 손상현황

| 구분  | 이격<br>(m/개소) |   |
|-----|--------------|---|
| S1  | —            | — |
| S2  | —            | — |
| S3  | —            | — |
| S4  | —            | — |
| S5  | —            | — |
| S6  | —            | — |
| S7  | —            | — |
| S8  | —            | — |
| S9  | —            | — |
| S10 | —            | — |
| S11 | —            | — |
| S12 | —            | — |

【표 8.3.5】 전면부 손상현황(계속)

| 구분  | 이격<br>(m/개소) |   |
|-----|--------------|---|
| S13 | —            | — |
| S14 | —            | — |
| S15 | —            | — |
| S16 | —            | — |
| S17 | —            | — |
| S18 | —            | — |
| S19 | —            | — |
| S20 | —            | — |
| S21 | —            | — |
| S22 | —            | — |
| S23 | —            | — |
| S24 | —            | — |
| S25 | —            | — |
| S26 | —            | — |
| S27 | —            | — |
| S28 | —            | — |
| S29 | —            | — |
| S30 | —            | — |
| S31 | —            | — |
| S32 | —            | — |
| S33 | —            | — |
| S34 | —            | — |
| S35 | —            | — |
| S36 | —            | — |
| S37 | 5.00         | 1 |
| S38 | —            | — |
| S39 | —            | — |
| S40 | —            | — |
| S41 | —            | — |
| S42 | —            | — |
| S43 | —            | — |
| S44 | —            | — |
| S45 | —            | — |
| S46 | —            | — |
| S47 | —            | — |
| S48 | —            | — |
| S49 | —            | — |
| 합계  | 5.00         | 1 |
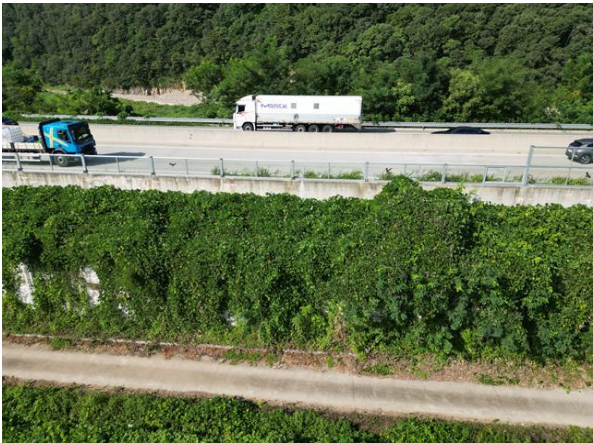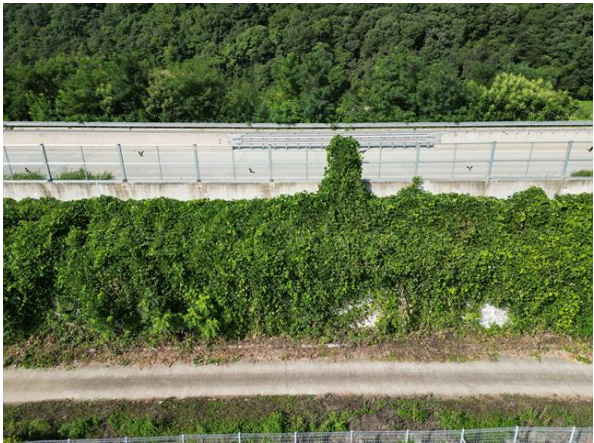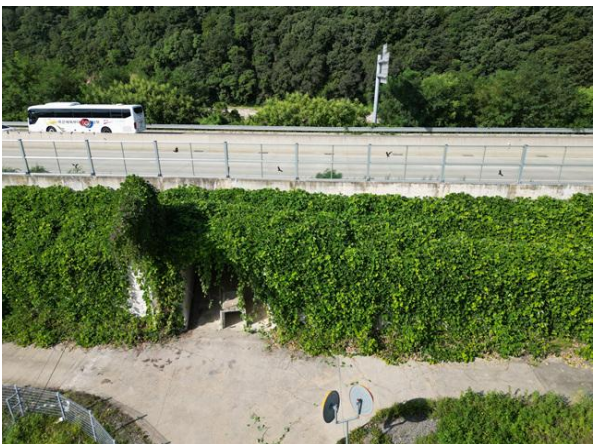
|                                                                                     |                  |                                                                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                  |    |                  |
| 현 황                                                                                 | • S37 이격(L=5.0m) | 현 황                                                                                  | • S37 이격(L=5.0m) |
| 원 인                                                                                 | • 시공미흡           | 원 인                                                                                  | • 시공미흡           |
| 대 책                                                                                 | • 주의관찰           | 대 책                                                                                  | • 주의관찰           |
|   |                  |   |                  |
| 현 황                                                                                 | • 전면부 상태현황       | 현 황                                                                                  | • 전면부 상태현황       |
| 원 인                                                                                 | • -              | 원 인                                                                                  | • -              |
| 대 책                                                                                 | • -              | 대 책                                                                                  | • -              |
|  |                  |  |                  |
| 현 황                                                                                 | • 전면부 상태현황       | 현 황                                                                                  | • 전면부 상태현황       |
| 원 인                                                                                 | • -              | 원 인                                                                                  | • -              |
| 대 책                                                                                 | • -              | 대 책                                                                                  | • -              |
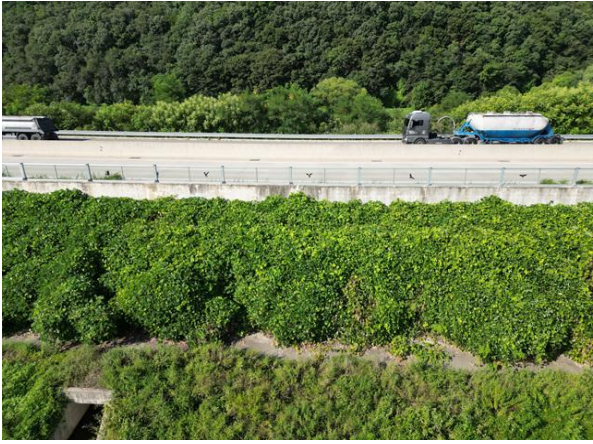
|                                                                                   |            |                                                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |            |  |            |
| 현황                                                                                | • 전면부 상태현황 | 현황                                                                                 | • 전면부 상태현황 |
| 원인                                                                                | • -        | 원인                                                                                 | • -        |
| 대책                                                                                | • -        | 대책                                                                                 | • -        |

### 3) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

- 전회 점검과 비교결과, 기존손상인 이격의 손상이 확인되었고, 금회 점검에서 기 손상 이외에 별도의 추가적인손상은 발생하지 않은 것으로 조사되었다.

【표 8.3.6】 전면부 기 정밀안전점검과의 결과 비교

| 구분  | 손상 내용 | 단위 | 2023년 정밀안전점검 |    | 2025년 정밀안전점검 |    | 증·감 (▲, ▼) | 비고   |
|-----|-------|----|--------------|----|--------------|----|------------|------|
|     |       |    | 물량           | 개소 | 물량           | 개소 |            |      |
| 전면부 | 이격    | m  | 5.00         | 1  | 5.00         | 1  | -          | 변동없음 |

### 4) 검토의견

- 전면부에서 조사된 이격의 경우 시공미흡으로 인한 손상으로 유추되며, 금회 점검기간 중 구조물 사용성에 영향을 주는 구조적인 손상은 아닌 것으로 판단되며, 이에 주기적인 점검을 통한 손상의 증가 및 확대 등에 대해 확인, 조치를 실시하는 유지관리가 필요하고 사료되고, 상부 성토부 및 전면부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검 및 옹벽은 안전성을 위한 정비 등의 조치가 필요하다.

## 다. 주변영향인자(배수시설 및 사면상태)

### 1) 현황

보강토 옹벽 내의 배수시설을 확인한 결과, 옹벽 상단부에는 배수로(측구)가 설치되어 있으며, 상단(1단)의 토공 경사면에서 배출되는 지표수 등을 원활하게 배수토록 설치되어 있는 상태이다. 상단의 배수로는 옹벽의 시점 및 종점부의 측구로 시공되어 있는 상태이다. 본 패널식 옹벽 상단부는 토공의 성토사면으로 이루어져 있으며, 급격한 사면구배의 변화 및 사면손상 등은 없는 것으로 조사되었다.



【사진 8.3.3】 주변영향인자 전경

### 2) 조사결과


- 주변영향인자에 대한 현장조사 결과, 상부 배수로에서 배수로 균열이 조사되었으며, 상부 도로 포장 및 성토부 내의 침식, 유실 등의 손상이 없는 상태로 서 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 조사되었다.


【표 8.3.7】 주변영향인자 손상현황

| 구분  | 배수로 균열(0.3mm이상)<br>(m/개소) |   |
|-----|---------------------------|---|
| S1  | —                         | — |
| S2  | 2.00                      | 2 |
| S3  | —                         | — |
| S4  | —                         | — |
| S5  | —                         | — |
| S6  | —                         | — |
| S7  | —                         | — |
| S8  | —                         | — |
| S9  | —                         | — |
| S10 | —                         | — |

【표 8.3.7】 주변영향인자 손상현황(계속)

| 구분  | 배수로 균열(0.3mm이상)<br>(m/개소) |   |
|-----|---------------------------|---|
| S11 | -                         | - |
| S12 | -                         | - |
| S13 | -                         | - |
| S14 | -                         | - |
| S15 | -                         | - |
| S16 | -                         | - |
| S17 | -                         | - |
| S18 | -                         | - |
| S19 | -                         | - |
| S20 | -                         | - |
| S21 | -                         | - |
| S22 | -                         | - |
| S23 | -                         | - |
| S24 | -                         | - |
| S25 | -                         | - |
| S26 | -                         | - |
| S27 | -                         | - |
| S28 | -                         | - |
| S29 | -                         | - |
| S30 | -                         | - |
| S31 | -                         | - |
| S32 | -                         | - |
| S33 | -                         | - |
| S34 | -                         | - |
| S35 | -                         | - |
| S36 | -                         | - |
| S37 | -                         | - |
| S38 | -                         | - |
| S39 | -                         | - |
| S40 | -                         | - |
| S41 | -                         | - |
| S42 | -                         | - |
| S43 | -                         | - |
| S44 | -                         | - |
| S45 | -                         | - |
| S46 | -                         | - |
| S47 | -                         | - |
| S48 | -                         | - |
| S49 | -                         | - |
| 합계  | 2.00                      | 2 |
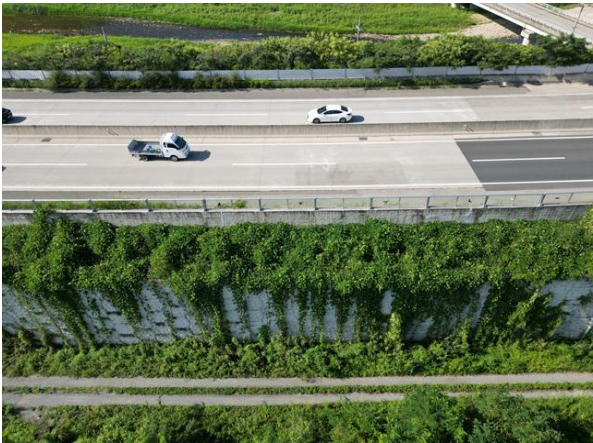
|                                                                                     |                   |                                                                                      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                   |    |                   |
| 현 황                                                                                 | • S2 배수로 균열       | 현 황                                                                                  | • S2 배수로 균열       |
| 원 인                                                                                 | • 건조수축, 공용기간 증가 등 | 원 인                                                                                  | • 건조수축, 공용기간 증가 등 |
| 대 책                                                                                 | • 주입보수            | 대 책                                                                                  | • 주입보수            |
|   |                   |   |                   |
| 현 황                                                                                 | • 상부 성토부 상태양호     | 현 황                                                                                  | • 상부 성토부 상태양호     |
| 원 인                                                                                 | • -               | 원 인                                                                                  | • -               |
| 대 책                                                                                 | • -               | 대 책                                                                                  | • -               |
|  |                   |  |                   |
| 현 황                                                                                 | • 배수시설 상태현황       | 현 황                                                                                  | • 배수시설 상태현황       |
| 원 인                                                                                 | • -               | 원 인                                                                                  | • -               |
| 대 책                                                                                 | • -               | 대 책                                                                                  | • -               |
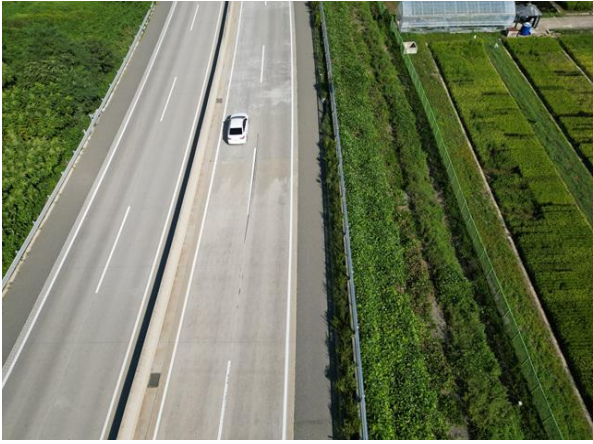
|                                                                                   |                 |                                                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |  |                 |
| 현황                                                                                | • 상부 도로 포장 상태현황 | 현황                                                                                 | • 상부 도로 포장 상태현황 |
| 원인                                                                                | • -             | 원인                                                                                 | • -             |
| 대책                                                                                | • -             | 대책                                                                                 | • -             |

### 3) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

- 전회 점검과 비교결과, 기존손상인 상부 배수시설 배수로 균열이 확인되었으며, 금회 점검에서 신규손상은 조사되지 않았다.

【표 8.3.8】 주변영향인자(배수시설 및 사면상태) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

| 구분                      | 손상 내용              | 단위 | 2023년 정밀안전점검 |    | 2025년 정밀안전점검 |    | 증·감<br>(▲, ▼) | 비고   |
|-------------------------|--------------------|----|--------------|----|--------------|----|---------------|------|
|                         |                    |    | 물량           | 개소 | 물량           | 개소 |               |      |
| 주변영향인자<br>(배수시설 및 사면상태) | 배수로<br>균열(0.3mm이상) | m  | 2.00         | 2  | 2.00         | 2  | -             | 변동없음 |

### 4) 검토의견

- 주변영향인자에서 조사된 배수로 균열의 경우 건조수축, 거푸집 조기탈거, 온도변화 등에 의한 손상으로 판단되며, 상부 배수로 설치부 및 성토부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하고, 상부 성토부, 도로 포장부에 성토부 내의 침식, 유실 등의 손상이 없는 상태로 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 조사되었다. 이에 발생한 손상에 대하여 주입보수 등의 보수를 실시하고 주기적인 점검을 통하여 전면부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.

## 라. 옹벽 점검시설

### 1) 부재의 개요

- 패널식 옹벽 08에 별도의 점검시설은 시공되어있지 않은 것으로 확인되었다.

## 마. 공중이 이용하는 부위

공중이 이용하는 부위는 추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개가 있다.

### 1) 추락방지시설

공중이 이용하는 부위 중 추락방지시설은 미설치된 상태이다.

### 2) 도로포장

공중이 이용하는 부위 중 도로포장은 “현장조사 결과 - 지반, 기초부, 주변영향인자”에 기입된 사항으로 대체하였다.

### 3) 도로부 신축이음부

공중이 이용하는 부위 중 도로부 신축이음부는 미설치된 상태이다.

### 4) 환기구 등의 덮개

공중이 이용하는 부위 중 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.

## 바. 옹벽의 공중이용시설 유해·위험요인(10대) 위험요소 점검결과

### 1) 개요

- 공중이용시설의 중대시민재해 유발 가능성이 높은 유해·위험요소를 선정하여 집중관리 함으로써 국민의 안전을 도모한다.

【표 8.3.9】 공중이용시설 10대 위험요소

| 구분        | 유해·위험요인                                                         | 비고 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 낙하물       | ① 교각 코핑 콘크리트 탈락<br>② 중분대 하면 콘크리트 낙하<br>③ 배수관 낙하사고<br>④ 고드름 낙하사고 |    |
| 화재        | ⑤ 주유소 및 충전소 화재사고                                                |    |
| 교량접속부 파손  | ⑥ 신축이음장치 솟음(Blow-up)                                            |    |
| 포장불량      | ⑦ 교면포장 부분보수부 파손                                                 |    |
| 배수시설 기능저하 | ⑧ 교량 집수구 막힘(미끄럼·결빙)                                             |    |
| 사면붕괴      | ⑨ 절토사면·옹벽 표면 손상                                                 |    |
| 콘크리트 열화   | ⑩ 터널 배수구 뚜껑파손                                                   |    |

### 2) 외관조사 결과

- 본 과업대상 패널식 옹벽 02는 상주영천고속도로 본선 하부에 시공되어 있는 옹벽이다.
- 중대시민재해를 유발할 수 있는 위험요소로 사면붕괴 등 항목이 해당된다.
- 공중이용시설 10대 위험요소 중 옹벽에 해당하는 항목에 대한 점검결과, 중대시민재해 사고가 우려되는 이상징후는 발견되지 않아 중대한 결함은 없는 것으로 조사되었으나 전면부에 이격이 확인되었다.
- 점검일 현재는 중대결함이 없는 비교적 양호한 상태이지만 향후, 소형결함으로도 재해 발생 가능성이 있으므로 유해·위험요인이 있는 취약시설물에 대한 중점관리 및 예방 차원의 보수·보강 등의 유지관리가 필요하다.

| 구분 | 유해·위험요인       | 점검결과                                                              | 내용 | 보수방안 | 비고 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|------|----|
| 1  | 절토사면·옹벽 표면 손상 | <input checked="" type="checkbox"/> 유, <input type="checkbox"/> 무 | 이격 | 주의관찰 |    |

## 8.3.3 현장조사 결과 요약

## 가. 결과요약

【표 8.3.10】외관조사 결과 요약

| 구 분     | 점검 결과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 보수·보강 방안 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 전면부     | 이격                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 주의관찰     |
| 주변영향인자  | 배수로 균열(0.3mm이상)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 주입보수     |
| 기초부의 세굴 | 양호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -        |
| 결과요약    | <p>■ 지반, 기초부에 대한 현장조사 결과, 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 신규 손상 등은 조사되지 않았으나 주기적인 점검을 통하여 지반, 기초부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.</p> <p>■ 전면부에서 조사된 이격의 경우 시공미흡으로 인한 손상으로 유추되며, 금회 점검기간 중 구조물 사용성에 영향을 주는 구조적인 손상은 아닌 것으로 판단되며, 이에 주기적인 점검을 통한 손상의 증가 및 확대 등에 대해 확인, 조치를 실시하는 유지관리가 필요하고 사료되고, 상부 성토부 및 전면부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검 및 옹벽은 안전성을 위한 정비 등의 조치가 필요하다.</p> <p>■ 주변영향인자에서 조사된 배수로 균열의 경우 건조수축, 거푸집 조기탈거, 온도변화 등에 의한 손상으로 판단되며, 상부 배수로 설치부 및 성토부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하고, 상부 성토부, 도로 포장부에 성토부 내의 침식, 유실 등의 손상이 없는 상태로 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 조사되었다. 이에 발생한 손상에 대하여 주입보수 등의 보수를 실시하고 주기적인 점검을 통하여 전면부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.</p> |          |

【표 8.3.11】손상내용 총괄표

| 구 분   | 손상 내용           | 단위 | 물량   | 개소 | 비고 |
|-------|-----------------|----|------|----|----|
| 전면부   | 이격              | m  | 5.00 | 1  |    |
| 배수시설  | 배수로 균열(0.3mm이상) | m  | 2.00 | 2  |    |
| 상부성토부 | 상태양호            | -  | -    | -  |    |
| 기초부   | 상태양호            | -  | -    | -  |    |

## 나. 기 정밀안전점검과의 비교

【표 8.3.12】전차대비 손상수량 증감표

| 구 분   | 손상 내용           | 단위 | 2023년<br>정밀안전점검 |    | 2025년<br>정밀안전점검 |    | 증,감<br>(▲, ▼) | 비고   |
|-------|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|---------------|------|
|       |                 |    | 물량              | 개소 | 물량              | 개소 |               |      |
| 전면부   | 이격              | m  | 5.00            | 1  | 5.00            | 1  | - -           | 변동없음 |
| 배수시설  | 배수로 균열(0.3mm이상) | m  | 2.00            | 2  | 2.00            | 2  | - -           | 변동없음 |
| 상부성토부 | 상태양호            | -  | -               | -  | -               | -  | - -           | 변동없음 |
| 기초부   | 상태양호            | -  | -               | -  | -               | -  | - -           | 변동없음 |

## 8.4 콘크리트 재료시험 조사

### 8.4.1 개요

콘크리트 재료시험 조사는 구조물에 열화손상이 이미 현저하게 진행되었을 경우 열화의 정도 및 그 원인 관계를 조사하고 보수·보강 여부를 판정하며, 아직 열화손상이 없거나 경미한 구조물은 내구성조사에 의해서 향후 열화 경향을 예측하고 예방보전을 검토하기 위한 자료를 수집하는 것을 목적으로 한다.

본 과업의 내구성조사는 [시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침[안전점검·진단편](이하 ‘세부지침’)] 옹벽편 13.3.1에 따른 기준수량 및 조사수량에 근거하여 시험방법, 시험빈도 및 평가방법 등을 실시하였다.

### 8.4.2 조사현황 및 위치도

#### 가. 조사현황

금회 점검에서 대상 구조물에 대한 재료시험 위치선정은 이전 시험과의 정확한 비교를 위해 기존 정밀안전점검 보고서를 참고하여 비교·검토할 수 있도록 하였으며, 콘크리트 강도시험의 경우 건전부와 비건전부의 비교·검토를 위하여 외관상 균열, 박리 등의 유무의 따라 양호한 부위와 불량한 부위를 선정하여 시험을 실시하였다. 본 과업에서 콘크리트 내구성조사를 위해 콘크리트 강도시험(반발경도시험), 탄산화깊이 측정 등을 실시하였으며, 각 부재별 콘크리트 비파괴시험 현황은 다음과 같다.


【표 8.4.1】 제2종성능평가 재료시험 기준수량 및 실시수량 현황

| 항 목      | 기준수량                                                             | 수 량(개소) |    | 비 고 |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|
|          |                                                                  | 기준      | 실시 |     |
| 측량       | ◦ 옹벽의 선형측량 및 수준측량                                                | —       | —  |     |
| 반발경도시험   | ◦ 총수량 = (총 연장 ÷ 50m)개소                                           | 20      | 20 |     |
| 탄산화깊이 측정 | <총 연장><br>◦ 100m 미만: 2개소<br>◦ 100m 이상:<br>최소 2개소 + 100m 당 1개소 추가 | 11      | 11 |     |



【사진 8.4.1】 재료시험 조사 전경

나. 콘크리트 재료시험 조사 위치도

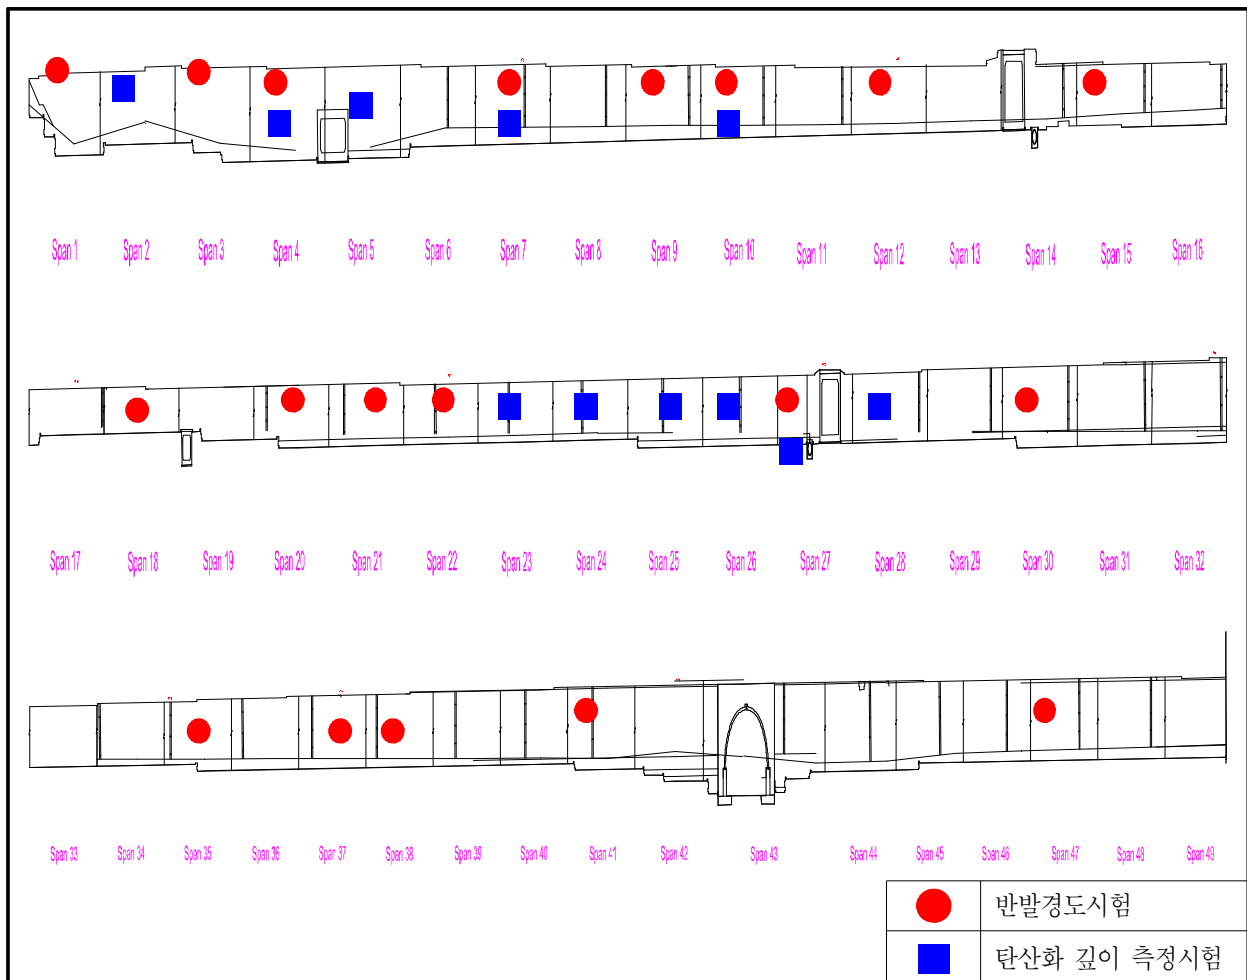

【그림 8.4.1】 콘크리트 재료시험 조사 위치도

## 8.4.3 반발경도시험

## 가. 시험결과

반발경도 측정은 콘크리트 표면의 요철, 부착물에 이물질을 그라인딩으로 제거하고 실시하였으며, 표면에 곰보, 공극, 노출된 자갈이 있는 부위들은 측정위치에서 제외하였고, 반발경도 값은 각 측정부재에 따라 타격방향, 표면의 건습상태, 재령에 의한 보정을 한 후 콘크리트 강도를 추정하였다.


또한, 반발경도에 의한 압축강도 추정은 보통 콘크리트는 일본건축학회식과 일본재료학회식을 사용하였고, 고강도 콘크리트는 과학기술부식과 한국시설 안전공단식을 사용하였으며, 측정결과는 정밀한 결과를 산정하기 위해 2개 이상의 추정식을 통해 추정된 콘크리트 비파괴강도 중 표준편차와 변동계수가 적은 값을 적용하였다. FMS상에 패널식 옹벽 08의 안전점검종합보고서 자료에서 설계기준강도를 확인하여 작성하였다.

【표 8.4.2】 콘크리트 비파괴강도 시험결과

| 시험위치        |     |    | 반발경도법(MPa)        |       |              | 재령계수 | 설계기준<br>강도<br>(MPa) | 비고   |
|-------------|-----|----|-------------------|-------|--------------|------|---------------------|------|
|             |     |    | 반발경도<br>( $R_o$ ) | 과학기술부 | 한국시설<br>안전공단 |      |                     |      |
| 전<br>면<br>부 | S1  | 패널 | 40.5              | 31.0  | 39.2         | 0.63 | 30.0                | 건전부  |
|             | S3  | 패널 | 40.7              | 31.3  | 39.4         |      |                     | 건전부  |
|             | S4  | 패널 | 40.6              | 31.2  | 39.3         |      |                     | 건전부  |
|             | S7  | 패널 | 41.5              | 31.9  | 40.0         |      |                     | 건전부  |
|             | S9  | 패널 | 40.2              | 30.7  | 38.9         |      |                     | 건전부  |
|             | S10 | 패널 | 40.4              | 30.9  | 39.1         |      |                     | 건전부  |
|             | S12 | 패널 | 39.4              | 30.0  | 38.3         |      |                     | 건전부  |
|             | S15 | 패널 | 40.7              | 31.2  | 39.3         |      |                     | 건전부  |
|             | S18 | 패널 | 40.2              | 30.7  | 38.9         |      |                     | 건전부  |
|             | S20 | 패널 | 40.4              | 30.9  | 39.1         |      |                     | 건전부  |
|             | S21 | 패널 | 40.3              | 30.9  | 39.1         |      |                     | 건전부  |
|             | S22 | 패널 | 39.8              | 30.4  | 38.6         |      |                     | 건전부  |
|             | S27 | 패널 | 38.9              | 29.5  | 37.9         |      |                     | 건전부  |
|             | S30 | 패널 | 40.0              | 30.5  | 38.7         |      |                     | 건전부  |
|             | S31 | 패널 | 39.9              | 30.5  | 38.7         |      |                     | 건전부  |
|             | S35 | 패널 | 39.7              | 30.3  | 38.5         |      |                     | 건전부  |
|             | S37 | 패널 | 41.1              | 31.6  | 39.7         |      |                     | 비건전부 |
|             | S38 | 패널 | 40.3              | 30.9  | 39.0         |      |                     | 건전부  |
|             | S41 | 패널 | 41.3              | 31.8  | 39.9         |      |                     | 건전부  |
|             | S47 | 패널 | 39.1              | 29.7  | 38.0         |      |                     | 건전부  |
| 평균          |     |    | —                 | 30.8  | 39.0         | —    | —                   |      |
| 표준편차        |     |    | —                 | 0.05  | 0.04         | —    | —                   |      |
| 변동계수        |     |    | —                 | 0.002 | 0.001        | —    | —                   |      |
| 최대값         |     |    | —                 | 31.9  | 40.0         | —    | —                   |      |
| 최소값         |     |    | —                 | 29.5  | 37.9         | —    | —                   |      |

【표 8.4.3】 비파괴강도 시험결과 분석

| 시험위치   | 압축강도(MPa) 추정 |        | 설계기준강도<br>(MPa) | 평균 추정강도<br>(MPa) | 강도비교<br>(%)   | 비고 |
|--------|--------------|--------|-----------------|------------------|---------------|----|
|        | 한국시설안전공단     |        |                 |                  |               |    |
| 전면부 패널 | 37.9         | ~ 40.0 | 30.0            | 30.3             | 126.3 ~ 133.3 |    |

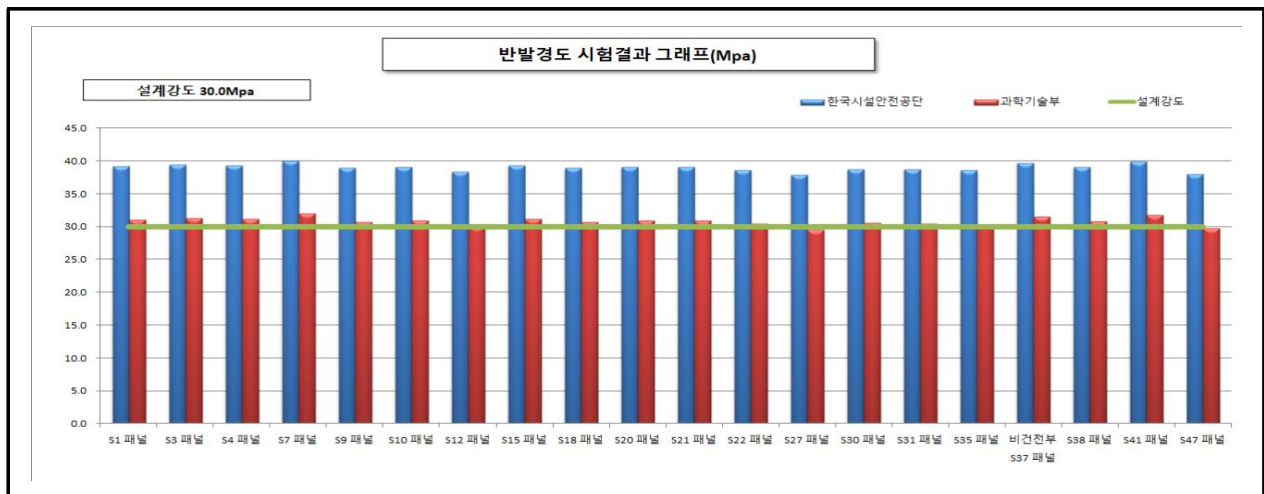

【그림 8.4.2】 반발경도시험 측정결과

- 반발경도법에 의한 압축강도 측정결과 37.9~40.0MPa로 측정되었으며, 설계기준압축강도(30.0MPa)를 100%이상 상회하는 것으로 확인되었고, 건전부와 비건전부의 강도를 비교 및 검토한 결과, 비건전부의 강도가 건전부의 97.4%이상으로 큰 차이가 없는 것으로 분석되었다. 따라서 콘크리트의 내구성능은 양호한 상태인 것으로 판단되며, 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도저하가 없는 것으로 조사되었다.

## 나. 기 점검결과와의 비교분석

전회 정밀안전점검에서 실시한 강도 값과 비교한 결과, 추정식 및 측정 부위 등의 차이에 따른 편차가 확인되었으나, 기존 강도 값을 상회하는 결과로 확인되어 강도저하와 관련된 문제점은 없는 것으로 확인되었다.

【표 8.4.4】기 점검결과와의 결과 비교

| 구 분   | 위 치    | 2023년 정밀안전점검                                                                                     | 2025년 정밀안전점검 | 설계기준강도 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 반발경도법 | 전면부 패널 | 30.4 ~ 36.4                                                                                      | 37.9 ~ 40.0  | 30.0   |
| 검토의견  |        | ■ 기존 및 금회 측정값 비교 분석 결과 추정식 및 측정 부위에 따라 다소 차이는 있지만, 설계기준강도를 전반적으로 상회하므로 콘크리트의 강도상태는 양호한 것으로 판단된다. |              |        |

## 다. 반발경도 시험 보고서

【표 8.4.5】반발경도 시험 보고서

| 반발경도시험 보고서           |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 시험조건              |                                                                                     |
| 구 분                  | 내 용                                                                                 |
| 시험 일자 및 시간           | 일자 : 2025. 08. 27.<br>시간 : 09:00 ~ 17:00                                            |
| 시험 위치                | 시험 성과표의 위치명 및 재료시험 위치도 참조                                                           |
| 시험 대상 구조물            | 패널식 옹벽 08                                                                           |
| 시험 대상 표본 선정          | 재료시험 수량에 따라 표본 선정                                                                   |
| 콘크리트 설계 조건 (강도, MPa) | 전면부 패널 : 30.0MPa                                                                    |
| 시험 위치의 표면 상태         | 건전부 : 균열, 박리 등이 없는 양호한 부위 대상 표면정리(요철제거)<br>비건전부 : 균열, 박리 등이 있는 불량한 부위 대상 표면정리(요철제거) |
| 시험시의 온도 및 콘크리트의 재령   | 27.9℃, 3000일 이상                                                                     |
| 콘크리트 내부의 함수 상태       | 기건 상태                                                                               |
| 2. 시험기기              |                                                                                     |
| 구 분                  | 내 용                                                                                 |
| 측정기의 종류              | NR-Type(NR-10)                                                                      |
| 제품번호                 | 28191                                                                               |
| 시험기기의 교정             | 한국산업기술시험원 교정(엔빌테스트 : 80±2)                                                          |
| 3. 시험 방법             |                                                                                     |
| 구 분                  | 내 용                                                                                 |
| 반발경도 타격점 간격 및 수량     | 4 × 5, 20회 타격(30mm 간격)                                                              |
| 반발경도 측정기의 타격방향       | 시험 성과표 참조                                                                           |
| 반발경도 유효값 기준          | 측정 평균치의 ±20% 범위 내                                                                   |
| 시험 부위별 반발경도의 평균값     | 시험 성과표 참조                                                                           |
| 버린 반발경도의 값 및 위치      | 시험 성과표 참조                                                                           |
| 4. 시험결과              |                                                                                     |
| 시험 성과표 참조            |                                                                                     |

## 8.4.4 탄산화 깊이 측정

## 가. 시험결과


탄산화 깊이 측정은 드릴링을 통한 천공 후 지시약을 사용하여 적색으로 변색되는 시점을 탄산화 깊이로 정하였으며, 버니어캘리퍼스를 이용하여 그 깊이를 측정하였다. 피복두께는 철근탐사기를 이용하여 피복두께를 확인 후, 설계피복과 비교하여 작은 값으로 선정하였다.

【표 8.4.6】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가

| 시험위치      | 탄산화 깊이 (mm) | 피복두께 (mm) | 탄산화 잔여깊이 (mm) | 경과 년수 | 탄산화 속도계수 (A) | 잔존 수명 (년) | 평가 결과 | 비 고 |
|-----------|-------------|-----------|---------------|-------|--------------|-----------|-------|-----|
| S2 전면부패널  | 0.5         | 72.0      | 71.5          | 8     | 0.18         | 100년 이상   | a등급   |     |
| S4 전면부패널  | 2.0         | 80.0      | 78.0          | 8     | 0.71         | 100년 이상   | a등급   |     |
| S5 전면부패널  | 1.0         | 72.0      | 71.0          | 8     | 0.35         | 100년 이상   | a등급   |     |
| S7 전면부패널  | 2.0         | 80.0      | 78.0          | 8     | 0.71         | 100년 이상   | a등급   |     |
| S10 전면부패널 | 1.0         | 72.0      | 71.0          | 8     | 0.35         | 100년 이상   | a등급   |     |
| S23 전면부패널 | 1.0         | 72.0      | 71.0          | 8     | 0.35         | 100년 이상   | a등급   |     |
| S24 전면부패널 | 2.0         | 69.0      | 67.0          | 8     | 0.71         | 100년 이상   | a등급   |     |
| S25 전면부패널 | 1.5         | 62.0      | 60.5          | 8     | 0.53         | 100년 이상   | a등급   |     |
| S26 전면부패널 | 1.5         | 62.0      | 60.5          | 8     | 0.53         | 100년 이상   | a등급   |     |
| S27 전면부패널 | 0.5         | 72.0      | 71.5          | 8     | 0.18         | 100년 이상   | a등급   |     |
| S28 전면부패널 | 0.5         | 72.0      | 71.5          | 8     | 0.18         | 100년 이상   | a등급   |     |

【표 8.4.7】 탄산화 시험결과 분석

| 구 분    | 탄산화 깊이(mm) | 잔여깊이(mm)  | 비고 |
|--------|------------|-----------|----|
| 전면부 패널 | 0.5~2.0    | 60.5~78.0 |    |

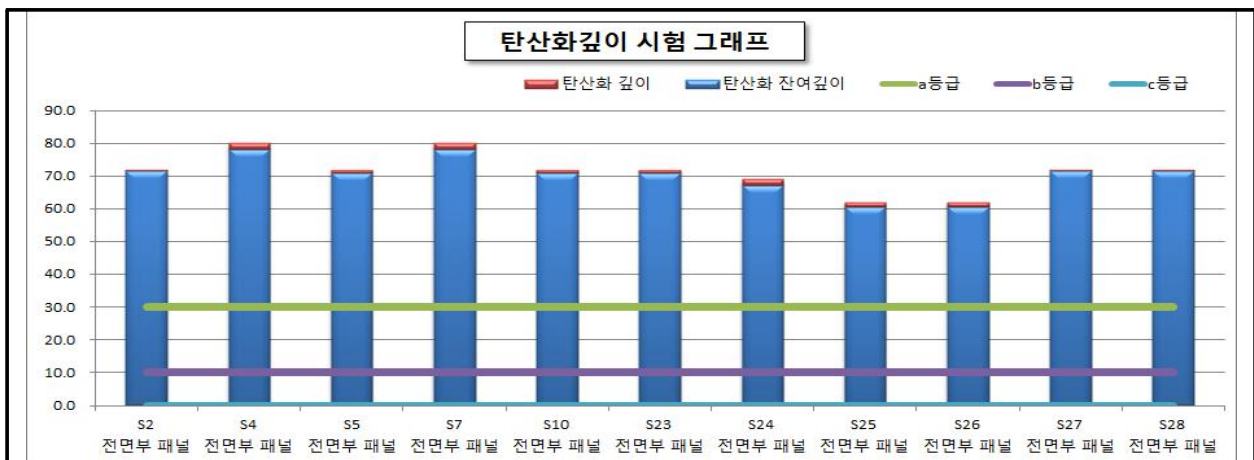

【그림 8.4.3】 탄산화 깊이 측정결과

- 금회 점검에서 탄산화시험은 총 11개소 시험을 실시하였으며 분석 결과, 전개소 모두 “탄산화에 의한 부식발생 우려 없음” 인 ‘a’ 등급으로 평가되었고 100년 이상의 잔존수명을 확보하여 공용상의 문제는 없을 것으로 판단된다.

## 나. 기 점검결과와의 비교분석

금회 시행한 탄산화 깊이시험이 최초 시험으로 확인되었으며, 금회 점검에서 조사된 결과를 종합적으로 고려할 때, 현재의 탄산화 수준은 구조물의 내구성에 영향을 미치지 않는 범위이다. 따라서 향후 수년간은 별다른 성능 저하 없이 안정적인 상태가 유지될 것으로 판단된다.

【표 8.4.8】 기 점검결과와의 결과 비교

| 구 분     | 2023년 정밀안전점검                                                                                                                      |              |          | 2025년 정밀안전점검  |              |          | 비 고 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|-----|
|         | 탄산화깊이<br>(mm)                                                                                                                     | 잔여깊이<br>(mm) | 평가<br>결과 | 탄산화깊이<br>(mm) | 잔여깊이<br>(mm) | 평가<br>결과 |     |
| 패널(전면부) | —                                                                                                                                 | —            | a        | 0.5~2.0       | 60.5~78.0    | a        |     |
| 검토의견    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 금회 시행한 탄산화 깊이시험이 최초 시험으로, 금회 시험결과 양호한 상태로 확인되어 향후 수년간은 안정적인 상태가 유지될 것으로 판단된다.</li> </ul> |              |          |               |              |          |     |

## 다. 탄산화 시험에 의한 내구성 예측

국토안전관리원에서 시행하고있는 시설물 내구성 예측 서비스를 활용하여 공용년수 증가에 따른 탄산화의 향후 추이를 예측해 보았다. 상촌교의 상하부 구조를 대상으로 내구성 예측 서비스를 활용하여 100년 후 탄산화 깊이 및 탄산화 속도계수를 예측하였으며, 그 결과는 아래 표와 같다.

【표 8.4.9】탄산화 시험에 의한 내구성 예측

| 전면부 - 패널 S2  |         |
|--------------|---------|
| 실측 피복두께(mm)  | 72.0    |
| 탄산화 진행깊이(mm) | 0.5     |
| 잔여깊이(mm)     | 71.5    |
| 탄산화 속도계수     | 0.18    |
| 공용년수         | 8년      |
| 잔존수명         | 100년 이상 |
| 평가           | a       |

| 탄산화 등급                  | A (탄산화 속도 계수)                       | 등급 산정 기준                                                                                                                                                                                    |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---|---|---|----------|---------|--------------------|-------------------|--------|
| <div>a<br/>(71.5)</div> | <div>0.17678<br/>(mm/year0.5)</div> | <table><tr><th>등급</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th></tr><tr><td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10mm 이상<br/>30mm 미만</td><td>0mm 이상<br/>10mm 미만</td><td>0mm 이하</td></tr></table> | 등급                | a      | b | c | d | 탄산화 잔여깊이 | 30mm 이상 | 10mm 이상<br>30mm 미만 | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |
| 등급                      | a                                   | b                                                                                                                                                                                           | c                 | d      |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| 탄산화 잔여깊이                | 30mm 이상                             | 10mm 이상<br>30mm 미만                                                                                                                                                                          | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |   |   |   |          |         |                    |                   |        |

탄산화 깊이(Cx)

탄산화 속도계수(A)

탄산화 등급

| 전면부 - 패널 S4  |         |
|--------------|---------|
| 실측 피복두께(mm)  | 80.0    |
| 탄산화 진행깊이(mm) | 2.0     |
| 잔여깊이(mm)     | 78.0    |
| 탄산화 속도계수     | 0.71    |
| 공용년수         | 8년      |
| 잔존수명         | 100년 이상 |
| 평가           | a       |

| 탄산화 등급                | A (탄산화 속도 계수)                       | 등급 산정 기준                                                                                                                                                                                    |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---|---|---|----------|---------|--------------------|-------------------|--------|
| <div>a<br/>(78)</div> | <div>0.70711<br/>(mm/year0.5)</div> | <table><tr><th>등급</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th></tr><tr><td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10mm 이상<br/>30mm 미만</td><td>0mm 이상<br/>10mm 미만</td><td>0mm 이하</td></tr></table> | 등급                | a      | b | c | d | 탄산화 잔여깊이 | 30mm 이상 | 10mm 이상<br>30mm 미만 | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |
| 등급                    | a                                   | b                                                                                                                                                                                           | c                 | d      |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| 탄산화 잔여깊이              | 30mm 이상                             | 10mm 이상<br>30mm 미만                                                                                                                                                                          | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |   |   |   |          |         |                    |                   |        |

탄산화 깊이(Cx)

탄산화 속도계수(A)

탄산화 등급

전면부 - 패널 S4

|              |         |
|--------------|---------|
| 실측 피복두께(mm)  | 80.0    |
| 탄산화 진행깊이(mm) | 2.0     |
| 잔여깊이(mm)     | 78.0    |
| 탄산화 속도계수     | 0.71    |
| 공용년수         | 8년      |
| 잔존수명         | 100년 이상 |
| 평가           | a       |

탄산화 등급

a  
(78)

0.70711  
(mm/year0.5)

등급 산정 기준

| 등급       | a       | b                  | c                 | d      |
|----------|---------|--------------------|-------------------|--------|
| 탄산화 잔여깊이 | 30mm 이상 | 10mm 이상<br>30mm 미만 | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |

탄산화 깊이(Cx)

탄산화 속도계수(A)

탄산화 등급


8.0

탄산화 속도계수(A)


탄산화 등급

【표 8.4.9】탄산화 시험에 의한 내구성 예측(계속)

| 전면부 - 패널 S5  |         |
|--------------|---------|
| 실측 피복두께(mm)  | 72.0    |
| 탄산화 진행깊이(mm) | 1.0     |
| 잔여깊이(mm)     | 71.0    |
| 탄산화 속도계수     | 0.35    |
| 공용년수         | 8년      |
| 잔존수명         | 100년 이상 |
| 평가           | a       |

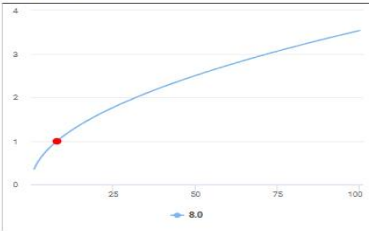
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---|---|---|----------|---------|--------------------|-------------------|--------|
| 탄산화 등급                                                                             | A (탄산화 속도 계수)                                                                      | 등급 산정 기준                                                                                                                                                                                    |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| a<br>(71)                                                                          | 0.35355<br>(mm/year0.5)                                                            | <table><tr><td>등급</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10mm 이상<br/>30mm 미만</td><td>0mm 이상<br/>10mm 미만</td><td>0mm 이하</td></tr></table> | 등급                | a      | b | c | d | 탄산화 잔여깊이 | 30mm 이상 | 10mm 이상<br>30mm 미만 | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |
| 등급                                                                                 | a                                                                                  | b                                                                                                                                                                                           | c                 | d      |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| 탄산화 잔여깊이                                                                           | 30mm 이상                                                                            | 10mm 이상<br>30mm 미만                                                                                                                                                                          | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| 탄산화 깊이(Cx)                                                                         | 탄산화 속도계수(A)                                                                        | 탄산화 등급                                                                                                                                                                                      |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
|  |  |                                                                                                         |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |

| 전면부 - 패널 S7 | |
| 실측 피복두께(mm) | 80.0 |
| 탄산화 진행깊이(mm) | 2.0 |
| 잔여깊이(mm) | 78.0 |
| 탄산화 속도계수 | 0.71 |
| 공용년수 | 8년 |
| 잔존수명 | 100년 이상 |
| 평가 | a |

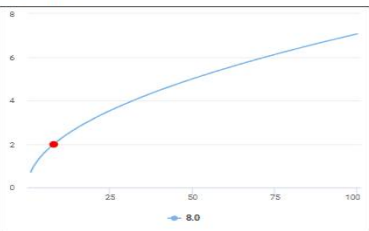
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---|---|---|----------|---------|--------------------|-------------------|--------|
| 탄산화 등급                                                                              | A (탄산화 속도 계수)                                                                       | 등급 산정 기준                                                                                                                                                                                    |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| a<br>(78)                                                                           | 0.70711<br>(mm/year0.5)                                                             | <table><tr><td>등급</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10mm 이상<br/>30mm 미만</td><td>0mm 이상<br/>10mm 미만</td><td>0mm 이하</td></tr></table> | 등급                | a      | b | c | d | 탄산화 잔여깊이 | 30mm 이상 | 10mm 이상<br>30mm 미만 | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |
| 등급                                                                                  | a                                                                                   | b                                                                                                                                                                                           | c                 | d      |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| 탄산화 잔여깊이                                                                            | 30mm 이상                                                                             | 10mm 이상<br>30mm 미만                                                                                                                                                                          | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| 탄산화 깊이(Cx)                                                                          | 탄산화 속도계수(A)                                                                         | 탄산화 등급                                                                                                                                                                                      |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
|  |  |                                                                                                        |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |

【표 8.4.9】탄산화 시험에 의한 내구성 예측(계속)

| 전면부 - 패널 S10 |         |
|--------------|---------|
| 실측 피복두께(mm)  | 72.0    |
| 탄산화 진행깊이(mm) | 1.0     |
| 잔여깊이(mm)     | 71.0    |
| 탄산화 속도계수     | 0.35    |
| 공용년수         | 8년      |
| 잔존수명         | 100년 이상 |
| 평가           | a       |


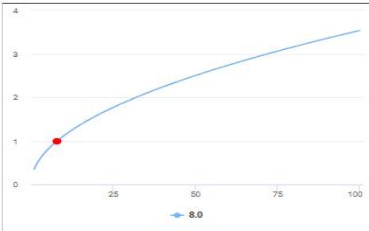
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---|---|---|----------|---------|--------------------|-------------------|--------|
| 탄산화 등급                                                                             | A (탄산화 속도 계수)                                                                      | 등급 산정 기준                                                                                                                                                                                    |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| a<br>(71)                                                                          | 0.35355<br>(mm/year0.5)                                                            | <table><tr><td>등급</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10mm 이상<br/>30mm 미만</td><td>0mm 이상<br/>10mm 미만</td><td>0mm 이하</td></tr></table> | 등급                | a      | b | c | d | 탄산화 잔여깊이 | 30mm 이상 | 10mm 이상<br>30mm 미만 | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |
| 등급                                                                                 | a                                                                                  | b                                                                                                                                                                                           | c                 | d      |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| 탄산화 잔여깊이                                                                           | 30mm 이상                                                                            | 10mm 이상<br>30mm 미만                                                                                                                                                                          | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| 탄산화 깊이(Cx)                                                                         | 탄산화 속도계수(A)                                                                        | 탄산화 등급                                                                                                                                                                                      |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
|  |  |                                                                                                         |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |

| 전면부 - 패널 S23 | |
| 실측 피복두께(mm) | 72.0 |
| 탄산화 진행깊이(mm) | 1.0 |
| 잔여깊이(mm) | 71.0 |
| 탄산화 속도계수 | 0.35 |
| 공용년수 | 8년 |
| 잔존수명 | 100년 이상 |
| 평가 | a |

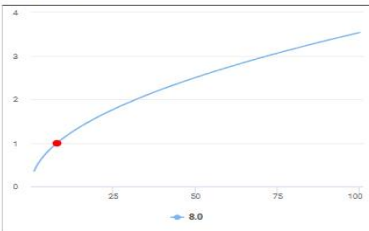
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---|---|---|----------|---------|--------------------|-------------------|--------|
| 탄산화 등급                                                                              | A (탄산화 속도 계수)                                                                       | 등급 산정 기준                                                                                                                                                                                    |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| a<br>(71)                                                                           | 0.35355<br>(mm/year0.5)                                                             | <table><tr><td>등급</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10mm 이상<br/>30mm 미만</td><td>0mm 이상<br/>10mm 미만</td><td>0mm 이하</td></tr></table> | 등급                | a      | b | c | d | 탄산화 잔여깊이 | 30mm 이상 | 10mm 이상<br>30mm 미만 | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |
| 등급                                                                                  | a                                                                                   | b                                                                                                                                                                                           | c                 | d      |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| 탄산화 잔여깊이                                                                            | 30mm 이상                                                                             | 10mm 이상<br>30mm 미만                                                                                                                                                                          | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| 탄산화 깊이(Cx)                                                                          | 탄산화 속도계수(A)                                                                         | 탄산화 등급                                                                                                                                                                                      |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
|  |  |                                                                                                        |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |

【표 8.4.9】탄산화 시험에 의한 내구성 예측(계속)

| 전면부 - 패널 S24 |         |
|--------------|---------|
| 실측 피복두께(mm)  | 69.0    |
| 탄산화 진행깊이(mm) | 2.0     |
| 잔여깊이(mm)     | 67.0    |
| 탄산화 속도계수     | 0.71    |
| 공용년수         | 8년      |
| 잔존수명         | 100년 이상 |
| 평가           | a       |
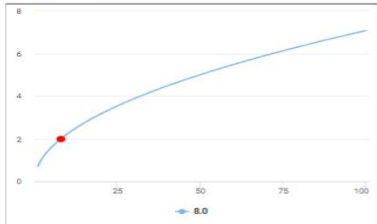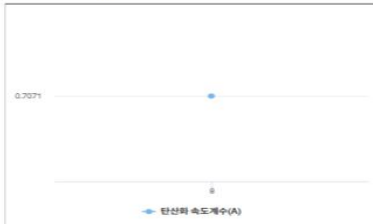
| 탄산화 등급                                                                             | A (탄산화 속도 계수)                                                                      | 등급 산정 기준                                                                                                                                                                                    |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---|---|---|----------|---------|--------------------|-------------------|--------|
| <b>a</b><br>(67)                                                                   | <b>0.70711</b><br>(mm/year0.5)                                                     | <table><tr><th>등급</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th></tr><tr><td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10mm 이상<br/>30mm 미만</td><td>0mm 이상<br/>10mm 미만</td><td>0mm 이하</td></tr></table> | 등급                | a      | b | c | d | 탄산화 잔여깊이 | 30mm 이상 | 10mm 이상<br>30mm 미만 | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |
| 등급                                                                                 | a                                                                                  | b                                                                                                                                                                                           | c                 | d      |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| 탄산화 잔여깊이                                                                           | 30mm 이상                                                                            | 10mm 이상<br>30mm 미만                                                                                                                                                                          | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| 탄산화 깊이(Cx)                                                                         | 탄산화 속도계수(A)                                                                        | 탄산화 등급                                                                                                                                                                                      |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
|  |  |                                                                                                         |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |

| 전면부 - 패널 S25 | |
| 실측 피복두께(mm) | 62.0 |
| 탄산화 진행깊이(mm) | 1.5 |
| 잔여깊이(mm) | 60.5 |
| 탄산화 속도계수 | 0.53 |
| 공용년수 | 8년 |
| 잔존수명 | 100년 이상 |
| 평가 | a |
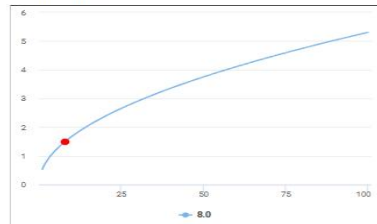
| 탄산화 등급                                                                              | A (탄산화 속도 계수)                                                                       | 등급 산정 기준                                                                                                                                                                                    |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---|---|---|----------|---------|--------------------|-------------------|--------|
| <b>a</b><br>(60.5)                                                                  | <b>0.53033</b><br>(mm/year0.5)                                                      | <table><tr><th>등급</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th></tr><tr><td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10mm 이상<br/>30mm 미만</td><td>0mm 이상<br/>10mm 미만</td><td>0mm 이하</td></tr></table> | 등급                | a      | b | c | d | 탄산화 잔여깊이 | 30mm 이상 | 10mm 이상<br>30mm 미만 | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |
| 등급                                                                                  | a                                                                                   | b                                                                                                                                                                                           | c                 | d      |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| 탄산화 잔여깊이                                                                            | 30mm 이상                                                                             | 10mm 이상<br>30mm 미만                                                                                                                                                                          | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| 탄산화 깊이(Cx)                                                                          | 탄산화 속도계수(A)                                                                         | 탄산화 등급                                                                                                                                                                                      |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
|  |  |                                                                                                        |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |

【표 8.4.9】탄산화 시험에 의한 내구성 예측(계속)

| 전면부 - 패널 S26 |         |
|--------------|---------|
| 실측 피복두께(mm)  | 62.0    |
| 탄산화 진행깊이(mm) | 1.5     |
| 잔여깊이(mm)     | 60.5    |
| 탄산화 속도계수     | 0.53    |
| 공용년수         | 8년      |
| 잔존수명         | 100년 이상 |
| 평가           | a       |

|                    |                                |                                                                                                                                                                                             |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---|---|---|----------|---------|--------------------|-------------------|--------|
| 탄산화 등급             | A (탄산화 속도 계수)                  | 등급 산정 기준                                                                                                                                                                                    |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| <b>a</b><br>(60.5) | <b>0.53033</b><br>(mm/year0.5) | <table><tr><td>등급</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10mm 이상<br/>30mm 미만</td><td>0mm 이상<br/>10mm 미만</td><td>0mm 이하</td></tr></table> | 등급                | a      | b | c | d | 탄산화 잔여깊이 | 30mm 이상 | 10mm 이상<br>30mm 미만 | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |
| 등급                 | a                              | b                                                                                                                                                                                           | c                 | d      |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| 탄산화 잔여깊이           | 30mm 이상                        | 10mm 이상<br>30mm 미만                                                                                                                                                                          | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| 탄산화 깊이(Cx)         | 탄산화 속도계수(A)                    | 탄산화 등급                                                                                                                                                                                      |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
|                    |                                |                                                                                                                                                                                             |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |

| 전면부 - 패널 S27 | |
| 실측 피복두께(mm) | 72.0 |
| 탄산화 진행깊이(mm) | 0.5 |
| 잔여깊이(mm) | 71.5 |
| 탄산화 속도계수 | 0.18 |
| 공용년수 | 8년 |
| 잔존수명 | 100년 이상 |
| 평가 | a |

|                    |                                |                                                                                                                                                                                             |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---|---|---|----------|---------|--------------------|-------------------|--------|
| 탄산화 등급             | A (탄산화 속도 계수)                  | 등급 산정 기준                                                                                                                                                                                    |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| <b>a</b><br>(71.5) | <b>0.17678</b><br>(mm/year0.5) | <table><tr><td>등급</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10mm 이상<br/>30mm 미만</td><td>0mm 이상<br/>10mm 미만</td><td>0mm 이하</td></tr></table> | 등급                | a      | b | c | d | 탄산화 잔여깊이 | 30mm 이상 | 10mm 이상<br>30mm 미만 | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |
| 등급                 | a                              | b                                                                                                                                                                                           | c                 | d      |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| 탄산화 잔여깊이           | 30mm 이상                        | 10mm 이상<br>30mm 미만                                                                                                                                                                          | 0mm 이상<br>10mm 미만 | 0mm 이하 |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
| 탄산화 깊이(Cx)         | 탄산화 속도계수(A)                    | 탄산화 등급                                                                                                                                                                                      |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |
|                    |                                |                                                                                                                                                                                             |                   |        |   |   |   |          |         |                    |                   |        |



【표 8.4.9】탄산화 시험에 의한 내구성 예측(계속)

| 전면부 - 패널 S28 |         |  |  |  |
|--------------|---------|--|--|--|
| 실측 피복두께(mm)  | 72.0    |  |  |  |
| 탄산화 진행깊이(mm) | 0.5     |  |  |  |
| 잔여깊이(mm)     | 71.5    |  |  |  |
| 탄산화 속도계수     | 0.18    |  |  |  |
| 공용년수         | 8년      |  |  |  |
| 잔존수명         | 100년 이상 |  |  |  |
| 평가           | a       |  |  |  |

|                    |                                |          |         |                    |                   |
|--------------------|--------------------------------|----------|---------|--------------------|-------------------|
| 탄산화 등급             | A (탄산화 속도 계수)                  | 등급 산정 기준 |         |                    |                   |
| <b>a</b><br>(71.5) | <b>0.17678</b><br>(mm/year0.5) | 등급       | a       | b                  | c                 |
|                    |                                | 탄산화 잔여깊이 | 30mm 이상 | 10mm 이상<br>30mm 미만 | 0mm 이상<br>10mm 미만 |

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 탄산화 깊이(Cx)                                                                         | 탄산화 속도계수(A)                                                                        | 탄산화 등급                                                                               |
|  |  |  |

## 다. 탄산화 시험 보고서

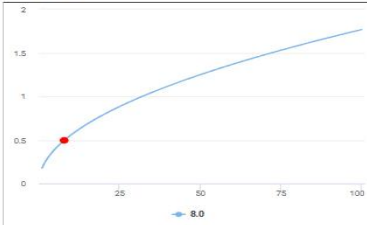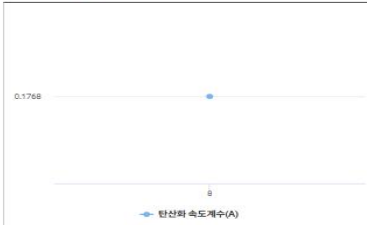【표 8.4.10】탄산화 시험 보고서

| 구 분                   | 내 용                 |
|-----------------------|---------------------|
| 시험일자                  | 2025년 09월 12일       |
| 시험시간                  | 09:00 ~ 17:00       |
| 시험 영역의 위치             | 전면부 패널              |
| 골재 종류                 | 보통골재(추정)            |
| 측정면의 종류               | 햄머드릴을 이용해 뚫어낸 면     |
| 시약                    | 페놀프탈레인 1% 용액        |
| 측정 기구                 | 탄산화시험 Set, 버니어 캘리퍼스 |
| 시약 분무로부터 탄산화 깊이까지의 시간 | 즉시                  |
| 측정결과(측정값, 평균값, 최대값 등) | 부록 참조               |
| 연한 적자색 변색 유무          | 유                   |

## 8.4.5 콘크리트 내구성조사 결과 요약

【표 8.4.11】 내구성조사 결과요약

| 시 험 명               | 시험부위                                                                                                                      | 시험 결과       |                | 비 고                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                           | 측정결과        | 설계기준<br>(평가등급) |                                                   |
| 비파괴<br>강도<br>(MPa)  | 패널(전면부)                                                                                                                   | 37.9 ~ 40.0 | 30             | ■ 설계강도 이상(양호)                                     |
| 탄산화<br>잔여깊이<br>(mm) | 패널(전면부)                                                                                                                   | 60.5~78.0   | a등급            | ■ 탄산화 잔여깊이 30mm 이상<br>■ 탄산화에 의한 철근 부식발생<br>가능성 없음 |
| 종합<br>평가            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 콘크리트 강도는 설계강도 이상으로 양호한 상태로 평가됨</li> <li>• 탄산화에 의한 철근 부식발생 가능성은 없는 상태임</li> </ul> |             |                |                                                   |

#### 8.4.6 측량

##### 가. 개요

금회정밀안전점검 대상시설물(패널식 옹벽 08)은 광파기, 클리노미터, 경사계 등을 이용하여 선형 및 수준측량, 경사도를 측정을 하였으며, 전차 정밀안전점검의 측정된 값과 금회 정밀안전점검의 측정값을 비교 검토하여 침하 및 활동에 대해 검토하였다.



【사진 8.4.2】 측량작업 전경

##### 나. 경사도 측정결과

설계도서 및 초기점검과 비교하여 검토한 결과, 측량결과 값에 미소한 차이가 확인되었으며, 이는 측량기기 오차, 측량기기 사용 종류 및 측정위치의 차이와 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 검토한 결과 침하, 전도, 활동에 의한 문제는 없는 것으로 검토되었고, 전회 점검과의 비교값 또한 측정 위치에 의한 차이는 있지만 사용성에 영향을 미칠만한 차이는 아닌 것으로 확인되었다.

【표 8.4.12】 경사도 결과

| 구<br>분 | 측정위치<br>(Span) | 측정경사량      |            | 초기점검 경사량   |            | 계획선형오차     |            | 안전<br>등급 | 설계값<br>대비 |
|--------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
|        |                | 경사도<br>(°) | 기울기<br>(%) | 경사도<br>(°) | 기울기<br>(%) | 경사도<br>(°) | 기울기<br>(%) |          |           |
| 1      | S1             | 88.70      | 2.27       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 2      | S2             | 88.70      | 2.27       | 87.70      | 4.02       | 1.00       | 1.75       | a        | 전면        |
| 3      | S3             | 89.30      | 1.22       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 4      | S4             | 88.70      | 2.27       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 5      | S5             | 88.20      | 3.14       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 6      | S6             | 87.60      | 4.19       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 7      | S7             | 88.80      | 2.09       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 8      | S8             | 87.70      | 4.02       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 9      | S9             | 89.10      | 1.57       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |

※ 주) 측정값의 (+)부호는 옹벽 전면부측 기울기, (-)값은 옹벽 배면부측 기울기를 의미함

【표 8.4.12】 경사도 결과(계속)

| 구<br>분 | 측정위치<br>(Span) | 측정경사량      |            | 초기점검 경사량   |            | 계획선형오차     |            | 안전<br>등급 | 설계값<br>대비 |
|--------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
|        |                | 경사도<br>(°) | 기울기<br>(%) | 경사도<br>(°) | 기울기<br>(%) | 경사도<br>(°) | 기울기<br>(%) |          |           |
| 10     | S10            | 89.10      | 1.57       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 11     | S11            | 88.70      | 2.27       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 12     | S12            | 88.60      | 2.44       | 88.90      | 1.92       | -0.30      | 0.52       | a        | 배면        |
| 13     | S13            | 88.10      | 3.32       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 14     | S14            | 88.20      | 3.14       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 15     | S15            | 87.90      | 3.67       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 16     | S16            | 88.70      | 2.27       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 17     | S17            | 88.60      | 2.44       | 87.80      | 3.84       | 0.80       | 1.40       | a        | 전면        |
| 18     | S18            | 88.60      | 2.44       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 19     | S19            | 88.70      | 2.27       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 20     | S20            | 88.70      | 2.27       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 21     | S21            | 88.50      | 2.62       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 22     | S22            | 87.70      | 4.02       | 87.70      | 4.02       | 0.00       | 0.00       | a        | —         |
| 23     | S23            | 88.60      | 2.44       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 24     | S24            | 89.00      | 1.75       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 25     | S25            | 88.70      | 2.27       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 26     | S26            | 88.60      | 2.44       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 27     | S27            | 88.80      | 2.09       | 88.60      | 2.44       | 0.20       | 0.35       | a        | 전면        |
| 28     | S28            | 88.60      | 2.44       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 29     | S29            | 88.40      | 2.79       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 30     | S30            | 88.60      | 2.44       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 31     | S31            | 88.10      | 3.32       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 32     | S32            | 88.50      | 2.62       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 33     | S33            | 87.90      | 3.67       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 34     | S34            | 88.90      | 1.92       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 35     | S35            | 88.70      | 2.27       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 36     | S36            | 88.40      | 2.79       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 37     | S37            | 88.30      | 2.97       | 88.20      | 3.14       | 0.10       | 0.17       | a        | 전면        |
| 38     | S38            | 88.60      | 2.44       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 39     | S39            | 88.50      | 2.62       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 40     | S40            | 88.80      | 2.09       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 41     | S41            | 89.00      | 1.75       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 42     | S42            | 88.60      | 2.44       | 88.70      | 2.27       | -0.10      | 0.17       | a        | 배면        |
| 43     | S43            | 88.60      | 2.44       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 44     | S44            | 88.50      | 2.62       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 45     | S45            | 88.70      | 2.27       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 46     | S46            | 87.80      | 3.84       | 87.30      | 4.72       | 0.50       | 0.87       | a        | 전면        |
| 47     | S47            | 88.60      | 2.44       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 48     | S48            | 88.10      | 3.32       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |
| 49     | S49            | 88.10      | 3.32       | —          | —          | —          | —          | —        | —         |

※ 주) 측정값의 (+)부호는 옹벽 전면부측 기울기, (-)값은 옹벽 배면부측 기울기를 의미함

【표 8.4.13】 경사도 기 정밀안전점검과의 결과 비교

| 구<br>분 | 측정위치<br>(Span) | 2025년 정밀안전점검<br>측정경사량 |            | 2023년 정밀안전점검<br>측정경사량 |            | 측정결과 비교    |            | 안전<br>등급 | 전회<br>점검<br>대비 |
|--------|----------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|
|        |                | 경사도<br>(°)            | 기울기<br>(%) | 경사도<br>(°)            | 기울기<br>(%) | 경사도<br>(°) | 기울기<br>(%) |          |                |
| 1      | S1             | 88.70                 | 2.27       | 88.70                 | 2.27       | 0.00       | 0.00       | a        | —              |
| 2      | S2             | 88.70                 | 2.27       | 88.90                 | 1.92       | -0.20      | 0.35       | a        | 배면             |
| 3      | S3             | 89.30                 | 1.22       | 90.00                 | 0.00       | -0.70      | 1.22       | a        | 배면             |
| 4      | S4             | 88.70                 | 2.27       | 89.00                 | 1.75       | -0.30      | 0.52       | a        | 배면             |
| 5      | S5             | 88.20                 | 3.14       | 89.30                 | 1.22       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 6      | S6             | 87.60                 | 4.19       | 88.60                 | 2.44       | -1.00      | 1.75       | a        | 배면             |
| 7      | S7             | 88.80                 | 2.09       | 89.90                 | 0.17       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 8      | S8             | 87.70                 | 4.02       | 88.80                 | 2.09       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 9      | S9             | 89.10                 | 1.57       | 89.10                 | 1.57       | 0.00       | 0.00       | a        | —              |
| 10     | S10            | 89.10                 | 1.57       | 89.10                 | 1.57       | 0.00       | 0.00       | a        | —              |
| 11     | S11            | 88.70                 | 2.27       | 89.80                 | 0.35       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 12     | S12            | 88.60                 | 2.44       | 89.60                 | 0.70       | -1.00      | 1.75       | a        | 배면             |
| 13     | S13            | 88.10                 | 3.32       | 88.70                 | 2.27       | -0.60      | 1.05       | a        | 배면             |
| 14     | S14            | 88.20                 | 3.14       | 88.70                 | 2.27       | -0.50      | 0.87       | a        | 배면             |
| 15     | S15            | 87.90                 | 3.67       | 89.00                 | 1.75       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 16     | S16            | 88.70                 | 2.27       | 89.80                 | 0.35       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 17     | S17            | 88.60                 | 2.44       | 89.70                 | 0.52       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 18     | S18            | 88.60                 | 2.44       | 89.70                 | 0.52       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 19     | S19            | 88.70                 | 2.27       | 89.80                 | 0.35       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 20     | S20            | 88.70                 | 2.27       | 89.80                 | 0.35       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 21     | S21            | 88.50                 | 2.62       | 89.60                 | 0.70       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 22     | S22            | 87.70                 | 4.02       | 88.50                 | 2.62       | -0.80      | 1.40       | a        | 배면             |
| 23     | S23            | 88.60                 | 2.44       | 89.70                 | 0.52       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 24     | S24            | 89.00                 | 1.75       | 90.00                 | 0.00       | -1.00      | 1.75       | a        | 배면             |

※ 주) 측정값의 (+)부호는 옹벽 전면부측 기울기, (-)값은 옹벽 배면부측 기울기를 의미함

【표 8.4.13】 경사도 기 정밀안전점검과의 결과 비교(계속)

| 구<br>분 | 측정위치<br>(Span) | 2025년 정밀안전점검<br>측정경사량 |            | 2023년 정밀안전점검<br>측정경사량 |            | 측정결과 비교    |            | 안전<br>등급 | 전회<br>점검<br>대비 |
|--------|----------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|
|        |                | 경사도<br>(°)            | 기울기<br>(%) | 경사도<br>(°)            | 기울기<br>(%) | 경사도<br>(°) | 기울기<br>(%) |          |                |
| 25     | S25            | 88.70                 | 2.27       | 88.90                 | 1.92       | -0.20      | 0.35       | a        | 배면             |
| 26     | S26            | 88.60                 | 2.44       | 88.60                 | 2.44       | 0.00       | 0.00       | a        | -              |
| 27     | S27            | 88.80                 | 2.09       | 89.10                 | 1.57       | -0.30      | 0.52       | a        | 배면             |
| 28     | S28            | 88.60                 | 2.44       | 89.60                 | 0.70       | -1.00      | 1.75       | a        | 배면             |
| 29     | S29            | 88.40                 | 2.79       | 89.50                 | 0.87       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 30     | S30            | 88.60                 | 2.44       | 89.60                 | 0.70       | -1.00      | 1.75       | a        | 배면             |
| 31     | S31            | 88.10                 | 3.32       | 89.20                 | 1.40       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 32     | S32            | 88.50                 | 2.62       | 89.60                 | 0.70       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 33     | S33            | 87.90                 | 3.67       | 89.00                 | 1.75       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 34     | S34            | 88.90                 | 1.92       | 89.80                 | 0.35       | -0.90      | 1.57       | a        | 배면             |
| 35     | S35            | 88.70                 | 2.27       | 89.70                 | 0.52       | -1.00      | 1.75       | a        | 배면             |
| 36     | S36            | 88.40                 | 2.79       | 88.40                 | 2.79       | 0.00       | 0.00       | a        | -              |
| 37     | S37            | 88.30                 | 2.97       | 88.60                 | 2.44       | -0.30      | 0.52       | a        | 배면             |
| 38     | S38            | 88.60                 | 2.44       | 88.60                 | 2.44       | 0.00       | 0.00       | a        | -              |
| 39     | S39            | 88.50                 | 2.62       | 89.60                 | 0.70       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 40     | S40            | 88.80                 | 2.09       | 88.80                 | 2.09       | 0.00       | 0.00       | a        | -              |
| 41     | S41            | 89.00                 | 1.75       | 89.80                 | 0.35       | -0.80      | 1.40       | a        | 배면             |
| 42     | S42            | 88.60                 | 2.44       | 88.80                 | 2.09       | -0.20      | 0.35       | a        | 배면             |
| 43     | S43            | 88.60                 | 2.44       | 89.40                 | 1.05       | -0.80      | 1.40       | a        | 배면             |
| 44     | S44            | 88.50                 | 2.62       | 89.60                 | 0.70       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 45     | S45            | 88.70                 | 2.27       | 89.80                 | 0.35       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 46     | S46            | 87.80                 | 3.84       | 88.90                 | 1.92       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 47     | S47            | 88.60                 | 2.44       | 89.70                 | 0.52       | -1.10      | 1.92       | a        | 배면             |
| 48     | S48            | 88.10                 | 3.32       | 89.00                 | 1.75       | -0.90      | 1.57       | a        | 배면             |
| 49     | S49            | 88.10                 | 3.32       | 88.70                 | 2.27       | -0.60      | 1.05       | a        | 배면             |

※ 주) 측정값의 (+)부호는 옹벽 전면부측 기울기, (-)값은 옹벽 배면부측 기울기를 의미함

### 다. 선형 및 수준 측량결과


금회 점검에서 측량은 본 옹벽의 상단 및 전면부에 과도한 식생이 산재하여 현장에서 측정이 가능한 위치를 선정하여 선형 및 수준측량을 실시하였고, 설계도서 및 전회 정밀안전점검과 비교하여 검토한 결과, 측량결과 값에 미소한 차이가 확인되었으며, 이는 주변환경, 측량기기 오차, 측량기기 사용 종류의 차이와 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 전회 점검의 선형 측량을 금회 선형측량과 대조하여 검토한 결과 침하, 전도, 활동에 의한 문제는 없는 것으로 검토되었다.

【표 8.4.14】 수준측량(수직변위) 결과

| 측정위치      | 기준점 레벨(EL(+).m) |           | 분석 결과<br>(m) | 비고   |
|-----------|-----------------|-----------|--------------|------|
|           | 설계치             | 금회 정밀안전점검 |              |      |
| S1(0m)    | 133.65          | —         | —            | 식생   |
| S1(5m)    | 133.83          | —         | —            | 식생   |
| S6(105m)  | 133.65          | 133.63    | -0.03        |      |
| S10(195m) | 133.09          | 133.15    | 0.06         |      |
| S14(280m) | 133.54          | 133.50    | -0.04        | 통로암거 |
| S21(405m) | 131.96          | 132.00    | 0.04         |      |
| S28(545m) | 132.25          | 132.20    | -0.05        | 통로암거 |
| S31(620m) | 132.15          | 132.00    | -0.15        |      |
| S44(880m) | 133.28          | 133.10    | -0.18        | 홍골천교 |
| S49(975m) | 132.90          | 132.71    | -0.19        |      |
| S49(976m) | 132.90          | 132.71    | -0.19        |      |
| S49(977m) | 132.90          | 132.87    | -0.03        |      |

【표 8.4.15】 선형측량 결과

| 측정위치 | X          | Y          | 비고 |
|------|------------|------------|----|
| ①    | 390311.970 | 167779.300 |    |
| ②    | 390324.022 | 167769.333 |    |
| ③    | 390395.165 | 167721.629 |    |
| ④    | 390475.145 | 167670.033 |    |
| ⑤    | 390560.066 | 167610.041 |    |
| ⑥    | 390625.972 | 167558.872 |    |
| ⑦    | 390689.411 | 167500.771 |    |
| ⑧    | 390762.655 | 167419.484 |    |
| ⑨    | 390816.216 | 167345.117 |    |
| ⑩    | 390882.355 | 167236.080 |    |
| ⑪    | 390930.474 | 167111.317 |    |
| ⑫    | 390929.691 | 167108.452 |    |
| ⑬    | 390928.079 | 167106.702 |    |

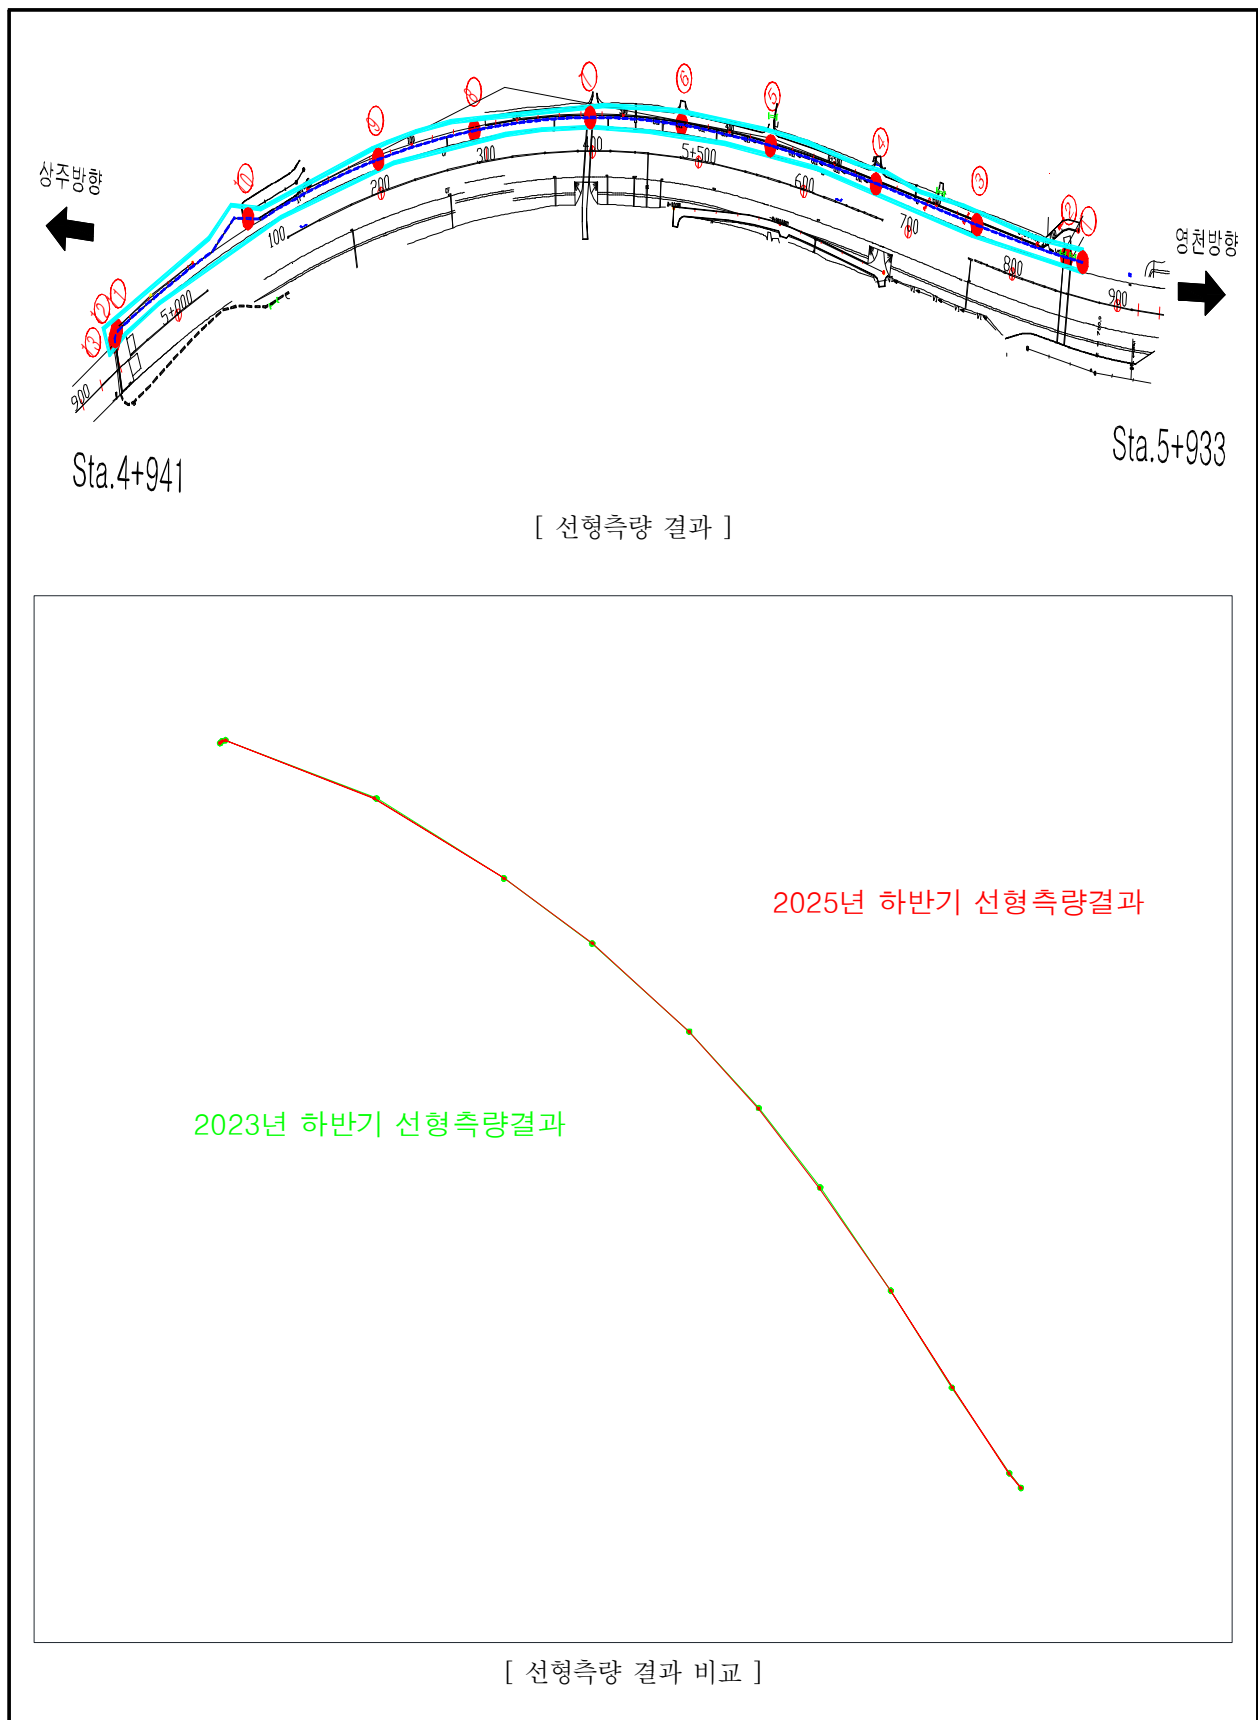

【그림 8.4.4】 선형측량 결과 및 비교

## 8.5 상태평가

### 8.5.1 구간분할

금회 구간분할을 기준으로 20m를 1구간으로 구분하여 분할하였고, 대상 시설물의 조사결과 및 현황을 토대로 “시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침, 옹벽편(2024.12, 국토안전관리원)”의 기준에 따라 상태평가기준을 적용하였다.

【표 8.5.1】 상태평가 결과 산정

| SPAN<br>NO. | 침하 | 계획<br>선형<br>오차 | 활동 | 전면부<br>진행성<br>배부름 | 파손<br>손상<br>및<br>균열 | 유<br>실 | 이<br>격 | 세<br>굴 | 주변영향인자   |          |          |         | 결합<br>점수<br>합계 | 평가<br>단위<br>결합<br>지수 | 평가<br>단위<br>평가<br>등급 |
|-------------|----|----------------|----|-------------------|---------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|---------|----------------|----------------------|----------------------|
|             |    |                |    |                   |                     |        |        |        | 배수<br>시설 | 사면조사     |          |         |                |                      |                      |
|             |    |                |    |                   |                     |        |        |        |          | 사면<br>구배 | 낙석<br>흔적 | 침출<br>수 |                |                      |                      |
| S1          | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S2          | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 1        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.02                 | a                    |
| S3          | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S4          | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S5          | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S6          | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S7          | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S8          | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S9          | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S10         | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S11         | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S12         | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S13         | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S14         | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S15         | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S16         | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S17         | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S18         | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S19         | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S20         | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S21         | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S22         | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S23         | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |

【표 8.5.1】 상태평가 결과 산정(계속)

| SPAN<br>NO. | 침하   | 계획<br>선형<br>오차 | 활동   | 전면부<br>진행성<br>배부름 | 파손<br>손상<br>및<br>균열 | 유<br>실 | 이<br>격 | 세<br>굴 | 주변영향인자   |          |          |         | 결합<br>점수<br>합계 | 평가<br>단위<br>결합<br>지수 | 평가<br>단위<br>평가<br>등급 |
|-------------|------|----------------|------|-------------------|---------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|---------|----------------|----------------------|----------------------|
|             |      |                |      |                   |                     |        |        |        | 배수<br>시설 | 사면조사     |          |         |                |                      |                      |
|             |      |                |      |                   |                     |        |        |        |          | 사면<br>구배 | 낙석<br>흔적 | 침출<br>수 |                |                      |                      |
| S24         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S25         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S26         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S27         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S28         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S29         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S30         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S31         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S32         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S33         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S34         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S35         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S36         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S37         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 1      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.02                 | a                    |
| S38         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S39         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S40         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S41         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S42         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S43         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S44         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S45         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S46         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S47         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S48         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| S49         | 0    | 0              | 0    | 0                 | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0              | 0.00                 | a                    |
| 평균          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00                | 0.00   | 0.02   | 0.00   | 0.02     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00           | 0.00                 | a                    |
|             |      |                |      |                   |                     |        |        |        | 상태평가 결과  |          |          |         |                | A                    |                      |

## 8.5.2 상태평가 결과

상태평가 결과, 평가기준에 따른 결합지수는 0.00로서 평가결과는 “A”로 산정되었다.

## 8.5.3 공중이 이용하는 부위 상태평가

## ① 추락방지시설

미설치된 상태로 평가불가.

| 기준 | 상태기준 설명                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| a  | ○손상 및 결함 등이 없는 최상의 상태                                                              |
| b  | ○추락방지시설에 경미한 결함 및 파손이 발생하였으나, 기능에는 문제가 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정해야 하는 상태 |
| c  | ○추락방지시설에 결함 및 파손으로 인하여 기능에 일부 문제가 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태                              |
| d  | ○고정부 및 연결부 파손 등으로 인해 추락방지시설의 전도 및 이탈이 발생 할 수 있어 즉각적인 보수·보강이 필요한 상태                 |
| e  | ○추락방지시설의 전반적 기능저하로 사용자의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지해야 하는 상태                               |

## ② 도로포장

최상의 상태로 “a” 등급으로 평가됨.

| 기준 | 상태기준 설명                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a  | ○포장상태가 최상으로 차량의 주행에 문제가 없는 상태                                                                             |
| b  | ○포장의 결함 및 파손이 미미하게 발생된 상태로 차량주행에 문제는 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태                         |
| c  | ○포장 결함 및 파손이 차량에 직접적인 파손을 유발할 정도는 아니나 차량 운전자에게 불쾌감을 유발할 수 있어 간단한 보수가 필요한 상태                               |
| d  | ○깊이 8cm이상의 포트홀에 의해 차량에 심각한 손상이 발생할 수 있어 즉각적인 보수가 필요한 상태<br>○배수불량으로 인한 주행차로 상시 물고임으로 통행차량의 안전성 저하가 우려되는 상태 |
| e  | ○도로포장 결함 및 파손 정도가 심각하고 차량주행이 불가하여 차량통행 제한 및 사용금지가 필요한 상태                                                  |

## ③ 도로부 신축이음부

미설치된 상태로 평가불가.

| 기준 | 상태기준 설명                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a  | ○신축이음부에 손상이 없는 상태                                                                                                            |
| b  | ○신축이음 본체의 토사 및 이물질 퇴적, 고무판 노후, 후타재의 미세균열이 발생된 상태로 기능발휘에는 지장이 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태                    |
| c  | ○신축이음 본체의 유간사이 이물질로 기능불량, 고무판 마모, 국부적인 부식 등의 열화가 발생한 상태 또는 후타재의 균열이 50cm이하의 간격으로 발생하거나, 국부적인 박리, 박락, 파손이 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태 |
| d  | ○신축유간 밀착으로 인한 거동불량 또는 신축유간이 넓어 차량통행에 지장을 초래할 수 있어 교체가 필요한 상태<br>○신축이음의 파손 상태가 심각하여 차량통행 시 충격이 발생하는 등 긴급한 보수·보강이 필요한 상태       |
| e  | ○신축이음부 본체 탈락으로 차량주행 시 파손을 유발하거나, 주행 중 사고의 원인이 될 수 있는 상태                                                                      |

④ 환기구 등의 덮개

미설치된 상태로 평가불가.

| 기준 | 상태기준 설명                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a  | ○ 환기구 등의 덮개가 최상의 상태                                                                                                       |
| b  | ○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없고 기능성에 문제가 없는 상태<br>○ 기능성에 문제가 없어 결함 및 파손에 대해 지속적 관찰이 필요한 상태 |
| c  | ○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능에 일부 문제가 발생하여 보수가 필요한 상태                                                       |
| d  | ○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능이 상실되어 국부적인 교체 및 보강이 필요한 상태                                                    |
| e  | ○ 결함 및 파손 정도가 심각하거나 덮개 등이 탈락된 상태                                                                                          |

#### 8.5.4 기 정밀안전점검과의 비교

전회 정밀안전점검의 자료조사 결과, 기존손상인 전면부 이격, 배수시설 배수로 균열이 조사된 것으로 확인되었고, 금회 점검에서 추가적인 신규 손상은 조사되지 않아 결함지수 및 안전등급은 “0.00” , “A등급” 으로 전회 점검과 동일한 상태로 평가되었다.

【표 8.5.2】 기 정밀안전점검과의 비교

| 구 분          | 결함지수 | 등급 | 비 교 |
|--------------|------|----|-----|
| 2023년 정밀안전점검 | 0.00 | A  |     |
| 2025년 정밀안전점검 | 0.00 | A  |     |

## 8.6 종합평가 및 안전등급 지정

### 8.6.1 종합평가 결과

본 과업은 정밀안전점검 과업으로서 안전성평가를 실시하지 않은 관계로 상태평가 결과를 종합평가 결과로 같음하였으며, 그 다음과 같다.

【표 8.6.1】 종합평가 결과

| 종합평가 결과 산정표 |                 |      |         |           |
|-------------|-----------------|------|---------|-----------|
| 시설물명        | 패널식 옹벽 08       |      | 표 번 호   | [표 8.6.1] |
| 평가구분        | 결합지수            | 평가결과 | 비 고     |           |
| 상태평가        | 0.00            | A    | 근거표번호   | [표 8.5.1] |
| 안전성평가       | －               | －    | －       | －         |
| 종합평가        | 0.00            | A    | 최저등급 적용 |           |
| 종합평가결과      | 옹벽의 종합평가 결과 : A |      |         |           |

### 8.6.2 안전등급 지정

종합평가 결과에 따른 본 용벽의 안전등급은 『문제점이 없는 최상의 상태』인 “A등급” 으로 지정하였다.

【표 8.6.2】 안전등급 기준

| 안전등급      | 시설물의 상태                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| A<br>(우수) | · 문제점이 없는 최상의 상태                                                              |
| B<br>(양호) | · 경미한 손상, 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수와 지속적인 관찰이 필요한 상태      |
| C<br>(보통) | · 보통의 손상, 결함이 발생하였으나 안전성에 지장이 없으며, 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 간단한 보강이 필요한 상태 |
| D<br>(미흡) | · 손상, 결함이 진전되고, 파괴 잠재성이 존재하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용 제한 여부를 결정하여야 하는 상태            |
| E<br>(불량) | · 심각한 손상, 결함 및 파괴 잠재성에 의하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태    |

## 8.7 보수·보강 및 유지관리방안

### 8.7.1 보수·보강 방안

대상 시설물의 손상별 보수방안, 개략공사비는 다음과 같다.

【표 8.7.1】 손상별 보수·보강 방안 및 개략공사비

| 구분            | 손상내용               | 보수방안 | 손상<br>물량 | 보수<br>물량 | 단위 | 단가<br>(천원) | 개략공사비<br>(천원) | 우선<br>순위 |
|---------------|--------------------|------|----------|----------|----|------------|---------------|----------|
| 전면부           | 이격                 | 주의관찰 | －        | －        | －  | －          | －             | －        |
| 배수시설          | 배수로 균열             | 주입보수 | 2.00     | 2.50     | m  | 103        | 258           | 2순위      |
| 상부성토부         | 상태양호               | －    | －        | －        | －  | －          | －             | －        |
| 기초부           | 상태양호               | －    | －        | －        | －  | －          | －             | －        |
| 개략공사비<br>(천원) | 구 분                | 1순위  |          | 2순위      |    | 3순위        |               |          |
|               | 순공사비               | 0    |          | 258      |    | 0          |               |          |
|               | 재경비<br>(순공사비의 50%) | 0    |          | 129      |    | 0          |               |          |
|               | 합계                 | 0    |          | 387      |    | 0          |               |          |
| 개략공사비 총계(천원)  |                    | 387  |          |          |    |            |               |          |

주1) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음.

주2) 0.3mm미만 균열보수는 손상물량(m)×0.25(m)를 하여 면적(m<sup>2</sup>)으로 산출하였음.

### 8.7.2 유지관리방안

본 시설물에 대한 정밀안전점검 결과에 따라, 향후 유지관리 시 옹벽의 안전성, 사용성 및 내구성 차원에서 중점적으로 관찰하고 유의하여야 할 중점유지관리 항목을 설정하여 다음 표와 같이 제시하였다.

【표 8.7.2】 중점유지관리 항목

| 구 분                                | 중점유지관리 사항                                                                                                                                                                                                                              | 현황 사진                                                                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 전<br>면<br>부                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 이격</li> <li>→ 기 손상인 이격 발생의 원인은 시공미흡으로 추정되며, 금회 점검기간 내에 구조물의 사용성 및 내구성에 영향을 주지는 않는 것으로 판단되었으나 이격에 대한 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리 필요</li> </ul>                     |    |
| 배<br>수<br>시<br>설                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 배수로 균열</li> <li>→ 기 손상인 배수로 균열은 전차 정밀안전점검과 균열의 폭, 길이 등 손상의 규모가 동일하게 유지되고 있어 발생의 원인은 건조수축, 시공미흡에 의한 것으로 추정되며, 배수로 균열에 대한 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리 필요</li> </ul> |   |
| 성<br>토<br>부                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 우수 및 동결융해에 의한 지하수 침투, 식생유실 발생여부를 주기적인 관찰을 통한 확인필요</li> </ul>                                                                                                                                  |  |
| 지<br>반<br><br>및<br><br>기<br>초<br>부 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 우수에 의한 기초부 침식, 세굴 등의 손상 발생여부를 주기적인 관찰을 통한 확인필요</li> </ul>                                                                                                                                     |  |

## 8.8 종합결론

### 8.8.1 정밀안전점검 결과 요약

#### 가. 현장조사 결과

##### 1) 지반, 기초부

- 지반, 기초부에 대한 현장조사 결과, 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 신규 손상 등은 조사되지 않았으나 주기적인 점검을 통하여 지반, 기초부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.

##### 2) 전면부

- 전면부에서 조사된 이격의 경우 시공미흡으로 인한 손상으로 유추되며, 금회 점검기간 중 구조물 사용성에 영향을 주는 구조적인 손상은 아닌 것으로 판단되며, 이에 주기적인 점검을 통한 손상의 증가 및 확대 등에 대해 확인, 조치를 실시하는 유지관리가 필요하고 사료되고, 상부 성토부 및 전면부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검 및 옹벽은 안전성을 위한 정비 등의 조치가 필요하다.

##### 3) 주변영향인자

- 주변영향인자에서 조사된 배수로 균열의 경우 건조수축, 거푸집 조기탈거, 온도변화 등에 의한 손상으로 판단되며, 상부 배수로 설치부 및 성토부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하고, 상부 성토부, 도로 포장부에 성토부 내의 침식, 유실 등의 손상이 없는 상태로 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 조사되었다. 이에 발생한 손상에 대하여 주입보수 등의 보수를 실시하고 주기적인 점검을 통하여 전면부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.

##### 4) 옹벽 점검시설

- 패널식 옹벽 08에 별도의 점검시설은 시공되어있지 않은 것으로 확인되었다.

##### 5) 공중이 이용하는 부위

- 공중이 이용하는 부위중 도로포장은 본문의 지반, 기초부, 주변영향인자에 기입된 내용으로 대체 하였으며, 도로부 신축이음부, 추락방지시설, 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.

## 6) 내구성 시험

- 강도시험결과, 설계기준강도를 상회하는 양호한 상태로 확인되었다.
- 탄산화 깊이 시험 결과, 철근부식의 우려가 없는 양호한 상태로 확인되었다..
- 측량결과, 전회 및 설계도서와 비교하여 검토한 결과, 미소한 차이가 확인되었으며, 측량시 발생할 수 있는 측량기기 오차, 측량기기 사용 종류의 차이와 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 침하, 전도, 활동 등이 발생하지 않은 상태로 판단된다.

## 나. 상태평가 결과

- 대상 옹벽은 평가기준에 따른 결함지수는 0.00, 상태평가결과는 “A”로 산정되었다.
- 종합평가 결과, 대상시설물의 안전등급은 “A등급 : 문제점이 없는 최상의 상태”으로 지정하였다.
- 금회 조사 시기에는 사용성에 문제는 없는 상태로 판단되나 주기적인 점검을 통한 손상의 증가 및 확대 등에 대해 확인, 조치를 실시하는 유지관리가 필요할 것으로 판단된다.

### 8.8.2 종합결론, 정밀안전진단 및 사용제한의 필요성 여부

- 지반, 기초부, 전면부, 주변영향인자(사면부, 배수시설)에서 전면부 이격, 배수시설 배수로 균열 등의 손상이 조사되었으나 점검당시 옹벽의 사용성에는 영향을 주지 않는 것으로 판단되므로 내구성 증진을 위한 주입보수 등의 적절한 보수 조치와 주기적인 유지관리가 필요하다고 판단된다. 또한, 상부 성토부 및 전면부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검 및 옹벽은 안전성을 위한 정비 등의 조치가 필요하다.
- 대상 시설물은 금회 점검 결과, 정밀안전진단 및 사용제한이 필요치 않다.

### 8.8.3 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

- 전면부, 주변영향인자(사면부, 배수시설)에서 전면부 이격, 배수시설 배수로 균열 등의 손상이 조사되었으나 점검당시 옹벽의 사용성에는 영향을 주지 않는 것으로 판단되나 배수시설의 내구성 확보 차원의 주입보수 후 손상의 재발생 여부를 확인하고, 이격의 경우 주기적인 점검을 통하여 손상의 진전여부를 확인하는 유지관리가 필요하다.

### 8.8.4 기타 필요한 사항

- 시설물의 안전성 유지는 점검 당시에는 양호한 상태로 존재하여도, 이후의 유지관리 상태 및 예기치 않던 외적요인에 의해 잔존해 있던 위험요소가 일시적으로 노출되어 안전성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 점검 등의 유지관리를 통해 기능성과 안전성을 유지하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.