


만화교(부산) 사진대지



사진번호	1	교명판
외관망도	-	

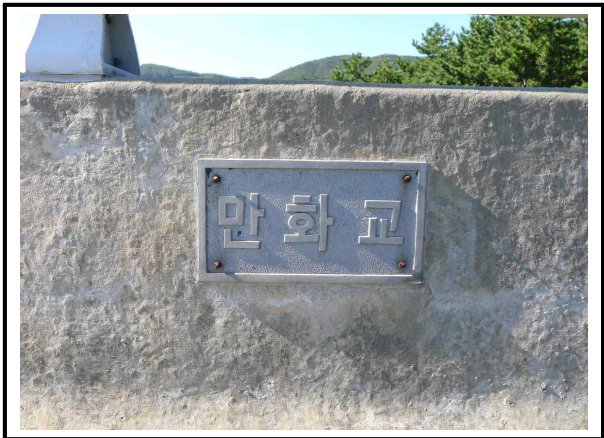

사진번호	2	설명판
외관망도	-	



사진번호	3	상부전경
외관망도	-	



사진번호	4	측면전경
외관망도	-	




사진번호	5	교면포장 전경
외관망도	-	



사진번호	6	방호벽 전경
외관망도	-	




사진번호	7	배수시설 전경
외관망도	-	

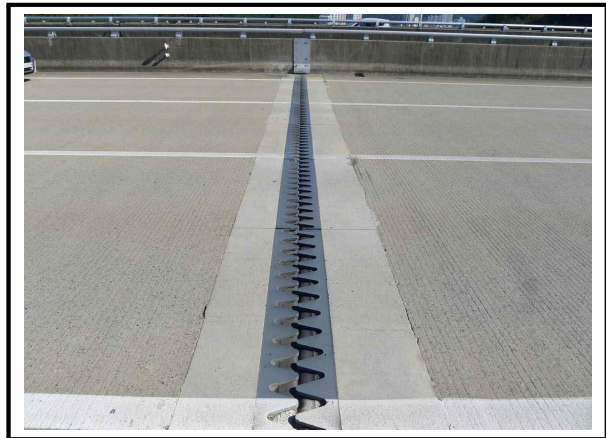

사진번호	8	신축이음 전경
외관망도	-	



사진번호	9	거더 및 바닥판 전경
외관망도	-	

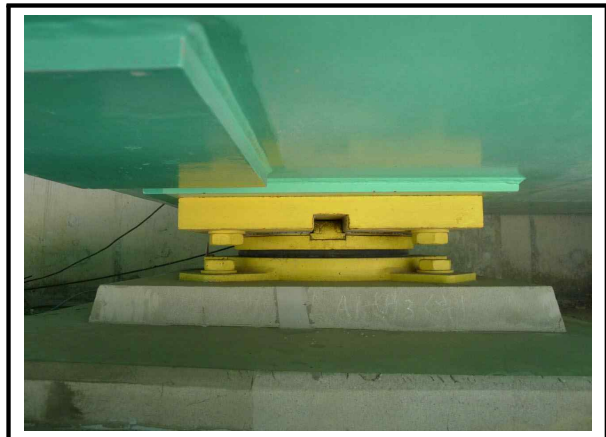

사진번호	10	교량받침 전경
외관망도	-	



사진번호	11	교대 전경
외관망도	-	



사진번호	12	교각 전경
외관망도	-	

만화교(부산) 사진대지



사진번호	13	교면포장 S3 패임
외관망도	3-1	



사진번호	14	교면포장 S2 상태양호
외관망도	-	



사진번호	15	방호벽 S1 좌측 균열(0.3mm 미만)
외관망도	1-4	



사진번호	16	방호벽 S2 좌측 망상균열
외관망도	2-4	



사진번호	17	방호벽 S3 우측 난간 변형
외관망도	3-8	



사진번호	18	방호벽 S4 좌측 균열(0.3mm 미만)
외관망도	4-1	



사진번호	19	배수시설 S1 집수구
외관망도	-	상태양호



사진번호	20	배수시설 S4 집수구
외관망도	-	상태양호



사진번호	21	신축이음 A1 후타재
외관망도	1-1	균열(0.3mm 미만)



사진번호	22	신축이음 P3 차수판
외관망도	3-7	볼트체결불량



사진번호	23	신축이음 A2 후타재
외관망도	6-2	균열(0.3mm 미만)



사진번호	24	신축이음 A2 유간부
외관망도	6-3	토사퇴적




사진번호	25	바닥판 S1 상태양호
외관망도	-	



사진번호	26	바닥판 S6 상태양호
외관망도	-	




사진번호	27	거더외부 전경
외관망도	-	

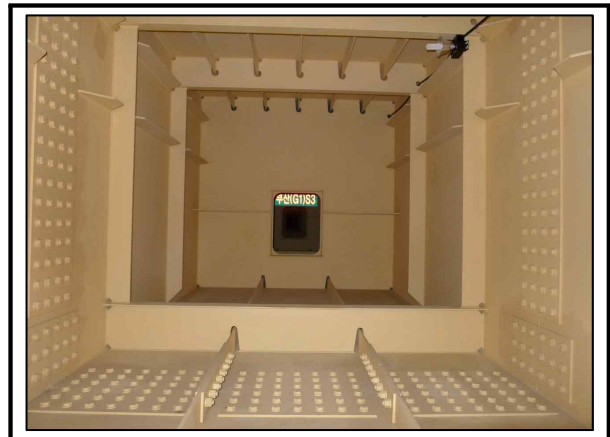

사진번호	28	거더내부 전경
외관망도	-	



사진번호	29	거더외부 S1 G3 LF 도장박리
외관망도	13-2	

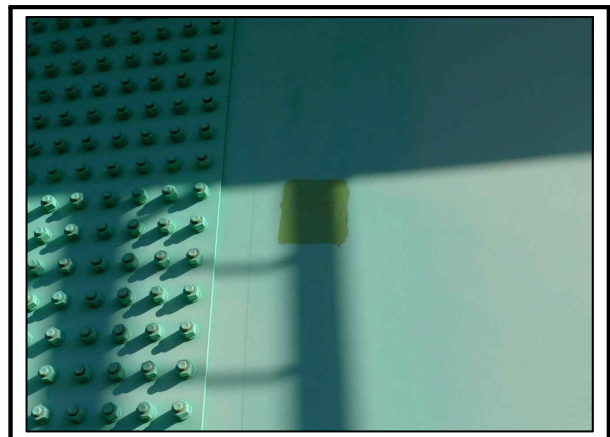


사진번호	30	거더외부 S2 G3 RW 보수현황
외관망도	-	



사진번호	31	거더외부 S5 G3 LW
외관망도	17-1	도장열화(백아화)



사진번호	32	거더외부 S6 G3 LW
외관망도	18-1	도장열화(백아화)

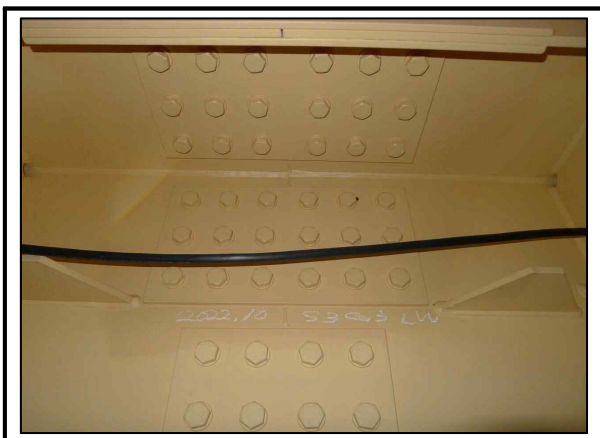


사진번호	33	거더내부 S3 G3
외관망도	-	볼트체결부 상태양호




사진번호	34	거더내부 S1 G1
외관망도	-	다이어프레임 상태양호



사진번호	35	거더내부 S4 상태양호
외관망도	-	

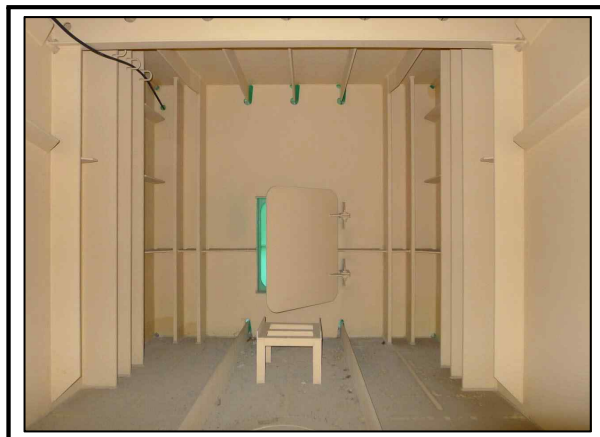


사진번호	36	거더내부 S4 지점부 전경
외관망도	-	

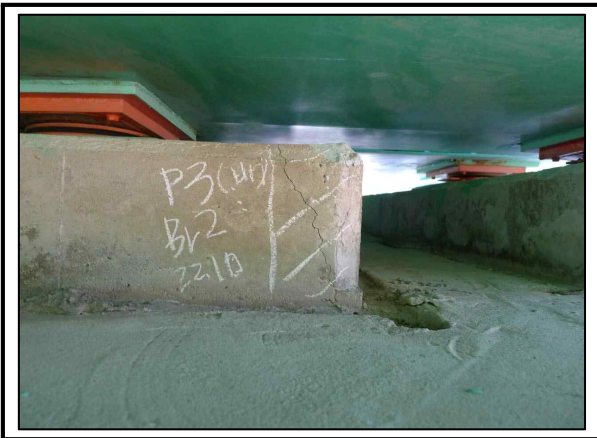

사진번호	37	교량받침 P3 Br2(A2)
외관망도	53-1	콘크리트 들뜸



사진번호	38	교량받침 P4 Br2 볼트
외관망도	54-3	부식

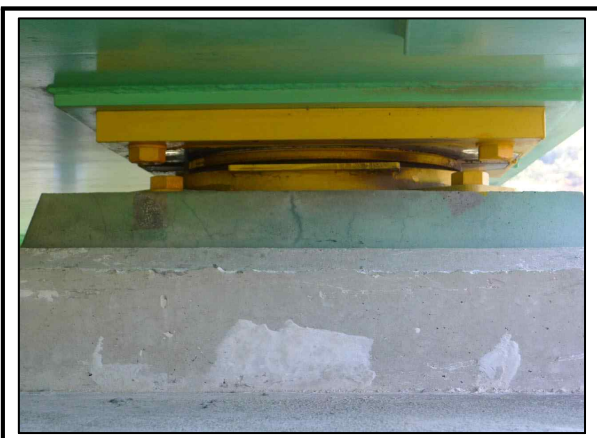

사진번호	39	교량받침 P5 Br6 몰탈
외관망도	55-1	균열(0.3mm 미만)




사진번호	40	교량받침 P1 콘크리트
외관망도	-	전단기 설치현황



사진번호	41	교대 A2 흥벽 백태
외관망도	50-1	




사진번호	42	교대 A1 어스앵커
외관망도	-	보강현황

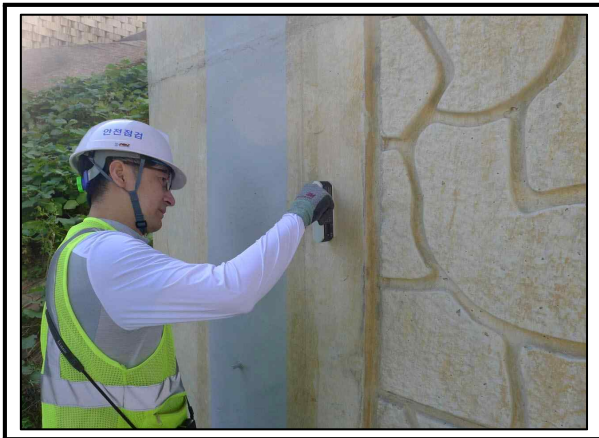


사진번호	43	교대 A1 기울기 측정
외관망도	-	현황




사진번호	44	교대 A1 기울기 측정
외관망도	-	현황

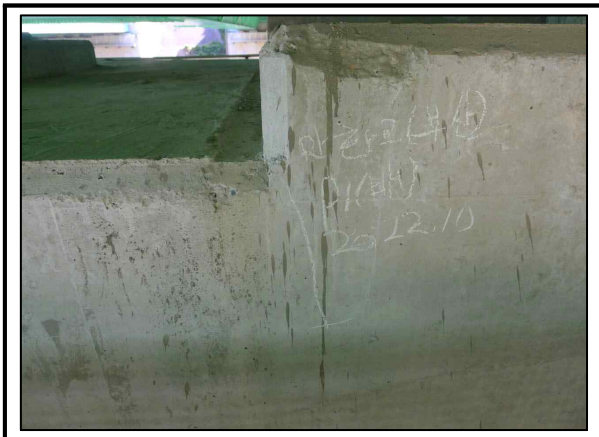

사진번호	45	교각 P1 배면 코핑부
외관망도	51-1	균열(0.3mm 미만)

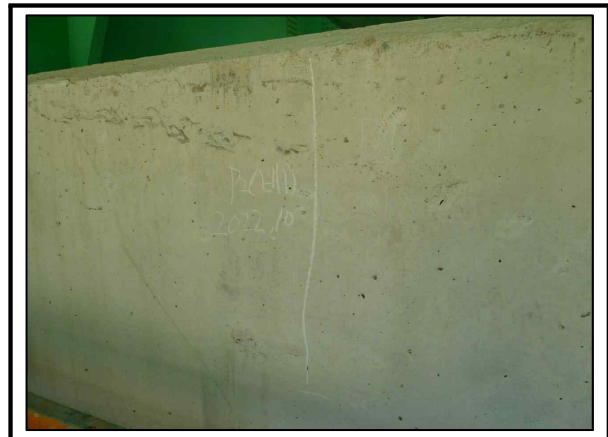

사진번호	46	교각 P2 배면 코핑부
외관망도	52-1	균열(0.3mm 미만)

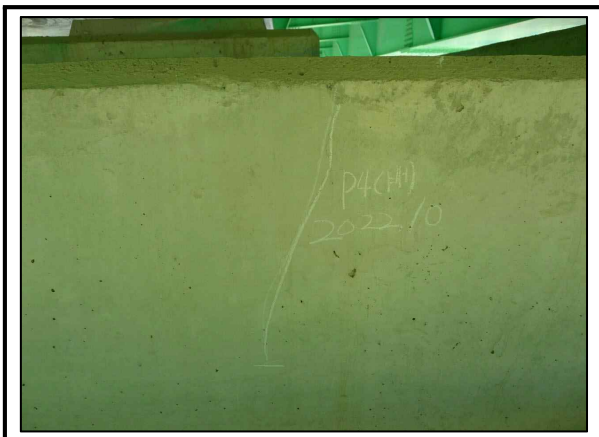


사진번호	47	교각 P4 배면 코핑부
외관망도	54-1	균열(0.3mm 미만)



사진번호	48	교각 P5 배면 코핑부
외관망도	55-2	균열(0.3mm 미만)



사진번호	49	교대 A2 기초 매립
외관망도	9-3	

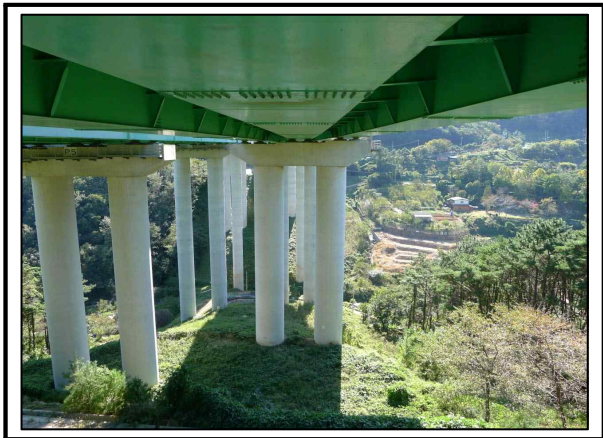

사진번호	50	교각 P5 기초 매립
외관망도	-	



사진번호	51	교각 P5 출입시설(수직형)
외관망도	-	



사진번호	52	교대 A1 점검통로 설치현황
외관망도	-	



사진번호	53	교각 P4 점검통로 보수현황
외관망도	-	




사진번호	54	교각 P4 점검통로 변형(2020.12)
외관망도	-	




사진번호	55	교대 A1 브라켓 보강현황
외관망도	-	



사진번호	56	교각 P3 점검통로 브라켓 및 앵커볼트 상태양호
외관망도	-	

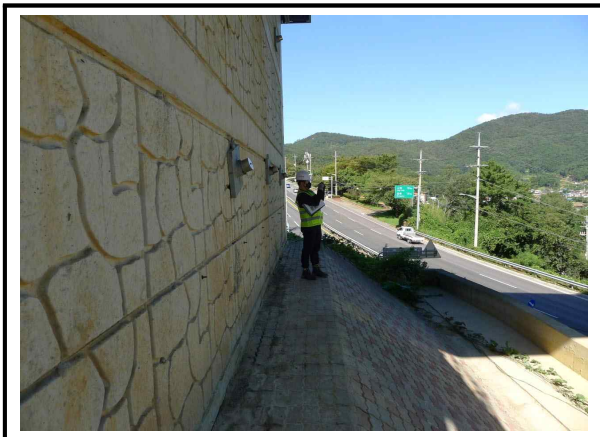


사진번호	57	도보로 하부(교대) 외관조사현황
외관망도	-	

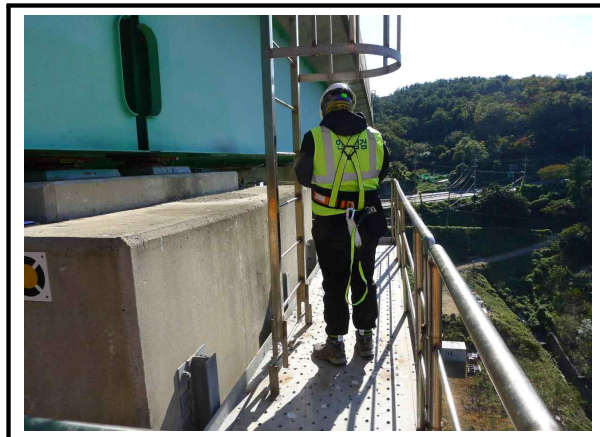

사진번호	58	교량점검시설을 이용한 외관조사현황
외관망도	-	



사진번호	59	교량점검차량을 이용한 외관조사현황
외관망도	-	

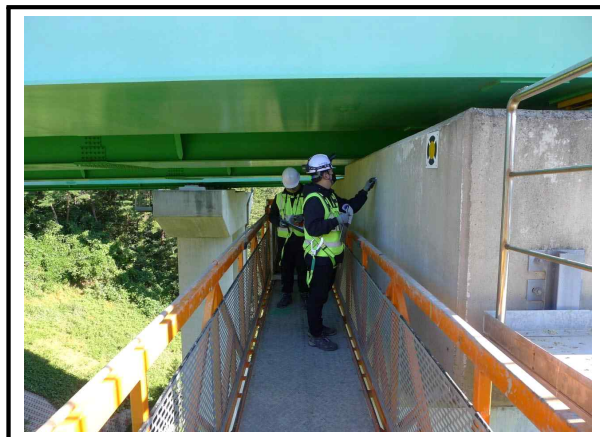

사진번호	60	교량점검차량을 이용한 외관조사현황
외관망도	-	



사진번호	61	표면요철제거 현황
외관망도	-	



사진번호	62	반발경도시험 현황
외관망도	-	



사진번호	63	탄산화시험부 부재 천공 현황
외관망도	-	



사진번호	64	탄산시험부 변색유무 확인
외관망도	-	



사진번호	65	탄산화깊이 측정현황
외관망도	-	



사진번호	66	탄산화시험부 피복두께 측정현황
외관망도	-	