

국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역

외관조사망도 (부안교)

의정부국토관리사무소

(주)명성엔지니어링

←서울

홍천→


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	방호벽	난간변형				1	1.00	EA
2	기존	방호벽	파손		0.3	0.3	1	0.09	m ²
3	기존	배수시설	배수구 그레이팅 망실				1	1.00	EA
4	기존	배수시설	배수구 그레이팅 망실				1	1.00	EA
5	기존	신축이음	후타재 균열	0.3	0.5		12	6.00	m
6	기존	신축이음	후타재 균열	0.2	0.9		8	7.20	m
7	기존	신축이음	후타재 균열	0.3	0.5		22	11.00	m
8	기존	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		11	3.30	m
9	기존	배수시설	배수구 그레이팅 망실/막힘				1	1.00	EA
10	기존	배수시설	배수구 그레이팅 망실/막힘				1	1.00	EA
11	기존	방호벽	가드레일 파손				1	1.00	EA
12	기존	신축이음	토사퇴적	1.5	0.1		1	0.15	m ²
13	기존	신축이음	토사퇴적	1.0	6.2		1	6.20	m ²
14	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
15	23상	방호벽	파손	0.5	0.5		1	0.25	m ²
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


A1

P1

KEY PLAN

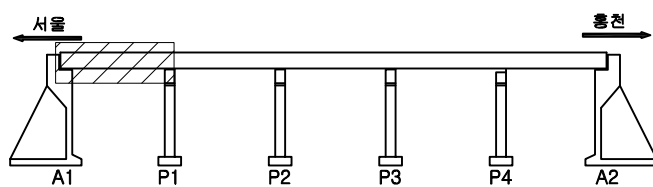

SECTION

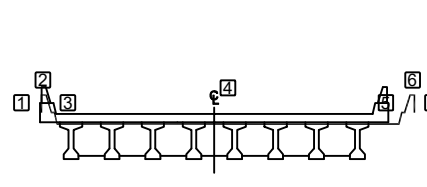

범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	부안교 바닥판상면 S1
도면번호	01


손상물량표

←서울


홍천➡

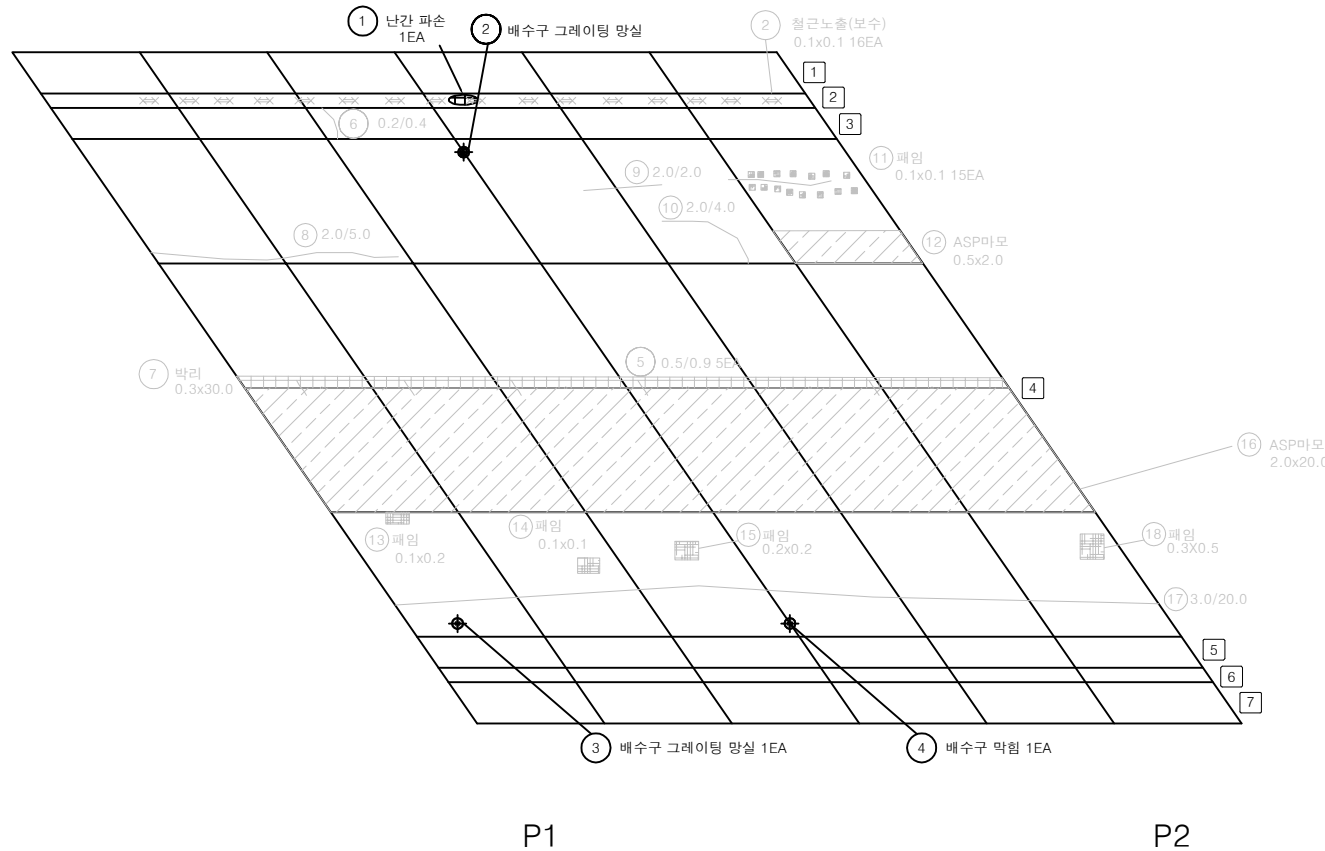[illegible]

KEY PLAN

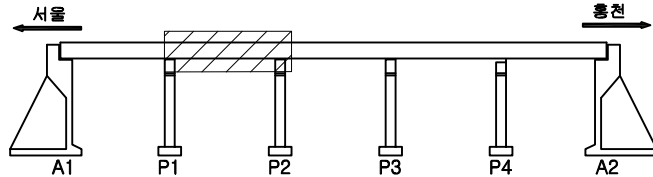

SECTION

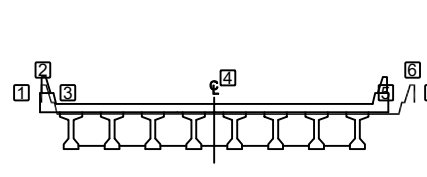


2	50
---	----

	빈 면		양상강철		재질보리	발 주 처 의정부국토관리사무소
	면치, 강물		박리, 파손		채수	
	나무, 음영부		빈 면		퇴적물	국도6호선 통상2교 등 4개소 경밀안전점검용역
	철근노출		침 하		열 하	
	부식		침하, 균열		기타	도면번호 02

←서울

홍천→

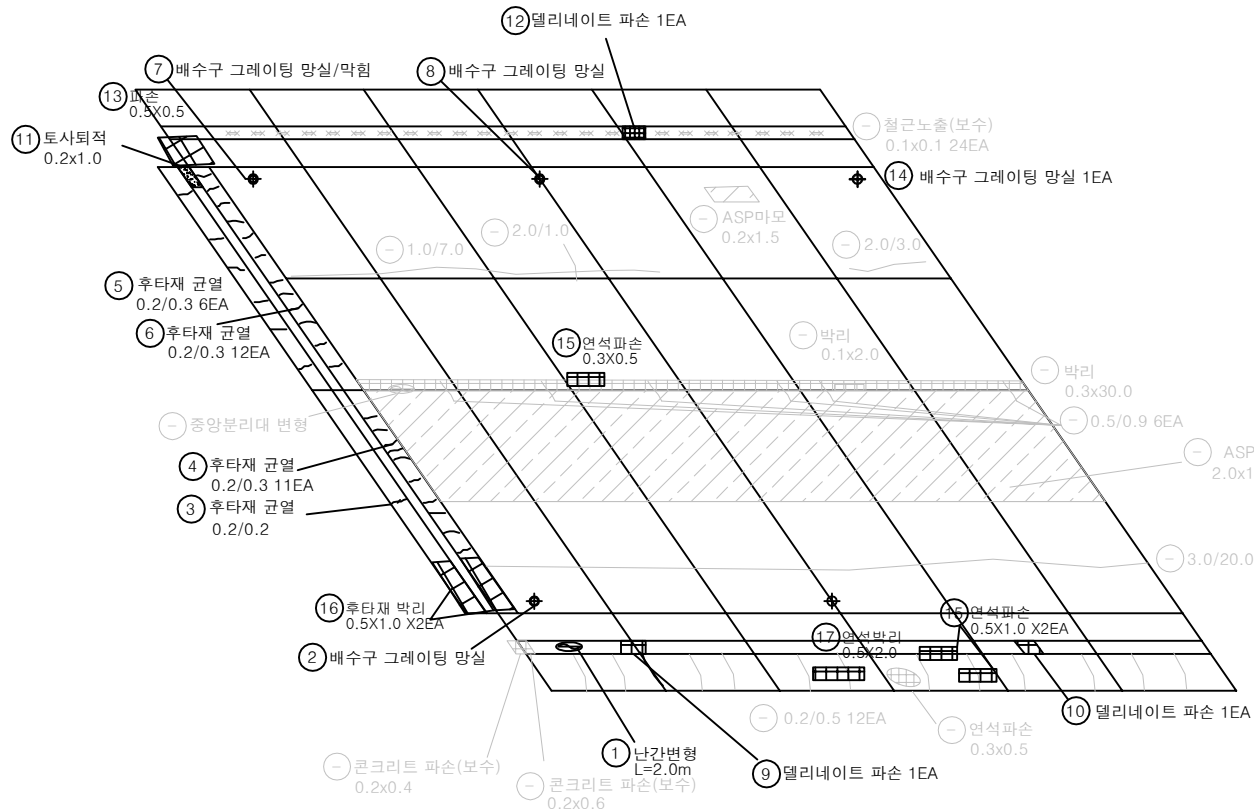


P2

P3


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	방호벽	난간변형				1	1.00	EA
2	기존	배수시설	배수구 그레이팅 망실				1	1.00	EA
3	기존	신축이음	후타재 균열	0.2	0.2		1	0.20	m
4	기존	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		11	3.30	m
5	기존	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		6	1.80	m
6	기존	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		12	3.60	m
7	기존	배수시설	배수구 그레이팅 망실/막힘				1	1.00	EA
8	기존	배수시설	배수구 그레이팅 망실				1	1.00	EA
9	기존	배수시설	델리네이트 파손				1	1.00	EA
10	기존	배수시설	델리네이트 파손				1	1.00	EA
11	기존	신축이음	토사되적	1.0	0.2		1	0.20	m
12	기존	배수시설	델리네이트 파손				1	1.00	EA
13	23상	방호벽	파손	0.5	0.5		1	0.25	m
14	23상	배수시설	배수구 그레이팅 망실				1	1.00	EA
15	23상	중분대	연석파손	0.3	0.5		1	0.15	m
16	23상	신축이음	후타재 박리	0.5	1.0		2	1.00	m
17	23상	방호벽	연석박리	0.5	2.0		1	1.00	m
18	23상	중분대	연석파손	0.5	1.0		2	1.00	m
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

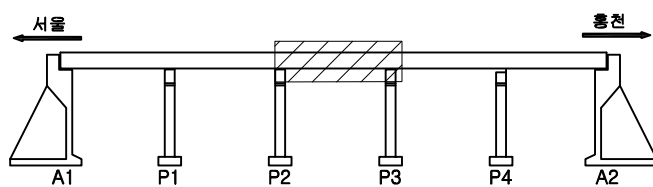

SECTION

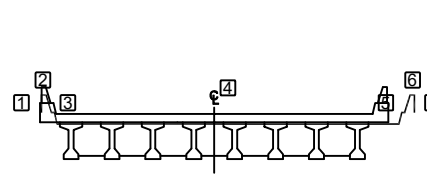


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
부식, 슬래브	박리	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	부안교 바닥판상면 S3
도면번호	03

←서울

홍천→

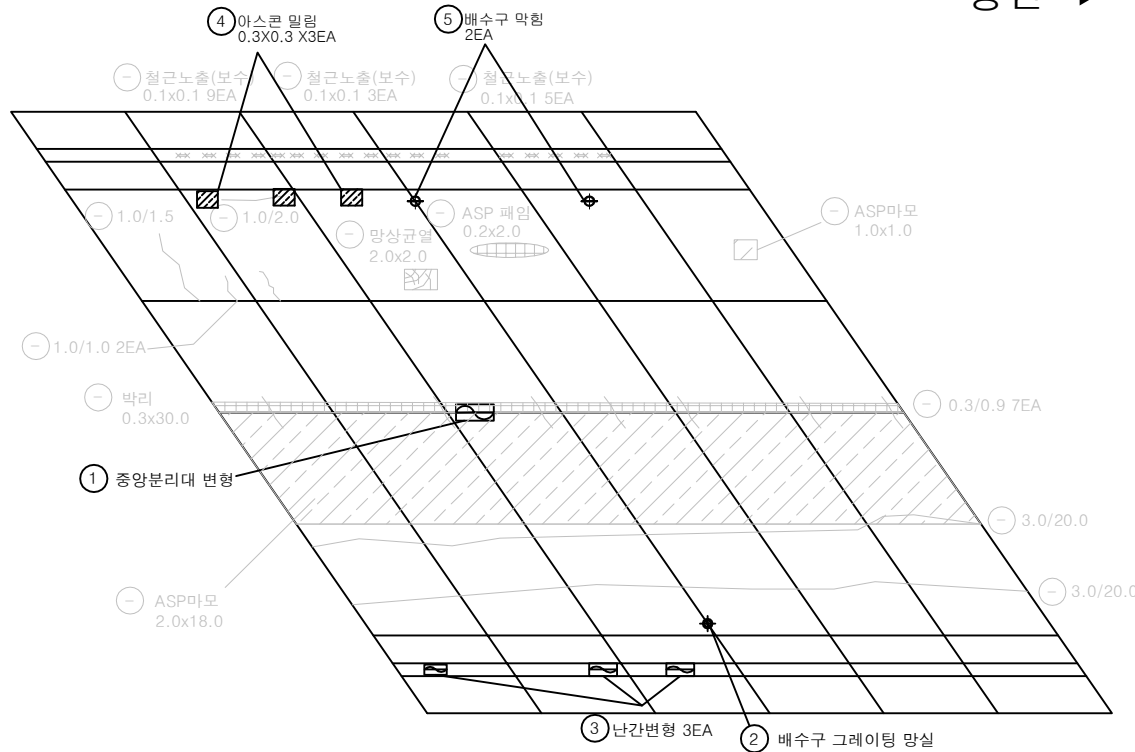


P3

P4


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기존	중분대	중앙분리대 변형				1	1.00	EA
2	기존	배수시설	배수구 그레이팅 망설				1	1.00	EA
3	기존	방호벽	난간변형				3	3.00	EA
4	23상	교면포장	아스콘 밀림		0.3	0.3	3	0.27	m ²
5	23상	배수시설	배수구 막힘				2	2.00	EA
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

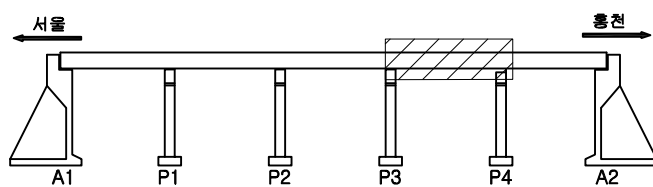

SECTION



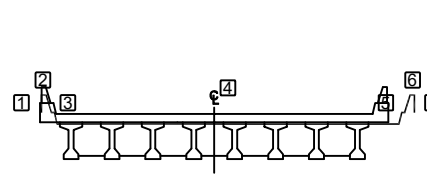


범례

균열	방상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	부안교 바닥판상면 S4
도면번호	04

손상물량표

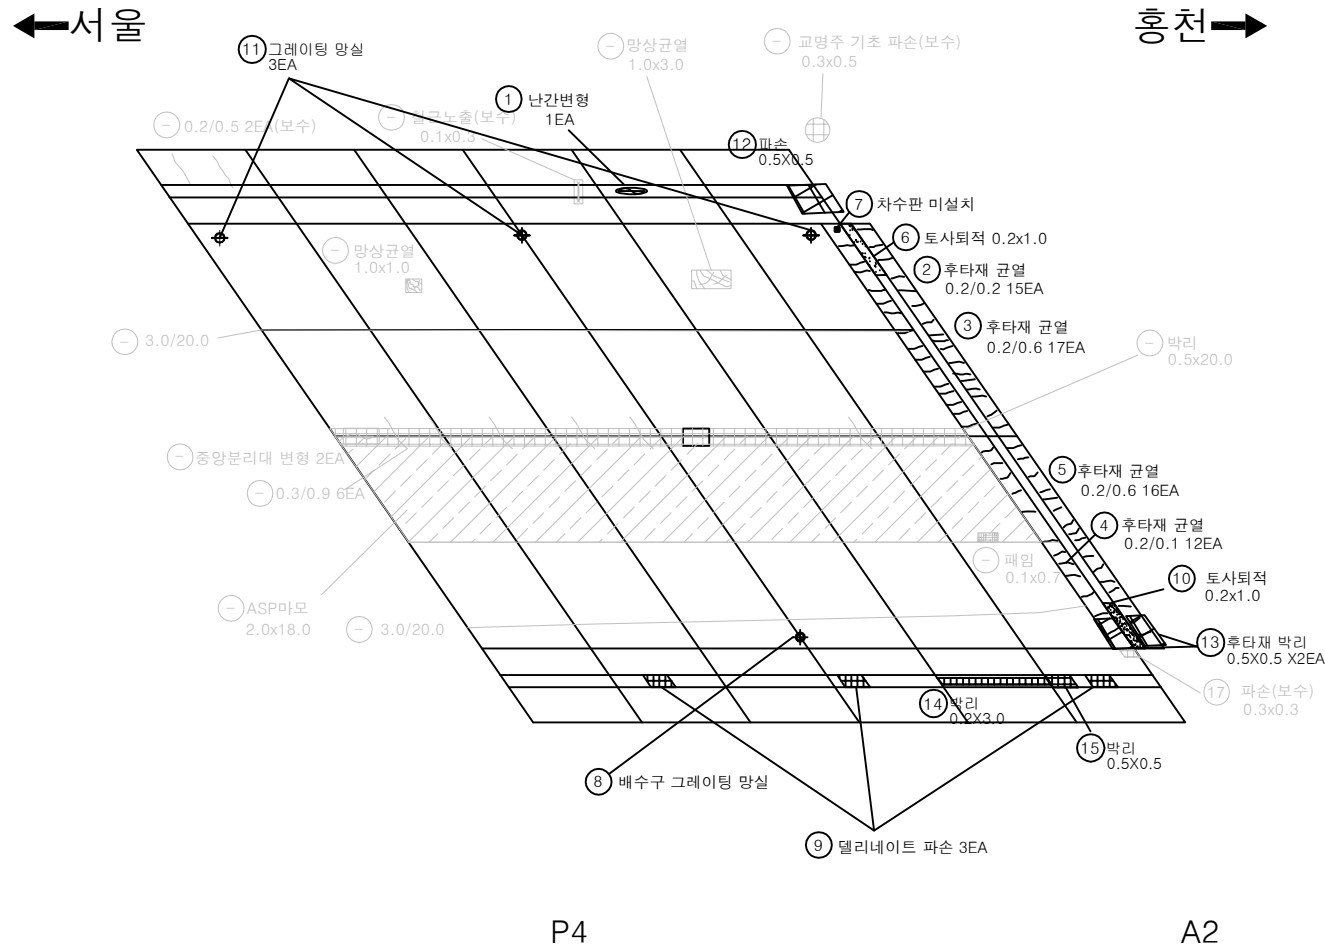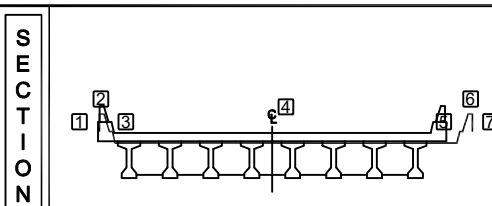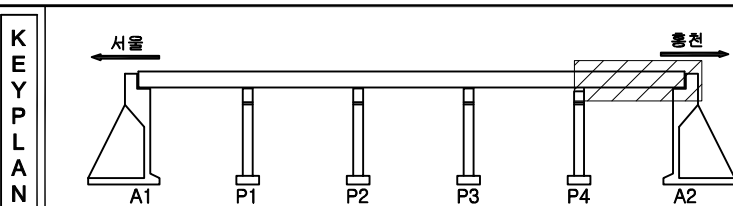
[illegible][illegible]

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m	
2	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m	
3	기존	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA	
4	기존	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA	
5	기존	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA	
6	기존	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA	
7	기존	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA	
8	기존	바닥판	백태		5.0	1.0	1	5.00	m ²	
9	23상	바닥판	들뜸		0.2	0.5	1	0.10	m ²	
10	23상	바닥판	파손		0.2	0.5	1	0.10	m ²	
11	23상	바닥판	파손		0.3	0.5	1	0.15	m ²	
12	23상	바닥판	백태		0.5	3.0	2	3.00	m ²	
13	23상	바닥판	백태		1.0	2.0	1	2.00	m ²	
14	23상	바닥판	백태		0.5	3.0	1	1.50	m ²	
15	23상	바닥판	백태		1.5	1.5	1	2.25	m ²	
16	23상	바닥판	백태		1.0	5.0	1	5.00	m ²	
17	23상	바닥판	백태		1.0	3.0	1	3.00	m ²	
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←서울


→홍천

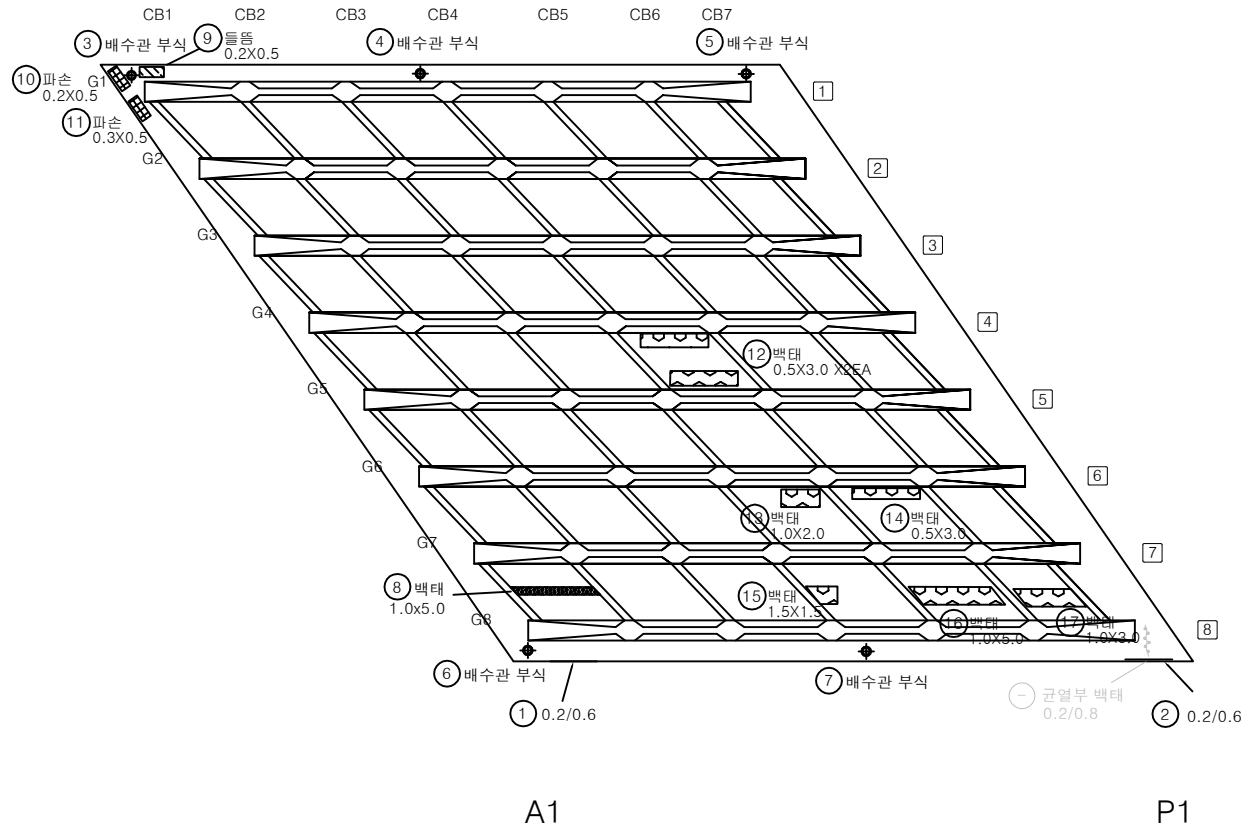


A1

P1

KEY PLAN

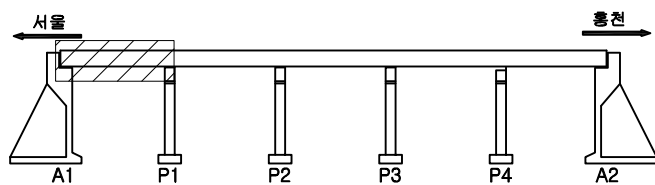

SECTION

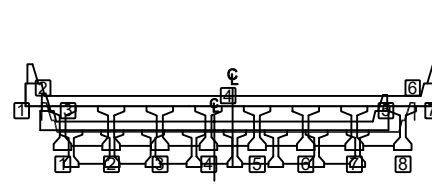

면 레


균열	양상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	채수	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			부안교 바닥판하면 S1
			도면번호
			06

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA
2	기존	바닥판	백태		0.3	0.3	1	0.09	m ²
3	기존	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA
4	기존	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA
5	기존	바닥판	백태		4.0	0.5	1	2.00	m ²
6	23상	바닥판	백태		0.5	4.0	1	2.00	m ²
7	23상	바닥판	파손 및 철근노출		0.3	2.5	1	0.75	m ²
8	23상	바닥판	백태		1.5	2.0	1	3.00	m ²
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

←서울


홍천→

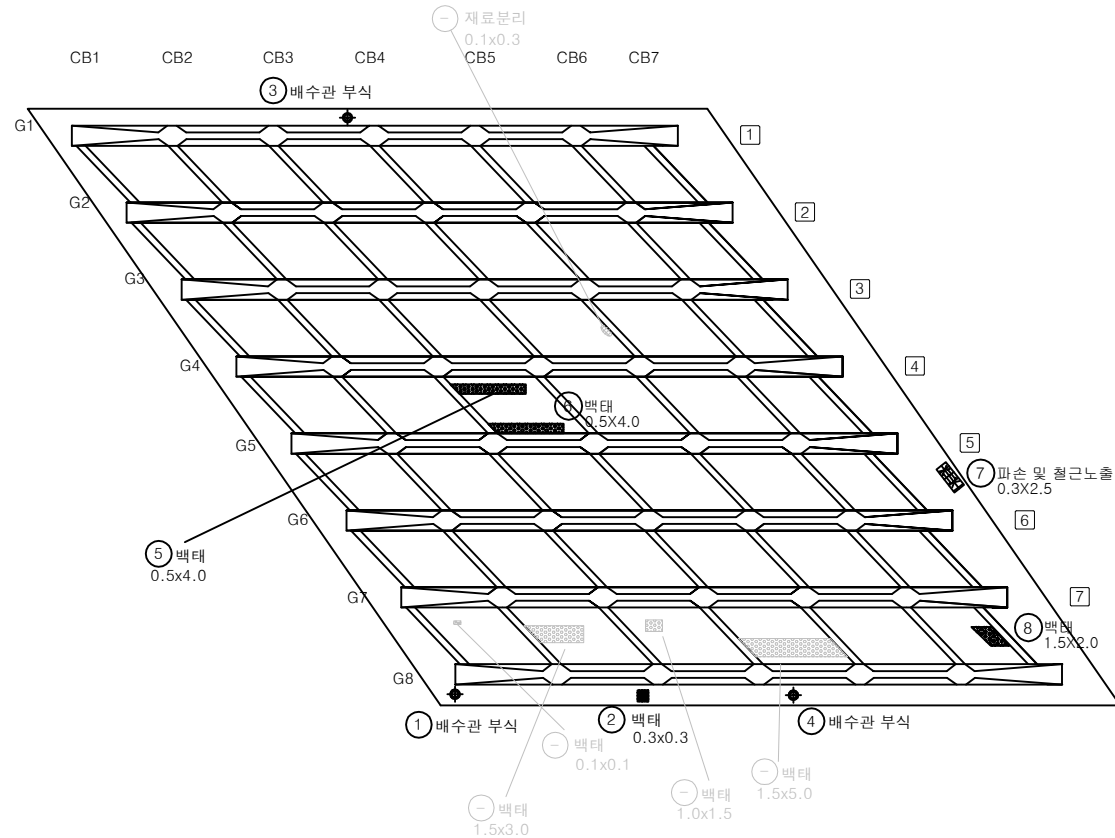


P1

P2




KEY PLAN

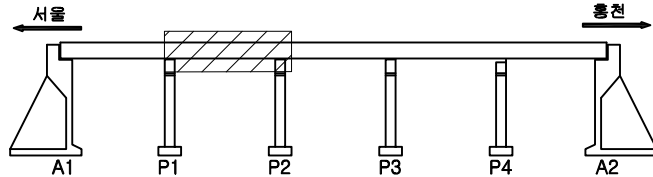

SECTION

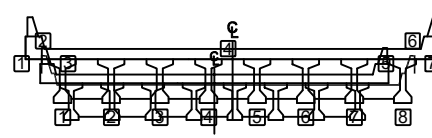면
례

콘크리트	양상근열	재료분리	발주처
균열, 공동	배근, 파손	체수	의정부국토관리사무소
배수, 슬로브	백태	철근노출	용역명
철근노출	균열	재료분리	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
재료분리	균열	재료분리	도면명
재료분리	균열	재료분리	부안교 바닥판하면 S2
재료분리	균열	재료분리	도면번호
재료분리	균열	재료분리	07

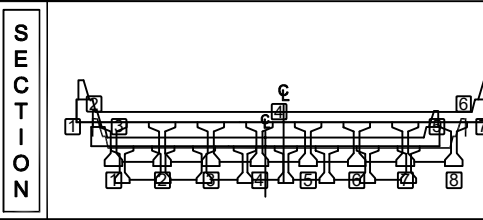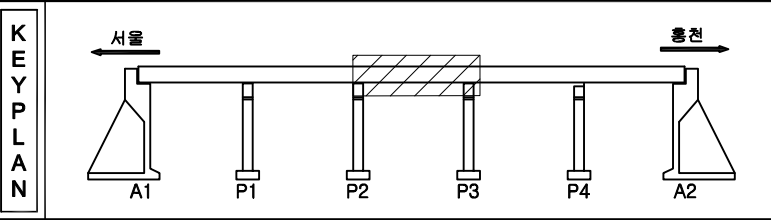[illegible]


지 도 표		빈 면		양상근면		재로본리	발 주 처 의정부국토관리사무소
		먼치, 공돌		박리, 파손		채수	용 모 역 국도6출선 봉산2교 등 4개소 정밀안전점검구역
		부식, 습윤부		백 태		퇴적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 부 안고 박달판하면 S3
		부 식		조굴, 변형		기 타	도면번호 08

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
2	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m	
3	기존	바닥판	균열부백태		0.6	0.25	1	0.15	m ²	
4	기존	바닥판	균열부백태		1.0	0.25	1	0.25	m ²	
5	기존	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA	
6	기존	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA	
7	기존	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←서울


홍천→

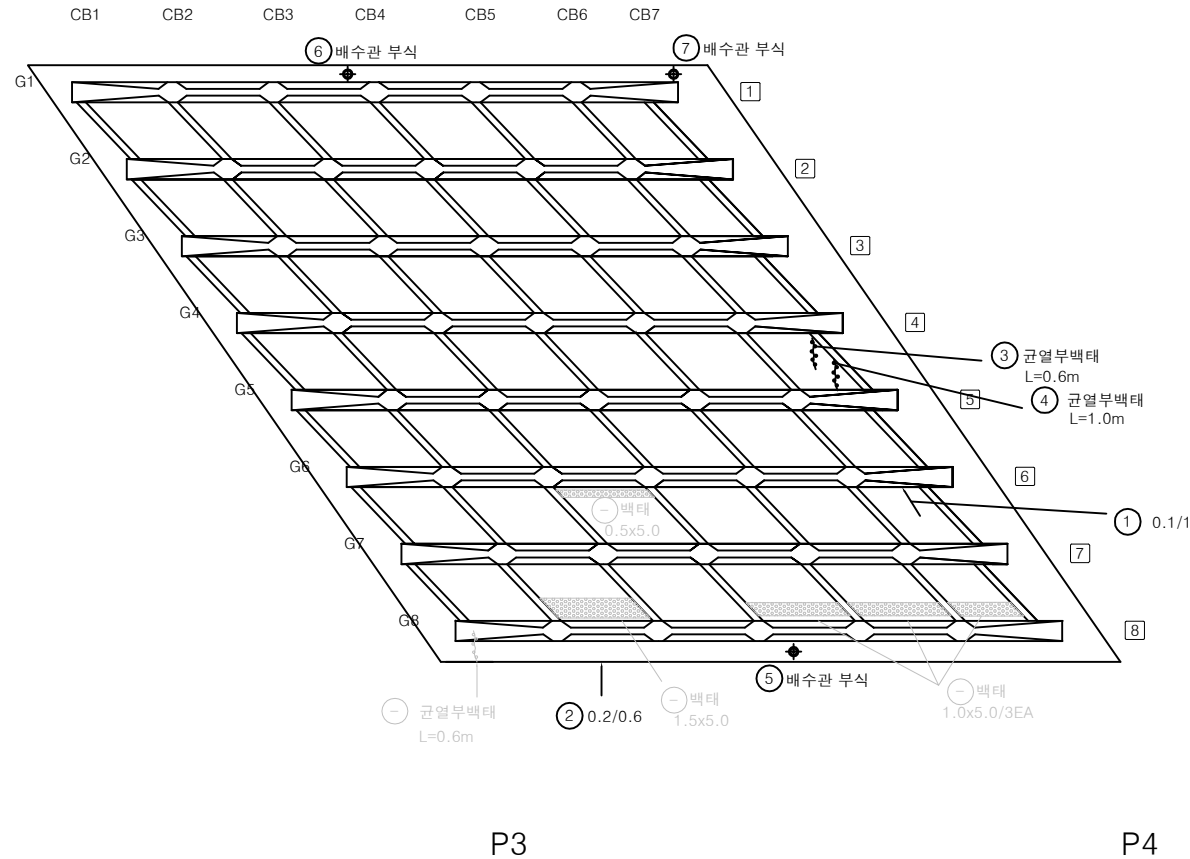

KEY PLAN

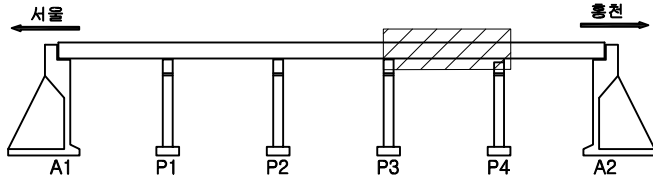

SECTION

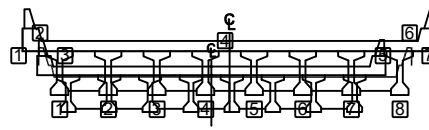

범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
부식, 슬래브	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	부안교 바닥판하면 S4
도면번호	09

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	균열부백태		1.2	0.25	1	0.30	m ²	
2	기존	바닥판	균열부백태		1.0	0.25	1	0.25	m ²	
3	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
4	기존	배수시설	배수관 파손				1	1.00	EA	
5	기존	바닥판	파손/철근노출		0.5	0.8	1	0.40	m ²	
6	기존	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA	
7	기존	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA	
8	기존	바닥판	백태		5.0	0.5	4	10.00	m ²	
9	기존	바닥판	백태		5.0	0.9	4	18.00	m ²	
10	기존	바닥판	백태		2.0	1.9	1	3.80	m ²	
11	23상	바닥판	박락		0.5	0.2	1	0.10	m ²	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←서울


→홍천

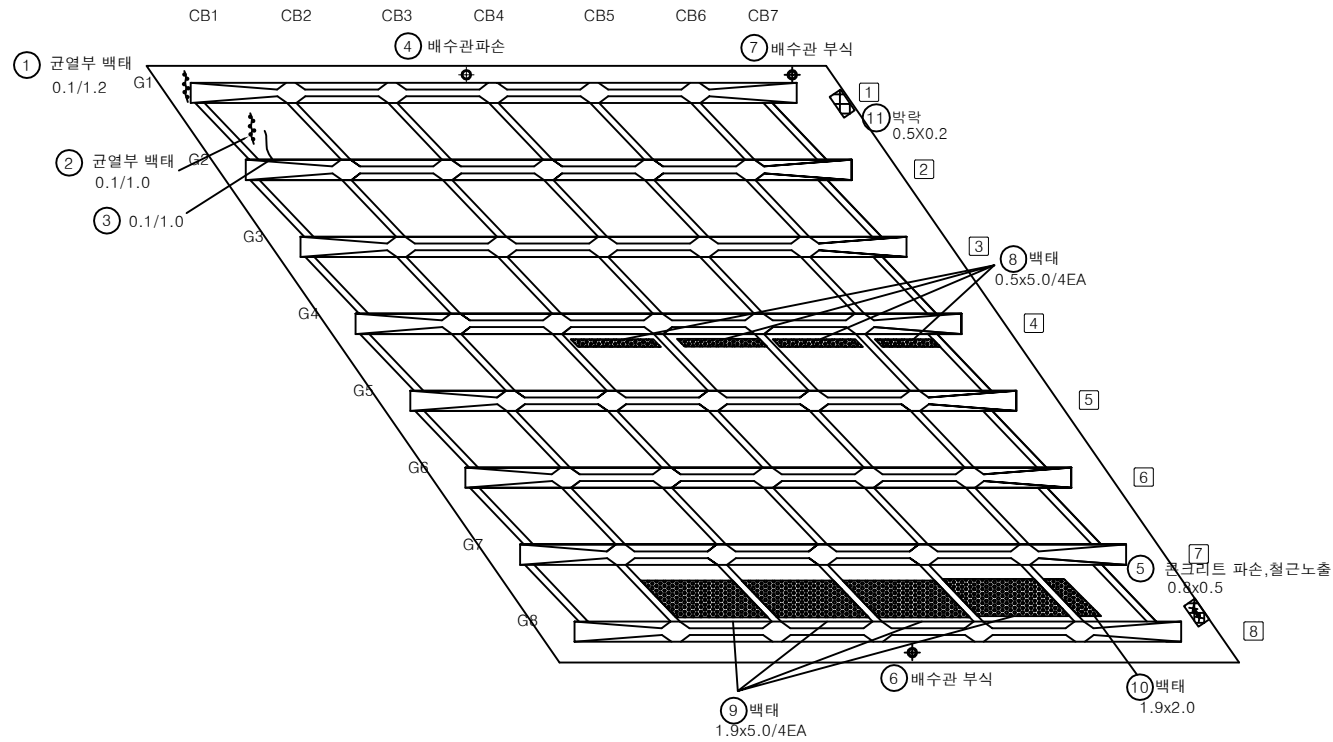


P4

A2

KEY PLAN

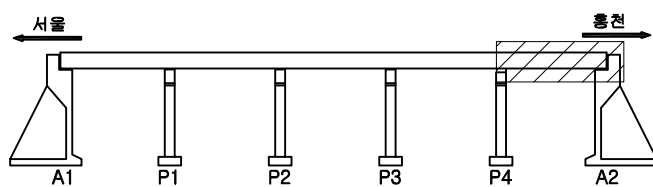

SECTION

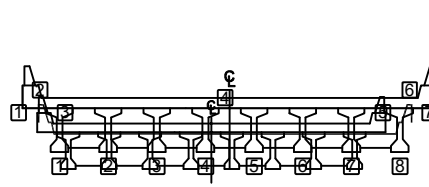

REMARKS


균열	균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	부안교 바닥판하면 S5
도면번호	10

손상물량표

←서울

홍천→

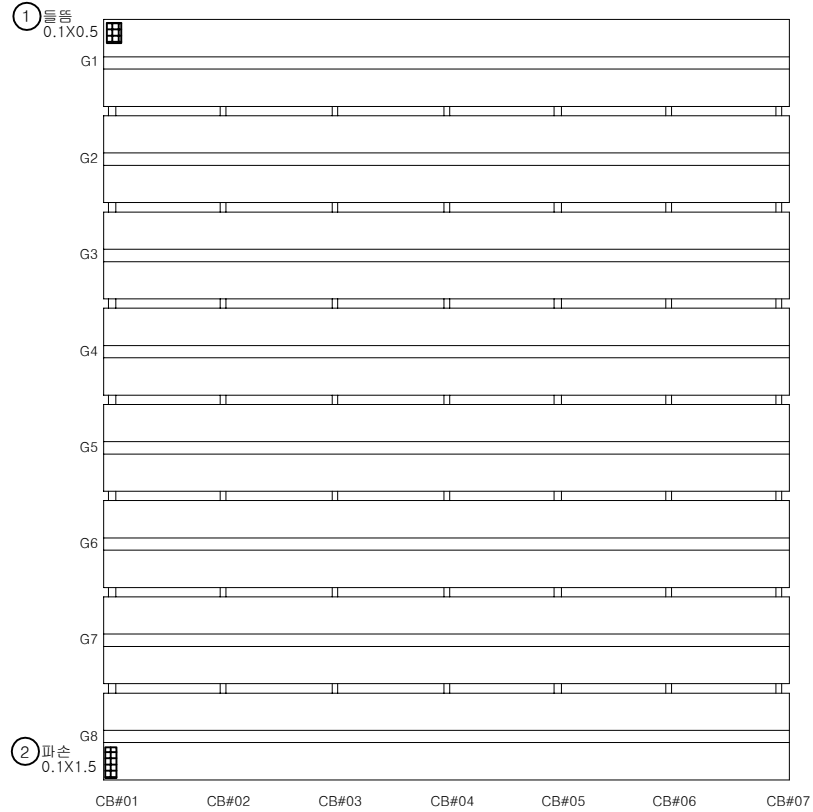


A1


P1

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	23상	거더	들뜸		0.1	0.5	1	0.05	m ²	
2	23상	거더	파손		0.1	1.5	1	0.15	m ²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

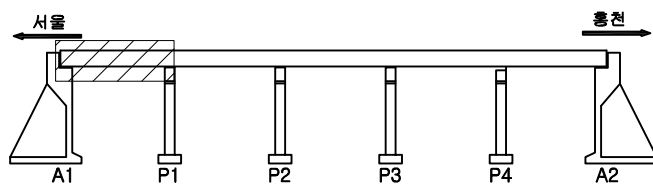

SECTION

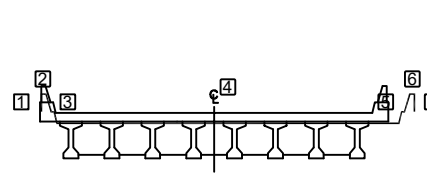

범례


콘크리트	양상근열	재료분리	발주처
균열, 공동	박리, 파손	체수	의정부국토관리사무소
부식, 슬래브	박리	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			부안교 거더 S1
			도면번호
			11

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	23상	거더	박리		0.1	0.1	1	0.01	m ²	
2	23상	거더	틀림		0.5	0.2	1	0.10	m ²	
3	23상	거더	철근노출		0.1	0.1	1	0.01	m ²	
4	23상	거더	박락		1.0	0.1	1	0.10	m ²	
5	23상	거더	파손		0.2	0.1	1	0.02	m ²	
6	23상	거더	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m	
7	23상	거더	파손		0.2	0.1	1	0.02	m ²	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←서울


홍천→

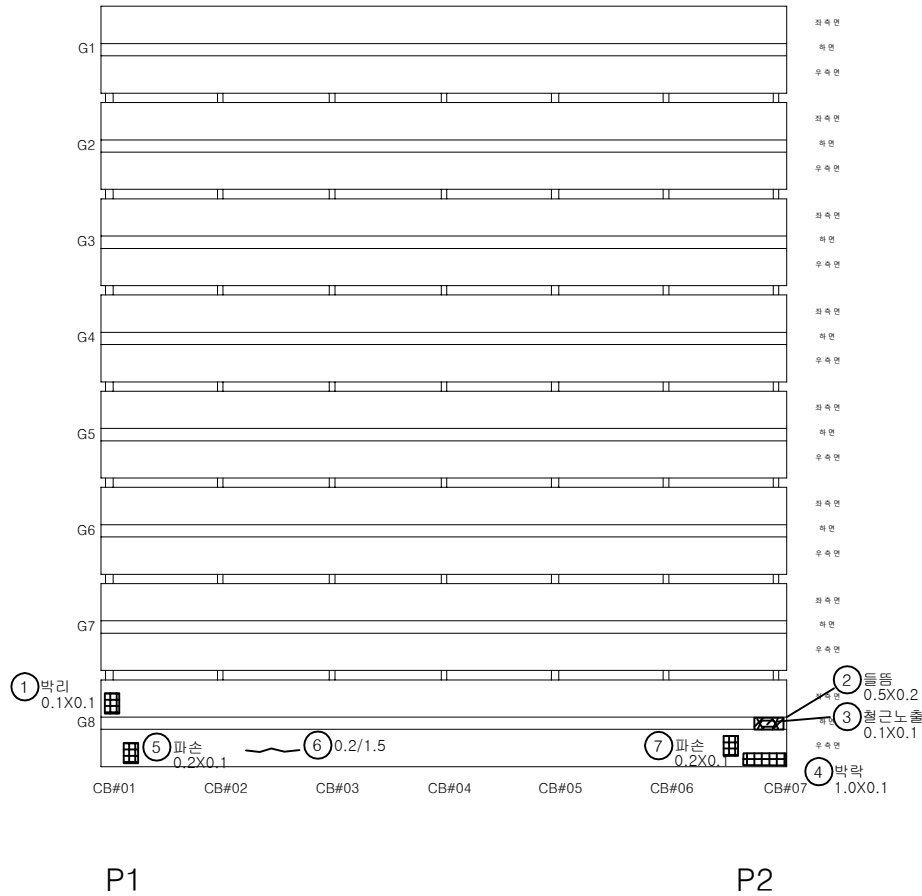

KEY PLAN

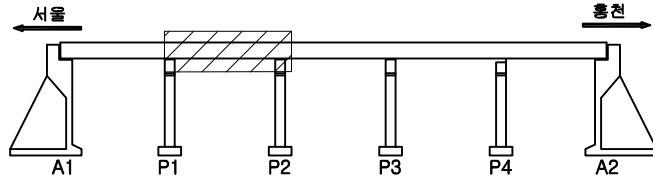

SECTION

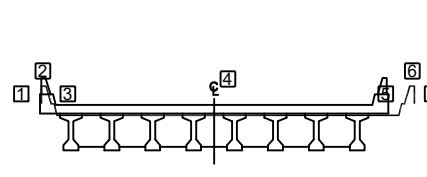


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편치, 공돌		박리, 파손		채수
	부식, 층분리		박태		외각노출
	철근노출		침하		열화
	부식		자갈, 변형		기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	부안교 거더 S2
도면번호	12

←서울

홍천→

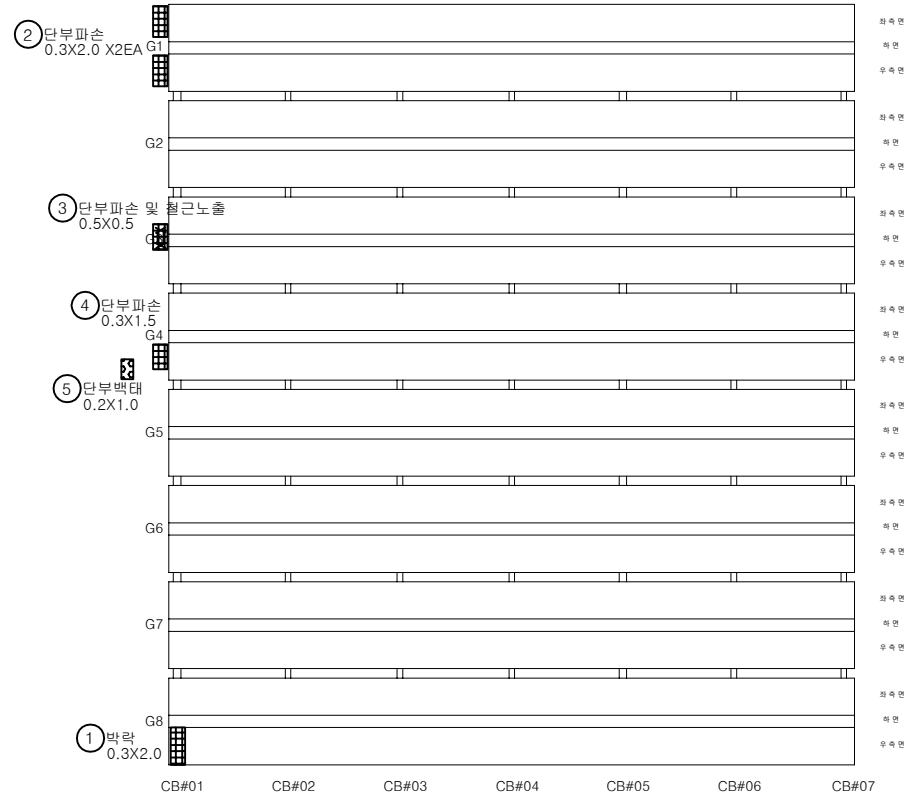


P2

P3


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	23상	거더	박락		0.3	2.0	1	0.60	m ²	
2	23상	거더	단부파손		0.3	2.0	2	1.20	m ²	
3	23상	거더	단부파손 및 철근노출		0.5	0.5	1	0.25	m ²	
4	23상	거더	단부파손		0.3	1.5	1	0.45	m ²	
5	23상	거더	단부박대		0.2	1.0	1	0.20	m ²	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

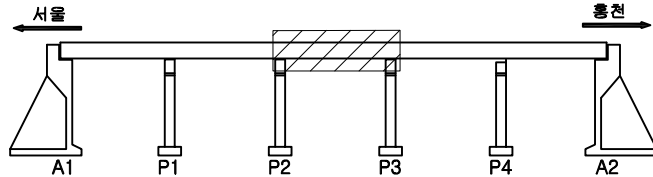

SECTION

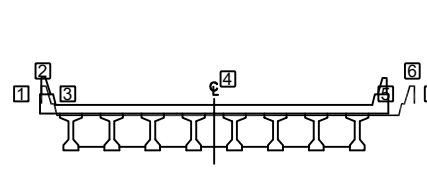


범례

균열	양상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	균열, 파손	체수	의정부국토관리사무소
철근, 슬래브	배터	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			부안교 거더 S3
			도면번호
			13

손상 물량 표

←서울

홍천→

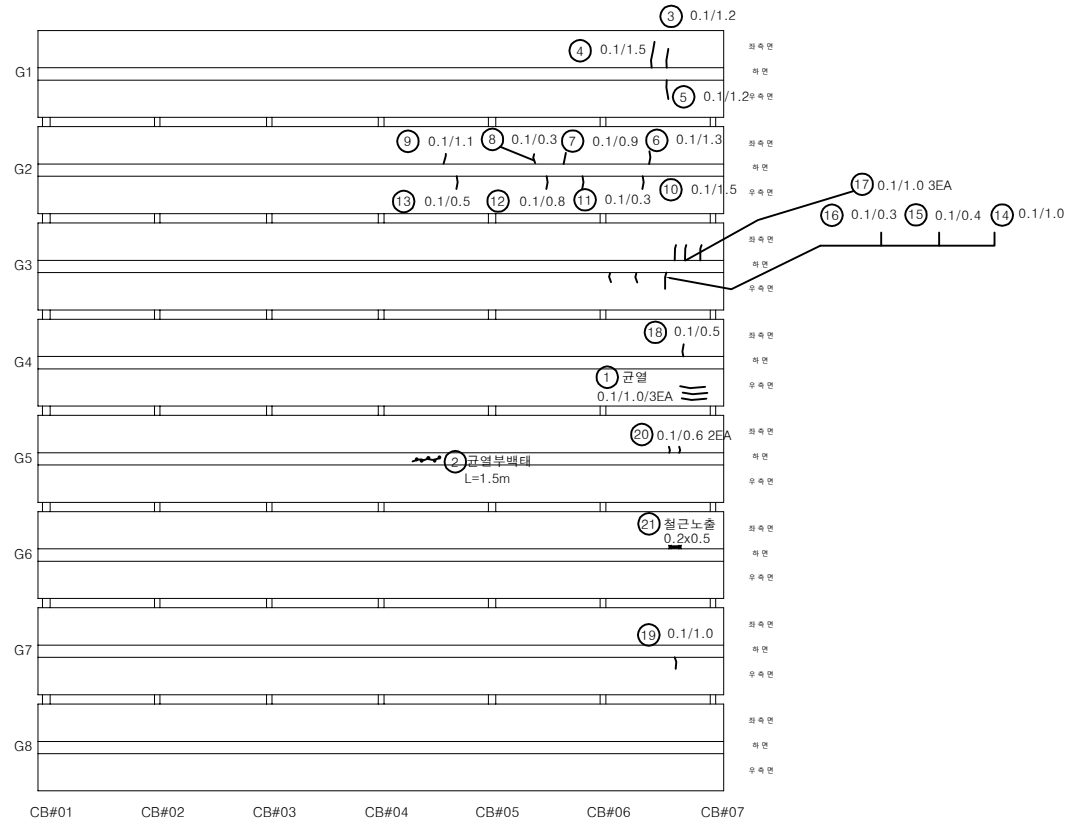


P3


P4

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		3	3.00	m	
2	기초	바닥판	균열부백태		1.5	0.25	1	0.38	m ²	
3	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1	1.20	m	
4	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50	m	
5	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1	1.20	m	
6	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.3		1	1.30	m	
7	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.9		1	0.90	m	
8	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	0.30	m	
9	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.1		1	1.10	m	
10	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50	m	
11	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	0.30	m	
12	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8		1	0.80	m	
13	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
14	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
15	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	0.40	m	
16	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	0.30	m	
17	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		3	3.00	m	
18	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
19	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
20	기초	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		2	1.20	m	
21	기초	바닥판	철근노출		0.5	0.2	1	0.10	m ²	
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

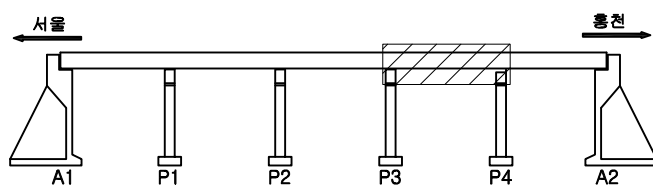

SECTION

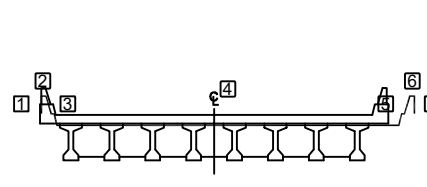

범례


	균열		양상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	부식, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	부안교 거더 S4
도면번호	14

손상물량표

←서울

홍천→

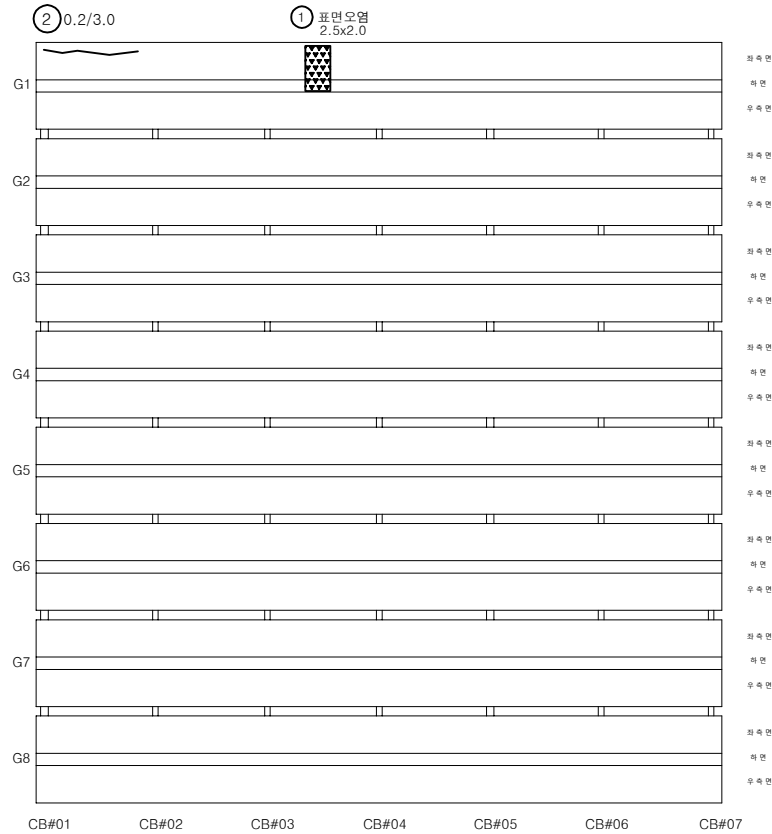


P4


A2

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기존	거더	표면오염		2.0	2.5	1	5.00	m ²
2	23상	거더	균열 (0.3mm미만)	0.2	3.0		1	3.00	m
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

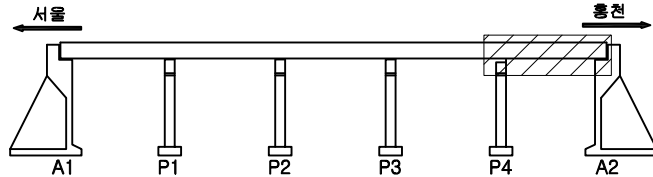

SECTION

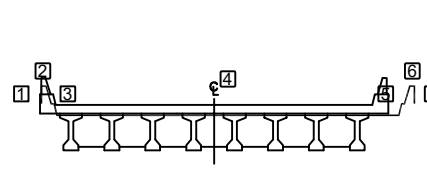

범례

	균열		양상균열		재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
	펀치, 공돌		박리, 파손		채수	용역명	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	도면명	부안교 거더 S5
	철근노출		침하		열화	도면번호	15
	부식		좌굴, 변형		기타		

손상물량표

←서울

홍천→


	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면
G1~G2							
G2~G3							
G3~G4							
G4~G5							
G5~G6							
G6~G7							
G7~G8							
	CB#01	CB#02	CB#03	CB#04	CB#05	CB#06	CB#07

A1


P1

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	23상	가로보	파손		0.1	0.1	1	0.01	m ²	
2	23상	가로보	파손		0.1	0.1	1	0.01	m ²	
3	23상	가로보	파손		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

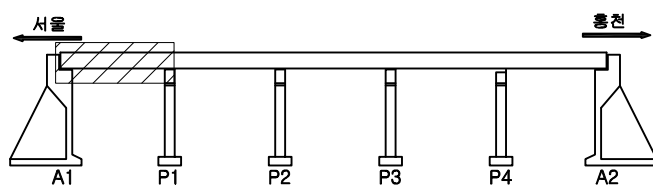

SECTION

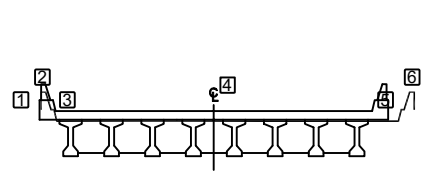

범례

	근골		양상근골		재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
	편치, 공돌		박리, 파손		채수	용역명	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	도면명	부안교 가로보 S1
	철근노출		침하		열화	도면번호	16
	부식		좌굴, 변형		기타		

손상물량표

←서울

홍천→


	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면
G1~G2							
G2~G3							
G3~G4							
G4~G5							
G5~G6							
G6~G7							
G7~G8							
	CB#01	CB#02	CB#03	CB#04	CB#05	CB#06	CB#07

P1


P2

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

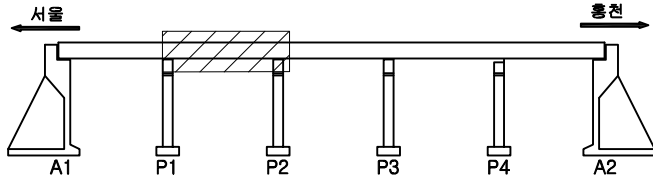

SECTION

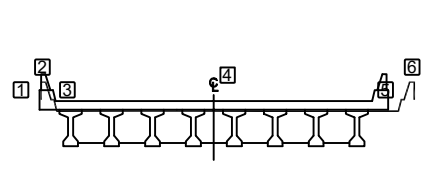

범례

	콘크리트		강철근		재료분리
	팽창, 공동		균열, 파손		채수
	배수, 슬로트		페인트		퇴적물
	교면노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	부안교 가로보 S2
도면번호	17

손상물량표

←서울

홍천→


	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면
G1~G2							
G2~G3							
G3~G4							
G4~G5							
G5~G6							
G6~G7							
G7~G8							
	CB#01	CB#02	CB#03	CB#04	CB#05	CB#06	CB#07

P2


P3

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	가로보	재료분리		0.4	0.3	1	0.12	m ²	
2	23상	가로보	재료분리		0.3	0.5	1	0.15	m ²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

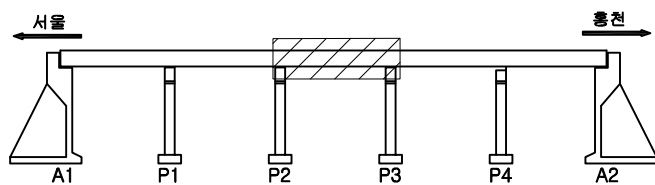

SECTION

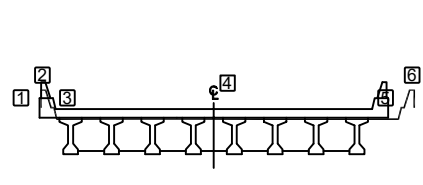

범례

	콘크리트		강철근		재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
	펀치, 공돌		균열, 부식		채수	용역명	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
	누수, 습윤부		페인트		퇴적물	도면명	부안교 가로보 S3
	철근노출		모래		오일	도면번호	18
	부식		좌굴, 변형		기타		

손상물량표

←서울

홍천→


	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면
G1~G2							
G2~G3							
G3~G4							
G4~G5							
G5~G6							
G6~G7							
G7~G8							
	CB#01	CB#02	CB#03	CB#04	CB#05	CB#06	CB#07

P3


P4

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

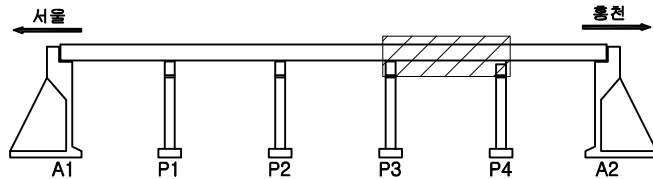

SECTION

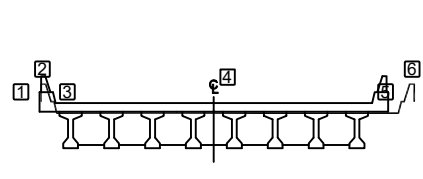

범례

	콘크리트		강철근		재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
	균열, 공동		부식, 습윤부		채수	용역명	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
	철근노출		침하		열화	도면명	부안교 가로보 S4
	부식		좌굴, 변형		기타	도면번호	19

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	배부름현상				1	1.00	EA	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


←서울

홍천→


	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면
G1~G2							
G2~G3							
G3~G4							
G4~G5							
G5~G6							
G6~G7							
G7~G8							
	CB#01	CB#02	CB#03	CB#04	CB#05	CB#06	CB#07

P4

A2

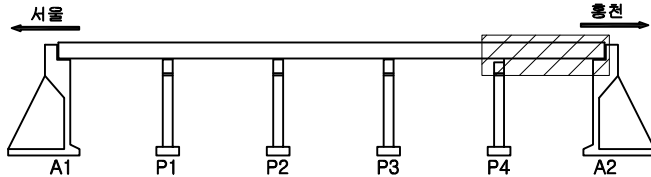KEY
PLAN

SECTION

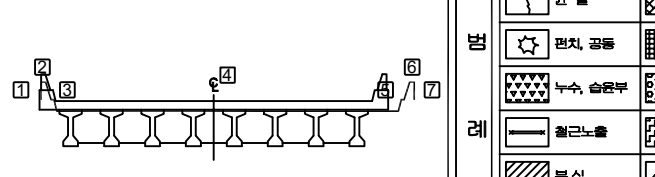
범
례

	관 절		양상균열		재료분리
	핀치, 공동		박리, 파손		채수
	부식, 층분리		박 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부식		자갈, 변형		기 타


발 주 처
의정부국토관리사무소용 역 명
국도6호선 봉상2교 등 4개소
정밀안전점검용역도 면 명
부안교 가로보 S5도면번호
20

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교대	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m	
2	기존	교대	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.1	1.8		2	3.60	m	
3	기존	교대	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m	
4	기존	교대	보수부 재균열(0.3mm이상)	0.3	1.5		1	1.50	m	
5	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50	m	
6	기존	교대	백태		0.4	0.2	1	0.08	m ²	
7	기존	교대	백태		0.2	0.1	1	0.02	m ²	
8	기존	교대	백태		0.3	0.2	1	0.06	m ²	
9	기존	교대	누수오염		1.5	1.3	1	1.95	m ²	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

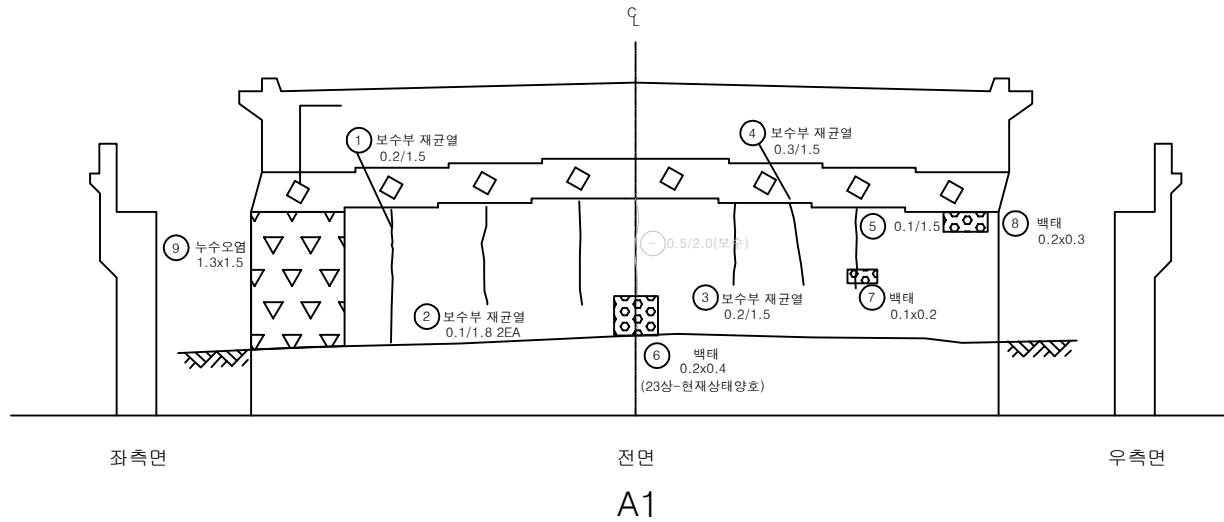

KEY PLAN

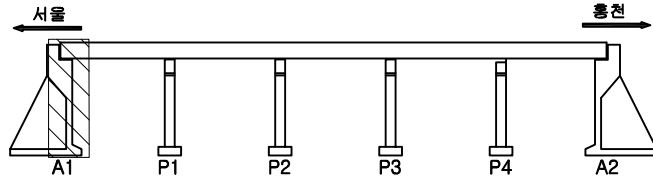

SECTION

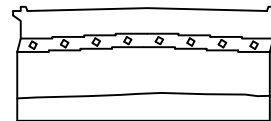

면 레

콘크리트	양상균열	재료분리	발주처
펀치, 공동	균열, 파손	침수	용역명
누수, 습윤부	백태	퇴적물	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
철근노출	침하	열화	도면명
부식	좌굴, 변형	기타	도면번호
			부안교 교대 A1
			21



의정부국토관리사무소

국도6호선 봉상2교 등 4개소
정밀안전점검용역

부안교 교대 A1


21

손상물량표

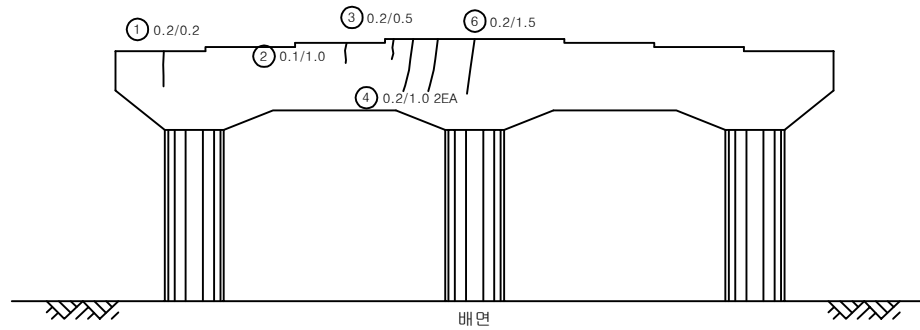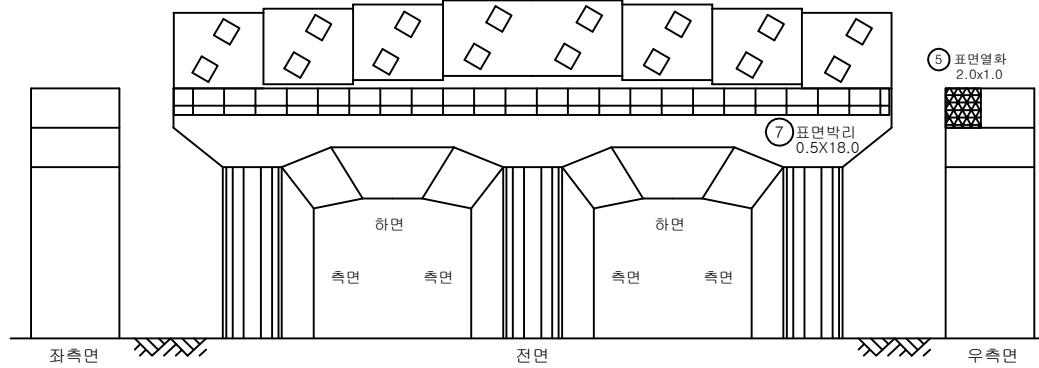


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	0.20	m
2	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m
3	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m
4	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	2.00	m
5	기존	교각	표면열화		1.0	2.0	1	2.00	m ²
6	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m
7	23성	교각	표면박리		0.5	18.0	1	9.00	m ²
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

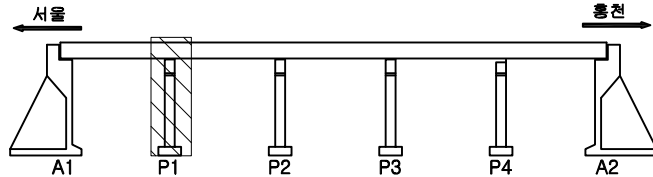



SECTION

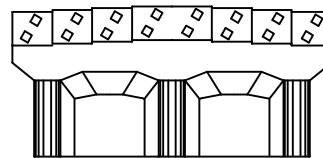

표현


균열	균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	채수	의정부국토관리사무소
부식, 슬래브	변형	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			부안교 교각 P1
			도면번호
			22

손상 물량 표

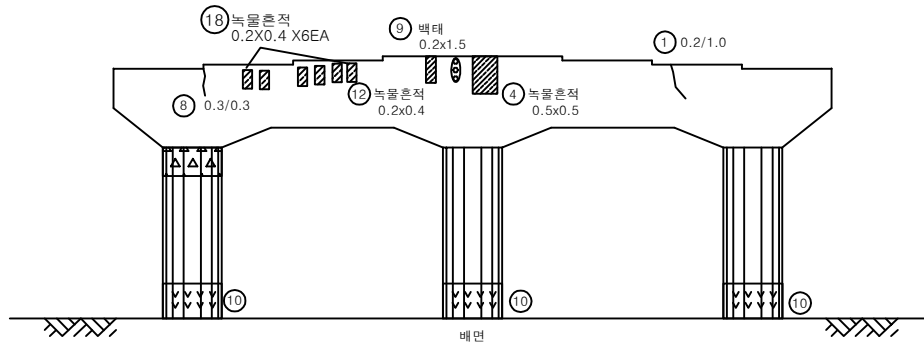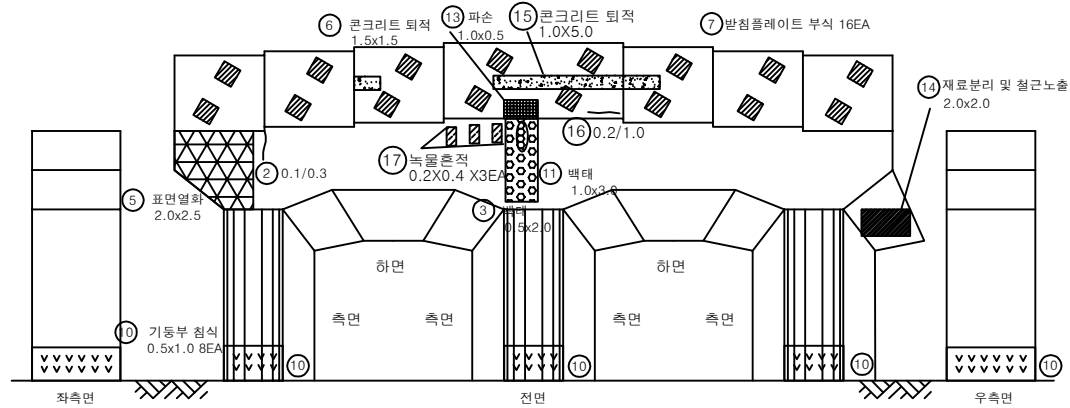


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기초	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
2	기초	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	0.30	m
3	기초	교각	백태		2.0	0.5	1	1.00	m ²
4	기초	교각	녹물흔적		0.5	0.5	1	0.25	m ²
5	기초	교각	표면열화		2.5	2.0	1	5.00	m ²
6	기초	교각	콘크리트 퇴적		1.5	1.5	1	2.25	m ²
7	기초	교각	받침플레이트부식				16	16.00	EA
8	기초	교각	균열(0.3mm이상)	0.3	0.3		1	0.30	m
9	기초	교각	백태		1.5	0.2	1	0.30	m ²
10	기초	교각	기동부 침식		1.0	0.5	8	4.00	m ²
11	기초	교각	백태		3.0	1.0	1	3.00	m ²
12	기초	교각	녹물흔적		0.4	0.2	1	0.08	m ²
13	기초	교각	파손		0.5	1.0	1	0.50	m ²
14	기초	교각	재료분리 및 철근노출		2.0	2.0	1	4.00	m ²
15	23상	교각	콘크리트 퇴적		1.0	5.0	1	5.00	m ²
16	23상	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
17	23상	교각	녹물흔적		0.2	0.4	3	0.24	m ²
18	23상	교각	녹물흔적		0.2	0.4	6	0.48	m ²
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

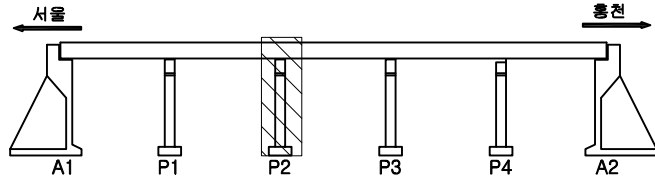



SECTION

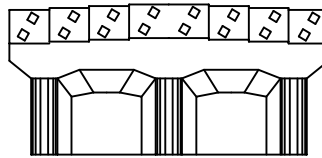

면 레


균열	양상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	채수	의정부국토관리사무소
부식, 슬래브	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			부안교 교각 P2
			도면번호
			23

손상물량표

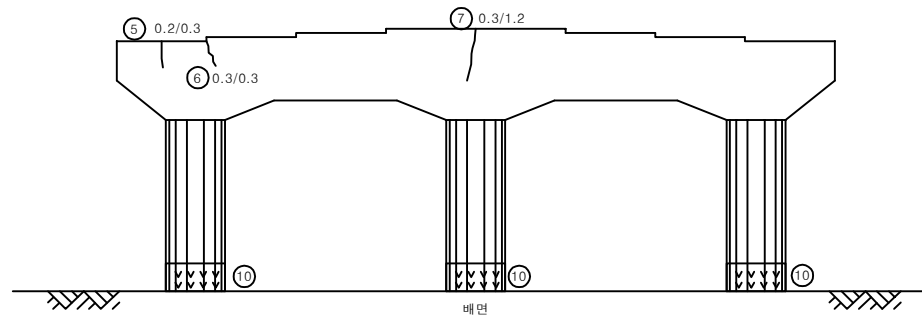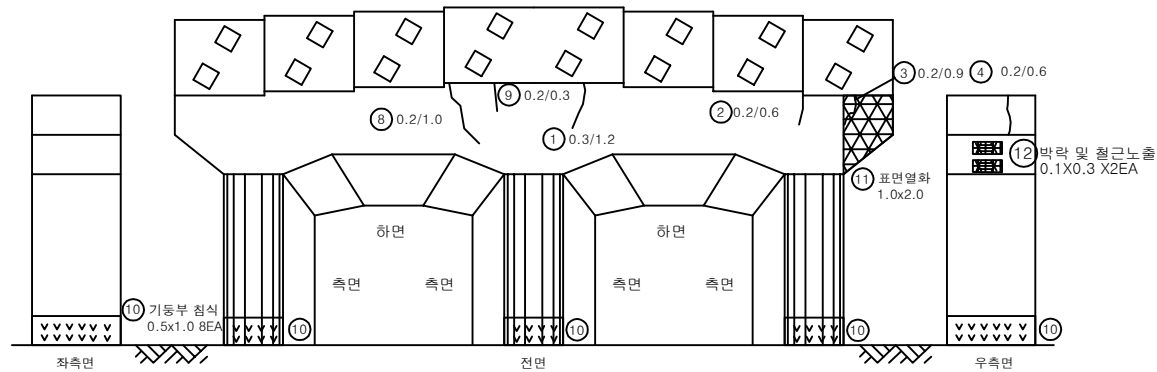


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	균열(0.3mm이상)	0.3	1.2		1	1.20	m	
2	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m	
3	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.9		1	0.90	m	
4	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m	
5	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m	
6	기존	교각	균열(0.3mm이상)	0.3	0.3		1	0.30	m	
7	기존	교각	균열(0.3mm이상)	0.3	1.2		1	1.20	m	
8	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
9	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m	
10	기존	교각	기둥부 침식		1.0	0.5	8	4.00	m ²	
11	기존	교각	표면열화		2.0	1.0	1	2.00	m ²	
12	23상	교각	박락 및 철근노출		0.1	0.3	2	0.06	m ²	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

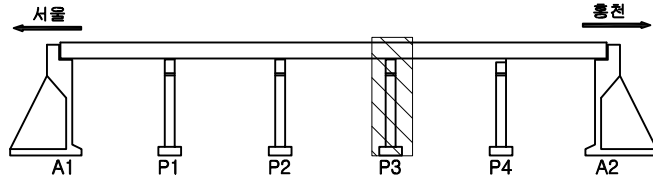


SECTION

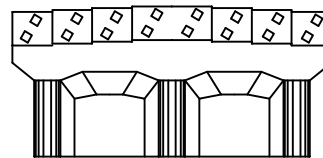

면 레


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	채수	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백면	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			부안교 교각 P3
			도면번호
			24

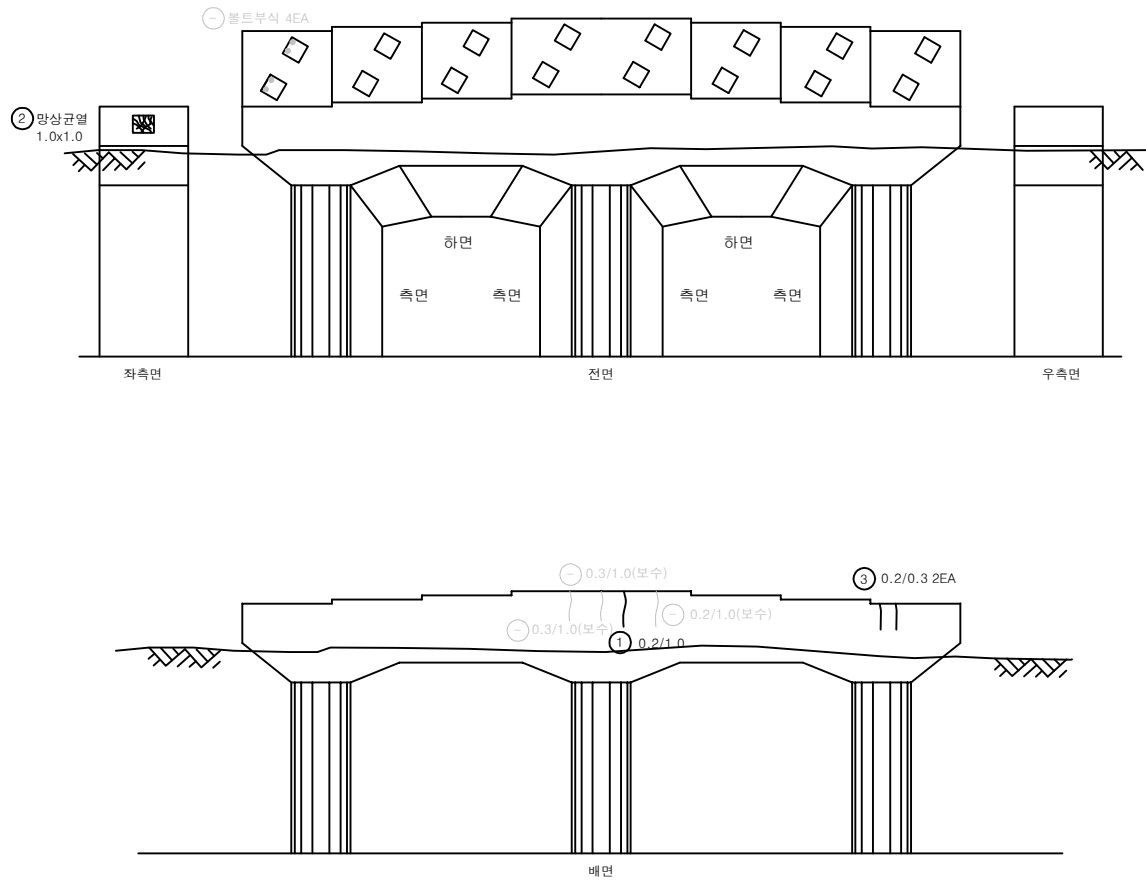


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	교각	균열(0.3mm이상)	0.2	1.0		1	1.00	m	
2	기존	교각	망상균열		1.0	1.0	1	1.00	m ²	
3	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		2	0.60	m	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

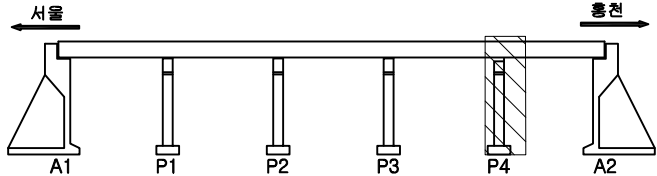

SECTION

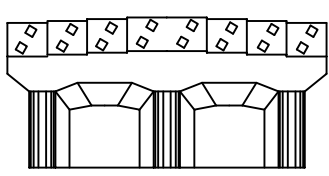


면
레

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	부안교 교각 P4
도면번호	25

손상물량표

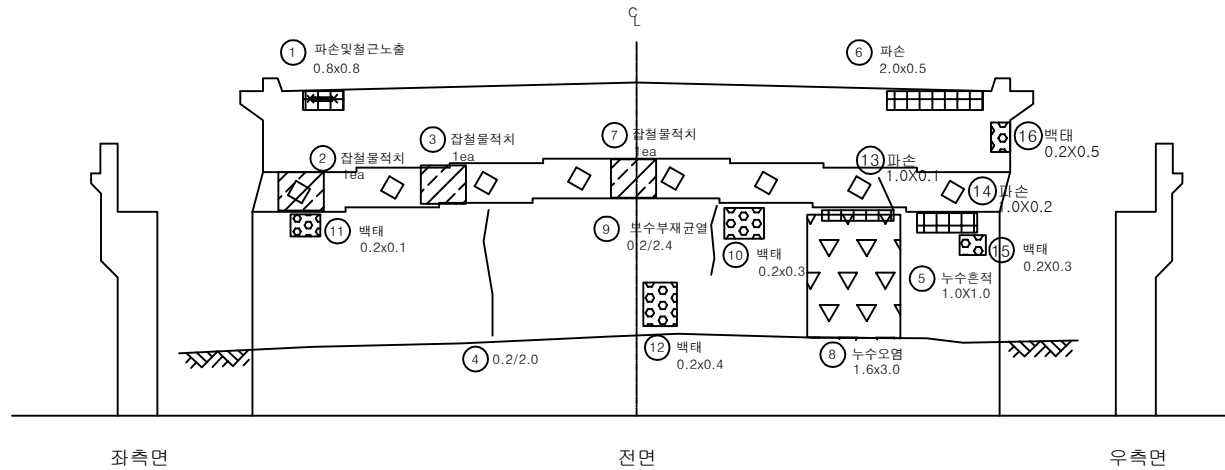


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교대	파손및철근노출		0.8	0.8	1	0.64	m ²	
2	기존	교대	잡철물적치				1	1.00	ea	
3	기존	교대	잡철물적치				1	1.00	ea	
4	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m	
5	기존	교대	누수흔적		1.0	1.0	1	1.00	m ²	
6	기존	교대	파손		2.0	0.5	1	1.00	m ²	
7	기존	교대	잡철물적치				1	1.00	ea	
8	기존	교대	누수오염		1.6	3.0	1	4.80	m ²	
9	기존	교대	보수부재균열(0.3mm미만)	0.2	2.4		1	2.40	m	
10	기존	교대	백태		0.2	0.3	1	0.06	m ²	
11	기존	교대	백태		0.2	0.1	1	0.02	m ²	
12	기존	교대	백태		0.2	0.4	1	0.08	m ²	
13	23상	교대	파손		1.0	0.1	1	0.10	m ²	
14	23상	교대	파손		1.0	0.2	1	0.20	m ²	
15	23상	교대	백태		0.2	0.3	1	0.06	m ²	
16	23상	교대	백태		0.2	0.5	1	0.10	m ²	
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

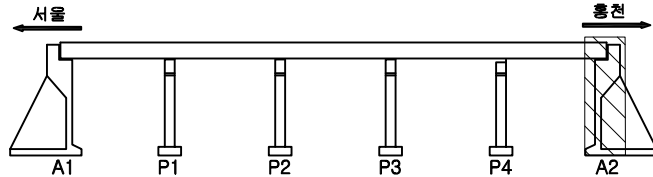

SECTION

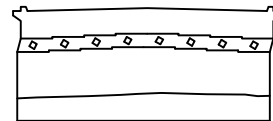

면 레

균열	양상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	채수	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도6호선 봉상2교 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			부안교 교대 A2
			도면번호
			26