

1. 내곡터널(상)

전경



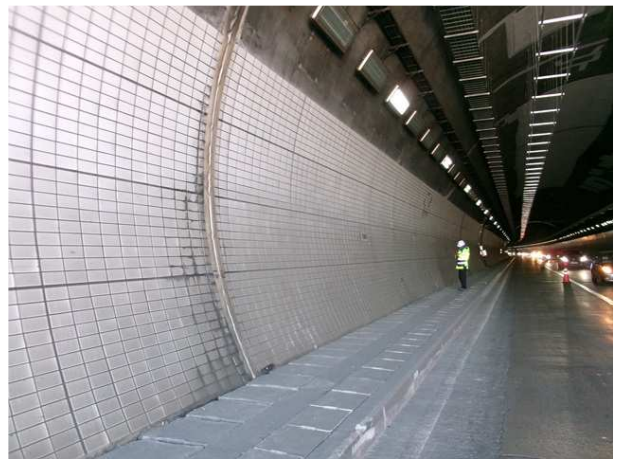
시점부 전경



중점부 전경



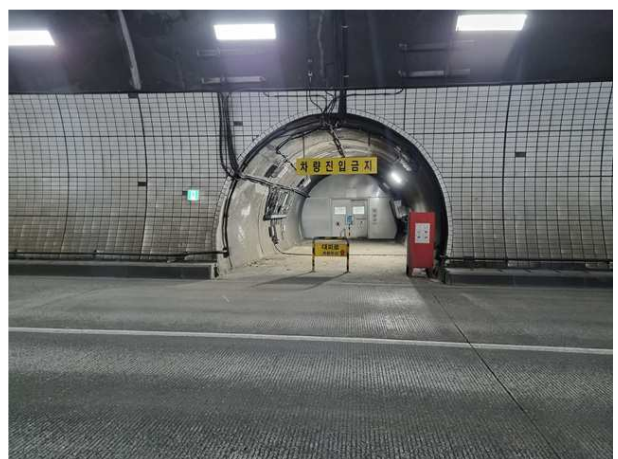
천장부 전경



측벽부 전경



포장부 전경



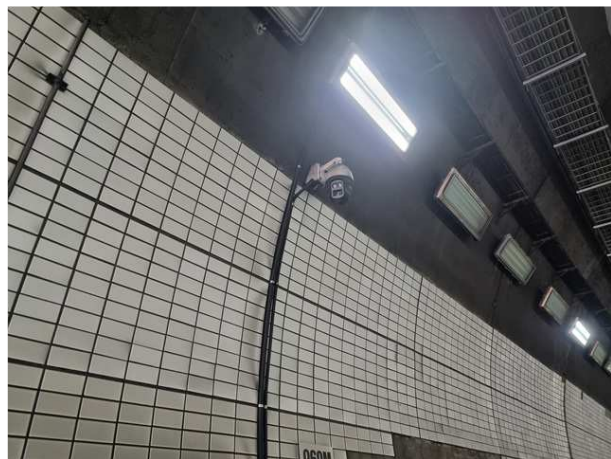
피난연결통로 전경



조명시설 전경



공동구 및 배수로 전경



CCTV카메라 전경



소화기함 전경



점검시설 전경

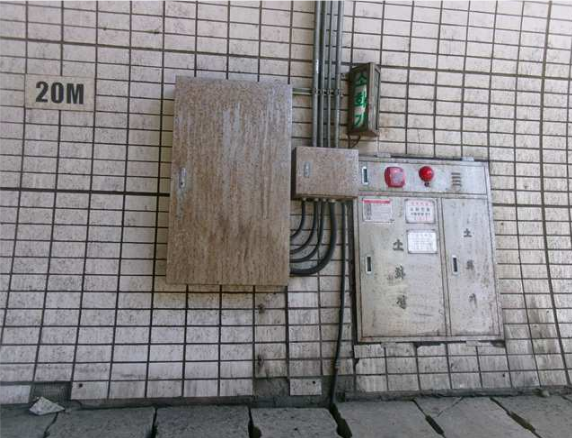
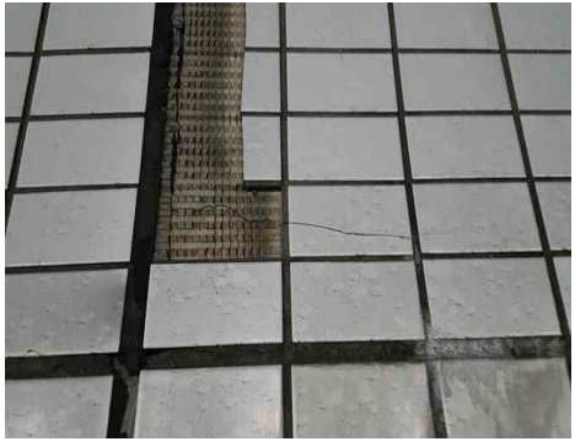


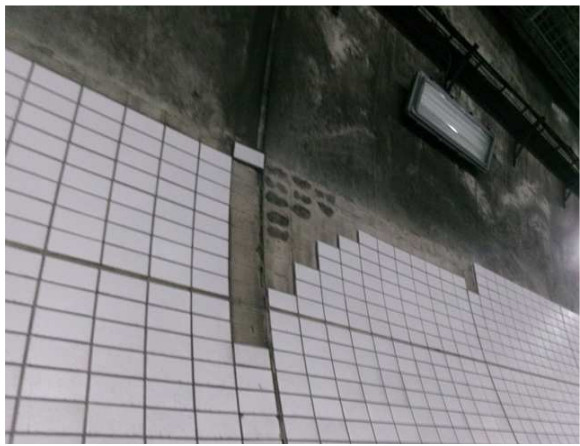
사면 전경

손상현황

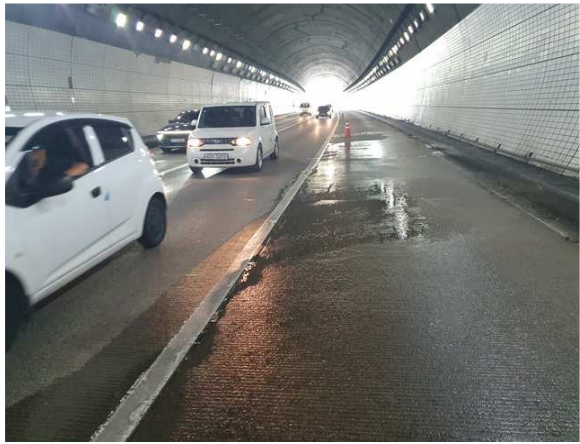
			
위 치	시점부 갭문 (2025년 정밀안전점검)	위 치	시점부 갭문
현 황	균열 및 망상균열 보수부 전경	현 황	균열 및 망상균열 보수부 전경
			
위 치	시점부 갭문	위 치	시점부 갭문
현 황	균열(L= 1.0m)	현 황	균열 및 망상균열 보수부 전경
			
위 치	종점부 갭문	위 치	종점부 갭문
현 황	균열 및 망상균열 보수부 전경	현 황	균열 및 망상균열 보수부 전경

			
위 치	천장부 S3	위 치	천장부 S16
현 황	망상균열 (3.0m × 11.0m)	현 황	보수부 채균열 (cw=0.2mm L=9.0m)
			
위 치	천장부 S68 (2025년 정밀안전점검)	위 치	천장부 S68
현 황	박락(0.5m × 0.2m)	현 황	박락(0.5m × 0.2m)
			
위 치	천장부 S79	위 치	천장부 S111
현 황	철근노출, 백태 보수부 전경	현 황	균열부 백태 (cw=0.1mm L=0.3m)

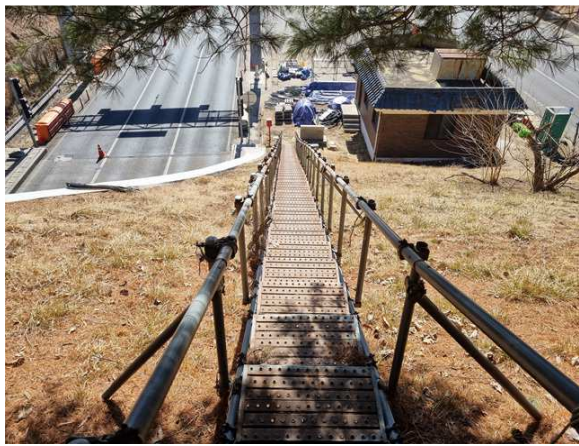
			
위 치	천장부 S119 (2025년 정밀안전점검)	위 치	천장부 S119
현 황	망상균열 (8.5m × 10.0m)	현 황	망상균열 (8.5m × 10.0m)
			
위 치	측벽부 S2	위 치	측벽부 S7
현 황	누수흔적 (0.1m × 1.6m)	현 황	타일균열 (L=0.3m)
			
위 치	측벽부 S86 (2025년 정밀안전점검)	위 치	측벽부 S86
현 황	타일균열 (L=0.6m)	현 황	타일균열 (L=0.6m)

			
위 치	측벽부 S47	위 치	측벽부 S98
현 황	타일탈락 (35EA)	현 황	타일탈락 (22EA)
			
위 치	포장부 S1 (2025년 정밀안전점검)	위 치	포장부 S1
현 황	보수부 포장파손 (0.5m × 0.5m × 2EA)	현 황	보수부 포장파손 (0.5m × 0.5m × 2EA)
			
위 치	포장부 S1	위 치	포장부 S1
현 황	포장파손 (0.7m × 0.7m)	현 황	포장균열 (L=10.5m)

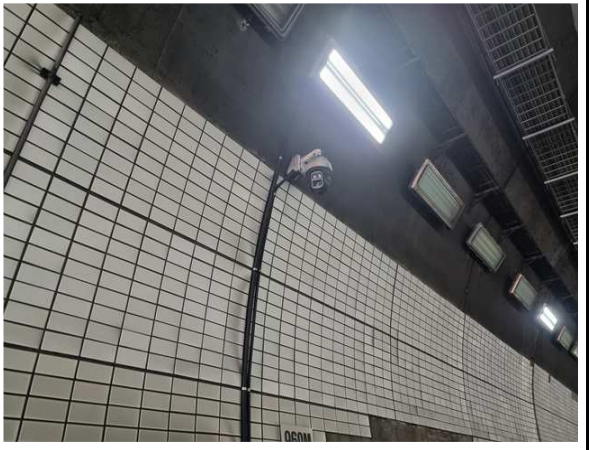
			
위 치	포장부 S3	위 치	포장부 S18
현 황	포장마모(1.0m × 3.0m)	현 황	보수부 포장균열(L=0.5m × 2EA)
			
위 치	포장부 S35 (2025년 정밀안전점검)	위 치	포장부 S35
현 황	포장파손(0.7m × 5.5m)	현 황	포장파손(0.7m × 5.5m)
			
위 치	포장부 S78 (2025년 정밀안전점검)	위 치	포장부 S78
현 황	포장파손(0.5m × 0.5m)	현 황	포장파손(0.5m × 0.5m)

			
위 치	포장부 S53	위 치	포장부 S120
현 황	보수불량(0.3m × 0.5m)	현 황	접속부 아스콘 파손(0.1m × 2.0m)
			
위치	포장부 160m~200m	위치	포장부 160m~200m
내용	누수 및 채수 (여름철 집중강우 시)	내용	누수 및 채수 (여름철 집중강우 시)
			
위치	포장부 160m~200m	위치	포장부 160m~200m
내용	현재 상태양호	내용	현재 상태양호

			
위 치	공동구 S31	위 치	공동구 S83
현 황	공동구 덮개 설치불량 (1EA)	현 황	공동구 파손 (0.2m × 1.0m, T=30mm)
			
위 치	공동구 S88 (2025년 정밀안전점검)	위 치	공동구 S88
현 황	덮개 파손 및 철근노출 (1EA)	현 황	덮개 파손 및 철근노출 (1EA)
			
위 치	피난연결통로 (S40)	위 치	피난연결통로 (S79)
현 황	균열 (cw=0.1mm L=0.4m)	현 황	균열 (cw=0.3mm L=0.5m)

			
위 치	시점부 사면(점검계단)	위 치	시점부 사면 (점검계단)
현 황	점검로 전경	현 황	계단부식 (0.9m × 15.0m)
			
위 치	시점부 사면	위 치	시점부 사면
현 황	측구 배수로 미설치(L=20.0m)	현 황	뜯돌 (0.5m × 0.5m)
			
위 치	시점부 사면 (점검계단) (2025년 정밀안전점검)	위 치	시점부 사면 (점검계단)
현 황	계단부식 (0.9m × 15.0m)	현 황	계단부식 (0.9m × 15.0m)

			
위 치	시점부 사면 (2025년 상반기 정기안전점검)	위 치	시점부 사면
현 황	능형망 파손 (1.0m × 1.0m)	현 황	능형망 파손 (1.0m × 1.0m) (현재 식생으로 관찰불가)
			
위 치	시점부 사면	위 치	종점부 사면
현 황	국부침하 (0.4m × 1.0m)	현 황	배수로 이물질퇴적 (L=20.0m)
			
위 치	종점부 사면	위 치	종점부 사면
현 황	배수로 토사퇴적 (0.4m × 70.0m)	현 황	배수로 파손 (0.3m × 20.0m)

			
위 치	부속시설	위 치	부속시설
현 황	비상전화 및 소화전 전경	현 황	제트팬 전경
			
위 치	부속시설	위 치	부속시설
현 황	조명등 소등 (1EA)	현 황	CCTV 전경

2. 내곡터널(하)

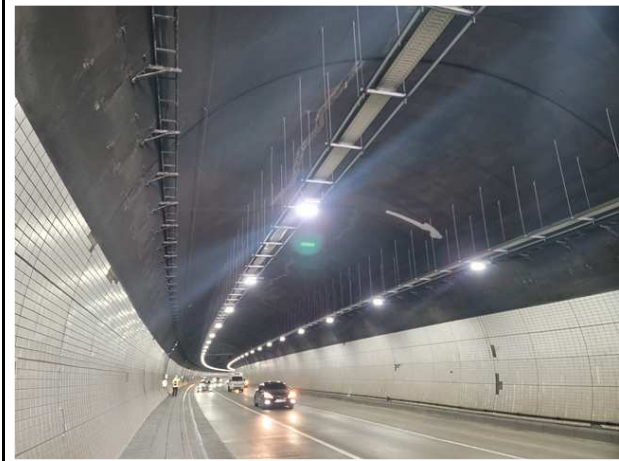
전경



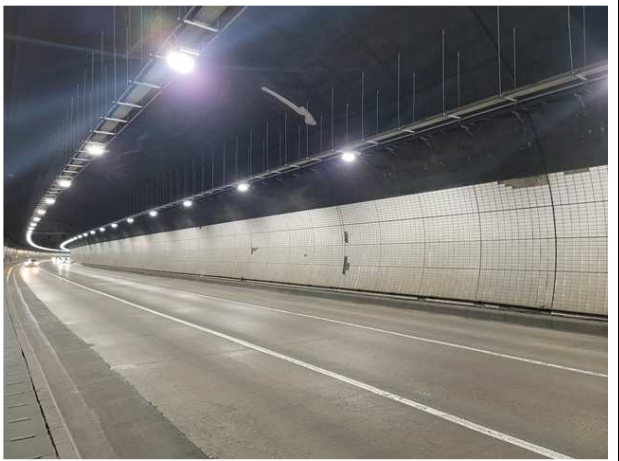
시점부 전경



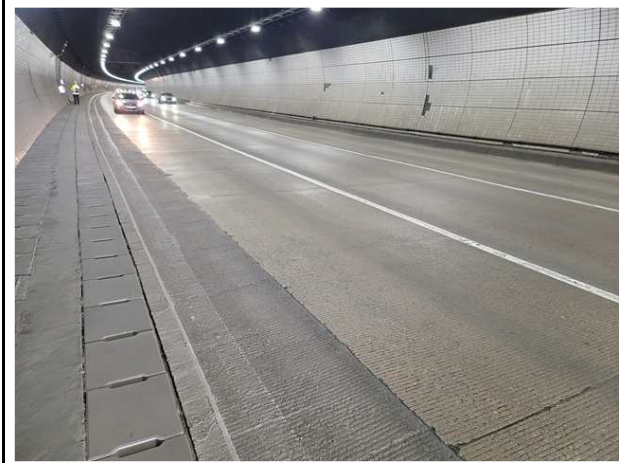
중점부 전경



천장부 전경



측벽부 전경



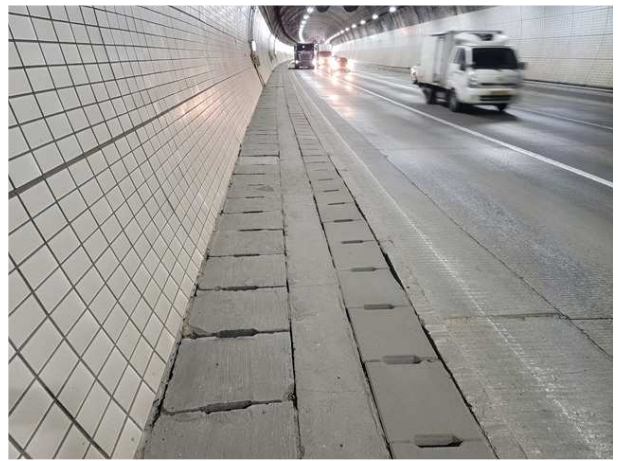
포장부 전경



피난연결통로 전경



조명시설 전경



공동구 및 배수로 전경



신호기 전경



소화기함 전경



점검시설 전경

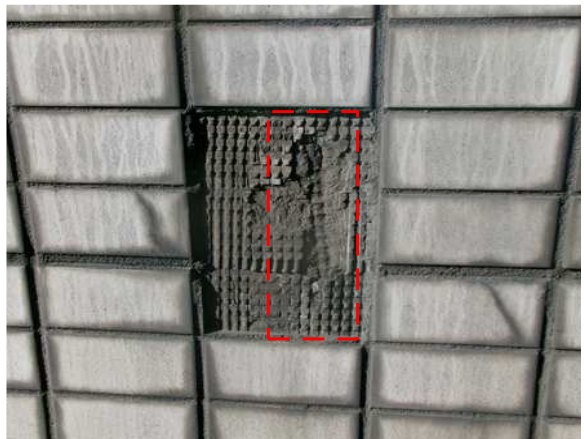


사면 전경

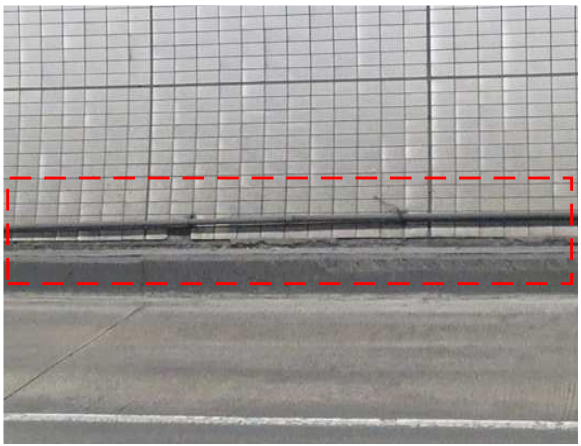
손상현황

			
위 치	시점부 갭문	위 치	시점부 갭문
현 황	망상균열 (0.9m × 10.0m)	현 황	상부 토사퇴적
			
위 치	중점부 갭문	위 치	중점부 갭문
현 황	망상균열 (1.5m × 30.0m)	현 황	박락 (0.2m × 0.2m)
			
위 치	중점부 갭문	위 치	중점부 갭문
현 황	균열(L= 0.8m)	현 황	박락 (0.2m × 0.2m)

			
위 치	천장부 S28	위 치	천장부 S38
현 황	균열부 백태 보수부 전경	현 황	보수부 박리 (0.2m × 0.4m)
			
위 치	천장부 S115	위 치	천장부 S120
현 황	단차 (1.5cm)	현 황	박리 보수부 전경
			
위 치	측벽부 S8	위 치	측벽부 S29
현 황	타일들뜸 (1.0m × 4.5m)	현 황	누수흔적 (1.0m × 1.0m)

			
위 치	측벽부 S26 (2025년 정밀안전점검)	위 치	측벽부 S26
현 황	누수 흔적 (0.1m × 1.0m) 및 백태 (0.5m × 2.0m)	현 황	누수 흔적 (0.1m × 1.0m) 및 백태 (0.5m × 2.0m)
			
위 치	측벽부 S39	위 치	측벽부 S39
현 황	타일탈락 (12EA)	현 황	긁힘 (0.2m × 0.6m)
			
위 치	측벽부 S118	위 치	측벽부 S120
현 황	타일탈락 (22EA)	현 황	철근노출 (0.1m × 0.3m)

			
위 치	포장부 S1 (2025년 정밀안전점검)	위 치	포장부 S1
현 황	보수부 포장파손 (0.5m × 0.5m × 2EA)	현 황	보수부 포장파손 (0.5m × 0.5m × 2EA)
			
위 치	포장부 S1	위 치	포장부 S1
현 황	포장 균열(L=10.5m)	현 황	보수부 포장파손 (0.4m × 0.4m, 0.3m × 0.3m, 0.1m × 0.7m)
			
위 치	포장부 S30	위 치	포장부 S35
현 황	포장마모 (6.0m × 7.0m)	현 황	포장 단차(L=5.0m)

			
위 치	공동구 S26	위 치	공동구 S43
현 황	공동구 덮개파손 (1EA)	현 황	박리 및 들뜸 (2.0m × 0.3m)
			
위 치	공동구 S45	위 치	공동구 S79
현 황	공동구 덮개이탈 (1EA)	현 황	콘크리트 들뜸, 박리, 박락, 파손 (0.4m × 8.7m)
			
위 치	공동구 S85 (2025년 정밀안전점검)	위 치	공동구 S85
현 황	공동구 파손 (2.0m × 0.5m)	현 황	공동구 파손 (2.0m × 0.5m)

			
위 치	시점부 사면	위 치	시점부 사면
현 황	능형망 파손 (5.0m × 5.0m) (2025년 상반기 정기안전점검)	현 황	능형망 파손 (5.0m × 5.0m) (현재 식생으로 관찰불가)
			
위 치	시점부 사면	위 치	시점부 사면
현 황	배수로 이물질 퇴적(L=50.0m)	현 황	토사퇴적 (3.0m × 5.0m)
			
위 치	종점부 사면	위 치	종점부 사면
현 황	배수로 토사퇴적 (0.4m × 7.0m)	현 황	사면 전경

			
위 치	중점부 사면(점검계단)	위 치	중점부 사면 (점검계단)
현 황	점검로 전경	현 황	계단부식 (0.9m × 15.0m)
			
위 치	부속시설	위 치	부속시설
현 황	제트팬 부식 (2EA)	현 황	조명등 소등(현재상태 양호)
			
위 치	부속시설	위 치	부속시설
현 황	소화기함 내부 전경	현 황	신호기 전경

