
23. 영천절토23

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단
현 황	전경



위 치	낙석방지울타리
현 황	전경



위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경



위 치	소단배수로
현 황	전경



위 치	격자블럭
현 황	전경



위 치	쫓크리트
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	STA 27.77k 1소단배수로	위 치	STA 27.79k 1소단배수로
현 황	균열 (L=2.0m)	현 황	균열 (L=2.0m)
			
위 치	STA 27.88k 1단	위 치	STA 27.96k 1소단배수로
현 황	이완암	현 황	균열 (L=2.0m)
			
위 치	STA 27.94k 4단	위 치	STA 28.10k 산마루측구
현 황	쑥크리트 백태	현 황	균열 (L=1.0m)

전경 및 손상현황 사진


전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 27.77k 1소단배수로	위 치	STA 27.77k 1소단배수로
현 황	균열 (L=2.0m)	현 황	균열 (L=2.0m)
			
위 치	STA 27.51k 1소단배수로	위 치	STA 27.79k 1소단배수로
현 황	균열 (L=2.0m)	현 황	균열 보수 실시
			
위 치	STA 27.91k 1소단배수로	위 치	STA 27.91k 1소단배수로
현 황	균열 (L=2.0m)	현 황	균열 보수 실시

24. 상주절토24

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	하단	위 치	소단배수로 낙석방지울타리
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	산마루측구, 점검계단	위 치	소단배수로
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	1단 사면	위 치	상부자연사면
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

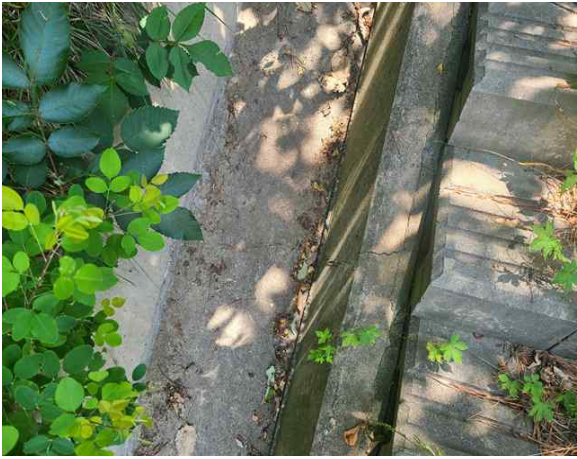			
위 치	STA 30.43k 산마루측구	위 치	STA 30.45k 산마루측구
현 황	균열 (L=1.0m)	현 황	균열 (L=1.0m)
			
위 치	STA 30.46k 산마루측구	위 치	STA 30.47k 1소단배수로
현 황	재료분리 (A=0.3m×0.3m)	현 황	균열 (L=2.0m)
			
위 치	STA 30.53k 1소단배수로	위 치	STA 30.55k 1소단배수로
현 황	망상균열 (A=2.0m×2.0m)	현 황	균열 (L=2.0m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 30.43k 산마루측구	위 치	STA 30.43k 산마루측구
현 황	균열(L=1.0m)	현 황	균열(L=1.0m)
			
위 치	STA 30.46k 산마루측구	위 치	STA 30.46k 산마루측구
현 황	재료분리(A=0.3m×0.3m)	현 황	재료분리(A=0.3m×0.3m)
			
위 치	STA 30.55k 1소단배수로	위 치	STA 30.55k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)

25. 영천절토25

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	하단 및 낙석방지울타리	위 치	1소단배수로
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	산마루측구	위 치	점검계단
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	숯크리트, 수직도수로	위 치	3단 숯크리트, 앵커공
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	STA 31.39k 2소단배수로	위 치	STA 31.42k 3단
현 황	낙석방지울타리 설치미흡	현 황	숏크리트 이격(L=12.0m)
			
위 치	STA 31.43k 1소단배수로	위 치	STA 31.48k 1소단배수로
현 황	토사퇴적(V=10.0m×0.5m×0.1m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 31.49k 1소단배수로	위 치	STA 31.49k 2단 숏크리트
현 황	균열(L=3.0m)	현 황	재들뜸(A=1.5m×1.0m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 31.43k 1소단배수로	위 치	STA 31.43k 1소단배수로
현 황	토사퇴적 (V=10.0m×0.5m×0.1m)	현 황	토사퇴적 (V=10.0m×0.5m×0.1m)
			
위 치	STA 31.49k 숏크리트	위 치	STA 31.49k 숏크리트
현 황	파손 (A=0.6m×0.6m)	현 황	파손 (A=0.6m×0.6m)
-			
위 치	-	위 치	STA 31.49k 숏크리트
현 황	-	현 황	재들뜸 (A=1.5m×1.0m)

26. 영천절토26

전경 및 손상현황 사진




위 치	하단
현 황	전경



위 치	낙석방지울타리
현 황	전경



위 치	8단 사면
현 황	전경

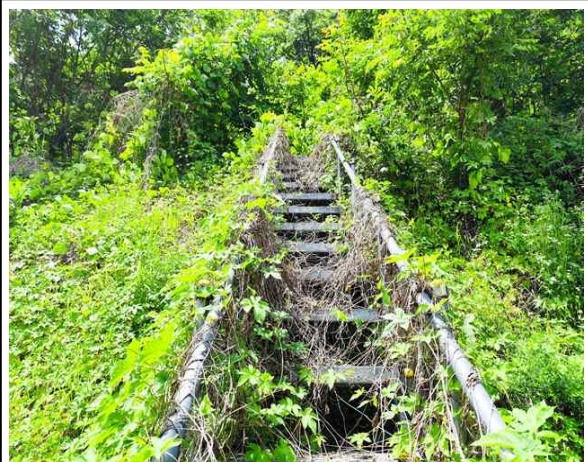

위 치	점검사다리
현 황	전경



위 치	1소단배수로
현 황	전경



위 치	숯크리트
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	STA 33.71k 1소단배수로	위 치	STA 33.73k 7단
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	쏟크리트 파손(A=0.5m×30.0m)
			
위 치	STA 33.76k 7단	위 치	STA 33.77k 4단
현 황	쏟크리트 파손(A=0.5m×10.0m)	현 황	쏟크리트 백태(A=0.3m×1.0m)
			
위 치	STA 33.79k 1소단배수로	위 치	STA 33.82k 2단
현 황	균열(L=3.0m)	현 황	표층유실 임시보수부 상태양호

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 33.77k 4단	위 치	STA 33.77k 4단
현 황	쫓크리트 백태(A=0.3m×1.0m)	현 황	쫓크리트 백태(A=0.3m×1.0m)
			
위 치	STA 33.79k 1소단배수로	위 치	STA 33.79k 1소단배수로
현 황	균열(L=10.0m)	현 황	균열 보수설시
			
위 치	STA 33.82k 자연사면	위 치	STA 33.82k 자연사면
현 황	표층유실 임시보수부 전경	현 황	표층유실 임시보수부 전경

27. 상주절토27

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단, 낙석방지울타리
현 황	전경



위 치	수직도수로
현 황	전경



위 치	점검계단
현 황	전경(식생)



위 치	STA 36.34K 1단
현 황	표층유실 우려



위 치	STA 36.34K 1단
현 황	표층유실 우려



위 치	STA 36.36K 1단 사면
현 황	표층유실 임시보수부 전경

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 36.34K 1단	위 치	STA 36.34K 1단
현 황	표층유실 우려	현 황	표층유실 우려
			
위 치	STA 36.36K 1단 사면	위 치	STA 36.36K 1단 사면
현 황	표층유실 임시보수부 전경	현 황	표층유실 임시보수부 전경
			
위 치	수직도수로	위 치	수직도수로
현 황	전경	현 황	전경-상태양호

28. 영천절토28

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단 및 낙석방지울타리
현 황	전경



위 치	소단배수로, 낙석방지울타리
현 황	전경



위 치	산마루측구
현 황	전경



위 치	수직도수로, 점검계단
현 황	전경



위 치	야생동물유도울타리
현 황	전경



위 치	STA 37.21k 1단 사면
현 황	표층유실부 임시보수

전경 및 손상현황 사진



위 치	STA 37.21k 1단
현 황	표층유실부 임시보수



위 치	STA 37.23k 1소단배수로
현 황	낙석퇴적 (V=2.0m×5.0m×0.2m)



위 치	STA 37.25k 1소단배수로
현 황	토사퇴적 (V=80.0m×1.0m×0.1m)



위 치	STA 37.23k 2단
현 황	췌기파괴 (V=2.0m×10.0m×0.5m)



위 치	STA 37.31k 산마루측구
현 황	파손 (A=0.1m×0.5m)



위 치	STA 37.31k 수직도수로
현 황	재료분리 (A=0.2m×2.0m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 37.23k 1소단배수로	위 치	STA 37.23k 1소단배수로
현 황	낙석퇴적 (V=2.0m×5.0m×0.2m)	현 황	낙석퇴적 (V=2.0m×5.0m×0.2m)
			
위 치	STA 37.25k 1소단배수로	위 치	STA 37.25k 1소단배수로
현 황	토사퇴적 (V=80.0m×1.0m×0.1m)	현 황	토사퇴적 (V=80.0m×1.0m×0.1m)
			
위 치	STA 37.23k 2단	위 치	STA 37.23k 2단
현 황	췌기파괴 (V=2.0m×10.0m×0.5m)	현 황	췌기파괴 (V=2.0m×10.0m×0.5m)

29. 상주절토29

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단 및 낙석방지울타리
현 황	전경



위 치	수직도수로
현 황	전경



위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경



위 치	1단
현 황	보통~심한풍화 구간



위 치	야생동물유도울타리
현 황	전경



위 치	1단
현 황	보통~심한풍화 구간

전경 및 손상현황 사진



위 치	STA 38.20k 1소단배수로
현 황	재료분리(A=0.3m×1.0m)



위 치	STA 38.28k 1소단배수로
현 황	토사퇴적(V=20.0m×1.0m×0.1m)



위 치	STA 38.33k 1소단배수로
현 황	파손 및 철근노출(A=0.5m×0.4m)



위 치	STA 38.35k 1소단배수로
현 황	토사퇴적(V=100.0m×0.5m×0.1m)



위 치	STA 38.36k 1단 숯크리트
현 황	망상균열(A=5.0m×3.0m)



위 치	STA 38.36k 1단 숯크리트
현 황	백태(A=0.1m×0.1m, 5EA)

전경 및 손상현황 사진


전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 38.28k 1소단배수로	위 치	STA 38.28k 1소단배수로
현 황	토사퇴적 (V=20.0m×1.0m×0.1m)	현 황	토사퇴적 (V=20.0m×1.0m×0.1m)
			
위 치	STA 38.36k 1단 숏크리트	위 치	STA 38.36k 1단 숏크리트
현 황	백태 (A=0.1m×0.1m, 5EA)	현 황	백태 (A=0.1m×0.1m, 5EA)
			
위 치	STA 38.33k 산마루측구	위 치	STA 38.33k 산마루측구
현 황	균열 (L=0.5m)	현 황	균열 (L=0.5m) 보수실시

30. 상주절토30

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단
현 황	전경

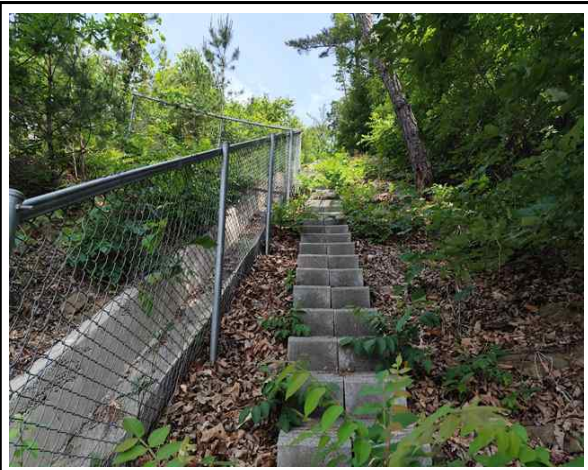

위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경



위 치	소단배수로, 낙석방지울타리
현 황	전경



위 치	STA 38.56k 산마루측구
현 황	균열(L=0.5m)



위 치	STA 38.65k 1소단배수로
현 황	토사 및 낙석적치(V=0.5m³)



위 치	STA 38.67k 산마루측구
현 황	재료분리(A=0.2m×1.0m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 38.56k 산마루측구	위 치	STA 38.56k 산마루측구
현 황	균열(L=0.5m)	현 황	균열(L=0.5m)
			
위 치	STA 38.65k 1소단배수로	위 치	STA 38.65k 1소단배수로
현 황	토사 및 낙석적치(V=0.5m³)	현 황	토사 및 낙석적치(V=0.5m³)
			
위 치	STA 38.67k 산마루측구	위 치	STA 38.67k 산마루측구
현 황	재료분리(A=0.2m×1.0m)	현 황	재료분리(A=0.2m×1.0m)

31. 영천절토31

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	시점부	위 치	종점부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	계단식옹벽	위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	1소단배수로, 낙석방지울타리	위 치	STA 40.08k 2단
현 황	전경	현 황	유실 예방 임시보수부 노후화

전경 및 손상현황 사진



위 치	STA 40.06k 계단식옹벽
현 황	재료분리(A=1.0m×1.0m)



위 치	STA 40.08k 계단식옹벽
현 황	균열(L=2.5m)



위 치	STA 40.09k 계단식옹벽
현 황	파손(A=0.3m×0.2m)



위 치	STA 40.09k 1소단배수로
현 황	토사퇴적(V=90.0m×0.5m×0.1m)



위 치	STA 40.13k 1소단배수로
현 황	낙석(V=0.1m³)



위 치	STA 40.15k 1소단배수로
현 황	횡,중 재균열(L=20.0m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 40.08k 2단	위 치	STA 40.08k 2단
현 황	유실 예방 임시보수부 노후화	현 황	유실 예방 임시보수부 노후화
			
위 치	STA 40.08k 계단식옹벽	위 치	STA 40.08k 계단식옹벽
현 황	균열(L=2.5m)	현 황	균열(L=2.5m)
			
위 치	STA 40.14k 1소단배수로	위 치	STA 40.14k 1소단배수로
현 황	균열(L=10.0m)	현 황	균열(L=10.0m) 보수 실시

32. 영천절토32

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	하단	위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	수직도수로, 점검계단	위 치	1소단배수로
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	낙석방지울타리	위 치	3단 사면
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	STA 40.58k 1소단배수로	위 치	STA 40.70k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	토사 및 식생퇴적(L=150.0m)
			
위 치	STA 40.69k 3단	위 치	STA 40.70k 3단
현 황	표층유실	현 황	뜯돌 및 이완암 임시보수 양호
			
위 치	STA 40.70k 3단(1소배)	위 치	STA 40.74k 산마루측구
현 황	낙석(V=0.2m³)	현 황	파손(A=0.09m²)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 40.58k 1소단배수로	위 치	STA 40.58k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 40.70k 3단	위 치	STA 40.70k 3단
현 황	뜯돌 및 이완암 임시보수	현 황	뜯돌 및 이완암 임시보수 양호
			
위 치	STA 40.74k 산마루측구	위 치	STA 40.74k 산마루측구
현 황	파손(A=0.09m²)	현 황	파손(A=0.09m²)

33. 영천절토33

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단 및 낙석방지울타리
현 황	전경



위 치	산마루측구
현 황	전경



위 치	소단배수로
현 황	전경



위 치	숯크리트
현 황	전경



위 치	STA 0+380 1단 사면
현 황	임시보수부



위 치	STA 0+390 1단 사면
현 황	충전물유실 및 하부퇴적

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	STA 0+510 1단 사면	위 치	STA 0+515 2단
현 황	충전물유실 및 하부퇴적	현 황	쑥크리트 백태
			
위 치	STA 0+540 1단 사면	위 치	STA 0+580 1소단배수로
현 황	충전물유실	현 황	층분리 (A=0.5m×0.8m)
			
위 치	STA 0+590 1소단배수로	위 치	STA 0+610 2단 상부
현 황	균열 (L=2.5m)	현 황	쑥크리트 재들뜸 (A=2.0m²)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 0+515 2단	위 치	STA 0+515 2단
현 황	쏘크리트 백태	현 황	쏘크리트 백태
			
위 치	STA 0+540 1단 사면	위 치	STA 0+540 1단 사면
현 황	충전물유실	현 황	충전물유실
			
위 치	STA 0+580 1소단배수로	위 치	STA 0+580 1소단배수로
현 황	충분리(A=0.5m×0.8m)	현 황	충분리(A=0.5m×0.8m)

34. 영천절토34

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	하단, 낙석방지울타리	위 치	점검계단
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	산마루측구	위 치	2단 사면
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	STA 2.03k 1소단배수로	위 치	STA 2.03k 1소단배수로
현 황	균열 (L=2.0m)	현 황	균열 (L=2.0m)

전경 및 손상현황 사진



위 치	STA 2.10k 1소단배수로
현 황	균열 (L=2.0m)



위 치	STA 2.10k 1소단배수로
현 황	균열 (L=2.0m)



위 치	STA 2.11k 1소단배수로
현 황	균열 (L=2.0m)



위 치	STA 2.15k 산마루측구
현 황	균열 (L=1.5m)



위 치	STA 2.15k 산마루측구
현 황	균열 (L=1.5m)




위 치	STA 2.15k 산마루측구
현 황	균열 (L=1.5m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 1.94k 1~2단	위 치	STA 1.94k 1~2단
현 황	충전물 유실우려	현 황	충전물 유실우려
			
위 치	STA 1.98k 1소단배수로	위 치	STA 1.98k 1소단배수로
현 황	중균열(L=2.0m)	현 황	중균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 2.14k 산마루측구	위 치	STA 2.14k 산마루측구
현 황	재료분리(A=0.3m×0.6m)	현 황	재료분리(A=0.3m×0.6m)

35. 상주절토35

전경 및 손상현황 사진

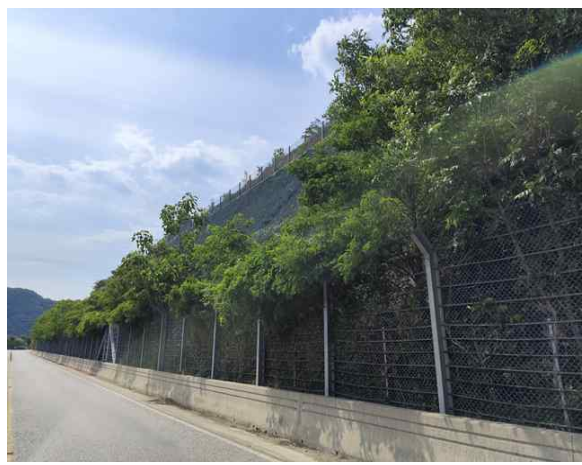			
위 치	시점부	위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	소단 배수로	위 치	2단
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	소단배수로 낙석방지울타리	위 치	낙석방지망
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	STA 0+265 1소단배수로	위 치	STA 0+265 1소단배수로
현 황	망상균열(A=5.0㎡)	현 황	망상균열(A=5.0㎡)
			
위 치	STA 0+300 1소단배수로	위 치	STA 0+320 1소단배수로
현 황	균열(L=2.5m)	현 황	균열(L=2.5m)
			
위 치	전구간	위 치	전구간
현 황	심한 풍화	현 황	심한 풍화

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 0.250k 1소단배수로	위 치	STA 27.51k 1소단배수로
현 황	토사퇴적	현 황	토사퇴적 정비실시
			
위 치	STA 27.86k 1소단배수로	위 치	STA 0+230 산마루측구
현 황	단차(L=2.0m)	현 황	균열(L=1.0m)
			
위 치	STA 27.86k 솟크리트	위 치	STA 0+370 1소단배수로
현 황	들뜸(A=2.0m×0.5m)	현 황	낙석방지울타리 지주부 파손(A=0.15m²)

36. 상주절토36

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단 및 낙석방지울타리
현 황	전경



위 치	수직도수로
현 황	전경



위 치	소단 배수로
현 황	전경



위 치	점검사다리
현 황	전경



위 치	야생동물유도 울타리
현 황	전경



위 치	자연사면
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진


전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 27.51k 1소단배수로	위 치	STA 53.37k 2단
현 황	토사퇴적	현 황	녹생토유실(A=10.0m×5.0m)
			
위 치	STA 53.38k 1소단배수로	위 치	STA 53.38k 1소단배수로
현 황	토사퇴적(A=50.0m×0.5m)	현 황	토사퇴적(A=50.0m×0.5m)

37. 상주절토37

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단 및 낙석방지울타리
현 황	전경

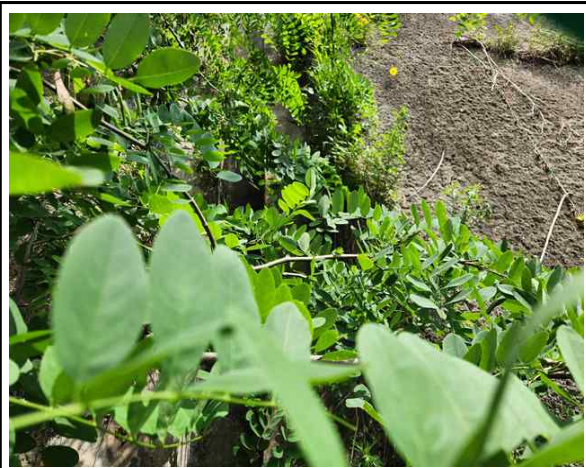

위 치	수직도수로
현 황	전경




위 치	점검계단
현 황	전경



위 치	소단 배수로
현 황	전경




위 치	야생동물유도 울타리
현 황	전경

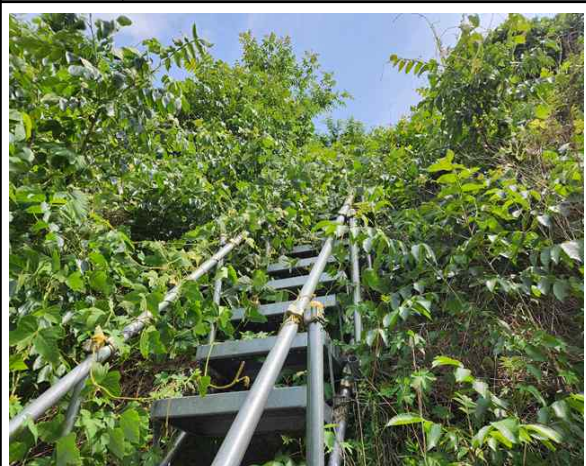

위 치	점검사다리
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

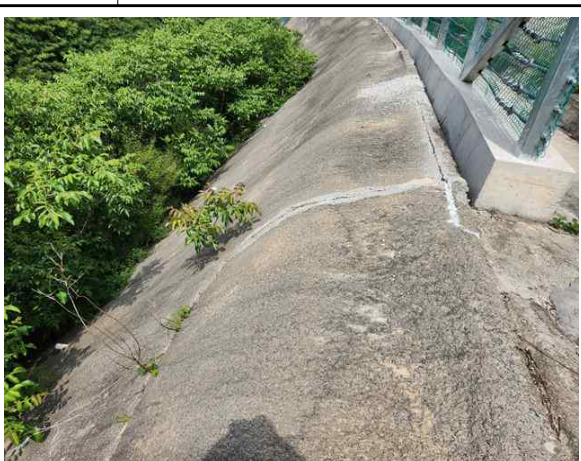
			
위 치	STA 54.38k 소단배수로	위 치	STA 54.46k 1단 숏크리트
현 황	균열 (L=2.0m)	현 황	들뜸 (A=5.0m×2.0m)
			
위 치	STA 54.58k 3단 숏크리트	위 치	STA 54.60k 소단배수로
현 황	들뜸 (A=20.0m×10.0m)	현 황	균열 (L=5.0m)
			
위 치	STA 54.61k 3단 숏크리트	위 치	STA 54.62k 소단배수로
현 황	들뜸 (A=1.0m×2.0m)	현 황	균열 (L=2.0m)

전경 및 손상현황 사진


전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 54.36k 소단배수로	위 치	STA 54.36k 소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 54.59k 3단 슛크리트	위 치	STA 54.59k 3단 슛크리트
현 황	들뜸(A=10.0m×1.0m)	현 황	들뜸(A=10.0m×1.0m)
			
위 치	STA 54.59k 3단 슛크리트	위 치	STA 54.59k 3단 슛크리트
현 황	들뜸(A=40.0m×1.0m)	현 황	들뜸(A=40.0m×1.0m)

38. 영천절토38


전경 및 손상현황 사진

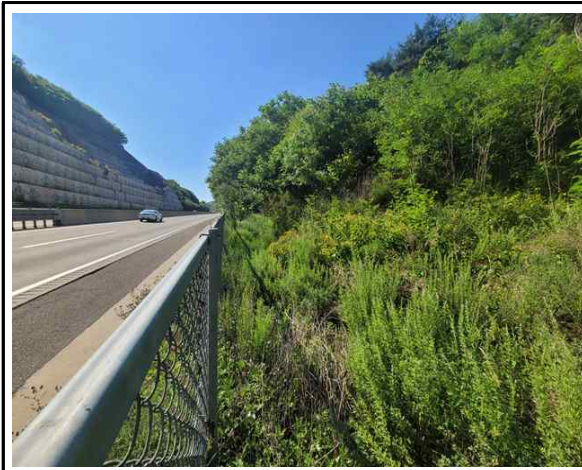


위 치	하단, 낙석방지울타리
현 황	전경

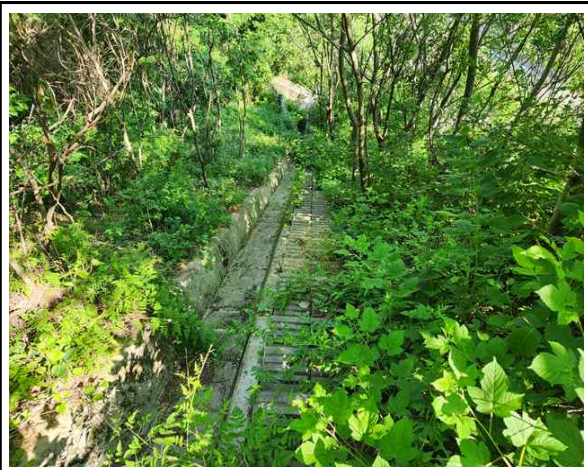


위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경

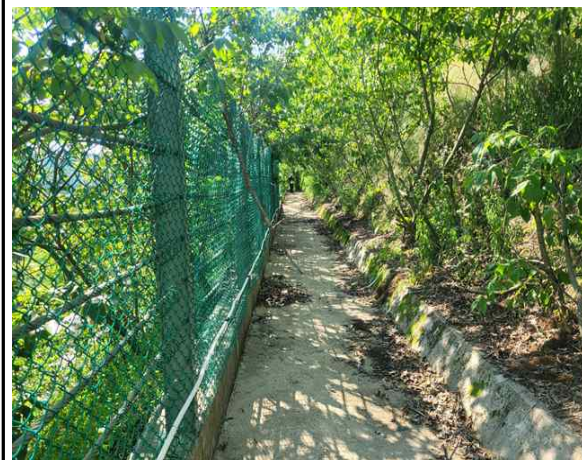

위 치	소단 배수로
현 황	전경

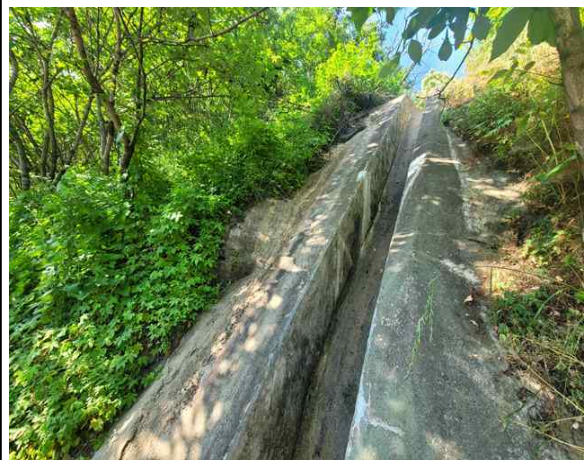

위 치	수직도수로
현 황	전경

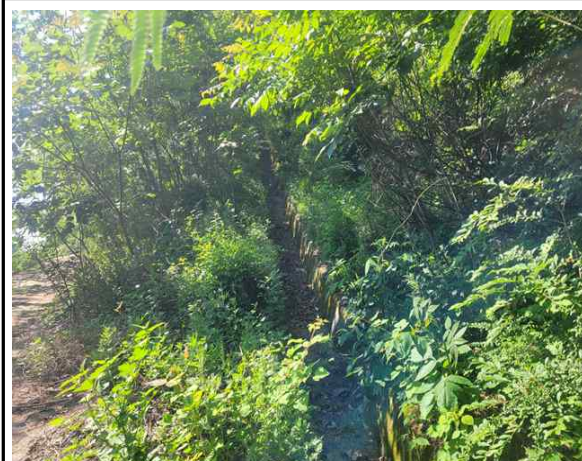

위 치	자연사면
현 황	전경



위 치	야생동물유도 울타리
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	STA 54.71k 1소단배수로	위 치	STA 54.85k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	토사퇴적(V=1.0m³)
			
위 치	STA 54.88k 3단	위 치	STA 54.88k 3단
현 황	표층유실(V=15.0m³)	현 황	표층유실(V=15.0m³)
			
위 치	STA 54.88k 3단	위 치	STA 54.88k 3단
현 황	표층유실(V=15.0m³)	현 황	표층유실(V=15.0m³)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 27.51k 1소단배수로	위 치	STA 54.85k 1소단배수로
현 황	토사퇴적	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 27.86k 1소단배수로	위 치	STA 54.90k 산마루측구
현 황	단차(L=2.0m)	현 황	균열(L=1.5m)

39. 영천절토39

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	하단 및 낙석방지울타리	위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	소단배수로	위 치	수직도수로
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	STA 55.39k 소단배수로	위 치	STA 55.40k 산마루측구
현 황	균열 (L=2.0m)	현 황	파손 (A=0.2m×0.2m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 55.33k 산마루측구	위 치	STA 55.33k 산마루측구
현 황	균열(L=0.5m)	현 황	균열(L=0.5m)
			
위 치	STA 55.33k 소단배수로	위 치	STA 27.86k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	단차 보수실시
			
위 치	STA 55.38k 소단배수로	위 치	STA 55.38k 소단배수로
현 황	토사퇴적(L=50.0m)	현 황	토사퇴적(L=50.0m)

40. 영천절토40

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	하단	위 치	산마루측구
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	소단 배수로	위 치	숯크리트
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	야생동물유도 울타리	위 치	낙석방지울타리
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	STA 56.29k 1소단배수로	위 치	STA 56.33k 1소단배수로
현 황	균열(L=9.0m)	현 황	균열(L=10.0m)
			
위 치	STA 56.33k 1소단배수로	위 치	STA 56.38k 1소단배수로
현 황	균열(L=10.0m)	현 황	균열(L=10.0m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 56.23k 1소단배수로	위 치	STA 56.23k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 27.86k 1소단배수로	위 치	STA 56.34k 1소단배수로
현 황	단차(L=2.0m)	현 황	토사퇴적(L=10.0m)
			
위 치	STA 27.86k 솟크리트	위 치	STA 56.38k 산마루측구
현 황	들뜸(A=2.0m×0.5m)	현 황	균열(L=1.0m)

41. 영천절토41

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단
현 황	전경



위 치	산마루측구
현 황	전경



위 치	1단
현 황	전경



위 치	개비온
현 황	전경



위 치	수직도수로
현 황	전경



위 치	점점사다리
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	STA 57.89k 1소단배수로	위 치	STA 57.93k 산마루측구
현 황	균열 (L=3.0m)	현 황	파손 (A=0.15m²)
			
위 치	STA 57.92k 산마루측구	위 치	STA 58.00k 하부배수로
현 황	파손 (A=0.15m²)	현 황	파손 (A=1.0m²)
			
위 치	STA 57.93k 2단	위 치	STA 57.93k 2단
현 황	식생공유실 (A=8.0m²)	현 황	식생공유실 (A=8.0m²)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 27.51k 1소단배수로	위 치	STA 57.97k 1소단배수로
현 황	토사퇴적	현 황	균열(L=3.0m)
			
위 치	STA 98.00k 산마루측구	위 치	STA 98.00k 산마루측구
현 황	재료분리(A=0.36㎡)	현 황	재료분리(A=0.36㎡)
			
위 치	STA 58.00k 산마루측구	위 치	STA 58.00k 산마루측구
현 황	파손(A=0.1㎡)	현 황	파손(A=0.1㎡)

42. 상주절토42

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	하단, 낙석방지울타리	위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	상부 자연사면	위 치	숯크리트, 격자앵커
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	STA 58.64k 산마루측구	위 치	STA 58.66k 산마루측구
현 황	균열 (L=1.0m)	현 황	균열 (L=1.0m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 58.69k 산마루측구	위 치	STA 58.69k 산마루측구
현 황	균열 (L=1.0m)	현 황	균열 (L=1.0m)
			
위 치	STA 58.67k 산마루측구	위 치	STA 58.67k 산마루측구
현 황	균열 (L=1.0m)	현 황	균열 (L=1.0m)

43. 상주절토43

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단 및 낙석방지울타리
현 황	전경



위 치	산마루측구
현 황	전경




위 치	소단배수로
현 황	전경



위 치	자연사면
현 황	전경



위 치	소단배수로 낙석방지울타리
현 황	전경

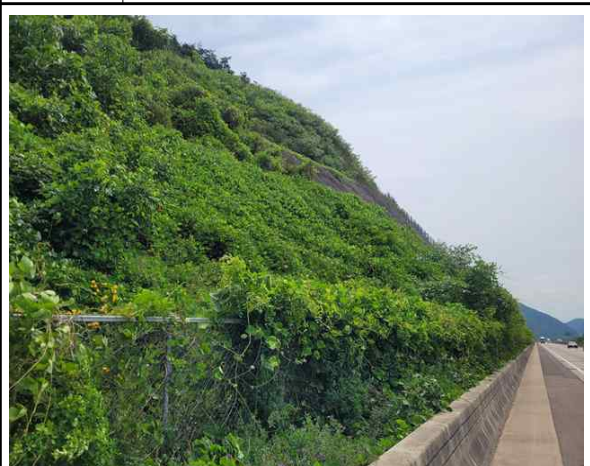

위 치	야생동물유도 울타리
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진


			
위 치	STA 58.94k 산마루측구	위 치	STA 58.94k 산마루측구
현 황	파손 (A=2.0m×0.1m)	현 황	파손 (A=2.0m×0.1m)
			
위 치	STA 59.01k 1소단배수로	위 치	STA 58.97k 산마루측구
현 황	균열 (L=2.0m)	현 황	균열 (L=0.5m)
			
위 치	STA 59.02k 1소단배수로	위 치	STA 59.04k 산마루측구
현 황	균열 (L=2.0m)	현 황	균열 (L=0.5m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 27.51k 1소단배수로	위 치	STA 58.89k 1소단배수로
현 황	토사퇴적	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 58.96k 1소단배수로	위 치	STA 58.96k 1소단배수로
현 황	망상균열(A=1.0m×40.0m)	현 황	망상균열(A=1.0m×40.0m)
			
위 치	2단 사면	위 치	2단 사면
현 황	이완암 우려구간	현 황	이완암 우려구간

44. 상주절토44

전경 및 손상현황 사진

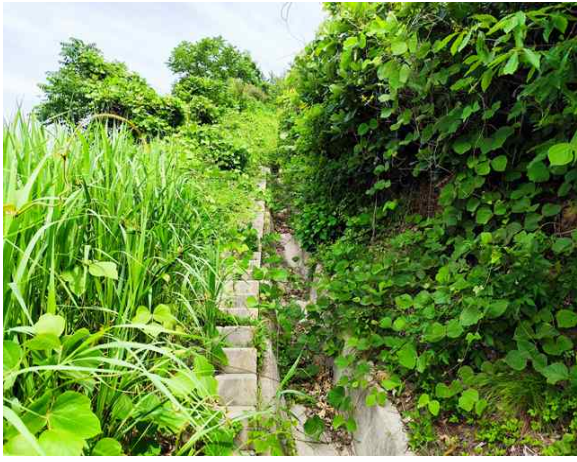			
위 치	하단 및 낙석방지울타리	위 치	점검계단, 산마루측구
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	소단배수로, 낙석방지울타리	위 치	수직도수로
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	소단배수로	위 치	3단 사면
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	STA 66.52k 1소단배수로	위 치	STA 66.53k 1소단배수로
현 황	균열 (L=2.0m)	현 황	토사퇴적 (L=10m)
			
위 치	1단 전구간	위 치	STA 66.58k 1소단배수로
현 황	M.W	현 황	균열 보수

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 66.52k 1소단배수로	위 치	STA 66.52k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 66.53k 1소단배수로	위 치	STA 66.53k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 66.55k 1소단배수로	위 치	STA 66.55k 1소단배수로
현 황	폐자재 적치	현 황	폐자재 적치