

13. 장곡IC육교

전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



방호벽 전경



바닥판하면 전경

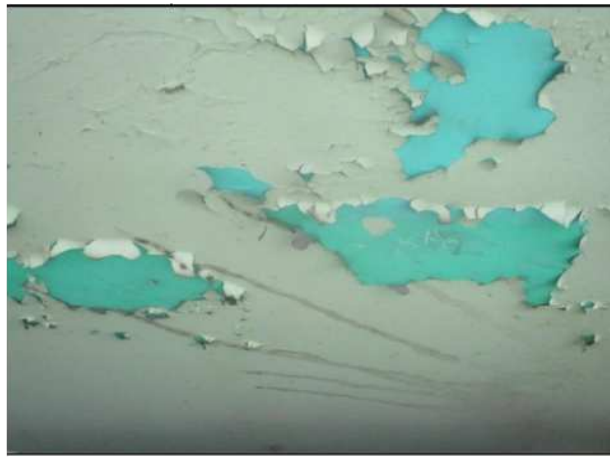


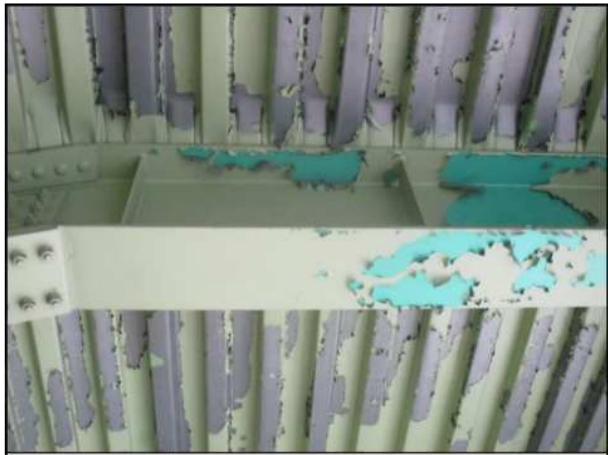
교량받침 전경



교대 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	거더(S1-G1) 외부 도장박리	01 (26년 상반기)	데크플레이트(S1) 도장박리
			
02 (25년 하반기)	거더(S1-G1) 외부 단부 도장박리	02 (26년 상반기)	거더(S1-G1) 외부 단부 도장박리
			
03 (25년 하반기)	바닥판 단부(A2) 망상균열	03 (26년 상반기)	바닥판 단부(A2) 망상균열

	
04 (25년 하반기) 데크플레이트(S1) 도장박리	04 (26년 상반기) 데크플레이트(S1) 도장박리
	
05 (25년 하반기) 바닥판 단부(A1) 층분리	05 (26년 상반기) 바닥판 단부(A1) 층분리
	
06 (25년 하반기) 켄틸레버부(S1) 박락	06 (26년 상반기) 켄틸레버부(S1) 박락

			
07 (25년 하반기)	교량받침 (A2-Sh1) 부식	07 (26년 상반기)	교량받침 (A2-Sh1) 부식
			
08 (25년 하반기)	교량받침 (A2-Sh1) 받침몰탈 파손	08 (26년 상반기)	교량받침 (A2-Sh1) 받침몰탈 파손
			
09 (25년 하반기)	교량받침 (A2-Sh2) 받침몰탈 파손	09 (26년 상반기)	교량받침 (A2-Sh2) 받침몰탈 파손

	
10 (25년 하반기)	10 (26년 상반기)
	
11 (25년 하반기)	11 (26년 상반기)
	
12 (25년 하반기)	12 (26년 상반기)
교대(A2) 누수흔적	교대(A2) 누수흔적

			
13 (25년 하반기)	교면포장(S1) 서울방향 망상균열	13 (26년 상반기)	교면포장(S1) 서울방향 망상균열
			
14 (25년 하반기)	교면포장(S1) 서울방향 토사퇴적	14 (26년 상반기)	교면포장(S1) 서울방향 토사퇴적
			
15 (25년 하반기)	신축이음(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)	15 (26년 상반기)	신축이음(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)

	
16 (25년 하반기) 신축이음(A1) 후타재 파손	16 (26년 상반기) 신축이음(A1) 후타재 파손
	
17 (25년 하반기) 신축이음(A1) 고무재 탈락	17 (26년 상반기) 신축이음(A1) 고무재 탈락
	
18 (25년 하반기) 신축이음(A1) 유간 토사퇴적	18 (26년 상반기) 신축이음(A1) 유간 토사퇴적

	
19 (25년 하반기)	19 (26년 상반기)
신축이음(A2) 부식	신축이음(A2) 부식
	
20 (25년 하반기)	20 (26년 상반기)
방호벽(A2) 차수판 변형	방호벽(A2) 차수판 변형
	
21 (25년 하반기)	21 (26년 상반기)
가로보(S1-CB1) 도장박리	가로보(S1-CB1) 도장박리

	
22 (25년 하반기)	배수시설(S1) 배수구 막힘
	
23 (25년 하반기)	방호벽(S1) 보수부균열(0.3mm미만)
	
24 (25년 하반기)	방호벽(S1) 보수부 망상균열
	24 (26년 상반기)
	방호벽(S1) 보수부 망상균열

			
25 (25년 하반기)	연석(S1) 박락	25 (26년 상반기)	연석(S1) 박락
			
26 (25년 하반기)	낙하물방지망 변형	26 (26년 상반기)	낙하물방지망 변형
			
27 (25년 하반기)	바닥판 단부(A2) 박락	27 (26년 상반기)	바닥판 단부(A2) 박락

	
28 (25년 하반기) 교대(A2) 노숙자 기거 흔적	28 (26년 상반기) 교대(A2) 노숙자 기거 흔적
	—
29 (26년 상반기) 신축이음(A2) 후타재 균열	— —

