

향산 2교(상)

바닥판 상면

(2/29)

2025년 신규
2025년 기존
2025년 보수
2025년 기존보수

[illegible]

폼
례

	교 밑		책대교밑		양상교밑		재로표지		편경, 공동
	막기, 막락, 파손		시공이음표지 총표지		누수, 습윤, 채수 표면발색, 녹물		책 대		철근노출
	변형		철물보강부		모양오월		강재표면부식		기초세굴
	연결상태 (볼트, 용접)		완충장치		배수구		이물철거 표지		방파제, 손상 표지, 지시사항

(3/29)

2025년 신규
2025년 기존
2025년 보수
2025년 기존보수

Architectural floor plan of a room with various heating and ventilation components labeled in Korean. The plan shows a rectangular room with a door on the left wall. Heating components include radiators (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) and a baseboard heater (11). Ventilation components include a supply grille (12) and a return grille (13). The plan also shows a door (1) and a window (2). The room is labeled with 'P2' and 'P3' on the left and right walls respectively. The door is labeled 'a' and the window is labeled 'b'.

Labels and specifications:

- ① 균열 0.3/0.9 (2EA)
- ② 균열 0.3/0.9
- ③ 균열 0.3/0.9
- ④ 후타재균열 0.2/0.6(5EA)
- ⑤ 균열 0.3/0.9 (2ea)
- ⑥ 이물질퇴적 0.1x2.0
- ⑦ 이물질퇴적 0.1x2.0
- ⑧ 균열(보수) 0.2/1.0
- ⑨ 파손(보수) 0.1x0.3
- ⑩ 배수구막힘(보수) 1EA
- ⑪ 배수구막힘(보수) 1EA
- ⑫ 망상균열(보수) 0.1x12.0
- ⑬ 균열(보수) 0.2/1.0

[illegible]

폼
레

	관 열		객대굴열		양상굴열		재포브리		편정, 공동
	파리, 박락, 파손		시공이음브리 충물리		누수, 습주 표면변색, 녹물		박 태		철근노출
	변형		철물감부호		모양요철		강재표면부식		기초세굴
	연결상태 (볼트, 용접)		완충장치		배수구		이물질 외적		관개와 손상 표시, 지시사항

ID : 향산2교(상) - 상면 S4

(4/29)

폼레


2025년 신규

2025년 기준

2025년 보수

2025년 기존보수



← 강 화

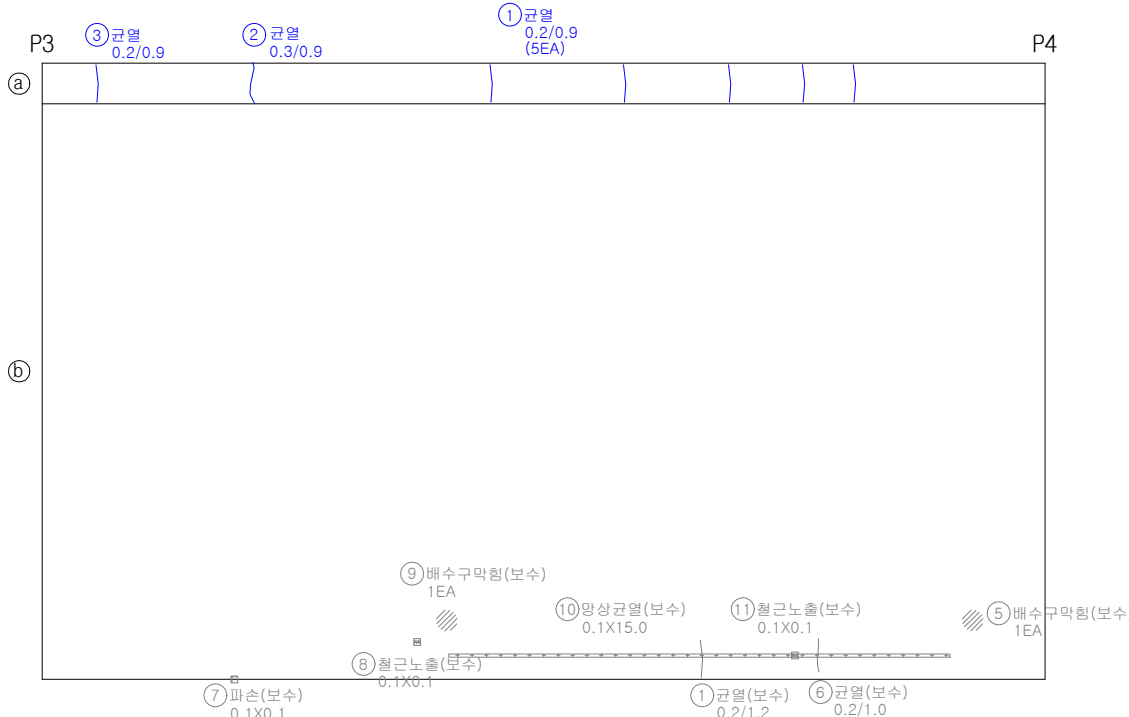

손상 현황 표

[illegible]

KEY
PLAN

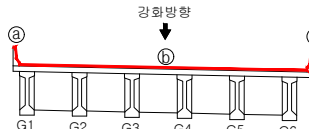

모든

품례

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역

	관원		백대관원		양상관원		재포관원		면장, 장동
	박리, 박막, 파손		시정아름답게 출발		누수, 습윤, 채수 표면변식, 누출		객, 대		철근노출
	변형		철보보강부		포장요철		강재표면부식		기초세굴
	연결상태		발전장치		배수구		이물질 침적		변태와 손상

(5/29)

2025년 신규	_____
2025년 기존	_____
2025년 보수	_____
2025년 기존보수	_____

[illegible]

뽕
례

	국·영		대학건물		양성교원		재포브리		평정, 공정
	책리, 책학, 도서관		시강이음브리 홍문리		농수, 습관, 제수 표면변색, 녹물		책 태		철근노출
	변형		철관보강부		도양요철		강제표면부식		기초세굴
	연결상태 (볼트, 용접)		발진장치		배수구		이물질 퇴적		변태와 손상 표식, 자식사항

(6/29)

2025년 신규
2025년 기존
2025년 보수
2025년 기존보수

③ 균열 0.2/0.9

② 균열 0.2/0.9 (2EA)

⑩ 박리 0.2x1.0

⑪ 박리 0.2x2.5

⑥ 이물침되적 0.1x3.0

④ 후타재균열 0.2/0.6(9EA)

⑤ 신축하부누수 L=3.0m

⑦ 이물침되적 0.1x2.0

② 배수구막힘(보수) 1EA

⑧ 배수구막힘(보수) 1EA

⑭ 박리 0.2x0.3 3EA

⑮ 균열 0.2/0.3 2EA

⑯ 균열 0.2/0.4

⑰ 균열 0.2/1.0

⑱ 균열 0.2x0.2

⑲ 균열 0.2x0.3

⑳ 균열 0.2x0.3

㉑ 균열 0.2x0.3

㉒ 균열 0.2x0.3

㉓ 균열 0.2x0.3

㉔ 균열 0.2x0.3

㉕ 균열 0.2x0.3

㉖ 균열 0.2x0.3

㉗ 균열 0.2x0.3

㉘ 균열 0.2x0.3

㉙ 균열 0.2x0.3

㉚ 균열 0.2x0.3

㉛ 균열 0.2x0.3

㉜ 균열 0.2x0.3

㉝ 균열 0.2x0.3

㉞ 균열 0.2x0.3

㉟ 균열 0.2x0.3

㊱ 균열 0.2x0.3

㊲ 균열 0.2x0.3

㊳ 균열 0.2x0.3

㊴ 균열 0.2x0.3

㊵ 균열 0.2x0.3

㊶ 균열 0.2x0.3

㊷ 균열 0.2x0.3

㊸ 균열 0.2x0.3

㊹ 균열 0.2x0.3

㊺ 균열 0.2x0.3

㊻ 균열 0.2x0.3

㊼ 균열 0.2x0.3

㊽ 균열 0.2x0.3

㊾ 균열 0.2x0.3

㊿ 균열 0.2x0.3

㋀ 균열 0.2x0.3

㋁ 균열 0.2x0.3

㋂ 균열 0.2x0.3

㋃ 균열 0.2x0.3

㋄ 균열 0.2x0.3

㋅ 균열 0.2x0.3

㋆ 균열 0.2x0.3

㋇ 균열 0.2x0.3

㋈ 균열 0.2x0.3

㋉ 균열 0.2x0.3

㋊ 균열 0.2x0.3

㋋ 균열 0.2x0.3

㋌ 균열 0.2x0.3

㋍ 균열 0.2x0.3

㋎ 균열 0.2x0.3

㋏ 균열 0.2x0.3

㋐ 균열 0.2x0.3

㋑ 균열 0.2x0.3

㋒ 균열 0.2x0.3

㋓ 균열 0.2x0.3

㋔ 균열 0.2x0.3

㋕ 균열 0.2x0.3

㋖ 균열 0.2x0.3

㋗ 균열 0.2x0.3

㋘ 균열 0.2x0.3

㋙ 균열 0.2x0.3

㋚ 균열 0.2x0.3

㋛ 균열 0.2x0.3

㋜ 균열 0.2x0.3

㋝ 균열 0.2x0.3

㋞ 균열 0.2x0.3

㋟ 균열 0.2x0.3

㋠ 균열 0.2x0.3

㋡ 균열 0.2x0.3

㋢ 균열 0.2x0.3

㋣ 균열 0.2x0.3

㋤ 균열 0.2x0.3

㋥ 균열 0.2x0.3

㋦ 균열 0.2x0.3

㋧ 균열 0.2x0.3

㋨ 균열 0.2x0.3

㋩ 균열 0.2x0.3

㋪ 균열 0.2x0.3

㋫ 균열 0.2x0.3

㋬ 균열 0.2x0.3

㋭ 균열 0.2x0.3

㋮ 균열 0.2x0.3

㋯ 균열 0.2x0.3

㋰ 균열 0.2x0.3

㋱ 균열 0.2x0.3

㋲ 균열 0.2x0.3

㋳ 균열 0.2x0.3

㋴ 균열 0.2x0.3

㋵ 균열 0.2x0.3

㋶ 균열 0.2x0.3

㋷ 균열 0.2x0.3

㋸ 균열 0.2x0.3

㋹ 균열 0.2x0.3

㋺ 균열 0.2x0.3

㋻ 균열 0.2x0.3

㋼ 균열 0.2x0.3

㋽ 균열 0.2x0.3

㋾ 균열 0.2x0.3

㋿ 균열 0.2x0.3

㌀ 균열 0.2x0.3

㌁ 균열 0.2x0.3

㌂ 균열 0.2x0.3

㌃ 균열 0.2x0.3

㌄ 균열 0.2x0.3

㌅ 균열 0.2x0.3

㌆ 균열 0.2x0.3

㌇ 균열 0.2x0.3

㌈ 균열 0.2x0.3

㌉ 균열 0.2x0.3

㌊ 균열 0.2x0.3

㌋ 균열 0.2x0.3

㌌ 균열 0.2x0.3

㌍ 균열 0.2x0.3

㌎ 균열 0.2x0.3

㌏ 균열 0.2x0.3

㌐ 균열 0.2x0.3

㌑ 균열 0.2x0.3

㌒ 균열 0.2x0.3

㌓ 균열 0.2x0.3

㌔ 균열 0.2x0.3

㌕ 균열 0.2x0.3

㌖ 균열 0.2x0.3

㌗ 균열 0.2x0.3

㌘ 균열 0.2x0.3

㌙ 균열 0.2x0.3

㌚ 균열 0.2x0.3

㌛ 균열 0.2x0.3

㌜ 균열 0.2x0.3

㌝ 균열 0.2x0.3

㌞ 균열 0.2x0.3

㌟ 균열 0.2x0.3

㌠ 균열 0.2x0.3

㌡ 균열 0.2x0.3

㌢ 균열 0.2x0.3

㌣ 균열 0.2x0.3

㌤ 균열 0.2x0.3

㌥ 균열 0.2x0.3

㌦ 균열 0.2x0.3

㌧ 균열 0.2x0.3

㌨ 균열 0.2x0.3

㌩ 균열 0.2x0.3

㌪ 균열 0.2x0.3

㌫ 균열 0.2x0.3

㌬ 균열 0.2x0.3

㌭ 균열 0.2x0.3

㌮ 균열 0.2x0.3

㌯ 균열 0.2x0.3

㌰ 균열 0.2x0.3

㌱ 균열 0.2x0.3

㌲ 균열 0.2x0.3

㌳ 균열 0.2x0.3

㌴ 균열 0.2x0.3

㌵ 균열 0.2x0.3

㌶ 균열 0.2x0.3

㌷ 균열 0.2x0.3

㌸ 균열 0.2x0.3

㌹ 균열 0.2x0.3

㌺ 균열 0.2x0.3

㌻ 균열 0.2x0.3

㌼ 균열 0.2x0.3

㌽ 균열 0.2x0.3

㌾ 균열 0.2x0.3

㌿ 균열 0.2x0.3

㍀ 균열 0.2x0.3

㍁ 균열 0.2x0.3

㍂ 균열 0.2x0.3

㍃ 균열 0.2x0.3

㍄ 균열 0.2x0.3

㍅ 균열 0.2x0.3

㍆ 균열 0.2x0.3

㍇ 균열 0.2x0.3

㍈ 균열 0.2x0.3

㍉ 균열 0.2x0.3

㍊ 균열 0.2x0.3

㍋ 균열 0.2x0.3

㍌ 균열 0.2x0.3

㍍ 균열 0.2x0.3

㍎ 균열 0.2x0.3

㍏ 균열 0.2x0.3

㍐ 균열 0.2x0.3

㍑ 균열 0.2x0.3

㍒ 균열 0.2x0.3

㍓ 균열 0.2x0.3

㍔ 균열 0.2x0.3

㍕ 균열 0.2x0.3

㍖ 균열 0.2x0.3

㍗ 균열 0.2x0.3

㍘ 균열 0.2x0.3

㍙ 균열 0.2x0.3

㍚ 균열 0.2x0.3

㍛ 균열 0.2x0.3

㍜ 균열 0.2x0.3

㍝ 균열 0.2x0.3

㍞ 균열 0.2x0.3

㍟ 균열 0

[illegible]

봉
례

	간 열		배대균열		양상균열		재료변리		면적, 공동
	짜리, 짝, 파손		시공이음변리 층변리		누수, 습윤, 채수 표면발색, 녹물		벽 대		물근노출
	변형		철관보강부		모양요철		강재표면부식		기초세굴
	연결상태 (bolt, nut, wash)		암정장치		배수구		이물침 필적		면적의 손실 표시, 지시사항

(7/29)

2025년 신규	_____
2025년 기존	_____
2025년 보수	_____
2025년 기존보수	_____

봉
례

	간 영		건축가		영상		재료		면적, 공동
	바리, 박락, 파손		시공		누수, 습윤, 폐수		벽		철근노출
	변형		철근보강부		포장		강재표면부식		기초세굴
	연결상태 (bolt, nut, washer)		안전장치		배수구		이물진입		방수와 손상 방지, 지시사항

바닥판 하면

ID : 향산2교(상) - 하면 S2

(9/29)

범례


2025년 신규

2025년 기준

2025년 보수

2025년 기존보수

← 강화

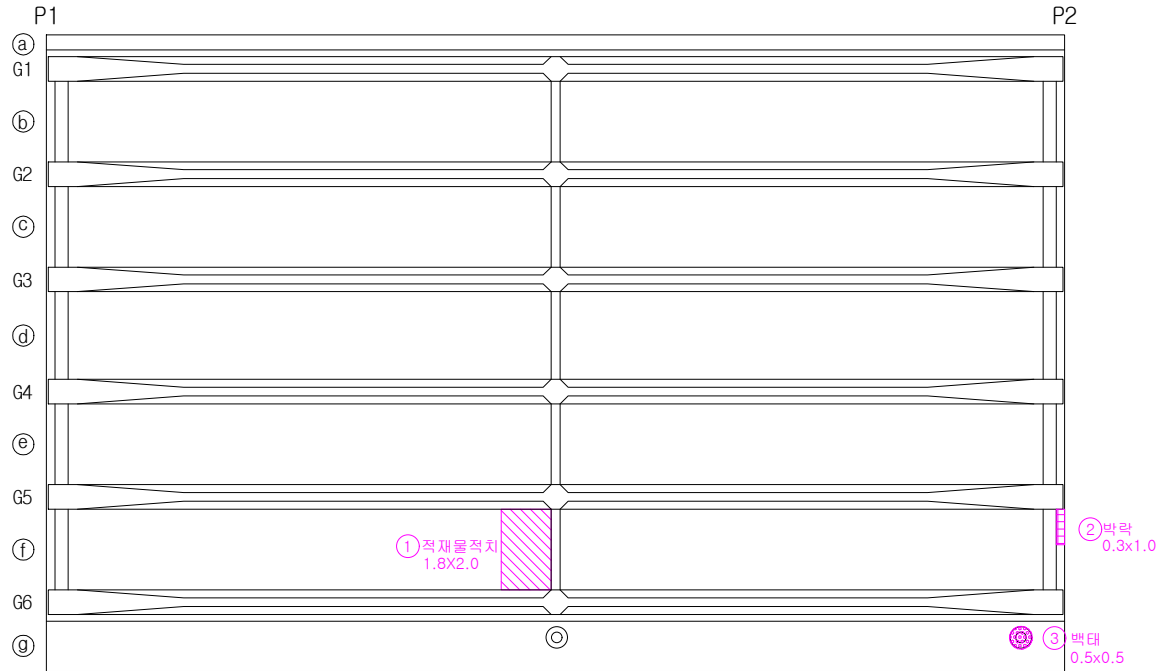


손상 현황 표


KEY

PLAN

← 강 화



강화방향



공공

폼
례

	관 말		책대굴말		양상굴말		재표리말		편향, 중동
	박리, 박락, 파손		시강이음본리 출본리		누수, 습윤, 재수 표면변색, 녹물		책 대		철근노출
	변형		철막보강부		포장요철		강재표면부식		기초재굴
	연결상태 변형, 파손		받침장치		배수구		이물질 퇴적		변형과 손상 (시정)

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역

(1 1/29)

2025년 신규	_____
2025년 기존	_____
2025년 보수	_____
2025년 기존보수	_____

Figure 1 is a plan view of a 2-story building. The drawing shows a rectangular layout with a central corridor. The left side is labeled P3 and the right side P4. The top is labeled G1 and the bottom G2. The left side is further divided into sections (a) through (g). The right side is divided into sections 1 and 2. The dimensions are given as 0.2x0.2 for section 1 and 0.5x0.5 for section 2.

뽕
례

구분		국도48호선 향산2교(상) 등 2개소 정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역					
구분	구분	백대굴	양상굴	재로굴	편장, 공동		
막, 막, 파손	사이아물본리 충본리	누수, 습함, 채수 표면침하, 녹물	백 대	철근노출			
변형	철근보강부	포장요청	강재표면부식	기초세굴			
연결상태 (골드, 용접)	안전장치	배수구	이물철거 목적	벽면의 손상 프사, 지시사항			


범례

2025년 신규
2025년 기존
2025년 보수
2025년 기존보수


손상 현황 표

번호	부재	손상 내용	단위	폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소 (ea)	손상 물량	비고
1	바닥판	균열	m	0.2	1.0		1	1.00	
2	바닥판	균열	m	0.2	0.5		1	0.50	보수
3	바닥판	백태	m ²		0.5	0.1	1	0.05	
4	바닥판	백태	m ²		1.4	0.4	1	0.56	
5	바닥판	박리	m ²		0.8	0.2	1	0.16	
6	바닥판	박리	m ²		1.4	0.2	1	0.28	
7	바닥판	박리	m ²		1.0	0.2	1	0.20	
8	바닥판	철근노출	m ²		0.1	0.1	1	0.01	
9	바닥판	박리	m ²		1.4	0.2	1	0.28	
10	바닥판	박리	m ²		0.2	0.1	1	0.02	
11	바닥판	철근노출	m ²		0.1	0.1	1	0.01	
12	신축이음	신축이음 하부누수	m		11.0		1	11.00	

← 강 화

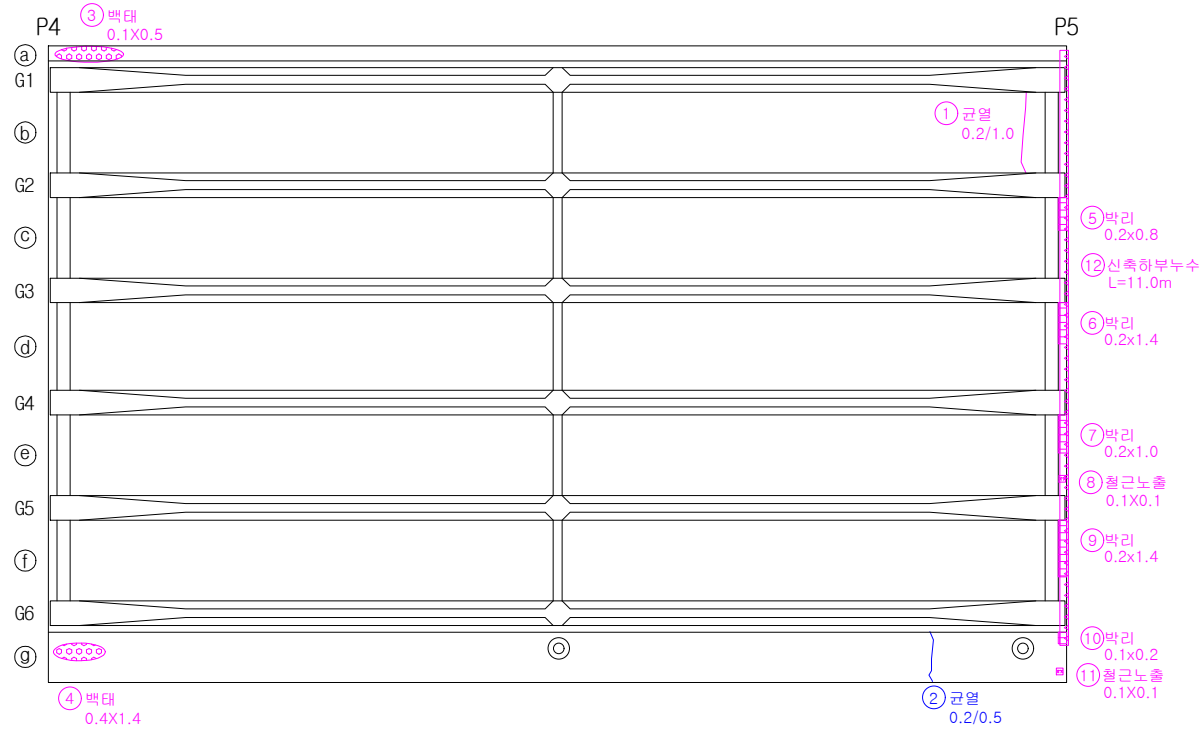KEY
PLAN

← 강 화

강화방향
↓

용역명

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역

범례

균열	백태균열	양상균열	재료분리	면형, 공동
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 총분리	누수, 습윤, 채수 표면변색, 녹물	백태	철근노출
변형	철근보강부	포장요철	강재표면부식	기초세굴
연결상태 (볼트, 용접)	받침장치	배수구	이물질 퇴적	범례외 손상 표시, 지시사항

2025년 신규
2025년 기존
2025년 보수
2025년 기존보수

P5 P6

① 철근노출
0.2x0.2

② 박리
0.2x0.5

③ 박리
0.2x0.5

④ 철근노출

⑤ 박리
0.2x0.8

⑥ 철근노출
0.1x0.2

G1 G2 G3 G4 G5 G6

범례

	간 용		책대공용		양상공용		채로본리		편정, 공동
	박산, 박락, 파손		시공이음본리 파손리		누수, 습윤, 제수 표면변색, 녹물		책 태		철근노출
	변형		철물보강부		모양오염		강재표면부식		기초세굴
	연결상태 (볼트, 용접)		받침장치		배수구		이물질 퇴적		매래와 손상 표식, 자식사항

2025년 신규	_____
2025년 기존	_____
2025년 보수	_____
2025년 기존보수	_____

The diagram shows a cross-section of a building with a grid system. The vertical axis is labeled P6 at the top and A2 at the bottom. The horizontal axis is labeled G1 through G6 from left to right. The plan includes various structural components such as columns, beams, and walls. Annotations include:

- (1) 파손 (Damage) 0.2x0.2
- (2) 백태 (White mold) 0.5x0.5
- (3) 박리 (Delamination) 0.2x0.2
- (4) 신축하부누수 (Expansion joint leakage) L=14.0m

[illegible]

범례

	간 영		역대교열		양상교열		재표교열		면적, 중면
	박산, 박학, 파산		시정아름다운 종면기		누수, 습윤, 채수 표면분석, 누출		액 태		월근노출
	변형		철관포장부위		모양요형		강제표면부식		기초세굴
	연결상태 (분류, 용도)		발생장지		배수구		이물발생 위치		면적과 손상 표시, 지시사항

거더

(15/29)

[illegible]

2025년 신규
2025년 기존
2025년 보수
2025년 기존보수

50
51

	관 열		책대구멍		양상구멍		채로부리		편경, 공동
	짜리, 짝락, 폐손		시강이름부리 중본리		누수, 습윤, 채수 표면변색, 녹물		책 대		홀그노출
	병형		철문보강부		포장요철		강재표면부식		기초세굴
	연결상태 (볼트, 용접)		안전장치		배수구		이물질 퇴적		방화 및 손상 표지, 지시사항

(16/29)

[illegible]

범례

2025년 신규	_____
2025년 기존	_____
2025년 보수	_____
2025년 기존보수	_____

KEY

PLAN



강화방향




공
진
회

품
례


국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역

	간 열		백대간열		양상간열		채류보리		편정, 공동
	박진, 박약, 파손		사양아음보리 충만리		누수, 습윤, 채수 표면변색, 녹물		백 대		물고노출
	변형		철관보강부		포장요철		강재표면부식		기초세굴
	역경상태 (볼트, 용접)		완전정지		배수구		이물잔 퇴적		배설의 손상 표면, 지시사항

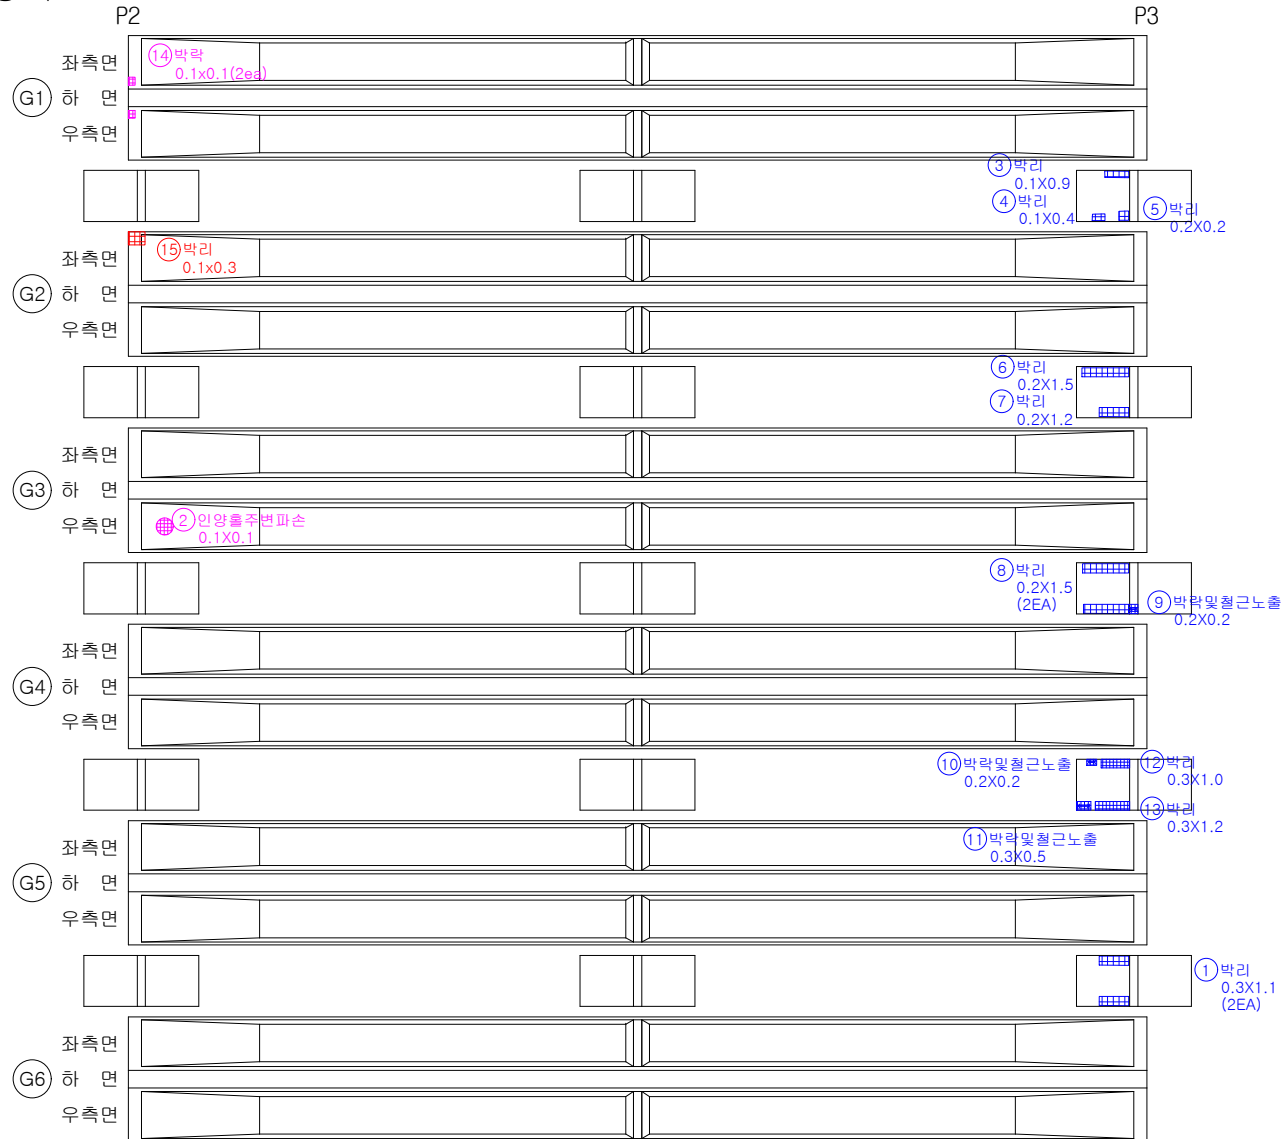

범례

2025년 신규
2025년 기존
2025년 보수
2025년 기존보수



제품

고려

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역

	구분		역대구분		양상구분		재료부리		편경, 공동
	바닥, 벽, 막, 파손		시공이음부분		누수, 습윤, 배수 표면연색, 녹물		벽, 대		철근노출
	변형		철근보강부		포장요철		강재표면부식		기초세굴
	연결상태 (볼트, 용접)		안전장치		배수구		이물진입 목적		배경의 손상 표지, 지시사항

[illegible]

범례

2025년 신규	_____
2025년 기존	_____
2025년 보수	_____
2025년 기존보수	_____

A diagram of a beam with six supports labeled G1 through G6. The beam is supported by vertical columns at each point, and the supports are connected by a continuous red line.

50	
25	

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역

	관 열		백대관열		양상관열		재표본리		평형, 공동
	파선, 막막, 피선		시강이음본리 충본리		누수, 습윤, 채수 표면변색, 녹물		백 대		철근노출
	변형		철관보강부		포장요철		강재표면부식		기초세굴
	연결상태 (볼트, 용접)		안전장치		배수구		이물진 퇴적		표면외 손상 표면, 지시사항

범례

2025년 신규
2025년 기존
2025년 보수
2025년 기존보수

KEY

PLAN



강화방향



제품

65

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역

	간 열		역대간열		양상간열		재표본리		편경, 공동
	박리, 박락, 파손		시공이음부분		누수, 습윤, 배수		표면변색, 녹물		벽 대
	변형		철근보강부		포장요철		강재표면부식		철근노출
	연결상태 (볼트, 용접)		안전장치		배수구		이물잔류 목적		배관외 손상 표면, 지시사항

범례

2025년 신규	_____
2025년 기존	_____
2025년 보수	_____
2025년 기존보수	_____

강화방향

A diagram of a horizontal beam with a top flange. Below the beam, six vertical girders are shown, labeled G1, G2, G3, G4, G5, and G6 from left to right. Each girder is represented by a red outline. The girders are connected by a horizontal red line at their base. The top flange of the beam is shown as a grey shaded area.

공공

범례

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역

간	교	역대교	양상교	채표본리	면경, 광동
박, 박박, 파손	사공이름본리 수공이름본리	누수, 습문, 채수 표면변색, 녹물	책	물고노출	
변형	철근보강벽	모양오장	강재표면부식	기초세굴	
연결상태 (볼트, 용접)	방청장치	배수구	이물잔 유적	방패와 손잡 기, 지시사항	

(21/29)

[illegible]

2025년 신규
2025년 기존
2025년 보수
2025년 기존보수

50	 CW   
25	

	강 령		책대강령		양상강령		재표본리		편정, 공동
	짜리, 짝락, 표본		시강이음표본 중본리		누수, 습음, 제수 표면변색, 녹물		책 대		표기노출
	변형		출판보강부		포장요철		강제표면부식		기초세굴
	연결상태 (분리, 용접)		관통장치		배수구		이물질 퇴적		방화 및 손상 표기, 지시사항

교대, 교각

(22/29)


2025년 신규	—
2025년 기존	—
2025년 보수	—
2025년 기존보수	—



좌측면

우측면

← 강 화



강화방향



범례

						
간 물	떡대간물	왕상간물	채로반리	편정, 응동		
박기, 딱딱, 파순	시골이름놀이 파순리	누수, 슬금, 채수 반백색, 녹물	떡 대	물근노출		
변형	철관모양부	모양요철	강제표면부식	기초세굴		
연결상태 (물도, 물통)	방직장치	배수구	이물질 퇴적	방제대 손상 기타, 지시사항		

2025년 신규
2025년 기존
2025년 보수
2025년 기존보수





좌측면

우측면

[illegible]

KEY

PLAN

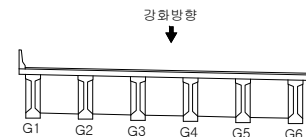

공공

폼
례

	간 영		색대간영		양상간영		채로본리		면장, 공동
	막, 막막, 싸꾼		시강이음본리 춘본리		누수, 습문, 채수 표면변색, 녹물		막 태		철근노출
	변형		철문강모부		모양요철		강재표면부식		기초세굴
	연결상태 (볼트, 용접)		완강지시		배수구		이물질 침적		방패와 손잡이 관계, 지시사항

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역

(24/29)

2025년 신규	_____
2025년 기존	_____
2025년 보수	_____
2025년 기존보수	_____




전 면

우측면

후기

← 강 화



강화방행



폼
레

	간 열		배대균열		양상균열		재료변리		면적, 공동
	짜리, 짝, 파손		시공이음변리 충전		누수, 습윤, 채수 표면박제, 녹물		벽 대		물근노출
	변형		철관보강부		모양요율		강재표면부식		기초세굴
	연결상태 (bolt, nut, wash)		암정장치		배수구		이물침 필력		면적의 손실 표시, 지시사항

ID : 향산2교(상) - 교각 P2

(25/29)


범례

2025년 신규

2025년 기준

2025년 보수

2025년 기존보수


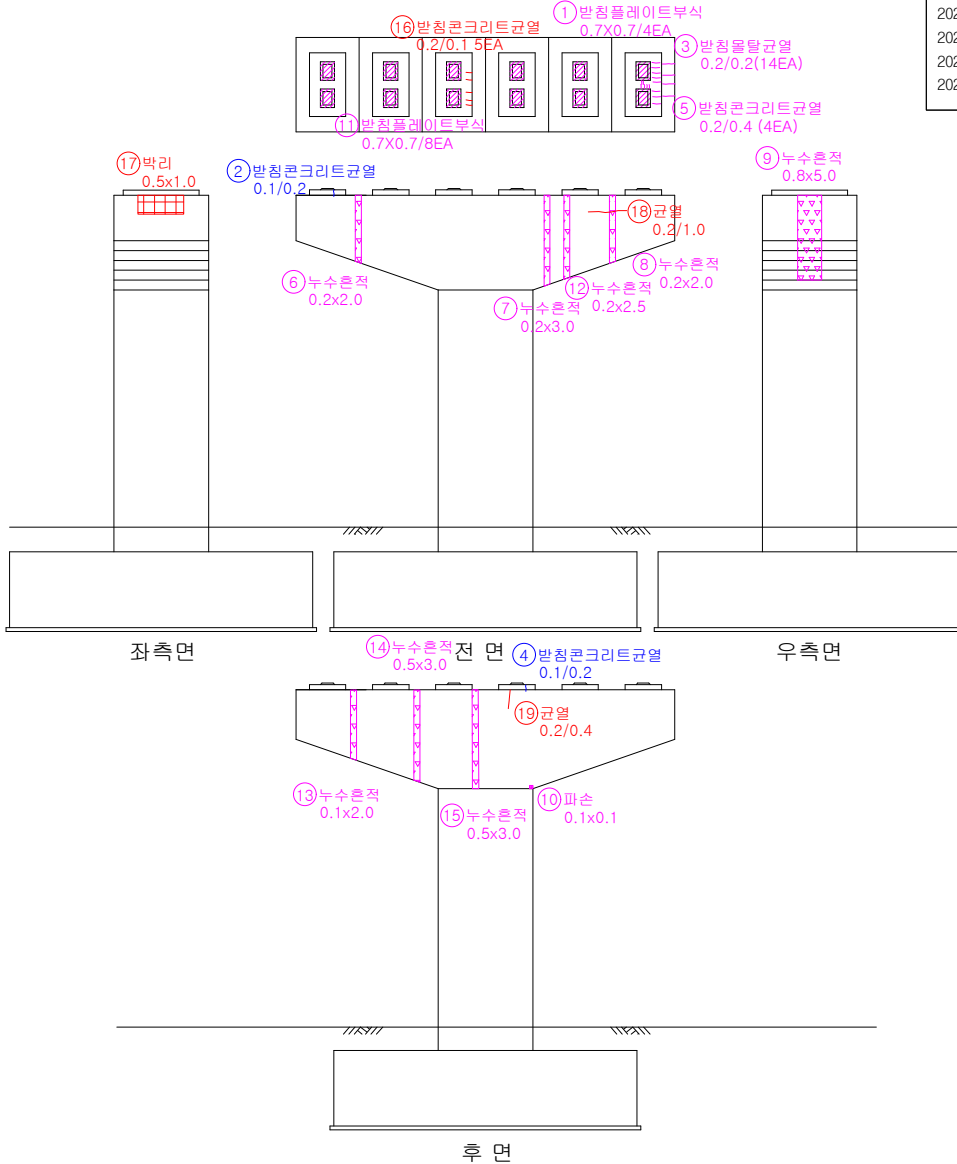


손상 현황 표

[illegible]

KEY

PLAN

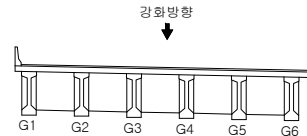

공공

폼
례

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역

	간		죽대간판		양상간판		채표간판		원형, 중형
	박리, 박락, 파손		시공이음분리, 중분리		누수, 습윤, 채수 충분건, 녹물		폭 대		철근노출
	변형		철근보강부		모양오류		강재표면부식		기초노출
	연결상태 (bolt, nut)		만장정지		배수구		이물침 필적		변형과 손상 표식, 표시사항

(26/29)

2025년 신규	
2025년 기존	
2025년 보수	
2025년 기존보수	




전 면

우측면

후기

[illegible]

← 강 화



강화방향





범례

	간		배대간		양상간		채표간		면장, 공동
	막리, 막막, 핀		시공이음본리 출판		바수, 슬롯, 채수 표면박, 복물		막 대		홀근노출
	변형		출판보강부		모양요율		강재표면부식		기초세굴
	연결상대 (봉드, 봉합)		암정장치		배수구		이물검출 필력		면역의 손상 표시, 지시사항

(27/29)

2025년 신규
2025년 기존
2025년 보수
2025년 기존보수

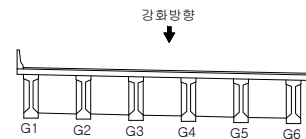[illegible]

폼
레

	교 밑		책대교밑		양상교밑		재로표지		편경, 공동
	막기, 막락, 파손		시공이음표지 총표지		누수, 습윤, 채수 표면발색, 녹물		책 대		철근노출
	변형		철물보강부		모양오월		강재표면부식		기초세굴
	연결상태 (볼트, 용접)		완충장치		배수구		이물철거 표지		방파제, 손상 표지, 지시사항

(28/29)

2025년 신규
2025년 기존
2025년 보수
2025년 기존보수

[illegible]

	교 럽		책대교량		양상교량		재료교량		편경, 공동
	막리, 막막, 파손		시공이음판, 준공리		누수, 습윤, 제수 표면박색, 돌출		벽 대		철근노출
	변형		철관보강부		모양요철		강재표면부식		기초세굴
	연결상태 (볼트, 용접)		방충장치		배수구		이물철 외적		방패와 손상 표지, 지시사항

ID : 향산2교(상) - 교각 P6

(29/29)


폼레

2025년 신규

2025년 기준

2025년 보수

2025년 기존보수


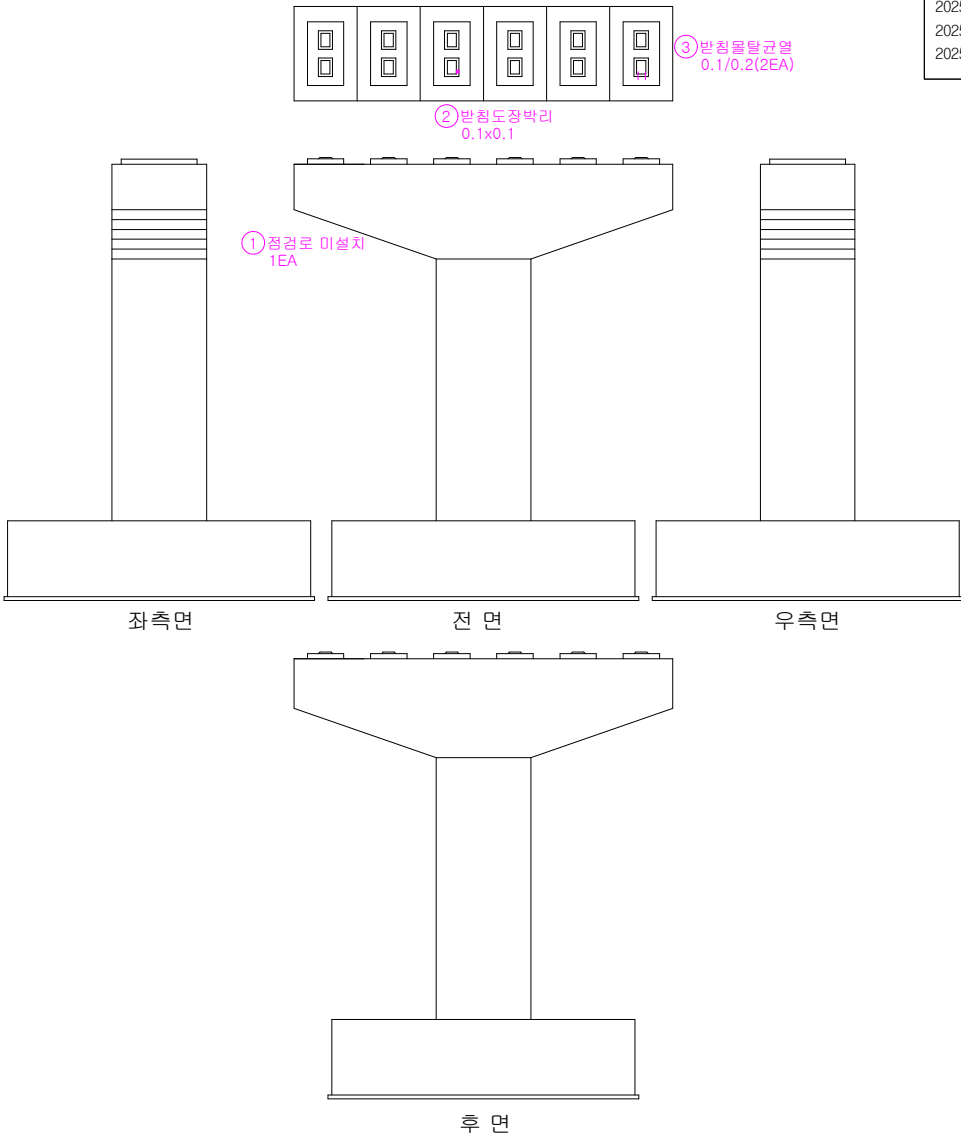


손상 현황 표

[illegible]

KEY

PLAN

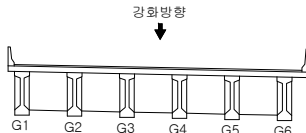

공공

품례

	간 열		백대균열		양상균열		재료균열		편장, 공동
	막, 막, 막, 파손		시공이완균열 층균열		누수, 습윤, 채수 표면변형, 누출		백 태		철근 노출
	변형		철근보강부		표장요철		강재표면부식		기초재굴
	연결장치 (볼트, 용접)		안전장치		배수구		이물점 퇴적		변형과 손상 표시, 지시사항