
# ID : 교면포장 (S1) 외관조사망도-1


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 교면포장 | 망상균열 | - | 12.0 | 10.0 | 1 | 120.00 | m² | |
| 2 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 3 | 신축이음 | 후타재 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 16 | 9.60 | m | |
| 4 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 6 | 6.00 | EA | |
| 5 | 교면포장 | 토사퇴적 | - | 1.0 | 8.0 | 1 | 8.00 | m | |
| 6 | 교면포장 | 토사퇴적 | - | 1.0 | 1.2 | 2 | 2.40 | m² | |
| 7 | 정착구 | 실링재 파손 | - | - | - | 4 | 4.00 | EA | |
| 8 | 신축이음 | 본체 단차 | - | 0.005 | - | 1 | 0.005 | m | |
| 9 | 교면포장 | 파손 | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.09 | m² | 신규 |
| 10 | 신축이음 | 토사퇴적 | - | 1.5 | 2.0 | 1 | 3.00 | m² | 신규 |
| 11 | 신축이음 | 토사퇴적 | - | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.00 | m² | 신규 |
| 12 | 신축이음 | 토사퇴적 | - | 15.0 | 0.5 | 1 | 7.50 | m² | 신규 |
| 13 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 5.0 | 1 | 15.00 | m² | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### 천안방향


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

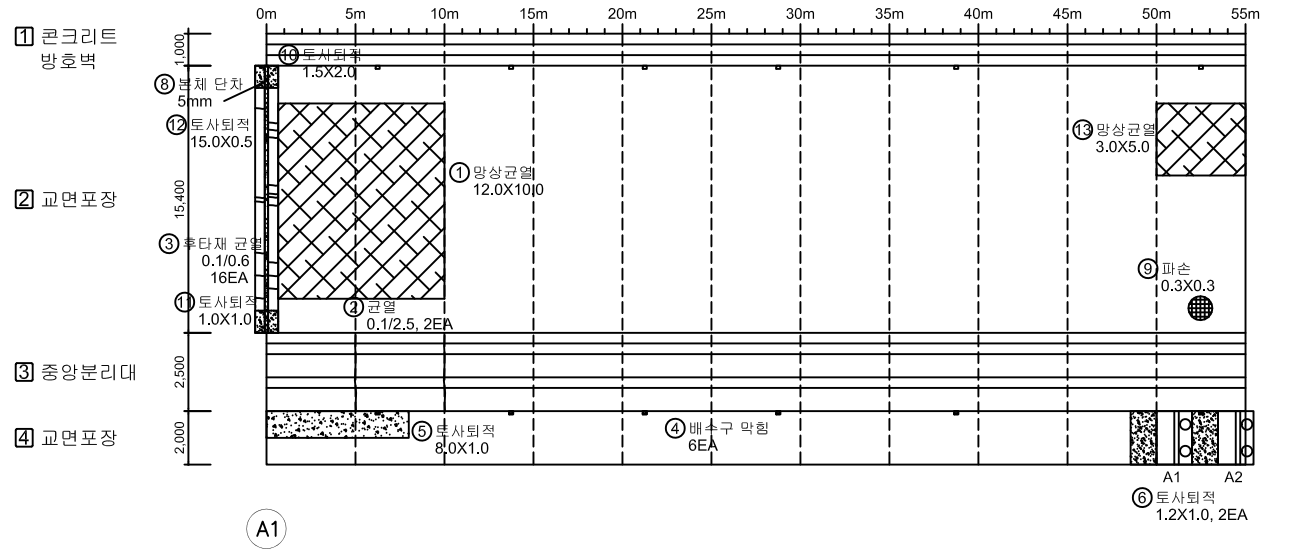

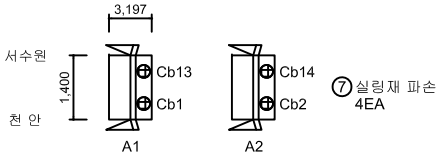




정 착 구
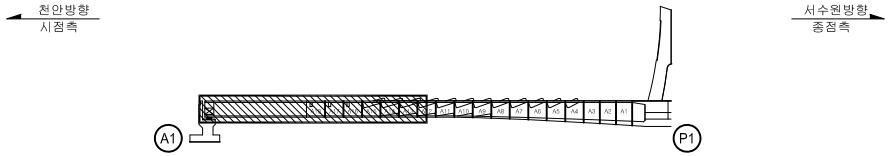
### KEY PLAN

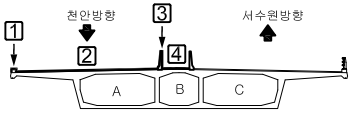


### SECTION




범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 001 |


# ID : 교면포장 (S1) 외관조사망도-2


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 4 | 10.00 | m | |
| 2 | 교면포장 | 망상균열 | - | 6.0 | 10.0 | 1 | 60.00 | m² | |
| 3 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 4 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 5 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 6 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 7 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 4 | 4.00 | EA | |
| 8 | 교면포장 | 토사퇴적 | - | 1.0 | 1.2 | 10 | 12.00 | m² | |
| 9 | 정착구 | 실링재 파손 | - | - | - | 19 | 19.00 | EA | |
| 10 | 교면포장 | 균열 | 0.2 | 7.0 | - | 1 | 7.00 | m | 신규 |
| 11 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 5.0 | 1 | 15.00 | m² | |
| 12 | 교면포장 | 망상균열 | - | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.00 | m² | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### 천안방향


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

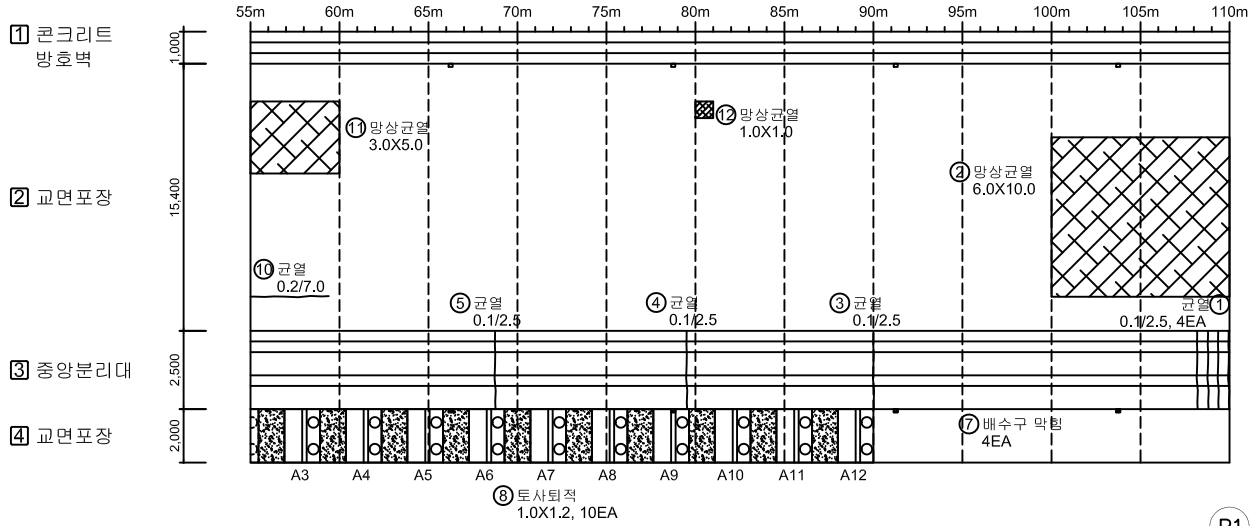

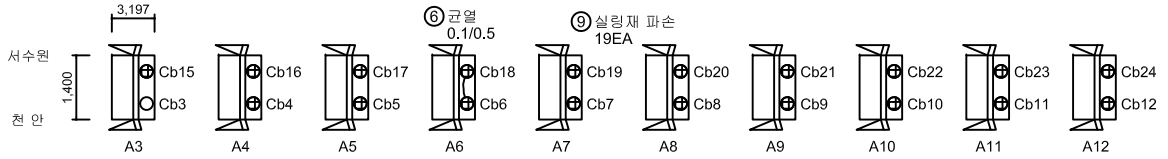




정 착 구
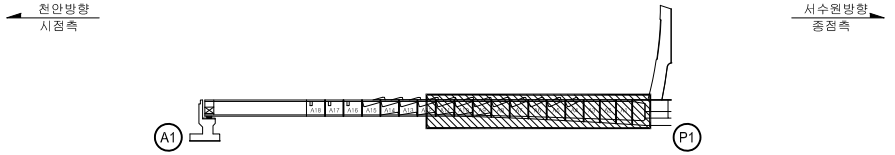
### KEY PLAN

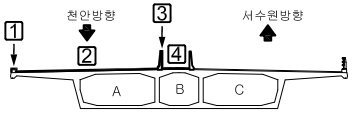


### SECTION




범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 002 |


# ID : 교면포장 (S2) 외관조사망도-1


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 4 | 10.00 | m | |
| 2 | 교면포장 | 망상균열 | - | 6.0 | 10.0 | 1 | 60.00 | m² | |
| 3 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 5 | 12.50 | m | |
| 4 | 교면포장 | 파손 | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | m² | |
| 5 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 8 | 20.00 | m | |
| 6 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 3 | 7.50 | m | |
| 7 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 6 | 6.00 | EA | |
| 8 | 교면포장 | 토사퇴적 | - | 1.2 | 10.0 | 1 | 12.00 | m² | |
| 9 | 교면포장 | 토사퇴적 | - | 1.0 | 1.2 | 11 | 13.20 | m² | |
| 10 | 정착구 | 실링재 파손 | - | - | - | 22 | 22.00 | EA | |
| 11 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 12 | 교면포장 | 파손 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | |
| 13 | 교면포장 | 망상균열 | - | 9.0 | 10.0 | 1 | 90.00 | m² | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### 천안방향


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

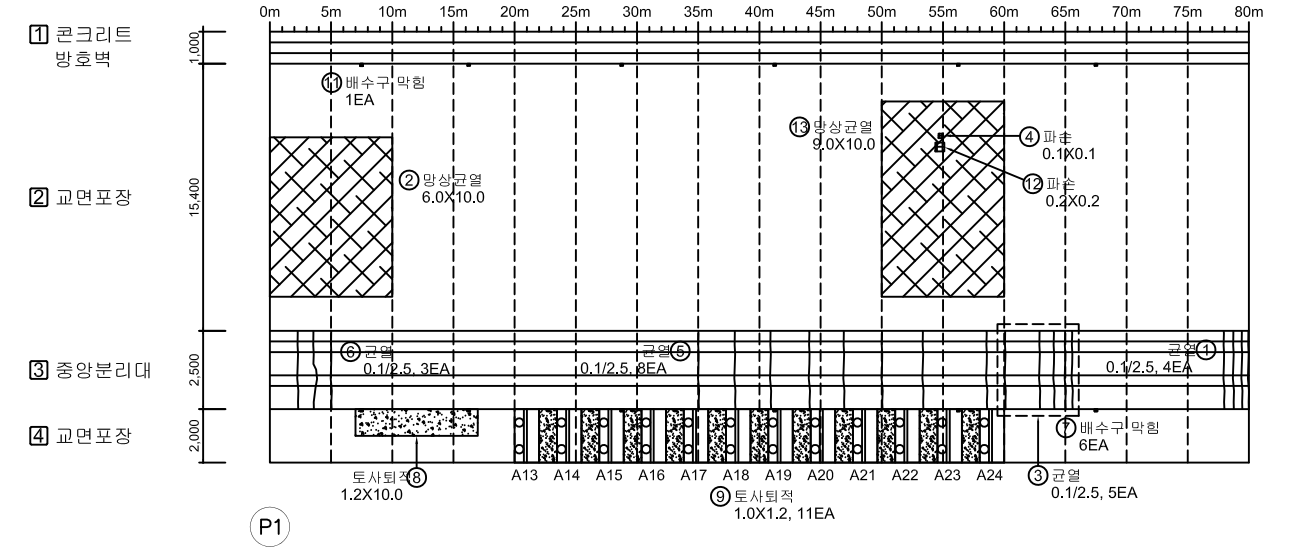

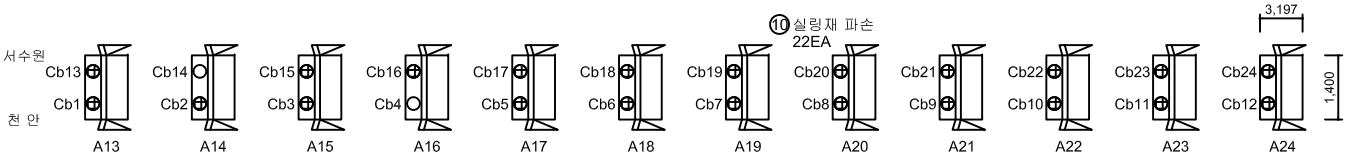




정 착 구
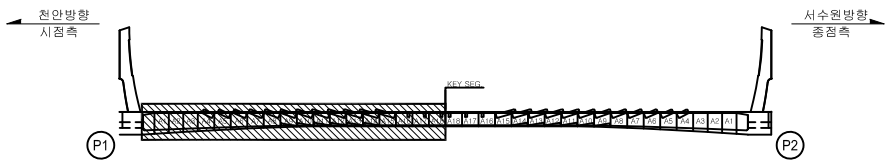
### KEY PLAN

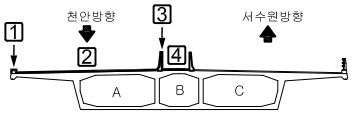


### SECTION




범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 003 |


# ID : 교면포장 (S2) 외관조사망도-2


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 교면포장 | 망상균열 | - | 9.0 | 10.0 | 1 | 90.00 | m² | |
| 2 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 3 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 5 | 12.50 | m | |
| 4 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 7 | 17.50 | m | |
| 5 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 6 | 6.00 | EA | |
| 6 | 교면포장 | 토사퇴적 | - | 1.0 | 6.0 | 1 | 6.00 | m² | |
| 7 | 교면포장 | 토사퇴적 | - | 1.0 | 1.2 | 11 | 13.20 | m² | |
| 8 | 교면포장 | 토사퇴적 | - | 1.0 | 6.0 | 1 | 6.00 | m² | |
| 9 | 정착구 | 실링재 파손 | - | - | - | 20 | 20.00 | EA | |
| 10 | 교면포장 | 망상균열 | - | 6.0 | 10.0 | 1 | 60.00 | m² | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

천안방향


천 안 ← → 서수원

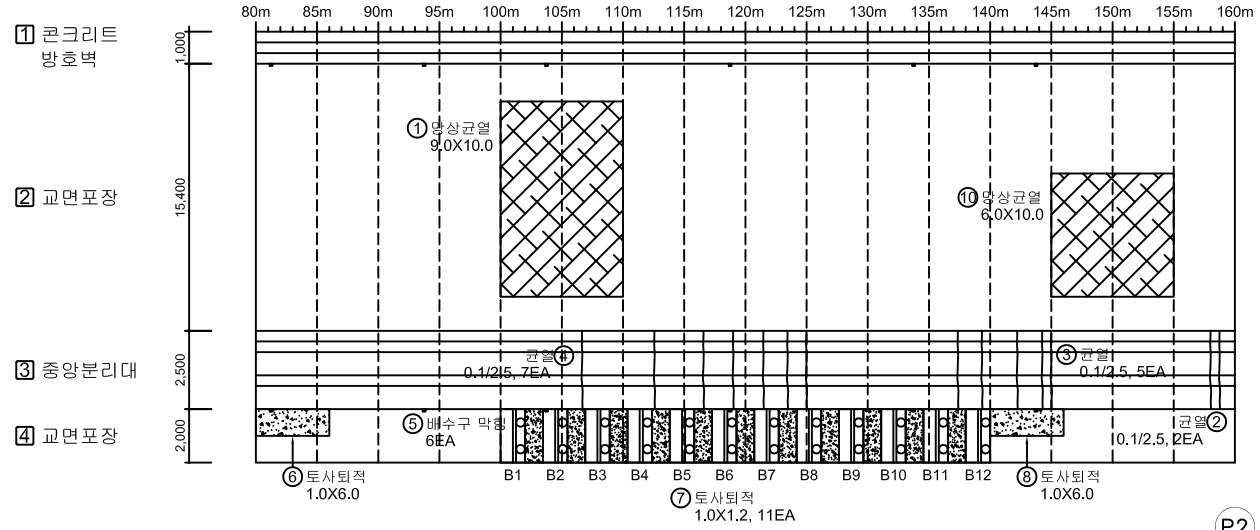

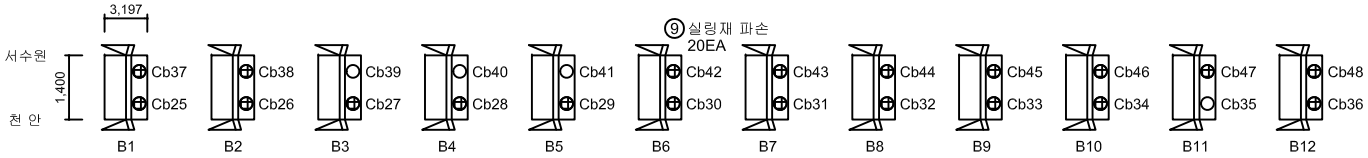




정 착 구

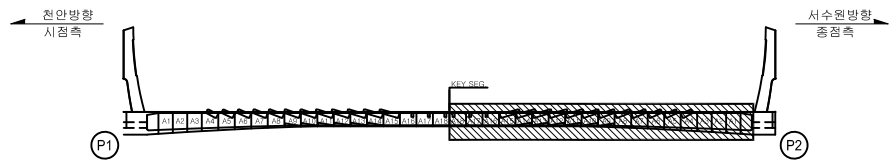KEY PLAN

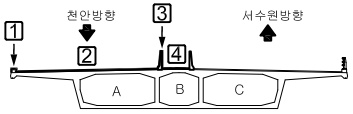


SECTION




범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 004 | |


# ID : 교면포장 (S3) 외관조사망도-1


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 2 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 3 | 7.50 | m | |
| 3 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 10.0 | 1 | 30.00 | m² | |
| 4 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 5 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 6 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 7 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 2 | 1.00 | m | |
| 8 | 교면포장 | 토사퇴적 | - | 1.0 | 15.0 | 1 | 15.00 | m² | |
| 9 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 6 | 6.00 | EA | |
| 10 | 교면포장 | 토사퇴적 | - | 1.0 | 1.2 | 11 | 13.20 | m² | |
| 11 | 정착구 | 실링재 파손 | - | - | - | 24 | 24.00 | EA | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

천안방향


천 안 ← → 서수원

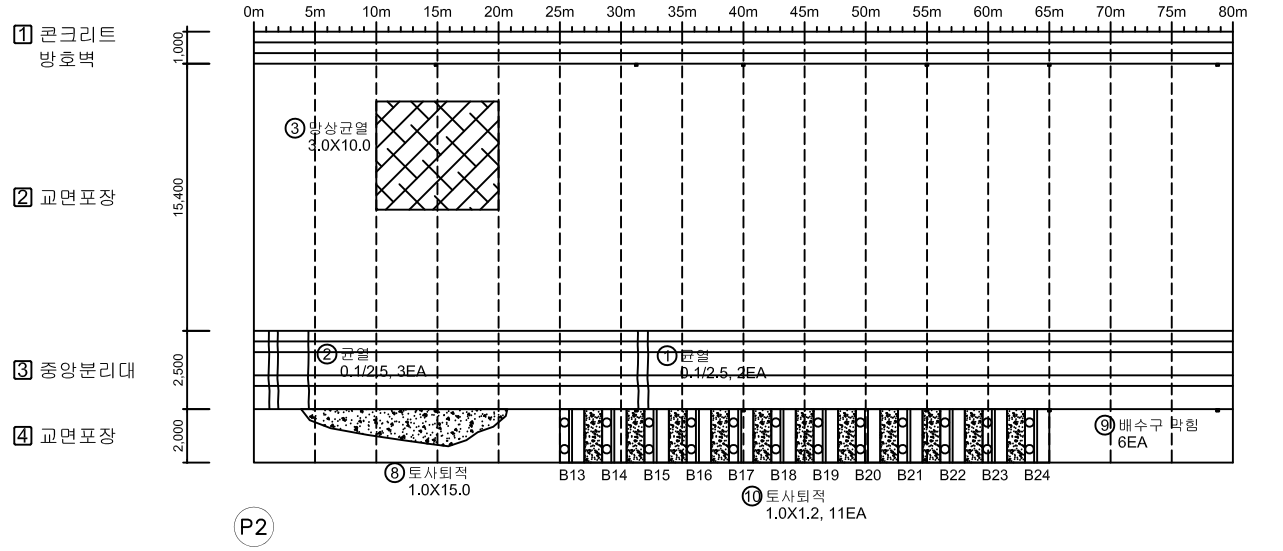

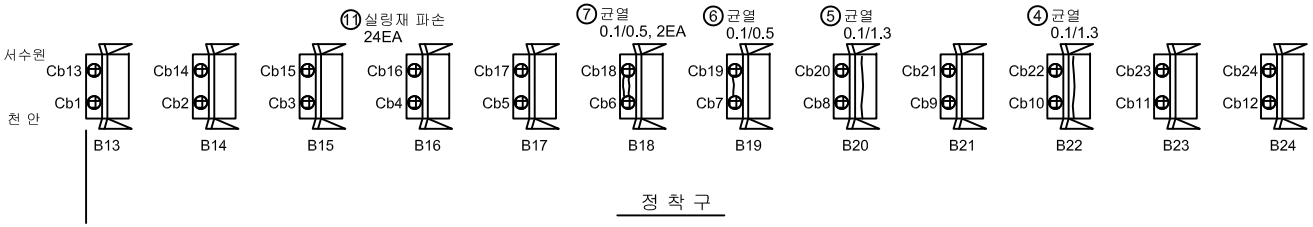




정 착 구
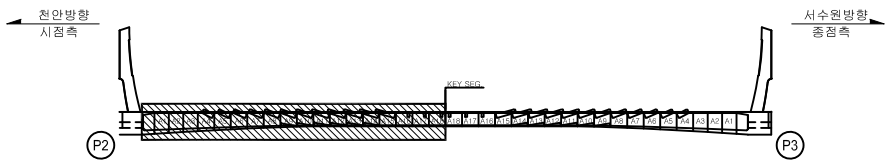
### KEY PLAN

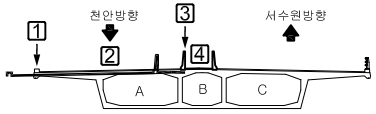


### SECTION




범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 005 | |


# ID : 교면포장 (S3) 외관조사망도-2


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 2 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 3 | 교면포장 | 망상균열 | - | 9.0 | 10.0 | 1 | 90.00 | m² | |
| 4 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 5 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 6 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 7 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 8 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 7 | 2.10 | m | |
| 9 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 10 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 11 | 정착구 | 실링재 파손 | - | - | - | 24 | 24.00 | EA | |
| 12 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 13 | 교면포장 | 파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 14 | 교면포장 | 망상균열 | - | 9.0 | 10.0 | 1 | 90.00 | m² | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

천안방향


천 안 ← → 서수원

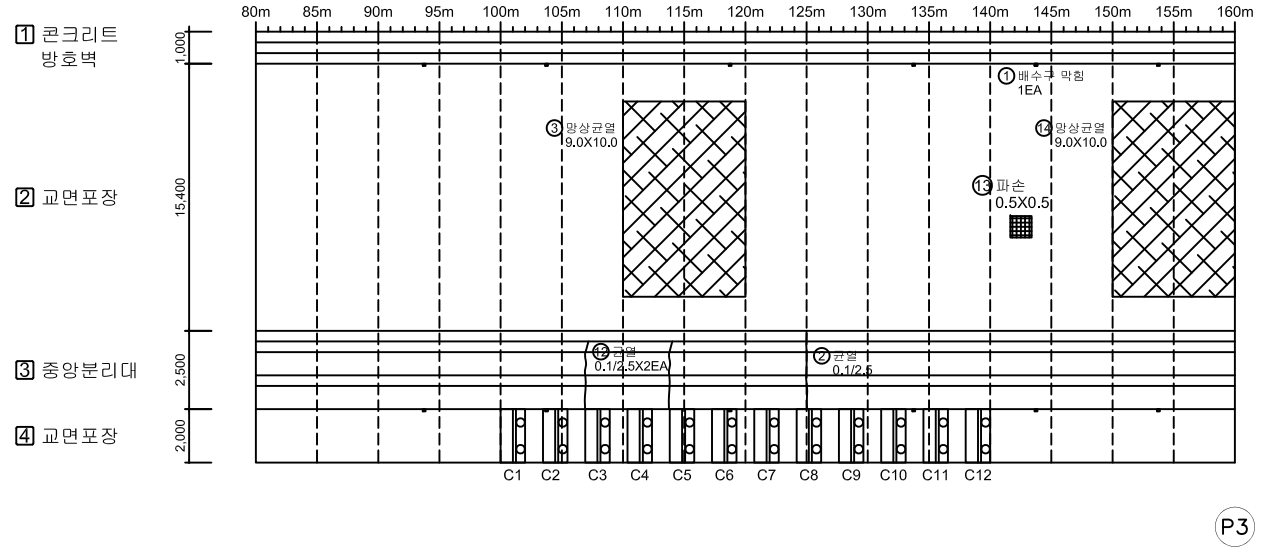

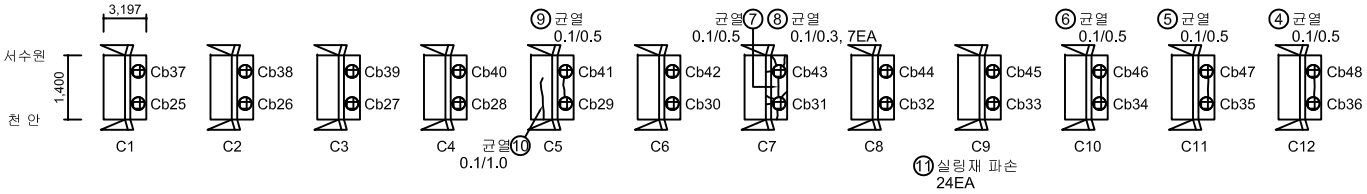




정 착 구
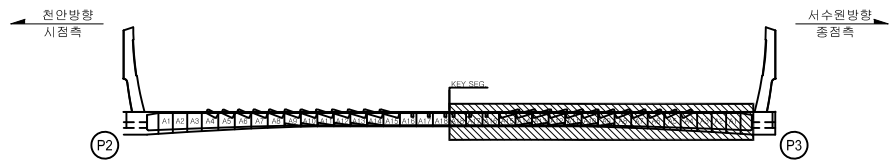
### KEY PLAN

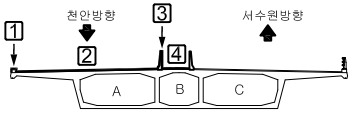


### SECTION




범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 006 |


# ID : 교면포장 (S4) 외관조사망도-1


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 2 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 9 | 22.50 | m | |
| 3 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 8 | 20.00 | m | |
| 4 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 5 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 6 | 15.00 | m | |
| 6 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 7 | 교면포장 | 망상균열 | - | 9.0 | 10.0 | 1 | 90.00 | m² | |
| 8 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 2 | 1.00 | m | |
| 9 | 정착구 | 보수부 망상균열 | - | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | m² | |
| 10 | 정착구 | 실링재 파손 | - | - | - | 24 | 24.00 | EA | |
| 11 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | 신규 |
| 12 | 방호벽 | 균열 | 0.2 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | 신규 |
| 13 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 30.0 | 1 | 90.00 | m² | |
| 14 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 10.0 | 1 | 30.00 | m² | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |


천안방향

천 안 ⟵ ⟶ 서수원

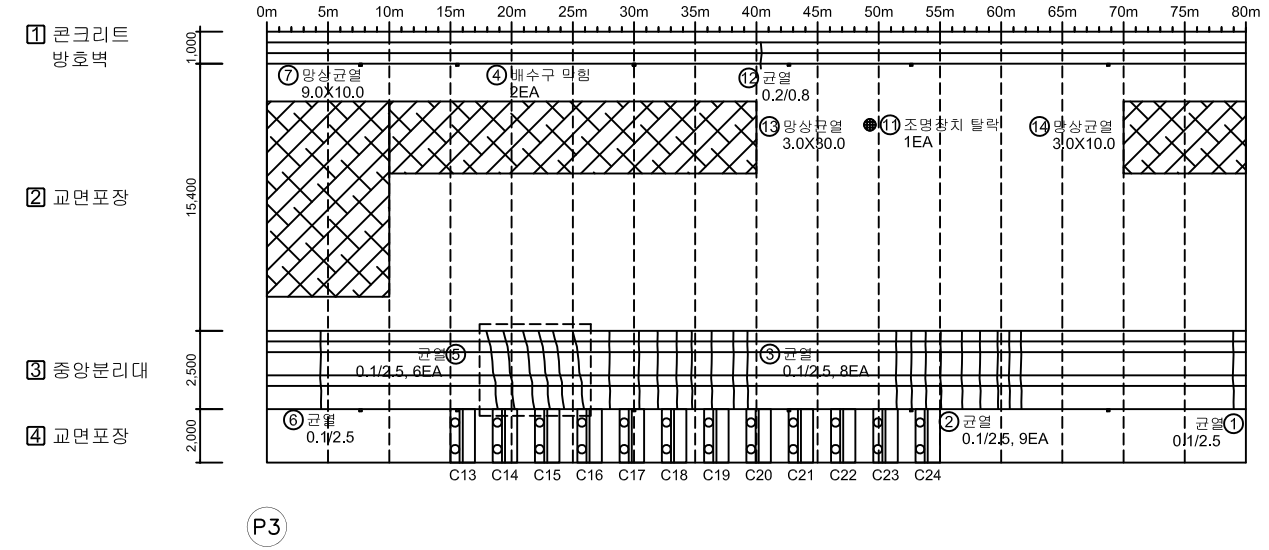


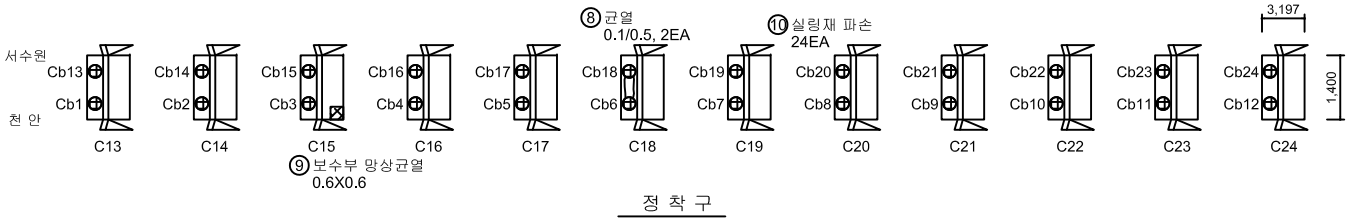
### KEY PLAN

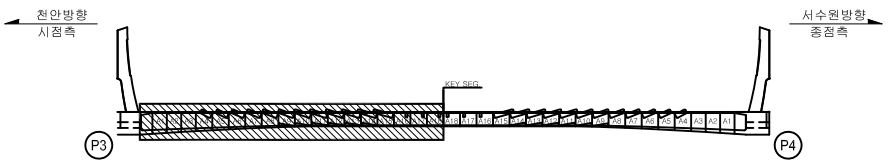


### SECTION

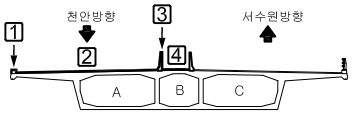


범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 007 |


# ID : 교면포장 (S4) 외관조사망도-2


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 5.0 | 1 | 15.00 | m² | |
| 2 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 3 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 5 | 12.50 | m | |
| 4 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 15.0 | - | 1 | 15.00 | m | |
| 5 | 방호벽 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 6 | 방호벽 | 균열 | 0.3 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 7 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 3 | 7.50 | m | |
| 8 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 9 | 정착구 | 잡철물 노출 | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | m² | |
| 10 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 11 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 12 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 2 | 1.40 | m | |
| 13 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 14 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 15 | 정착구 | 실링재 파손 | - | - | - | 24 | 24.00 | EA | |
| 16 | 정착구 | 잡철물 노출 | - | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.03 | m² | |
| 17 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | 신규 |
| 18 | 교면포장 | 망상균열 | - | 6.0 | 10.0 | 1 | 60.00 | m² | |
| 19 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 20.0 | 1 | 60.00 | m² | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

천안방향


천 안 ← → 서수원

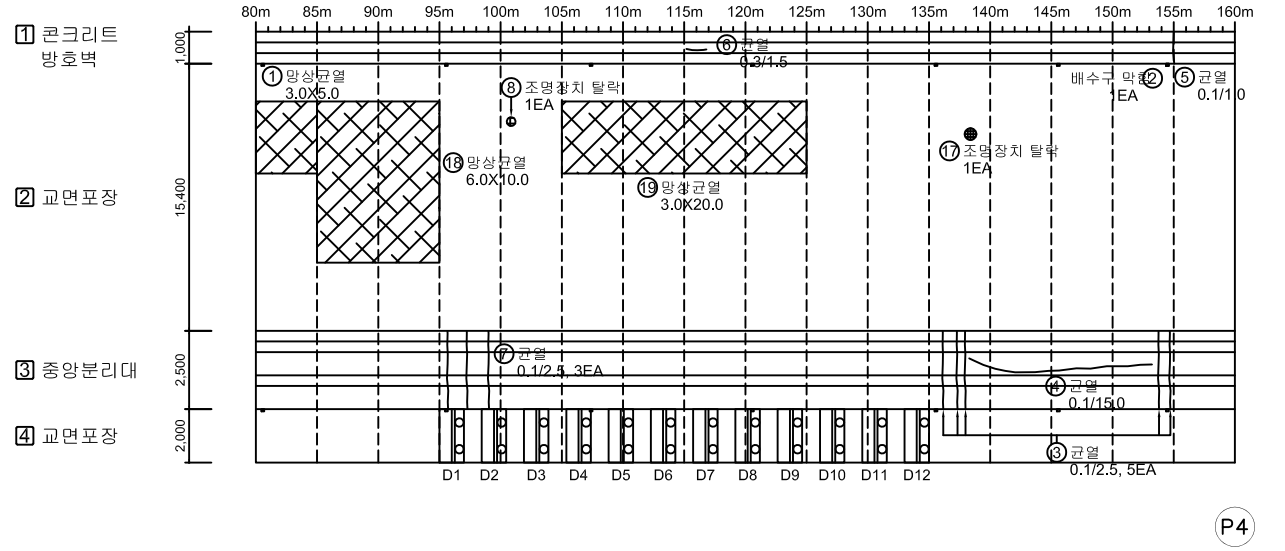

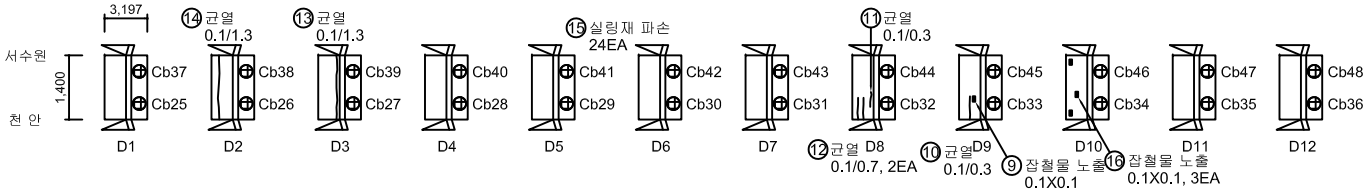




정 착 구
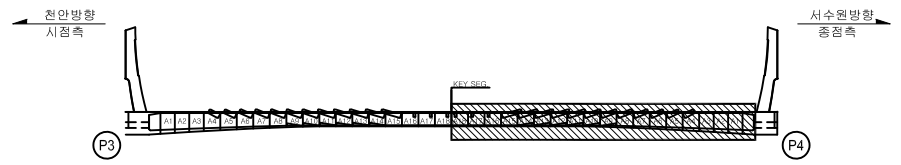
## KEY PLAN

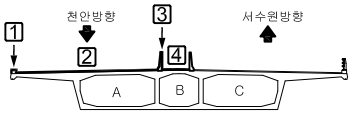


## SECTION




범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 008 |


# ID : 교면포장 (S5) 외관조사망도-1

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 4 | 10.00 | m | |
| 2 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 3 | 7.50 | m | |
| 3 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 3 | 7.50 | m | |
| 4 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 5 | 방호벽 | 균열 | 0.3 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 6 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 7 | 교면포장 | 망상균열 | - | 6.0 | 30.0 | 1 | 180.00 | m² | |
| 8 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 9 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 10 | 정착구 | 실링재 파손 | - | - | - | 22 | 22.00 | EA | |
| 11 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 12 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 13 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | 신규 |
| 14 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | 신규 |
| 15 | 교면포장 | 파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 16 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | 신규 |
| 17 | 방호벽 | 균열 | 0.2 | 0.2 | - | 2 | 0.40 | m | 신규 |
| 18 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 5.0 | 1 | 15.00 | m² | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |


천안방향

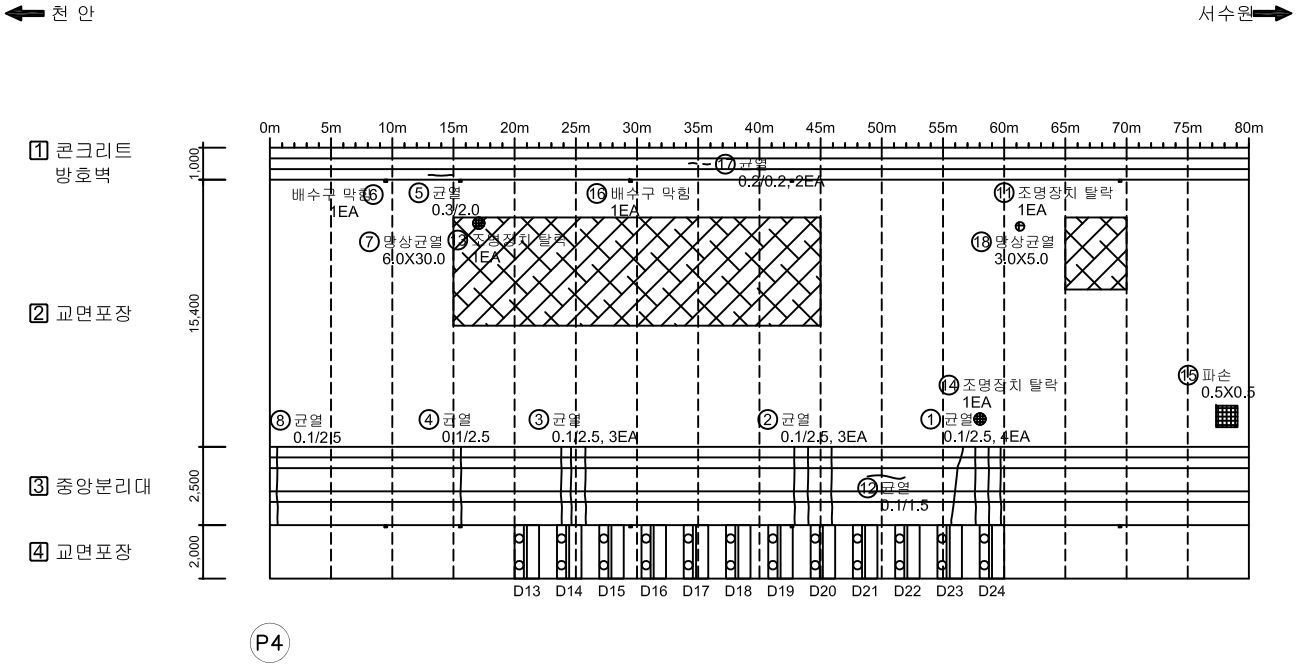

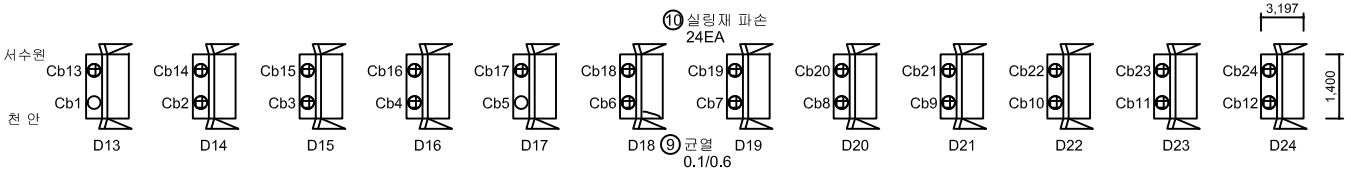




정 착 구
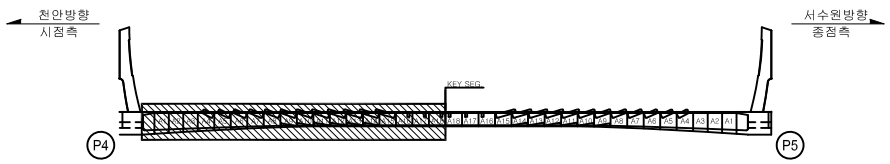
### KEY PLAN

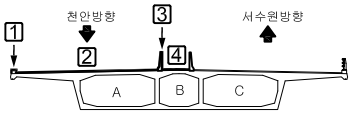


### SECTION




범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 009 | |


# ID : 교면포장 (S5) 외관조사망도-2


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 2 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 14.0 | - | 1 | 14.00 | m | |
| 3 | 교면포장 | 망상균열 | - | 9.0 | 10.0 | 1 | 90.00 | m | |
| 4 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 3 | 7.50 | m | |
| 5 | 중앙분리대 | 균열 | 0.3 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 6 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 4 | 10.00 | EA | |
| 7 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 8 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 9 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 3 | 0.90 | m | |
| 10 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | EA | |
| 11 | 정착구 | 실링재 파손 | - | - | - | 24 | 24.00 | EA | |
| 12 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 3 | 3.00 | EA | |
| 13 | 방호벽 | 균열 | 0.2 | 0.5 | - | 1 | 0.5 | m | |
| 14 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 4 | 6.00 | m | |
| 15 | 방호벽 | 파손 | - | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.08 | m² | 신규 |
| 16 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 10.0 | 1 | 30.00 | m | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

천안방향


천 안 ← → 서수원

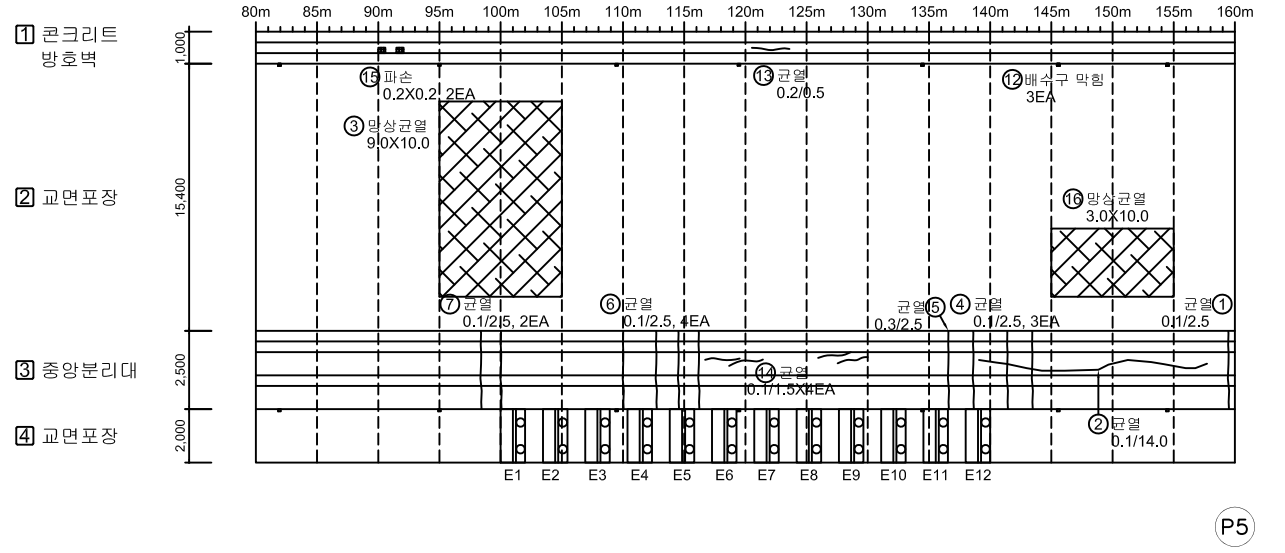

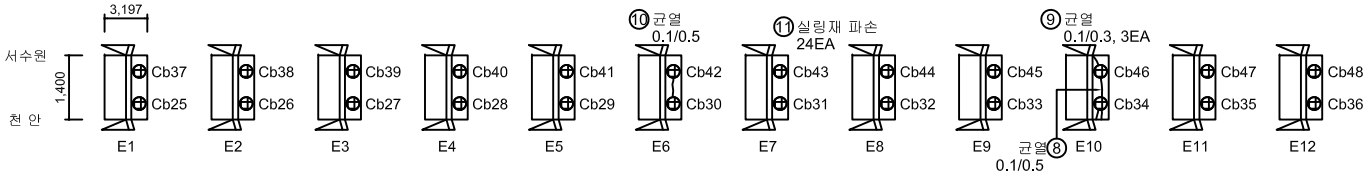




정 착 구
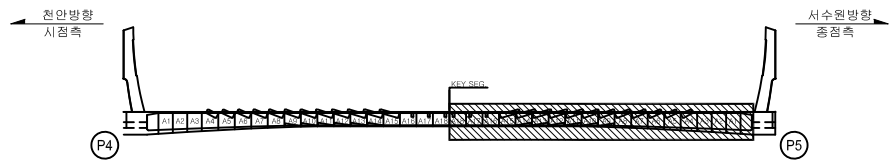
### KEY PLAN

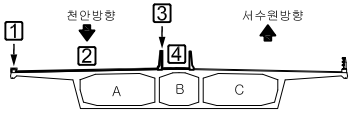


### SECTION




범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 010 |


# ID : 교면포장 (S6) 외관조사망도-1


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 2 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 3 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 4 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 5 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 3 | 7.50 | m | |
| 6 | 정착구 | 균열 | 0.2 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 7 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 2 | 1.00 | m | |
| 8 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 7 | 2.10 | m | |
| 9 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 10 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 11 | 정착구 | 실링재 파손 | - | - | - | 24 | 24.00 | EA | |
| 12 | 중앙분리대 | 균열 | 0.2 | 1.5 | - | 2 | 3.00 | m | |
| 13 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.09 | m² | 신규 |
| 14 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 15 | 교면포장 | 파손 | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.09 | m² | 신규 |
| 16 | 방호벽 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | 신규 |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

천안방향


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

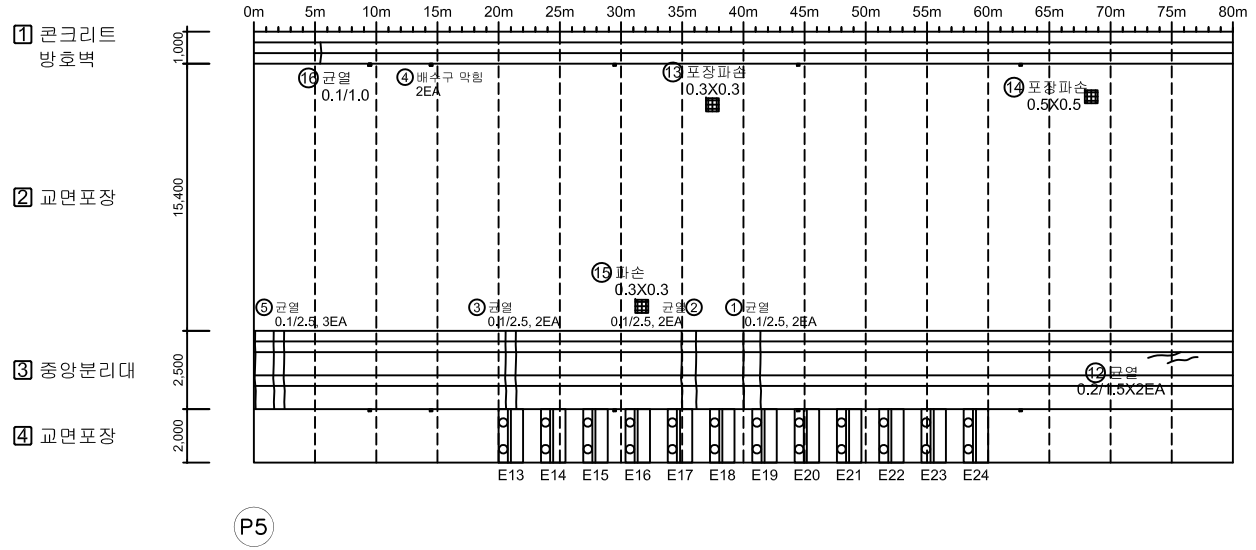

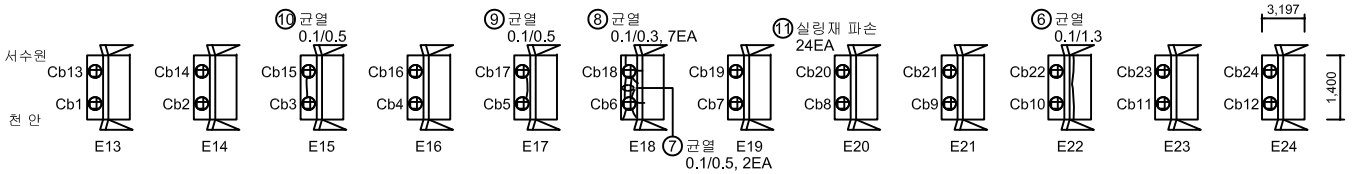




정 착 구
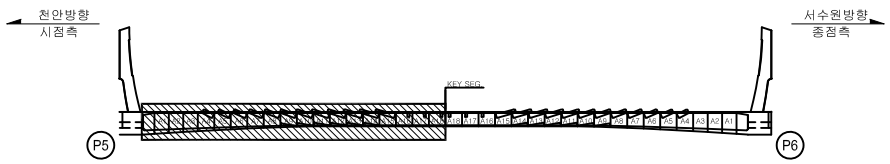
### KEY PLAN

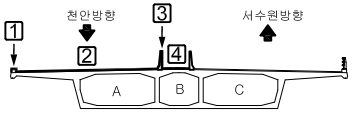


### SECTION




범례: 균열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 011 |


# ID : 교면포장 (S6) 외관조사망도-2


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 2 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 3 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 4 | 정착구 | 실링재 파손 | - | - | - | 22 | 22.00 | EA | |
| 5 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 6 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 7 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | 신규 |
| 8 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.09 | m² | 신규 |
| 9 | 방호벽 | 파손 | - | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.03 | m² | 신규 |
| 10 | 방호벽 | 파손 | - | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.06 | m² | 신규 |
| 11 | 방호벽 | 파손 | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | m² | 신규 |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

천안방향


천 안 ← → 서수원

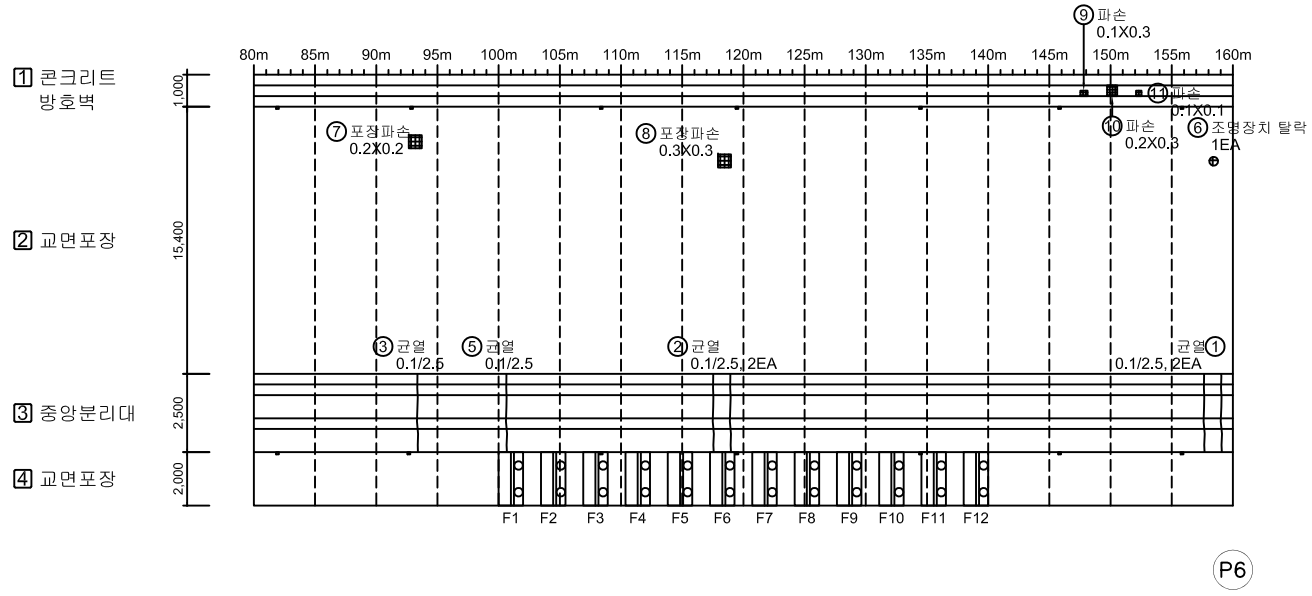

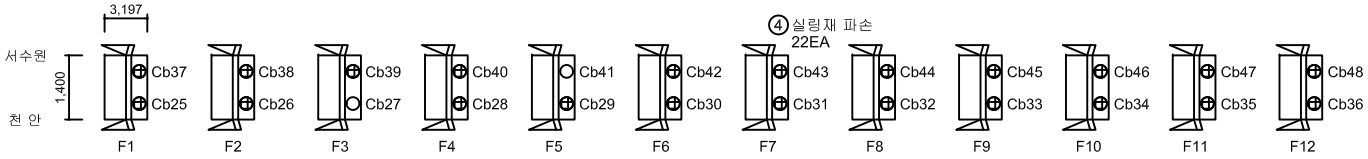




정 착 구
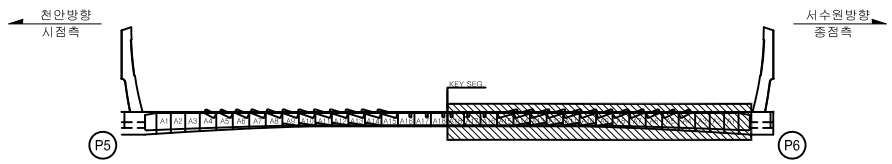
### KEY PLAN

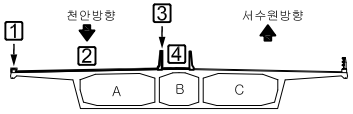


### SECTION




범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 012 |


# ID : 교면포장 (S7) 외관조사망도-1

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 방호벽 | 균열 | 0.1 | 11.0 | - | 1 | 11.00 | m | |
| 2 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 4 | 10.00 | m | |
| 3 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 4 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 5 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 3 | 7.50 | m | |
| 6 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 7 | 교면포장 | 망상균열 | - | 9.0 | 5.0 | 1 | 45.00 | m² | |
| 8 | 정착구 | 실링재 파손 | - | - | - | 23 | 23.00 | EA | |
| 9 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 10 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 11 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 12 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | 신규 |
| 13 | 방호벽 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | 신규 |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |


천안방향

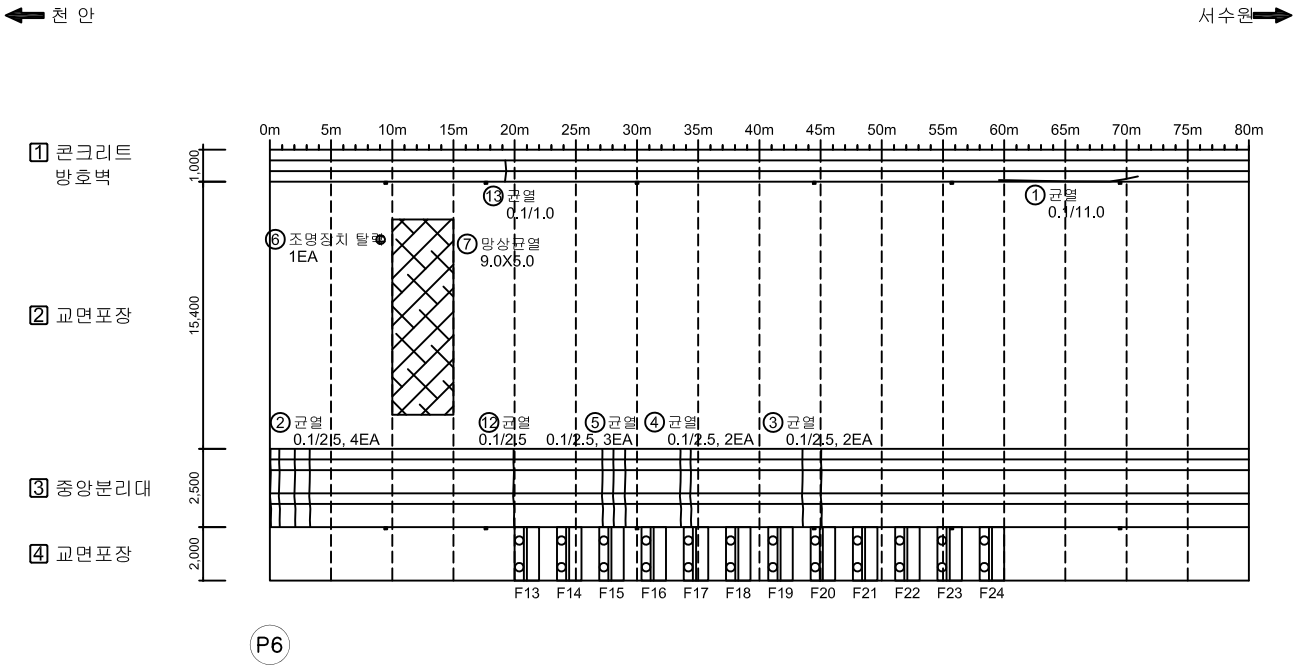

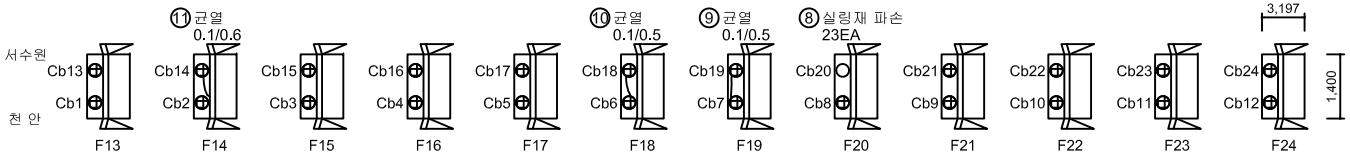




정 착 구
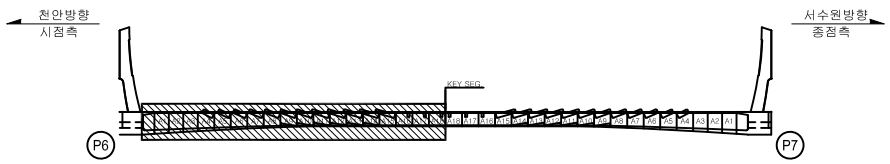
### KEY PLAN

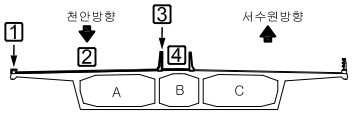


### SECTION




범례: 균열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 013 |


# ID : 교면포장 (S7) 외관조사망도-2


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 3 | 7.50 | m | |
| 2 | 방호벽 | 균열 | 0.3 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 3 | 교면 포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 4 | 정착구 | 실링재 파손 | - | - | - | 23 | 23.00 | EA | |
| 5 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | 신규 |
| 6 | 방호벽 | 파손 | - | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | m² | 신규 |
| 7 | 교면포장 | 망상균열 | - | 9.0 | 5.0 | 1 | 45.00 | m² | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

천안방향


천 안 ← → 서수원

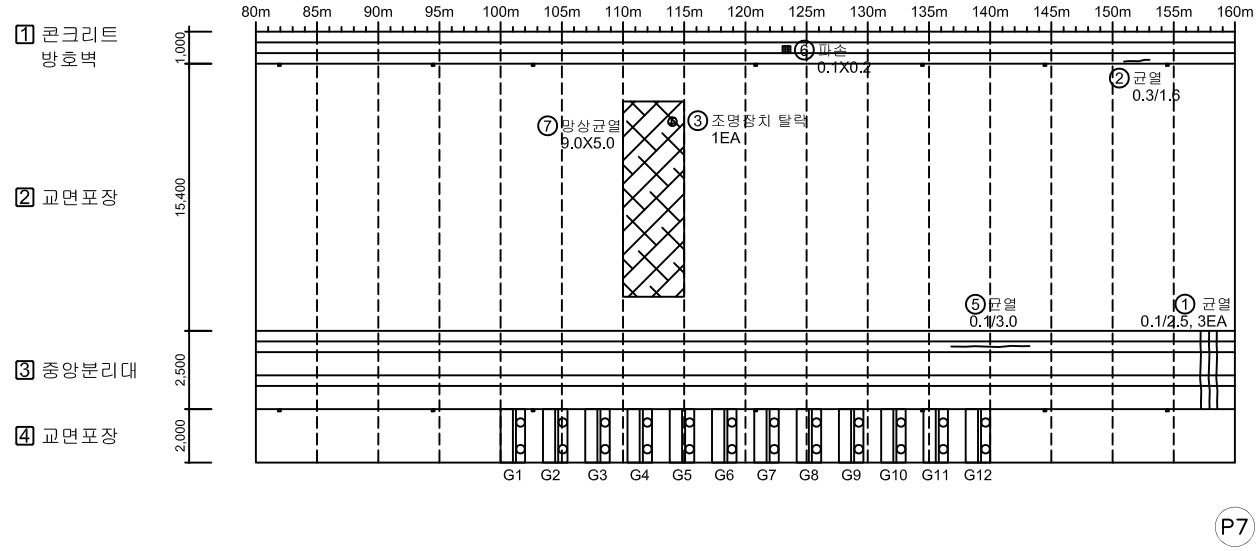

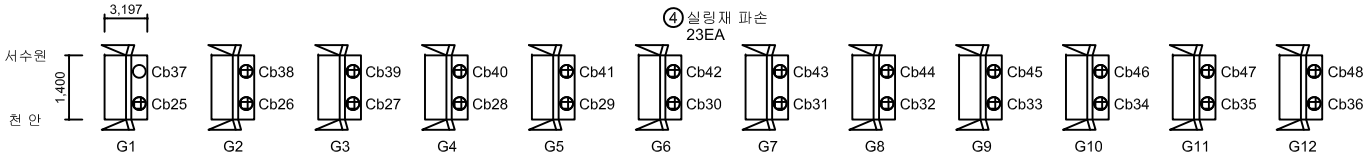




정 착 구
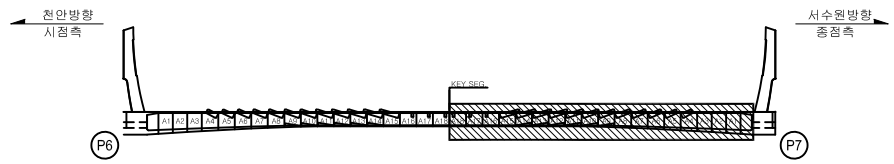
### KEY PLAN

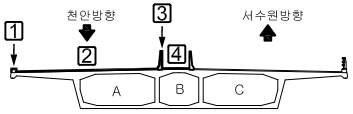


### SECTION




범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 014 |


# ID : 교면포장 (S8) 외관조사망도


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 신축이음 | 후타재 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 20 | 10.00 | m | |
| 2 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 3 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 4 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 5 | 정착구 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 6 | 정착구 | 실링재 파손 | - | - | - | 20 | 20.00 | EA | |
| 7 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 8 | 방호벽 | 균열 | 0.2 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 9 | 방호벽 | 균열 | 0.2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 10 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 11 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.16 | m² | 신규 |
| 12 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | 신규 |
| 13 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 5.0 | - | 1 | 5.00 | m | 신규 |
| 14 | 신축이음 | 토사퇴적 | - | 1.5 | 2.0 | 1 | 3.00 | m² | 신규 |
| 15 | 신축이음 | 토사퇴적 | - | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.00 | m² | 신규 |
| 16 | 신축이음 | 토사퇴적 | - | 15.0 | 0.5 | 1 | 7.50 | m² | 신규 |
| 17 | 방호벽 | 파손 | - | 0.1 | 1.0 | 1 | 0.10 | m² | 신규 |
| 18 | 방호벽 | 파손 | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | m² | 신규 |
| 19 | 방호벽 | 파손 | - | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.15 | m² | 신규 |
| 20 | 교면포장 | 망상균열 | - | 6.0 | 10.0 | 1 | 60.00 | m² | |
| 21 | 교면포장 | 망상균열 | - | 9.0 | 5.0 | 1 | 45.00 | m² | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

천안방향

천 안 ⟵ ⟶ 서수원

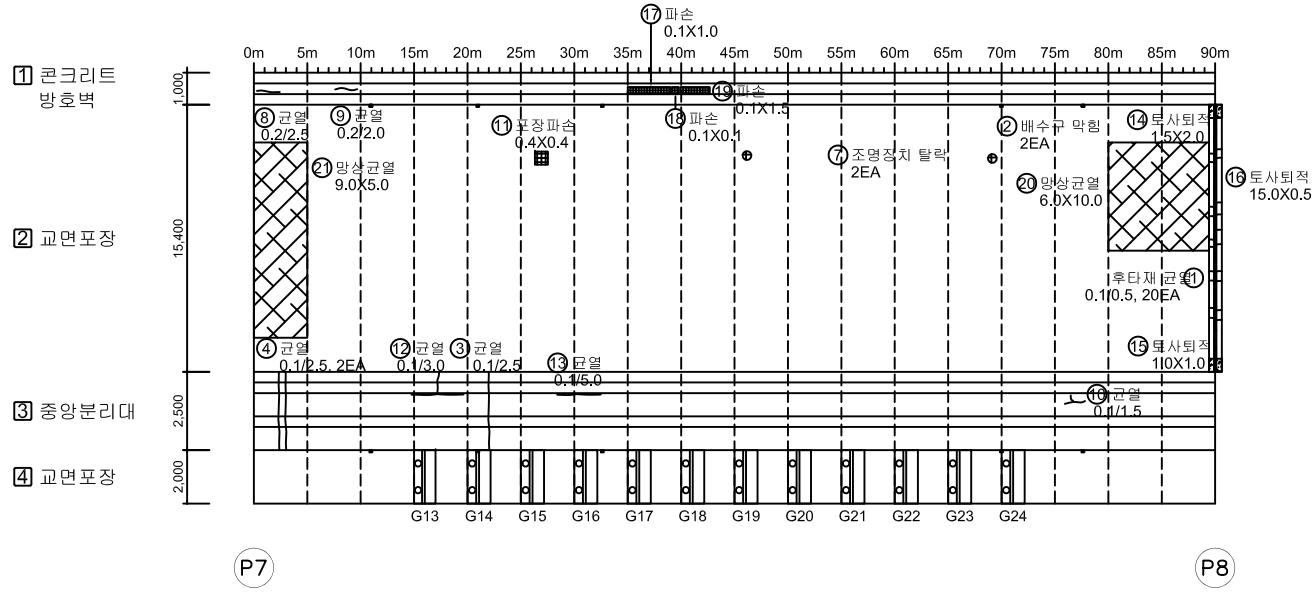

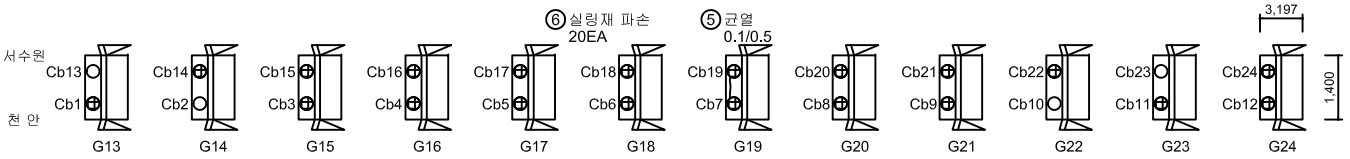




정 착 구

## KEY PLAN

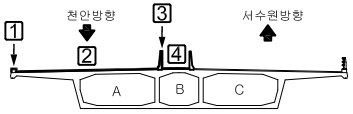


## SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 015 |


# ID : 교면포장 (S9) 외관조사망도

## 손 상 물 량 표

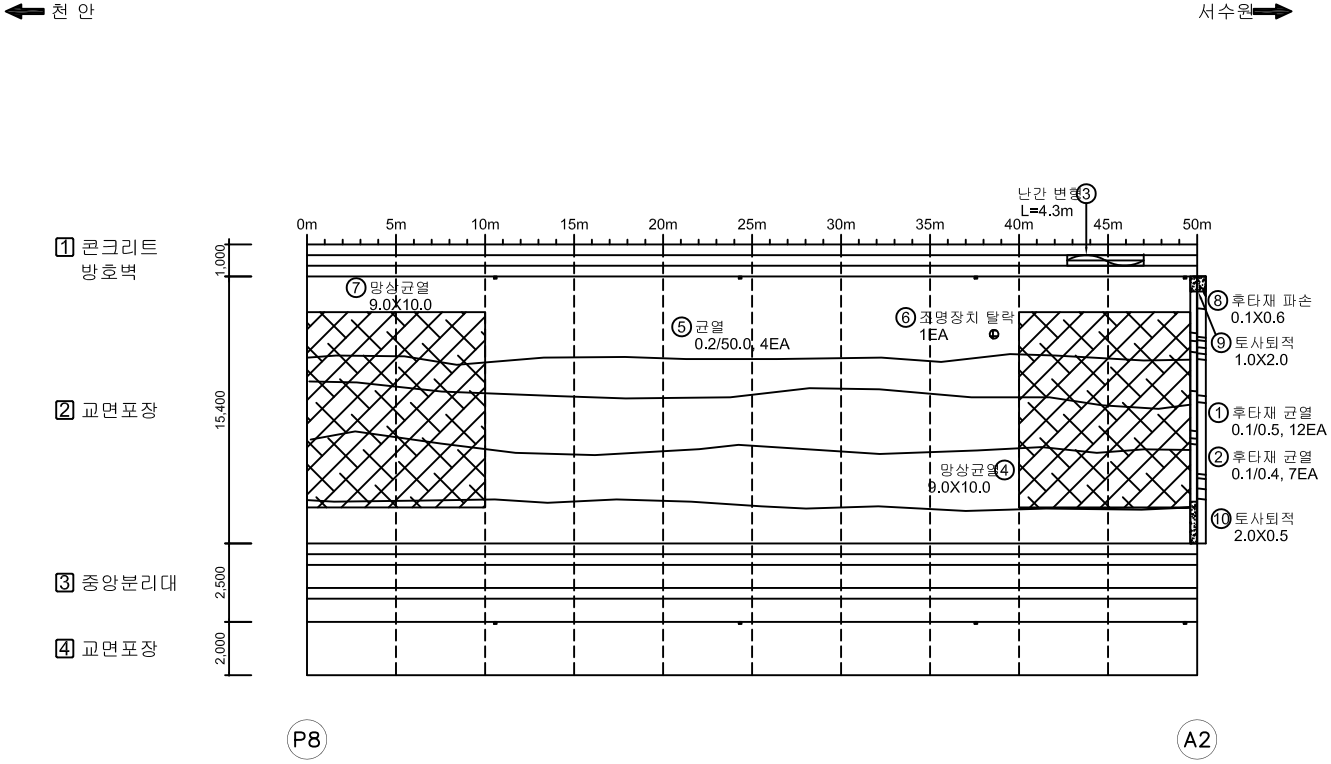



| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 신축이음 | 후타재 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 12 | 6.00 | m | |
| 2 | 신축이음 | 후타재 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 7 | 2.80 | m | |
| 3 | 방호벽 | 난간 변형 | - | 4.3 | - | 1 | 4.30 | m | |
| 4 | 교면포장 | 망상균열 | - | 9.0 | 10.0 | 1 | 90.00 | m² | |
| 5 | 교면포장 | 균열 | 0.2 | 50.0 | - | 4 | 200.00 | m | |
| 6 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 7 | 교면포장 | 망상균열 | - | 9.0 | 10.0 | 1 | 90.00 | m² | |
| 8 | 신축이음 | 후타재 파손 | - | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.06 | m² | |
| 9 | 신축이음 | 토사퇴적 | - | 1.0 | 2.0 | 1 | 2.00 | m² | 신규 |
| 10 | 신축이음 | 토사퇴적 | - | 2.0 | 0.5 | 1 | 1.00 | m | 신규 |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

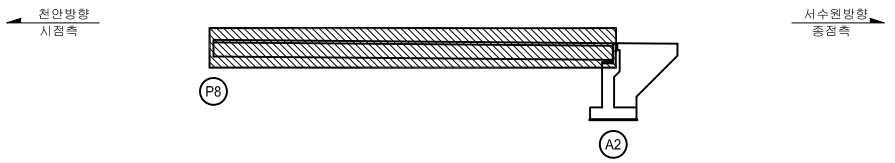


### SECTION

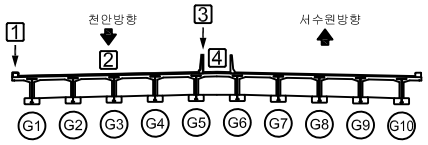



범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 016 |

# ID : 교면포장 (S1) 외관조사망도-1

## 서수원방향


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

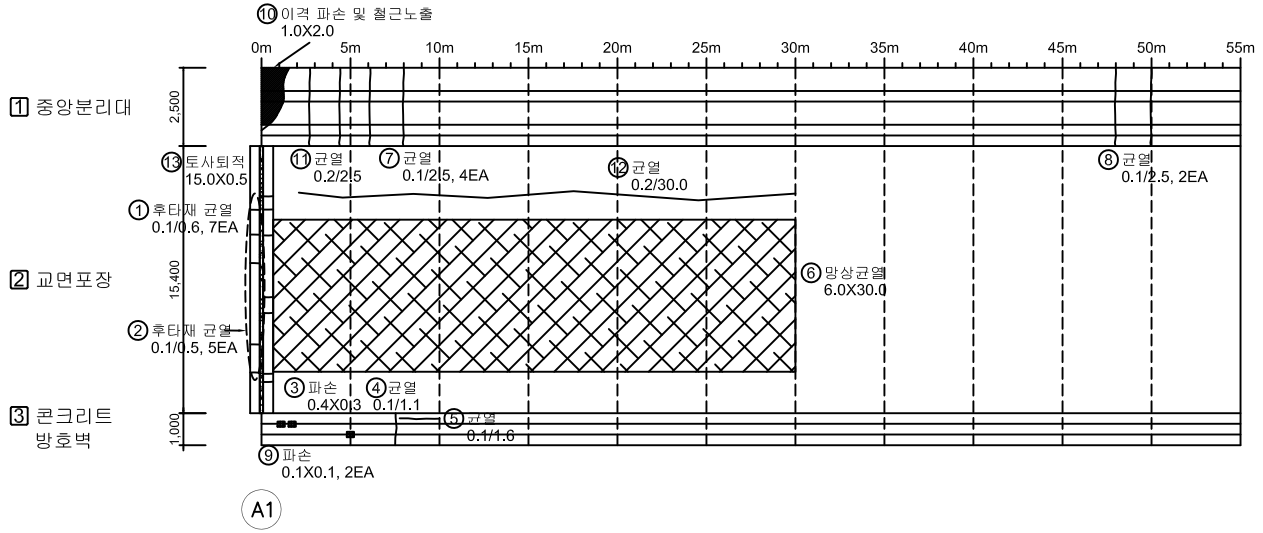



## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 신축이음 | 후타재 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 7 | 4.20 | m | |
| 2 | 신축이음 | 후타재 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 5 | 2.50 | m | |
| 3 | 방호벽 | 파손 | - | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.12 | m² | |
| 4 | 방호벽 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 5 | 방호벽 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 6 | 교면포장 | 망상균열 | - | 6.0 | 30.0 | 1 | 180.00 | m² | |
| 7 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 4 | 10.00 | m | |
| 8 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 9 | 방호벽 | 파손 | - | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.02 | m² | |
| 10 | 중앙분리대 | 이격 파손 및 철근노출 | - | 1.0 | 2.0 | 1 | 2.00 | m² | |
| 11 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 12 | 교면포장 | 균열 | 0.2 | 30.0 | - | 1 | 30.00 | m | 신규 |
| 13 | 신축이음 | 토사퇴적 | - | 15.0 | 0.5 | 1 | 7.50 | m² | 신규 |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

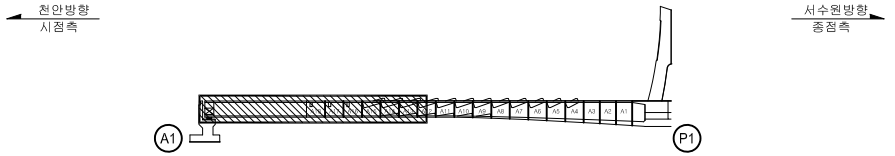


### SECTION

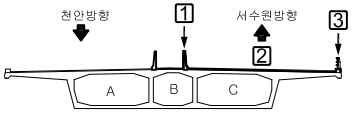


범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 017 |

# ID : 교면포장 (S1) 외관조사망도-2

## 손 상 물 량 표


서수원방향

천 안 ⟵ ⟶ 서수원

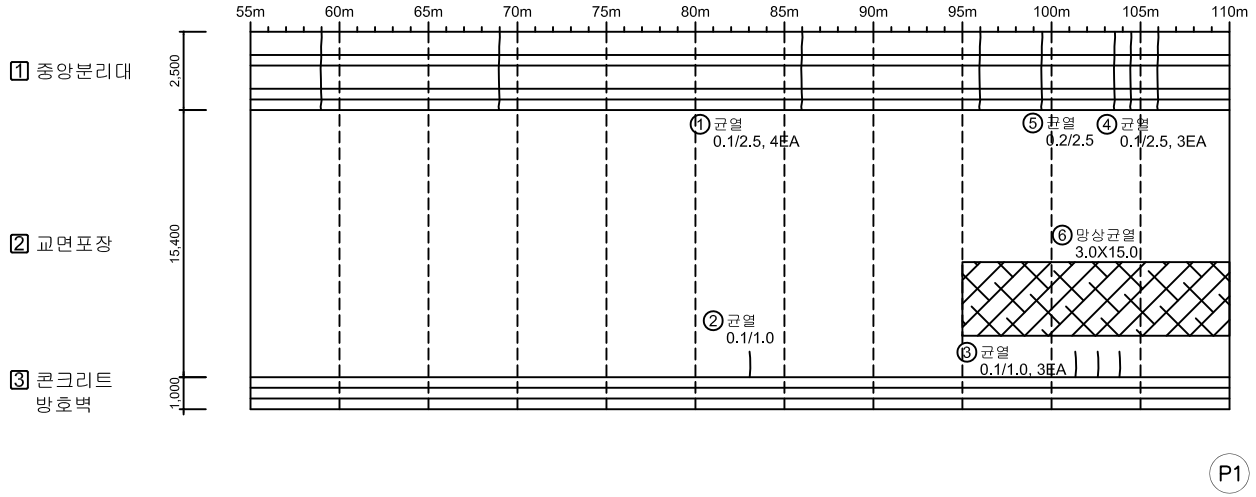



| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 4 | 10.00 | m | |
| 2 | 교면포장 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 3 | 교면포장 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 3 | 3.00 | m | |
| 4 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 3 | 7.50 | m | |
| 5 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 6 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 15.0 | 1 | 45.00 | m² | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

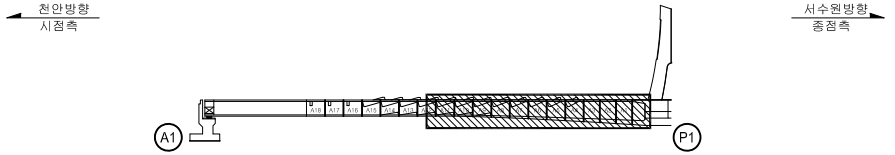


### SECTION

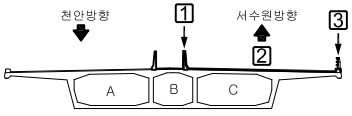


범례


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 018 | |

# ID : 교면포장 (S2) 외관조사망도-1

## 손 상 물 량 표


서수원방향

천 안 ⟵ ⟶ 서수원

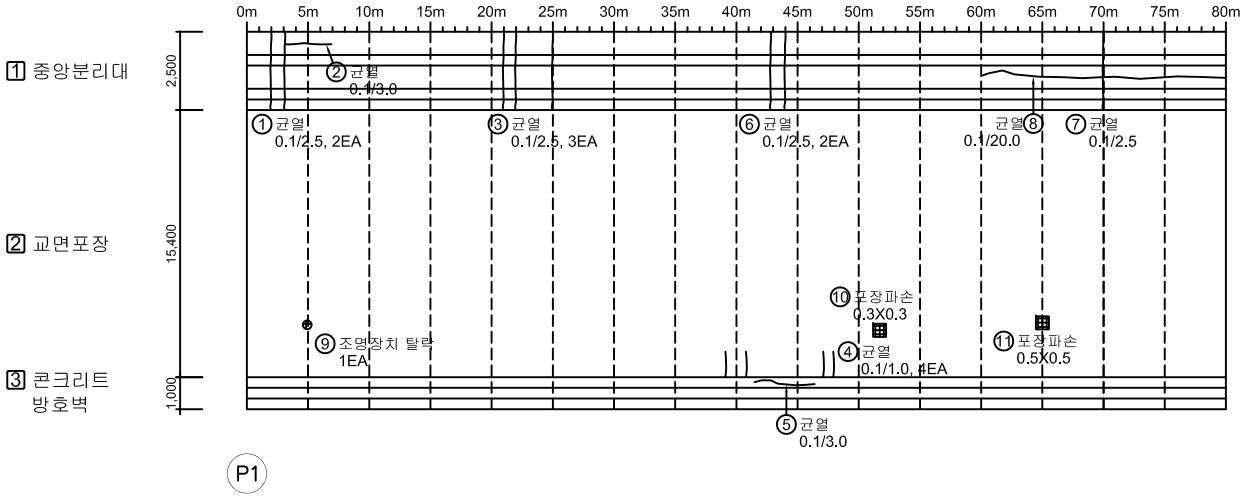



| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 2 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 3 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 3 | 7.50 | m | |
| 4 | 교면포장 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 4 | 4.00 | m | |
| 5 | 방호벽 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 6 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 7 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 8 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 20.0 | - | 1 | 20.00 | m | |
| 9 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 10 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.09 | m² | 신규 |
| 11 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

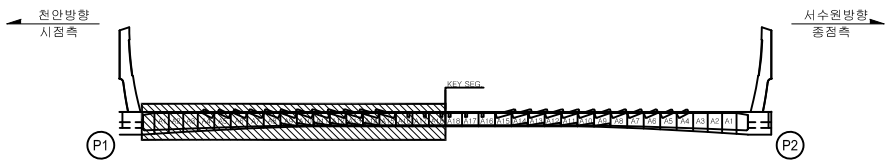


### SECTION

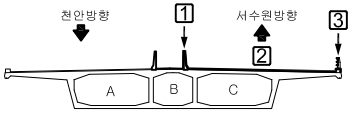


범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 019 |

# ID : 교면포장 (S2) 외관조사망도-2

## 손 상 물 량 표

서수원방향


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

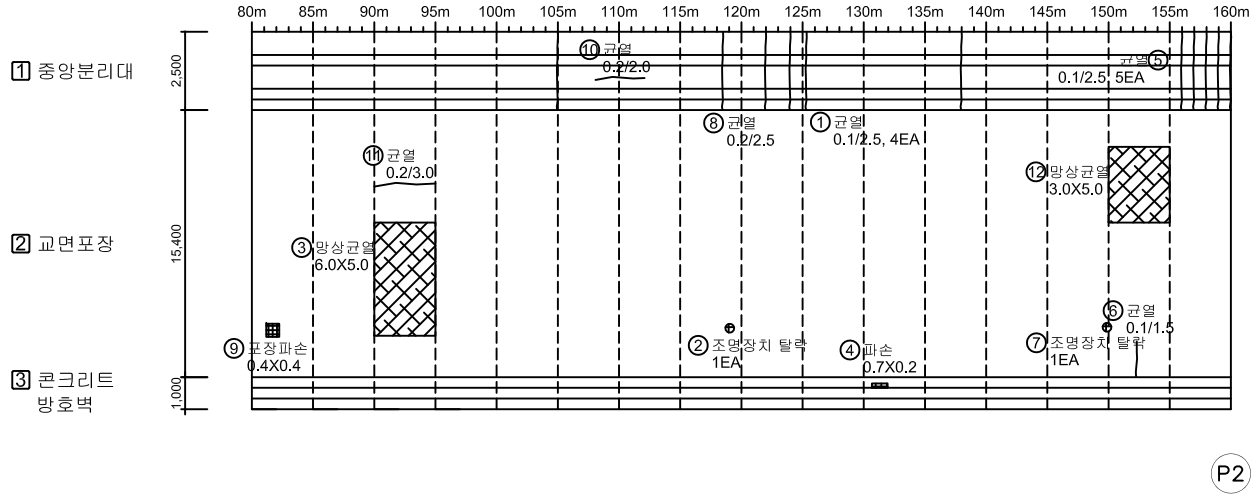



P2

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 4 | 10.00 | m | |
| 2 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 3 | 교면포장 | 망상균열 | - | 6.0 | 5.0 | 1 | 30.00 | m² | |
| 4 | 방호벽 | 파손 | - | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.14 | m² | |
| 5 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 5 | 12.50 | m | |
| 6 | 교면포장 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 7 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 8 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 9 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.16 | m² | 신규 |
| 10 | 중앙분리대 | 균열 | 0.2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | 신규 |
| 11 | 교면포장 | 균열 | 0.2 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | 신규 |
| 12 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 5.0 | 1 | 15.00 | m² | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

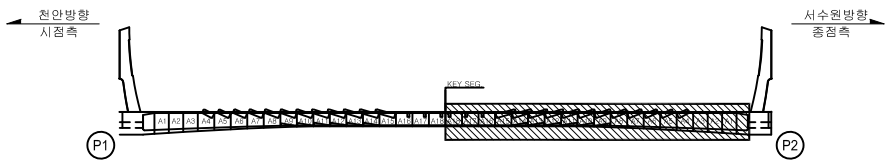


### SECTION

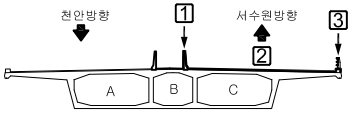


범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 020 |


# ID : 교면포장 (S3) 외관조사망도-1

## 손 상 물 량 표


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 3 | 7.50 | m | |
| 2 | 방호벽 | 균열 | 0.1 | 5.0 | - | 1 | 5.00 | m | |
| 3 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 4 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 5 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.09 | m² | 신규 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

서수원방향


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

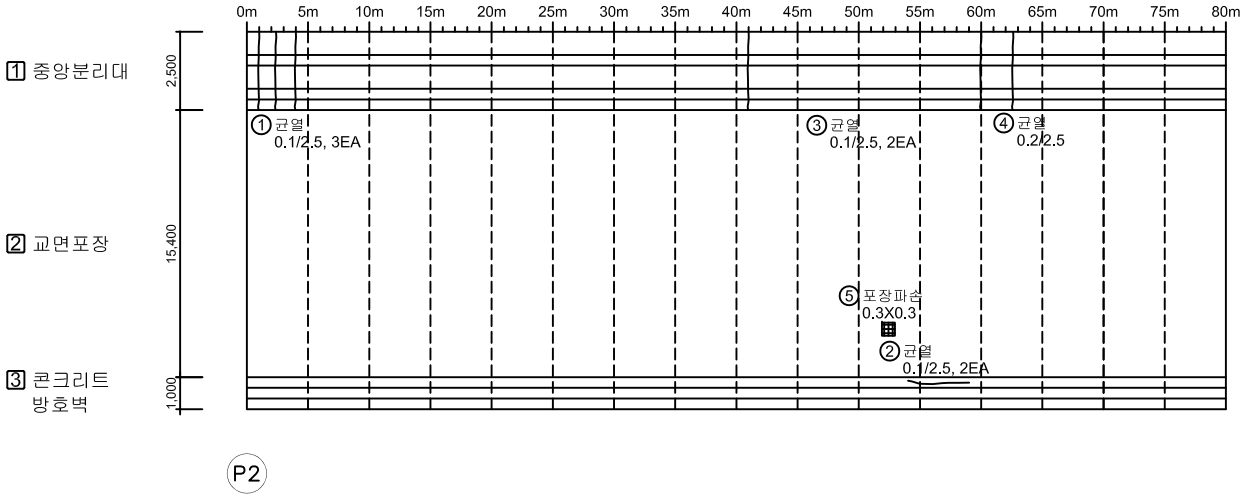


### KEY PLAN

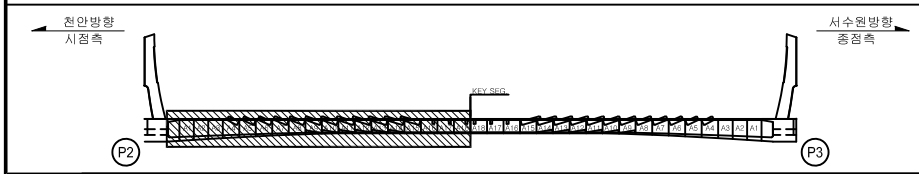


### SECTION

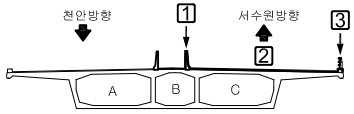



범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 021 |

# ID : 교면포장 (S3) 외관조사망도-2

## 서수원방향


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

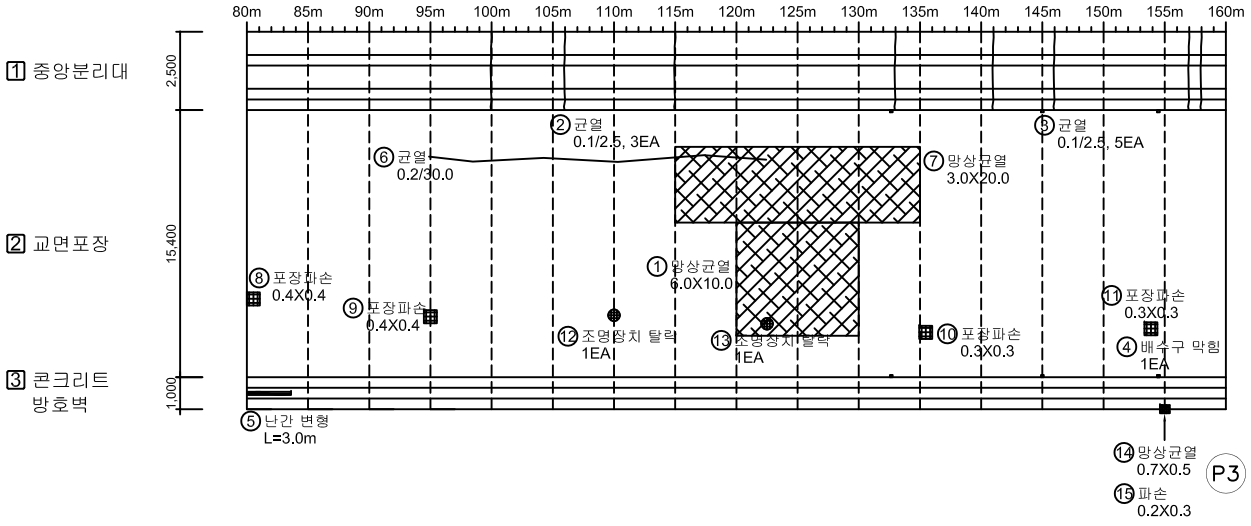



## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 교면포장 | 망상균열 | - | 6.0 | 10.0 | 1 | 60.00 | m² | |
| 2 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 3 | 7.50 | m | |
| 3 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 5 | 12.50 | m | |
| 4 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 5 | 방호벽 | 난간 변형 | - | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 6 | 교면포장 | 균열 | 0.2 | 30.0 | - | 1 | 30.00 | m | 신규 |
| 7 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 20.0 | 1 | 60.00 | m² | |
| 8 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.16 | m² | 신규 |
| 9 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.16 | m² | 신규 |
| 10 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.09 | m² | 신규 |
| 11 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.09 | m² | 신규 |
| 12 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | 신규 |
| 13 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | 신규 |
| 14 | 방호벽 | 망상균열 | - | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | m² | 신규 |
| 15 | 방호벽 | 파손 | - | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.06 | m² | 신규 |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

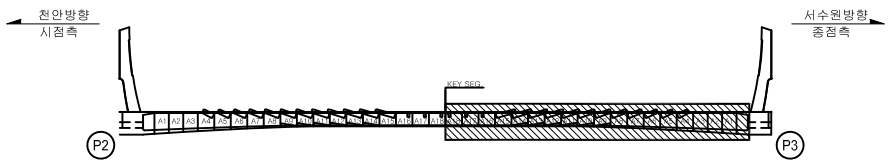


### SECTION

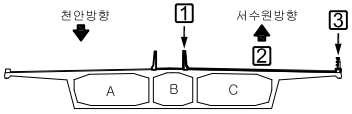



범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 022 |

# ID : 교면포장 (S4) 외관조사망도-1


## 손 상 물 량 표

서수원방향

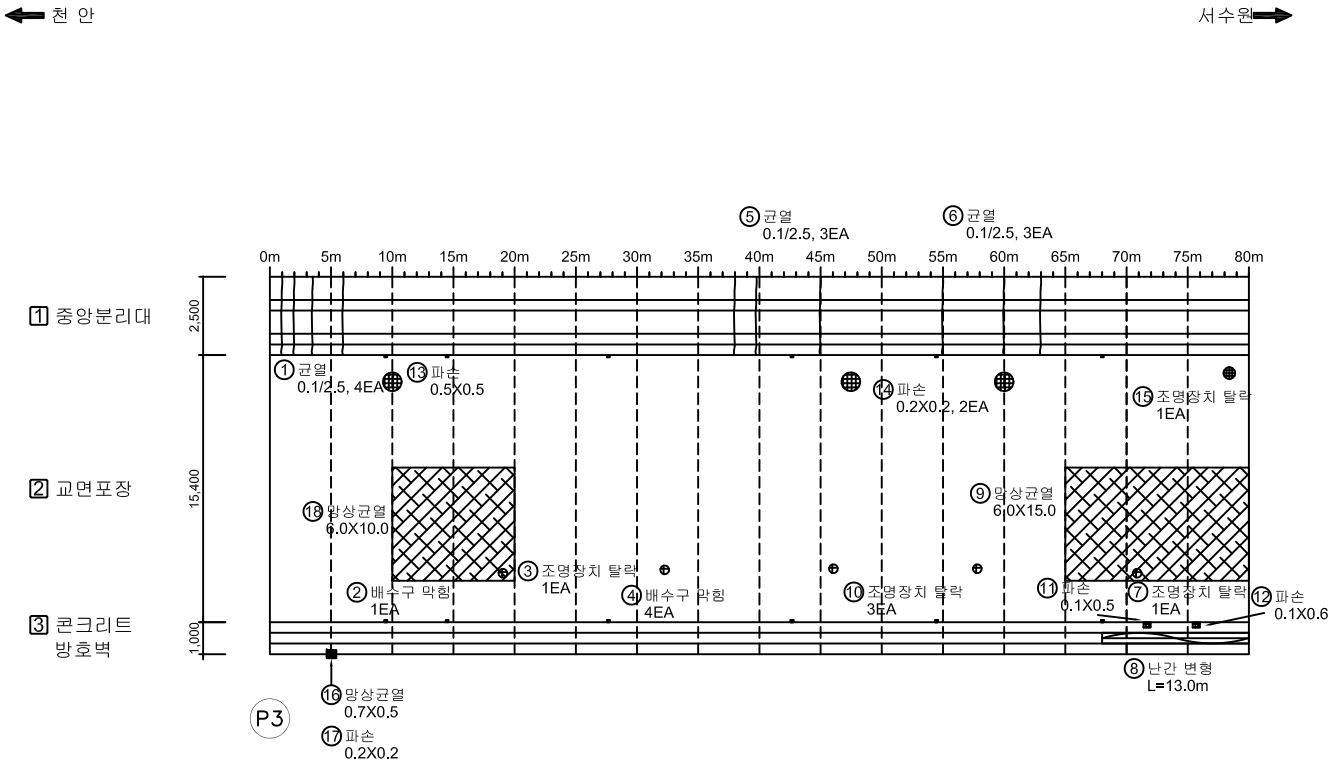



| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 4 | 10.00 | m | |
| 2 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 3 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 4 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 4 | 4.00 | EA | |
| 5 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 3 | 7.50 | m | |
| 6 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 3 | 7.50 | m | |
| 7 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 8 | 방호벽 | 난간 변형 | - | 13.0 | - | 1 | 13.00 | m | |
| 9 | 교면포장 | 망상균열 | - | 6.0 | 15.0 | 1 | 90.00 | m² | |
| 10 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 3 | 3.00 | EA | |
| 11 | 방호벽 | 파손 | - | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.05 | m² | |
| 12 | 방호벽 | 파손 | - | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.06 | m² | |
| 13 | 교면포장 | 파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 14 | 교면포장 | 파손 | - | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.08 | m² | 신규 |
| 15 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | 신규 |
| 16 | 방호벽 | 망상균열 | - | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | m² | 신규 |
| 17 | 방호벽 | 파손 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | 신규 |
| 18 | 교면포장 | 망상균열 | - | 6.0 | 10.0 | 1 | 60.00 | m² | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

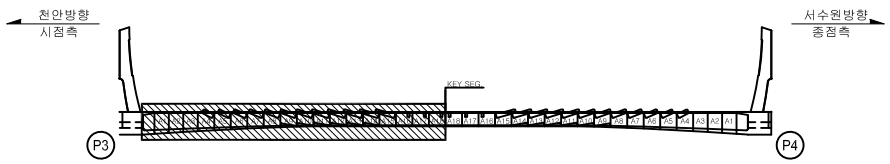


### SECTION

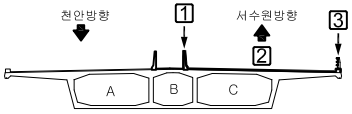


범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 023 |

# ID : 교면포장 (S4) 외관조사망도-2


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 6 | 15.00 | m | |
| 2 | 교면포장 | 망상균열 | - | 6.0 | 15.0 | 1 | 90.00 | m² | |
| 3 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 4 | 10.00 | m | |
| 4 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 5 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 6 | 15.00 | m | |
| 6 | 방호벽 | 난간 변형 | - | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 7 | 교면포장 | 파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 8 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.16 | m² | 신규 |
| 9 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | 신규 |
| 10 | 교면포장 | 균열 | 0.2 | 5.0 | - | 1 | 5.00 | m | 신규 |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |


서수원방향

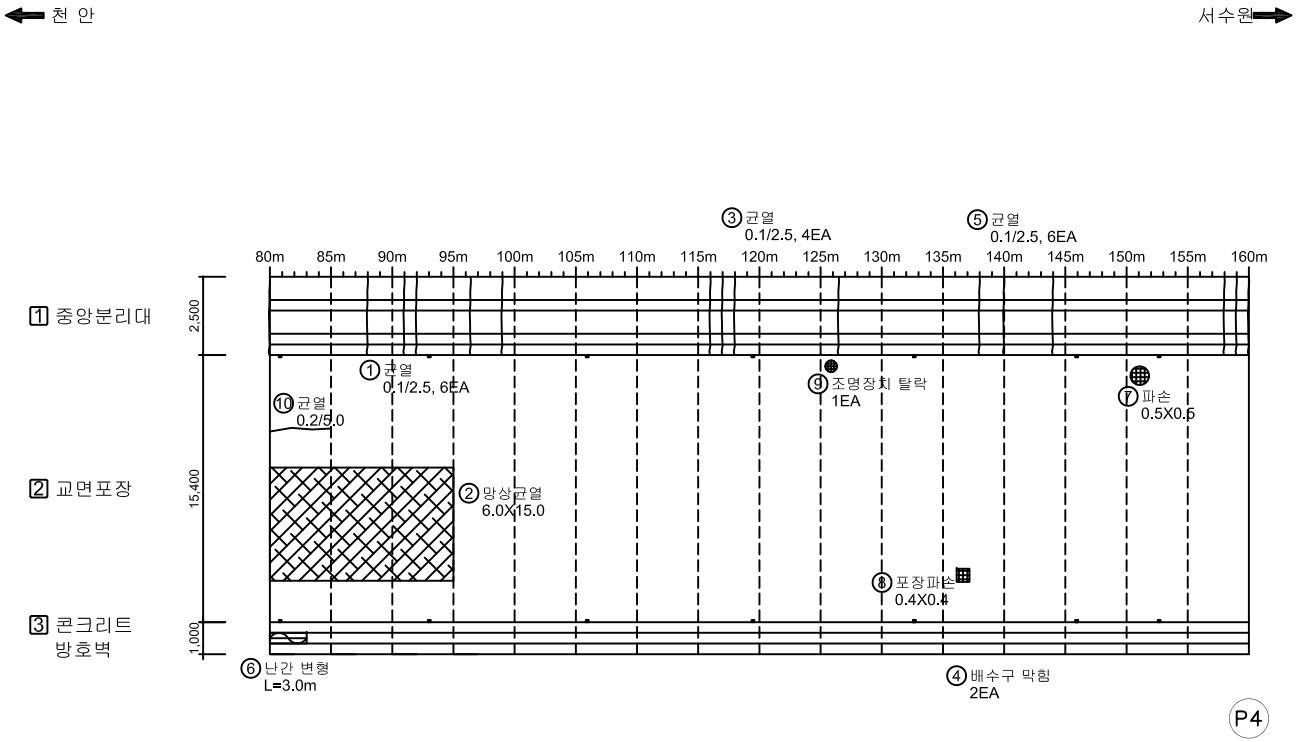


### KEY PLAN

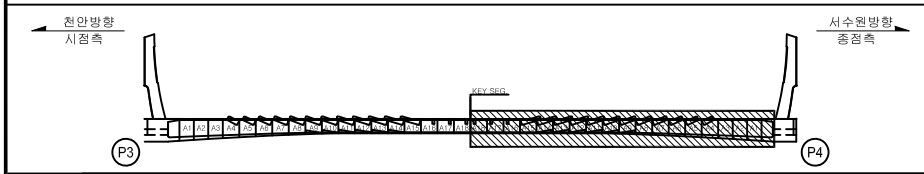


### SECTION

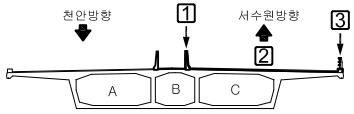



범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 024 | |

# ID : 교면포장 (S5) 외관조사망도-1


## 손 상 물 량 표

서수원방향

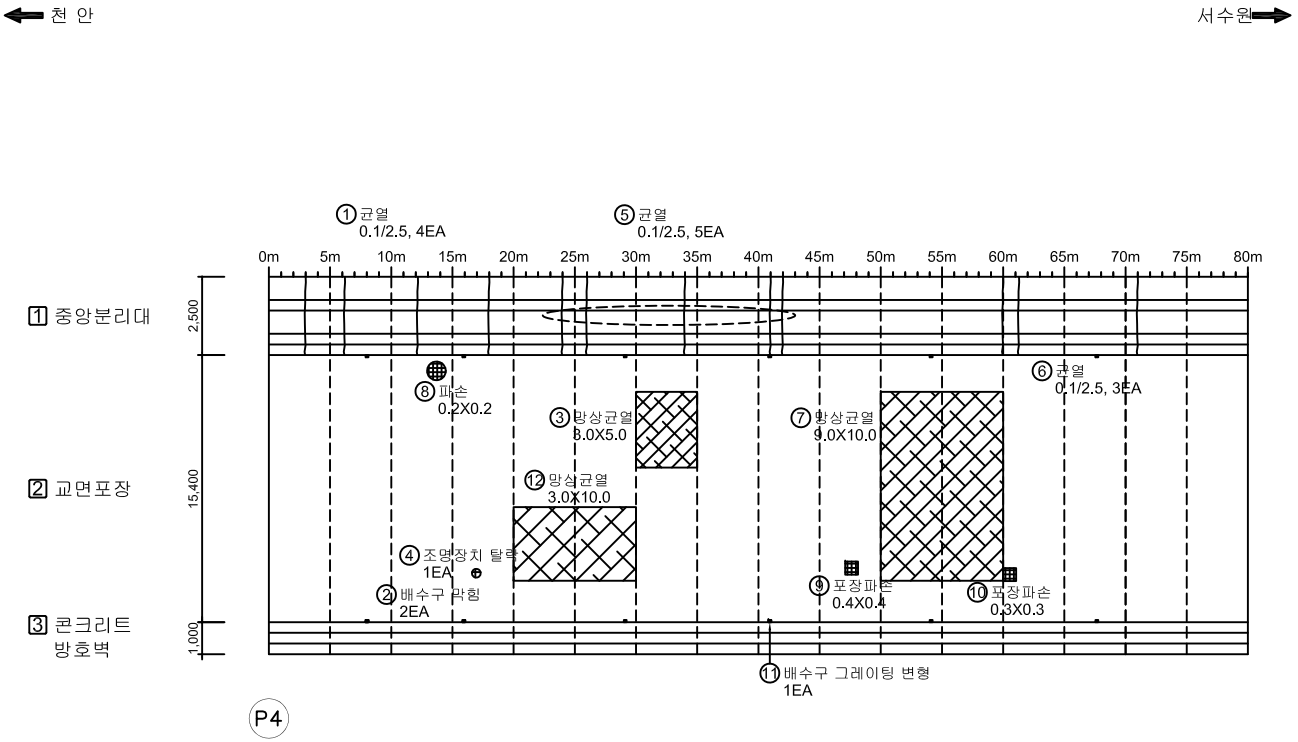



| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 4 | 10.00 | m | |
| 2 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 3 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 5.0 | 1 | 15.00 | m² | |
| 4 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 5 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 5 | 12.50 | m | |
| 6 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 3 | 7.50 | m | |
| 7 | 교면포장 | 망상균열 | - | 9.0 | 10.0 | 1 | 90.00 | m² | |
| 8 | 교면포장 | 파손 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | 신규 |
| 9 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.16 | m² | 신규 |
| 10 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.09 | m² | 신규 |
| 11 | 배수시설 | 배수구 그레이팅 변형 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | 신규 |
| 12 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 10.0 | 1 | 30.00 | m² | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

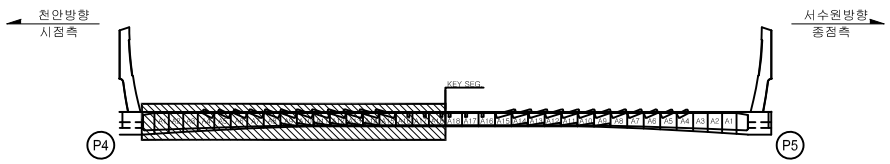


### SECTION

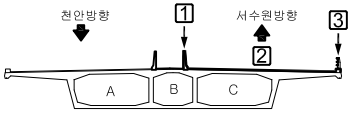


범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 025 |

# ID : 교면포장 (S5) 외관조사망도-2

## 손 상 물 량 표


서수원방향

천 안 ⟵ ⟶ 서수원

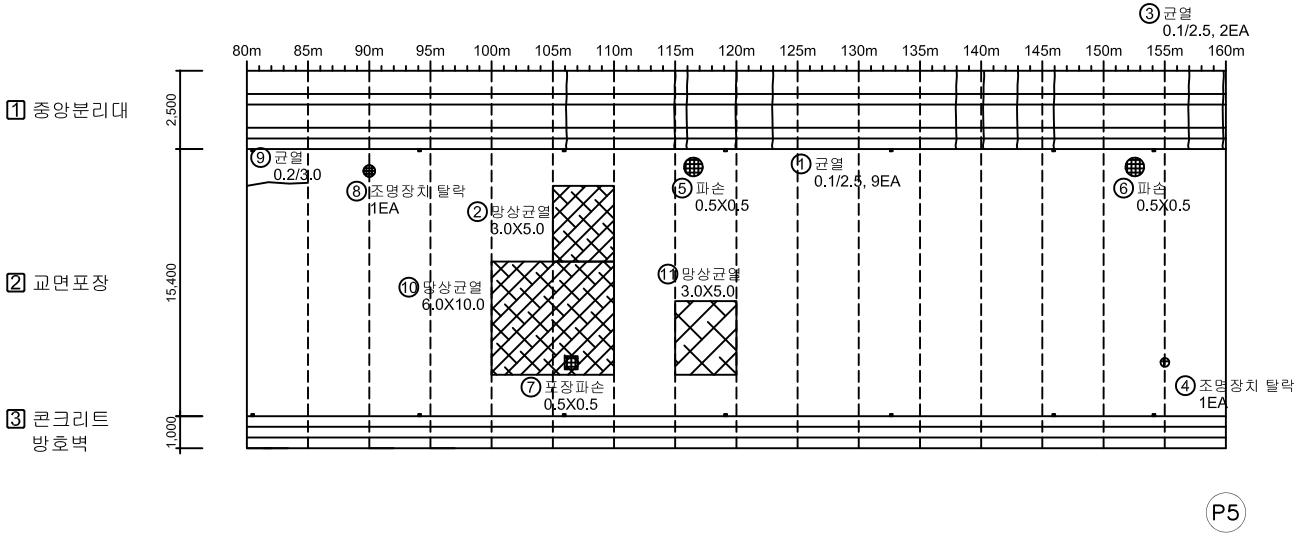



| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 9 | 22.50 | m | |
| 2 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 5.0 | 1 | 15.00 | m² | |
| 3 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 4 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 5 | 교면포장 | 파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 6 | 교면포장 | 파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 7 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 8 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | 신규 |
| 9 | 교면포장 | 균열 | 0.2 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | 신규 |
| 10 | 교면포장 | 망상균열 | - | 6.0 | 10.0 | 1 | 60.00 | m² | |
| 11 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 5.0 | 1 | 15.00 | m² | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

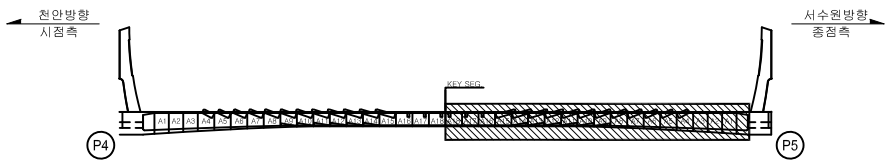


### SECTION

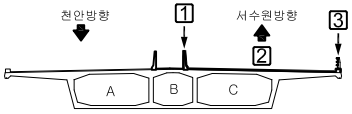



범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 026 | |

# ID : 교면포장 (S6) 외관조사망도-1


## 서수원방향

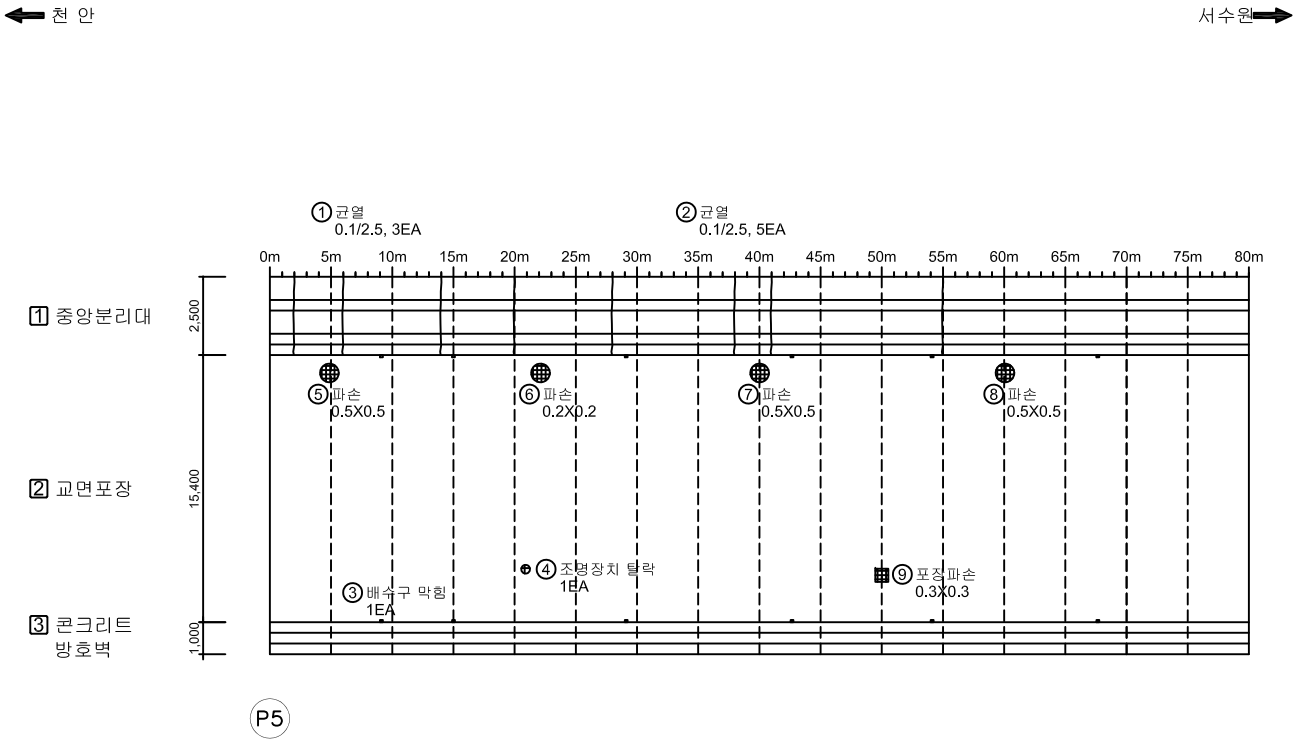



## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 3 | 7.50 | m | |
| 2 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 5 | 12.50 | m | |
| 3 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 4 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 5 | 교면포장 | 파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 6 | 교면포장 | 파손 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | 신규 |
| 7 | 교면포장 | 파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 8 | 교면포장 | 파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 9 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.09 | m² | 신규 |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

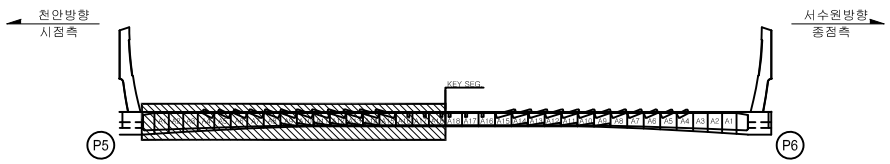


### SECTION

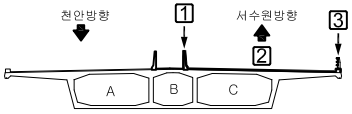



범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 027 |

# ID : 교면포장 (S6) 외관조사망도-2


## 서수원방향

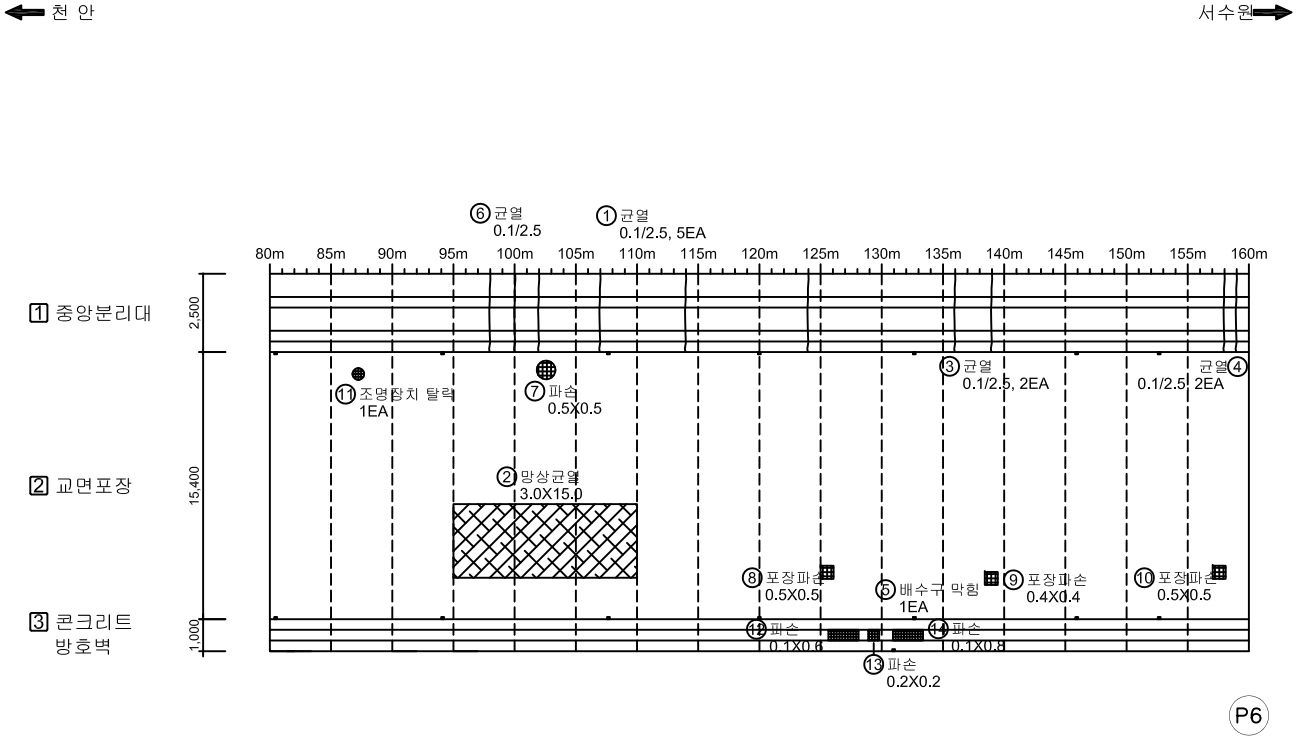



## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 5 | 12.50 | m | |
| 2 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 15.0 | 1 | 45.00 | m² | |
| 3 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 4 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 5 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 6 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 7 | 교면포장 | 파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 8 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 9 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.16 | m² | 신규 |
| 10 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 11 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | 신규 |
| 12 | 방호벽 | 파손 | - | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.06 | m² | 신규 |
| 13 | 방호벽 | 파손 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | 신규 |
| 14 | 방호벽 | 파손 | - | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.08 | m² | 신규 |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

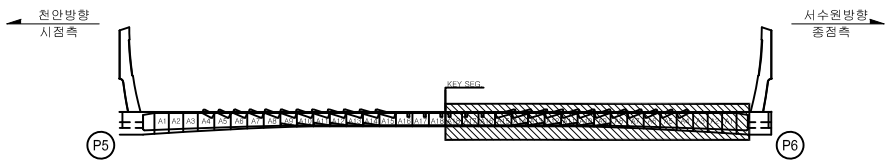


### SECTION

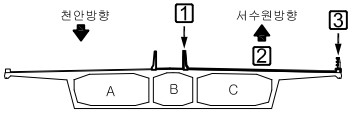



범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 028 | |

# ID : 교면포장 (S7) 외관조사망도-1


## 손 상 물 량 표

서수원방향

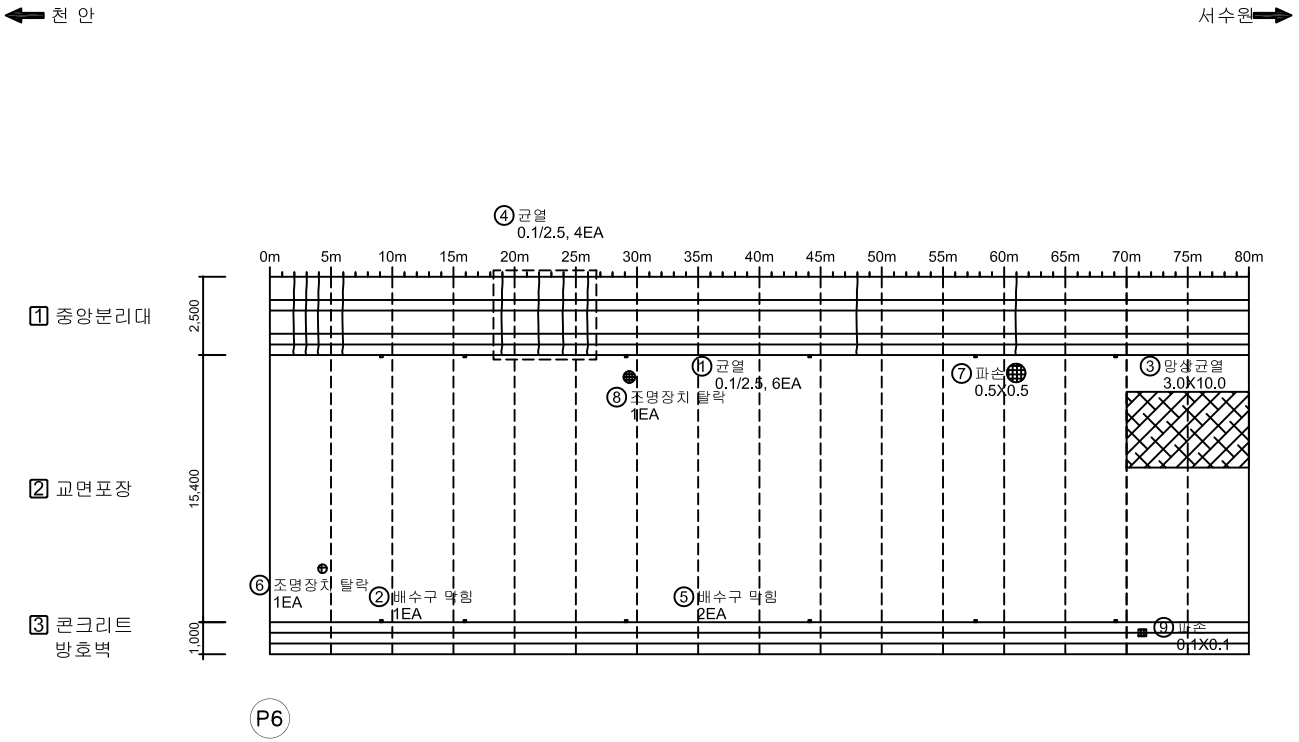



| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 6 | 15.00 | m | |
| 2 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 3 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 10.0 | 1 | 30.00 | m² | |
| 4 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 4 | 10.00 | m | |
| 5 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 6 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 7 | 교면포장 | 파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 8 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | 신규 |
| 9 | 방호벽 | 파손 | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | m² | 신규 |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

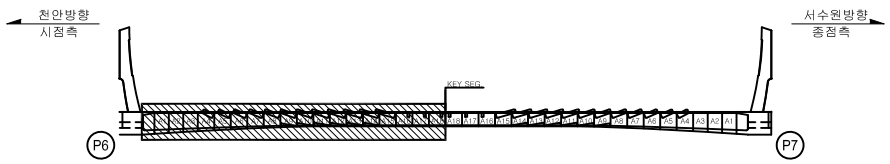


### SECTION

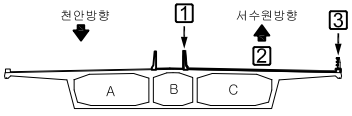



범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 029 |

# ID : 교면포장 (S7) 외관조사망도-2

## 서수원방향


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

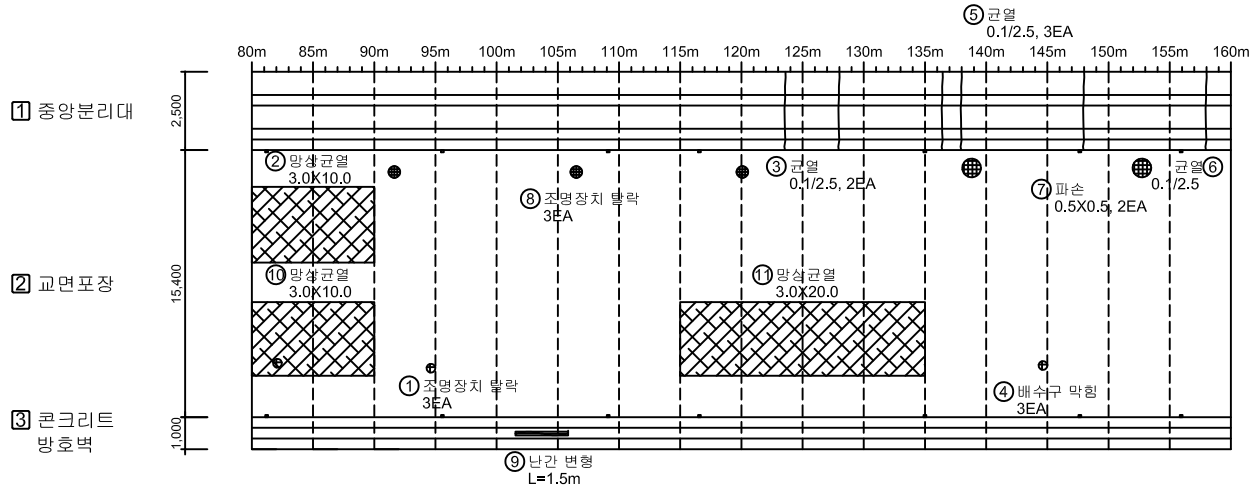



## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 3 | 3.00 | EA | |
| 2 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 10.0 | 1 | 30.00 | m² | |
| 3 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 4 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 3 | 3.00 | EA | |
| 5 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 3 | 7.50 | m | |
| 6 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 7 | 교면포장 | 파손 | - | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.50 | m² | 신규 |
| 8 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 3 | 3.00 | EA | 신규 |
| 9 | 방호벽 | 난간 변형 | - | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | 신규 |
| 10 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 10.0 | 1 | 30.00 | m² | |
| 11 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 20.0 | 1 | 60.00 | m² | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

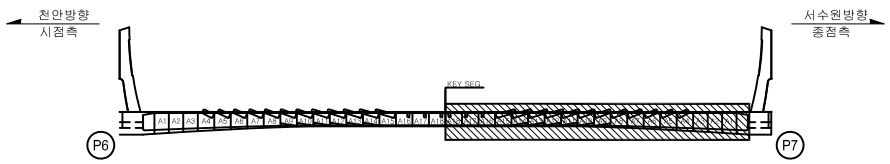


### SECTION

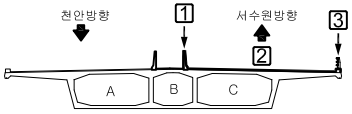



범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 030 | |

# ID : 교면포장 (S8) 외관조사망도

## 손 상 물 량 표

서수원방향

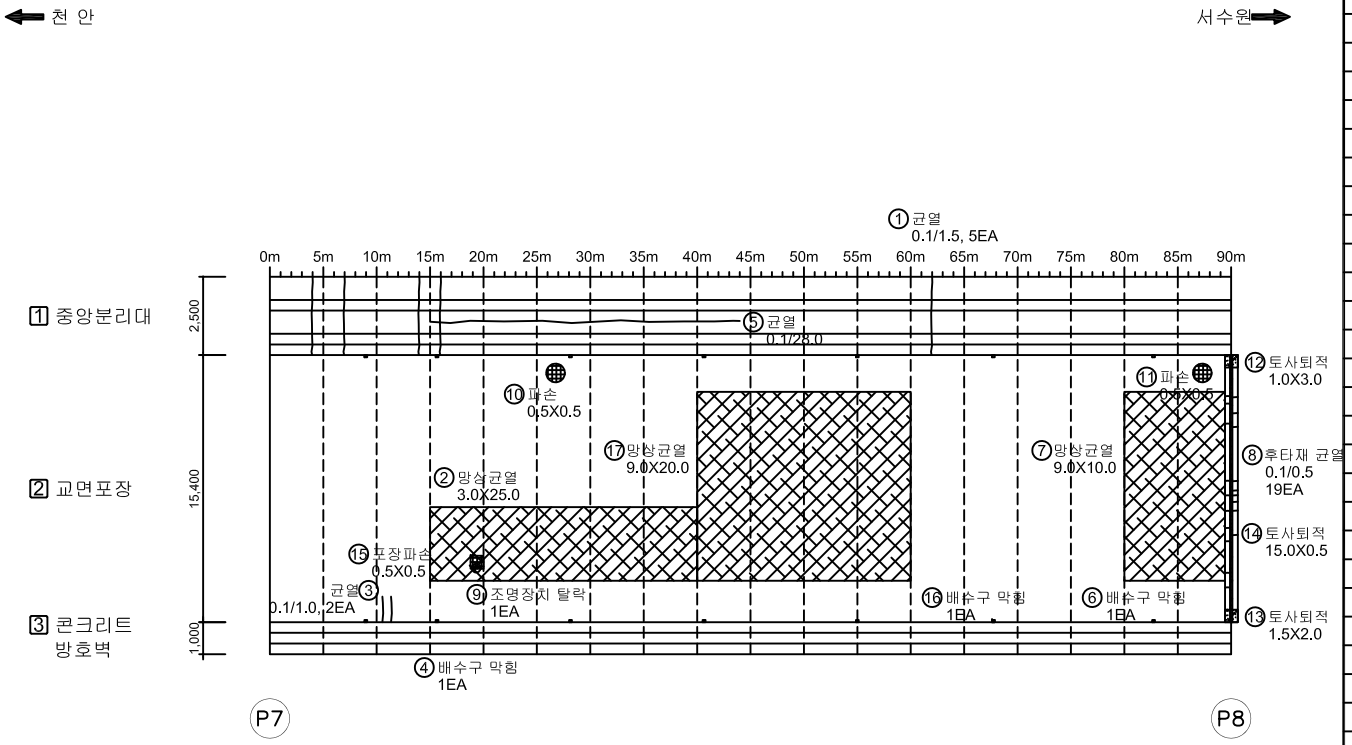



| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 5 | 7.50 | m | |
| 2 | 교면포장 | 망상균열 | - | 3.0 | 25.0 | 1 | 75.00 | m² | |
| 3 | 교면포장 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 4 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 5 | 중앙분리대 | 균열 | 0.1 | 28.0 | - | 1 | 28.00 | m | |
| 6 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 7 | 교면포장 | 망상균열 | - | 9.0 | 10.0 | 1 | 90.00 | m² | |
| 8 | 신축이음 | 후타재 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 19 | 9.50 | m | |
| 9 | 교면포장 | 조명장치 탈락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 10 | 교면포장 | 파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 11 | 교면포장 | 파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 12 | 신축이음 | 토사퇴적 | - | 1.0 | 3.0 | 1 | 3.00 | m² | 신규 |
| 13 | 신축이음 | 토사퇴적 | - | 1.5 | 2.0 | 1 | 3.00 | m² | 신규 |
| 14 | 신축이음 | 토사퇴적 | - | 15.0 | 0.5 | 1 | 7.50 | m² | 신규 |
| 15 | 교면포장 | 포장파손 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | 신규 |
| 16 | 배수시설 | 배수구 막힘 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | 신규 |
| 17 | 교면포장 | 망상균열 | - | 9.0 | 20.0 | 1 | 180.00 | m² | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN




### SECTION

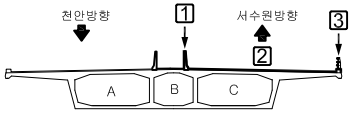


범례: 균 열 / 망상균열 / 철근노출 / 파손,탈락 / 재료분리 / 백 태 / 박리,박락 / 누수,체수 / 좌굴,변형 / 표면오염 / 보 수 부 / 부 식 / 토사퇴적 / 기 타 / 배수구막힘


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 031 |

# ID : 교면포장 (S9) 외관조사망도

## 손 상 물 량 표


서수원방향

천 안 ⟵ ⟶ 서수원

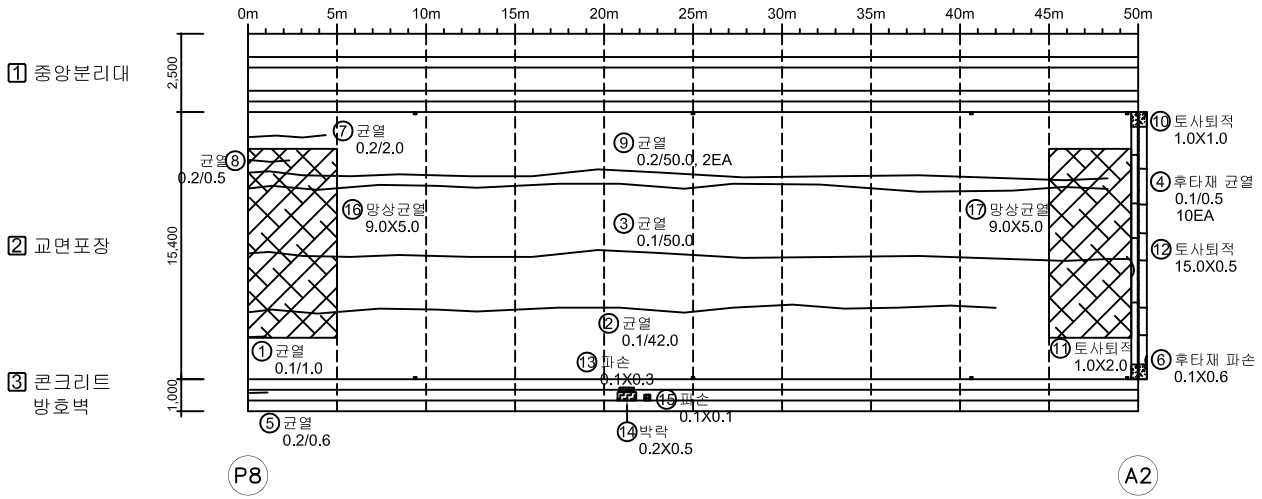



| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 교면포장 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 2 | 교면포장 | 균열 | 0.1 | 42.0 | - | 1 | 42.00 | m | |
| 3 | 교면포장 | 균열 | 0.1 | 50.0 | - | 1 | 50.00 | m | |
| 4 | 신축이음 | 후타재 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 10 | 5.00 | m | |
| 5 | 방호벽 | 균열 | 0.2 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 6 | 신축이음 | 후타재 파손 | - | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.06 | m² | |
| 7 | 교면포장 | 균열 | 0.2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | 신규 |
| 8 | 교면포장 | 균열 | 0.2 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | 신규 |
| 9 | 교면포장 | 균열 | 0.2 | 50.0 | - | 2 | 100.00 | m | 신규 |
| 10 | 신축이음 | 토사퇴적 | - | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.00 | m² | 신규 |
| 11 | 신축이음 | 토사퇴적 | - | 1.0 | 2.0 | 1 | 2.00 | m² | 신규 |
| 12 | 신축이음 | 토사퇴적 | - | 15.0 | 0.5 | 1 | 7.50 | m² | 신규 |
| 13 | 방호벽 | 파손 | - | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.03 | m² | 신규 |
| 14 | 방호벽 | 박락 | - | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.10 | m | 신규 |
| 15 | 방호벽 | 파손 | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | m² | 신규 |
| 16 | 교면포장 | 망상균열 | - | 9.0 | 5.0 | 1 | 45.00 | m² | 기존 |
| 17 | 교면포장 | 망상균열 | - | 9.0 | 5.0 | 1 | 45.00 | m² | 기존 |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

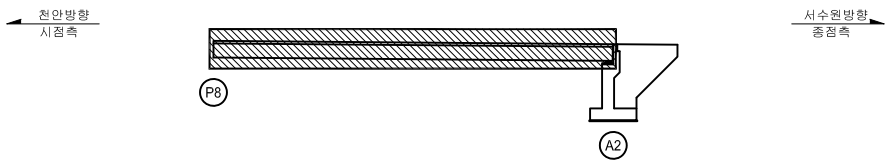


### SECTION

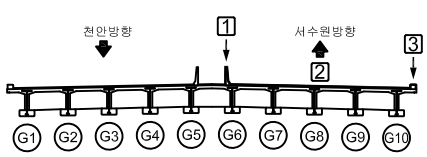


범례


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 032 | |

# ID : PSC A BOX 외부 (S1) 외관조사망도-1


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 우측복부 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 4 | 6.40 | m | |
| 2 | 우측복부 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 2 | 1.40 | m | |
| 3 | 시점부 단면 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 4 | 시점부 단면 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 5 | 시점부 단면 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 6 | 시점부 단면 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 7 | 좌측복부 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 8 | 좌측복부 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 9 | 좌측복부 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 10 | 우측복부 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 2 | 8.00 | m | |
| 11 | 우측복부 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 2 | 3.60 | m | |
| 12 | 우측복부 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 13 | 우측복부 | 파손 | - | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.08 | m² | |
| 14 | 좌측복부 | 파손 | - | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.20 | m² | |
| 15 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 8.0 | - | 2 | 16.00 | m | |
| 16 | 좌측복부 | 파손 | - | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.06 | m² | |
| 17 | 신축이음 | 누수 | - | 8.0 | - | 1 | 8.00 | m | 신규 |
| 18 | 신축이음 | 부식 | - | 0.6 | 8.0 | 1 | 4.80 | m² | 신규 |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

천 안 ⟵ ⟶ 서수원

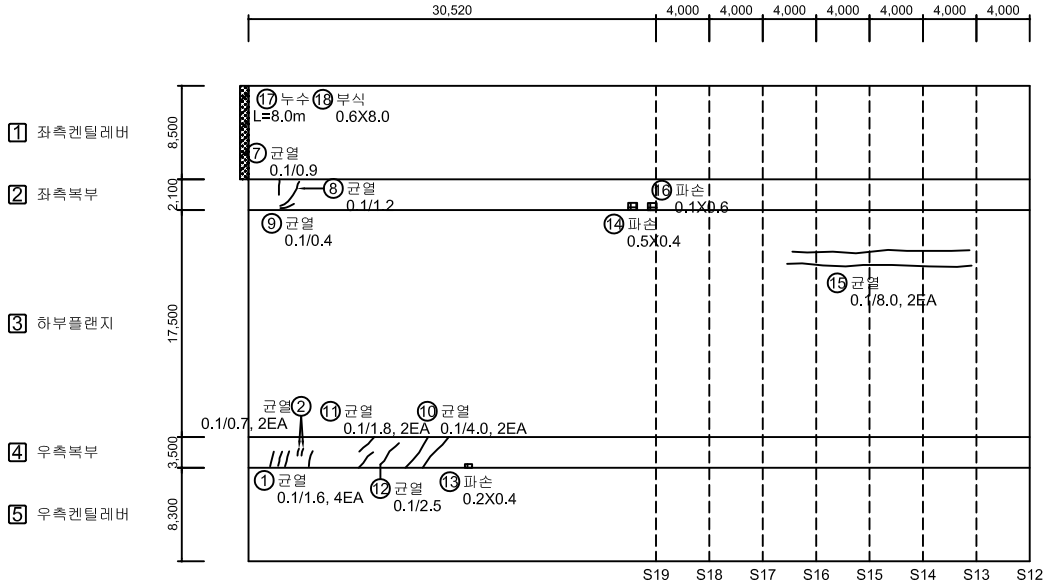



A1

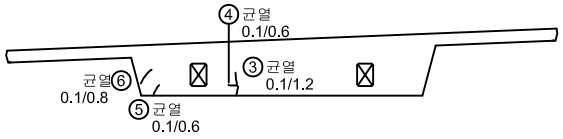



시점부 단면

## KEY PLAN

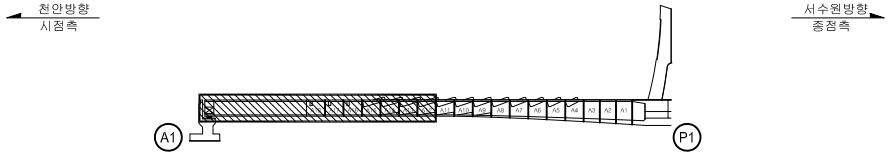


## SECTION

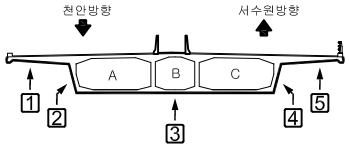


범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 033 |

# ID : PSC A BOX 외부 (S1) 외관조사망도-2


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 우측복부 | 파손 | - | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.05 | m² | |
| 2 | 우측복부 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 3 | 3.60 | m | |
| 3 | 좌측복부 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 3 | 3.00 | m | |
| 4 | 좌측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.1 | 0.8 | - | 3 | 2.40 | m | |
| 5 | 우측켄틸레버 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 6 | 우측켄틸레버 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 4 | 4.00 | m | |
| 7 | 우측복부 | 망상균열 | - | 2.0 | 3.0 | 1 | 6.00 | m² | 신규 |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

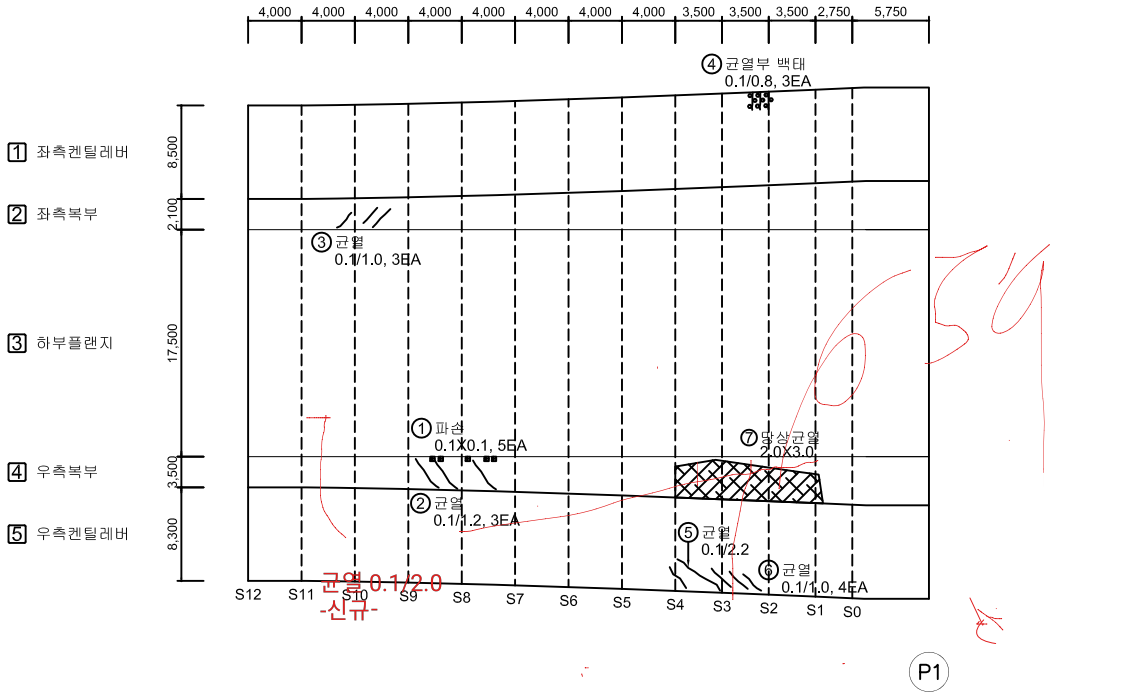


## KEY PLAN

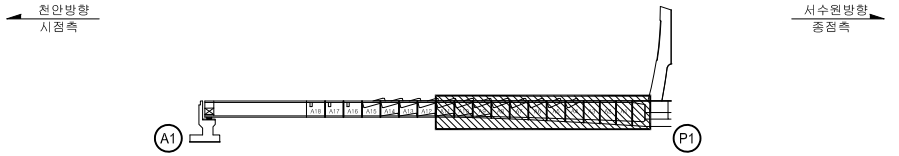


## SECTION

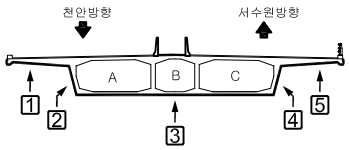


범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 034 |

# ID : PSC A BOX 외부 (S2) 외관조사망도-1

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측복부 | 파손 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | |
| 2 | 좌측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 3 | 좌측복부 | 망상균열 | - | 2.0 | 4.0 | 1 | 8.00 | m² | |
| 4 | 좌측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 5 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 22.0 | - | 1 | 22.00 | m | |
| 6 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 36.0 | - | 1 | 36.00 | m | |
| 7 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 28.0 | - | 1 | 28.00 | m | |
| 8 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 23.0 | - | 1 | 23.00 | m | |
| 9 | 우측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 4.0 | 4 | 64.00 | m² | |
| 10 | 우측복부 | 망상균열 | - | 8.0 | 2.4 | 1 | 19.20 | m² | |
| 11 | 좌측복부 | 망상균열 | - | 2.0 | 4.0 | 1 | 8.00 | m² | |
| 12 | 좌측켄틸레버 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 13 | 좌측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 14 | 좌측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 15 | 우측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.1 | 0.2 | - | 1 | 0.20 | m | |
| 16 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | 신규 |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

천 안 ← → 서수원

5,750 2,750 3,500 3,500 3,500 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

1 좌측켄틸레버 6,000
2 좌측복부 4,600
3 하부플랜지 16,500
4 우측복부 4,600
5 우측켄틸레버 6,000


② 균열부 백태 0.1/1.0
⑬ 균열부 백태 0.1/1.5
④ 균열부 백태 0.1/2.5, 2EA
⑪ 망상균열 2.0X4.0
⑭ 균열부 백태 0.1/1.0, 2EA
⑫ 균열 0.1/2.0
① 파손 0.2X0.2
③ 망상균열 2.0X4.0
⑯ 균열 0.2/3.0
⑤ 균열 0.2/22.0
균열 ⑧ 0.2/23.0
⑥ 균열 0.2/36.0
⑦ 균열 0.2/28.0
⑮ 균열부 백태 0.1/0.2
⑨ 망상균열 4.0X4.0, 4EA
⑩ 망상균열 8.0X2.4

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19


P1

균열 0.2/40.0 3EA
-신규-

### KEY PLAN

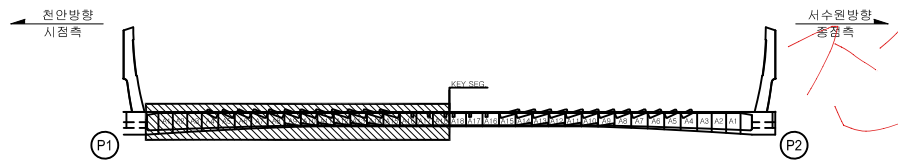


### SECTION

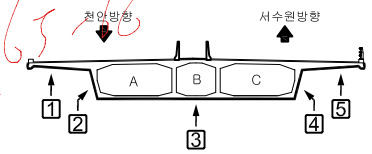


범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 035 |

# ID : PSC A BOX 외부 (S2) 외관조사망도-2

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 하부플랜지 | 균열부 백태 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 2 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 19.0 | - | 1 | 19.00 | m | |
| 3 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 28.0 | - | 2 | 56.00 | m | |
| 4 | 좌측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 4.0 | 5 | 80.00 | m² | |
| 5 | 우측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.1 | 1.0 | - | 3 | 3.00 | m | |
| 6 | 우측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 4.0 | 2 | 32.00 | m² | |
| 7 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | 신규 |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

천 안 ⟵ ⟶ 서수원

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,500 3,500 3,500 2,750 5,750

1 좌측켄틸레버 6,000
2 좌측복부 2,600
3 하부플랜지 17,500
4 우측복부 2,600
5 우측켄틸레버 6,000


① 균열부 백태 0.1/1.5
② 균열 0.2/19.0
③ 균열 0.2/28.0, 2EA
④ 망상균열 4.0X4.0, 5EA
⑦ 균열 0.2/2.5
⑧ 망상균열 4.0X4.0
⑤ 균열부 백태 0.1/1.0, 3EA

균열 0.2/4.0 3EA
-신규-


S19 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0

P2

### KEY PLAN

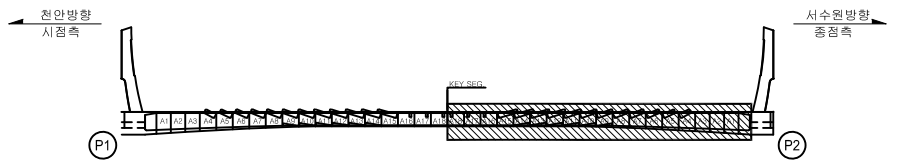


### SECTION

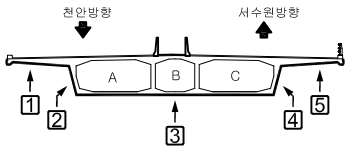


범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 036 |

# ID : PSC A BOX 외부 (S3) 외관조사망도-1


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측복부 | 망상균열 | - | 2.0 | 4.0 | 4 | 32.00 | m² | |
| 2 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 37.0 | - | 1 | 37.00 | m | |
| 3 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 6.0 | - | 1 | 6.00 | m | |
| 4 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 10.0 | - | 1 | 10.00 | m | |
| 5 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 7.0 | - | 1 | 7.00 | m | |
| 6 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 12.0 | - | 1 | 12.00 | m | |
| 7 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 12.0 | - | 1 | 12.00 | m | |
| 8 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 25.0 | - | 1 | 25.00 | m | |
| 9 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 13.0 | - | 1 | 13.00 | m | |
| 10 | 우측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.1 | 1.5 | - | 2 | 3.00 | m | |
| 11 | 우측복부 | 망상균열 | - | 2.0 | 4.0 | 6 | 48.00 | m² | |
| 12 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | 신규 |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

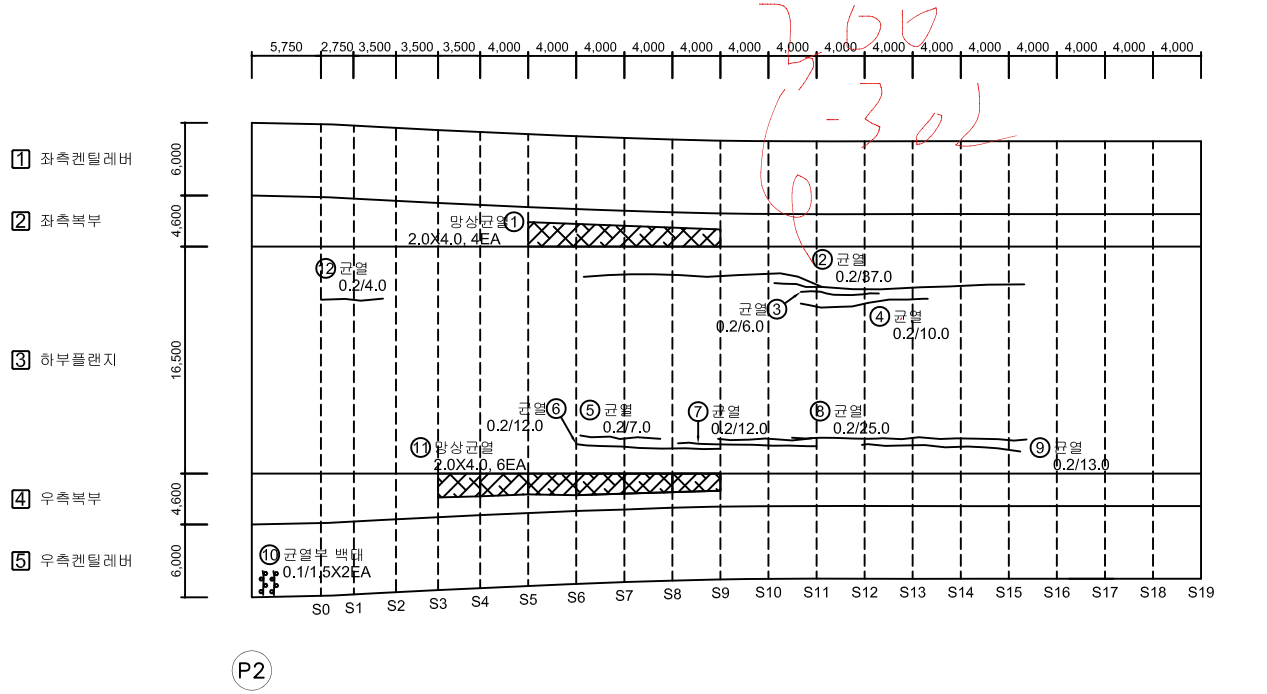


## KEY PLAN

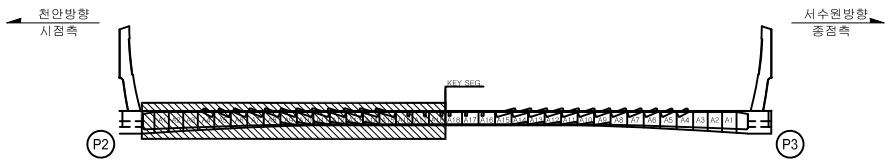


## SECTION

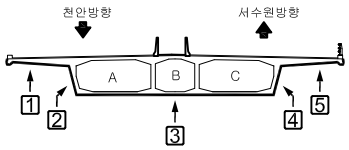


범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 037 |

# ID : PSC A BOX 외부 (S3) 외관조사망도-2


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측복부 | 망상균열 | - | 2.0 | 4.0 | 1 | 8.00 | m² | |
| 2 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 23.0 | - | 1 | 23.00 | m | |
| 3 | 하부플랜지 | 균열부 백태 | 0.1 | 0.5 | - | 3 | 1.50 | m | |
| 4 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 38.0 | - | 1 | 38.00 | m | |
| 5 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 29.0 | - | 1 | 29.00 | m | |
| 6 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 9.0 | - | 1 | 9.00 | m | |
| 7 | 하부플랜지 | 백태 | - | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.06 | m² | |
| 8 | 좌측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 9 | 좌측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 4.0 | 1 | 16.00 | m² | |
| 10 | 좌측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 4.0 | 2 | 32.00 | m² | 보수 |
| 11 | 좌측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 3.6 | 4 | 57.60 | m² | 보수 |
| 12 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 14.0 | - | 2 | 28.00 | m | |
| 13 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 6.0 | - | 1 | 6.00 | m | |
| 14 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 15 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 10.0 | - | 1 | 10.00 | m | |
| 16 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 12.0 | - | 3 | 36.00 | m | |
| 17 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 21.0 | - | 1 | 21.00 | m | |
| 18 | 우측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 19 | 우측복부 | 망상균열 | - | 2.0 | 4.0 | 3 | 24.00 | m² | |
| 20 | 우측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.1 | 0.8 | - | 2 | 1.60 | m | |
| 21 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 22 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 23 | 하부플랜지 | 균열부 백태 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | 신규 |
| 24 | 하부플랜지 | 균열부 백태 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | 신규 |
| 25 | 하부플랜지 | 백태 | - | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | m | 신규 |
| 26 | 하부플랜지 | 보수부 백태 | - | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.08 | m | 신규 |
| 27 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | 신규 |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

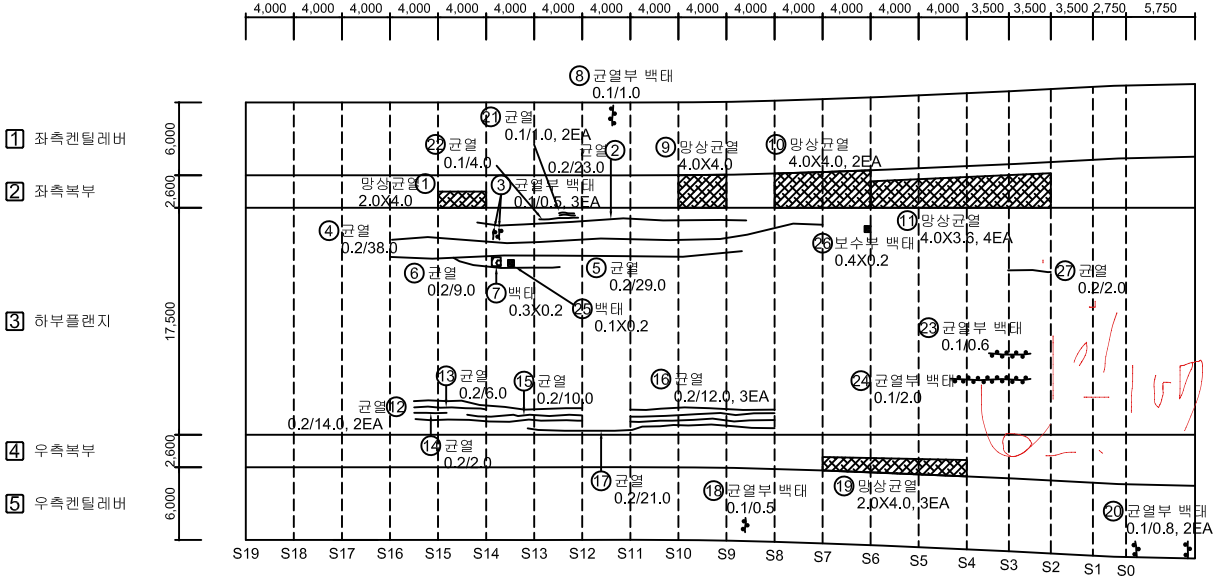


## KEY PLAN

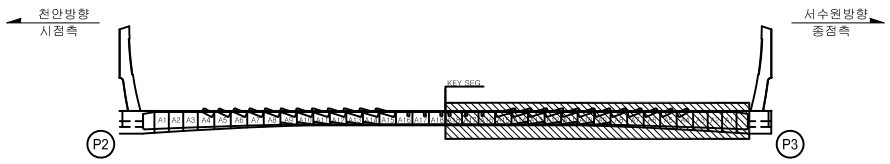


## SECTION

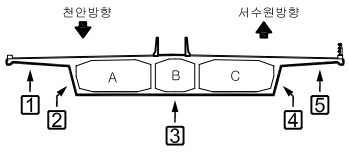


범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 038 |


# ID : PSC A BOX 외부 (S4) 외관조사망도-1

## 손 상 물 량 표


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측북부 | 망상균열 | - | 4.0 | 4.0 | 3 | 48.00 | m² | |
| 2 | 좌측북부 | 망상균열 | - | 4.0 | 2.4 | 4 | 38.40 | m² | |
| 3 | 좌측켄틸레버 | 균열 | 0.2 | 6.0 | - | 2 | 12.00 | m | |
| 4 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 36.0 | - | 3 | 108.00 | m | |
| 5 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 8.0 | - | 1 | 8.00 | m | |
| 6 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 8.0 | - | 1 | 8.00 | m | |
| 7 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 19.0 | - | 1 | 19.00 | m | |
| 8 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 18.0 | - | 1 | 18.00 | m | |
| 9 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 24.0 | - | 2 | 48.00 | m | |
| 10 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 36.0 | - | 2 | 72.00 | m | |
| 11 | 우측복부 | 균열 | 0.2 | 1.5 | - | 10 | 15.00 | m | |
| 12 | 우측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 13 | 좌측켄틸레버 | 균열 | 0.2 | 6.0 | - | 2 | 12.00 | m | |
| 14 | 우측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.2 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

← 천 안


서수원 →

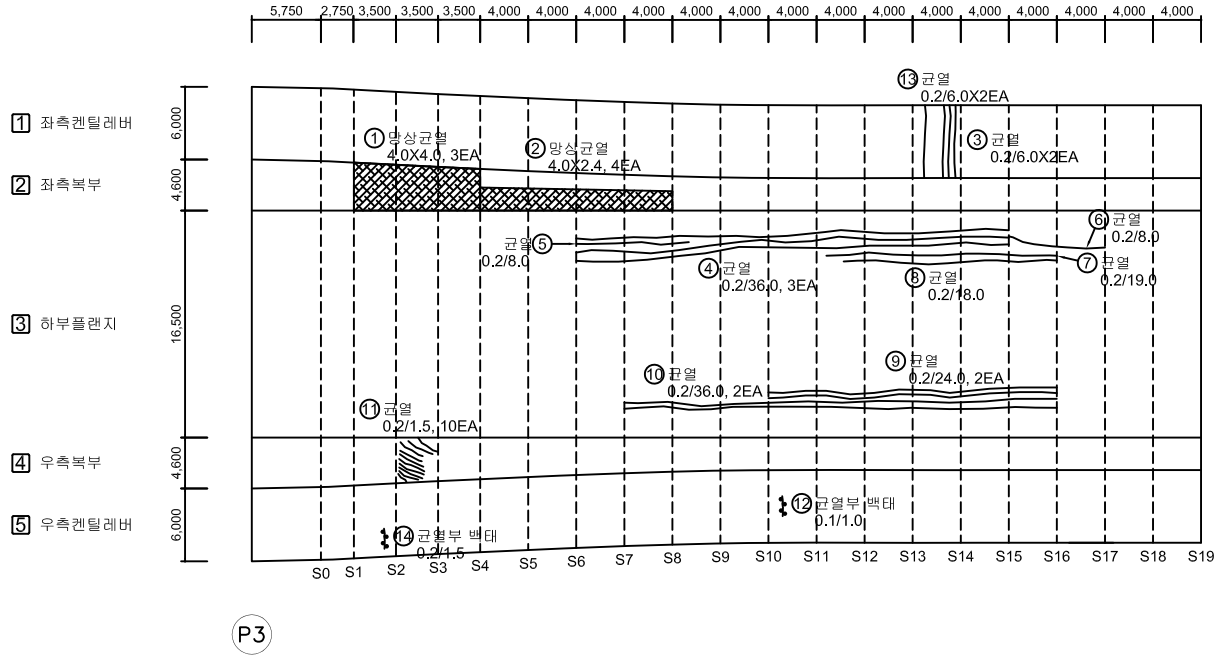


## KEY PLAN

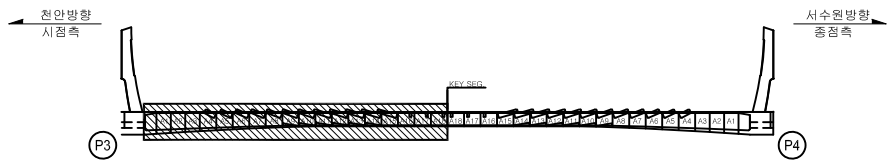


## SECTION

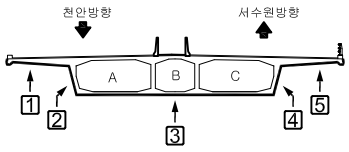



범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 039 | |


# ID : PSC A BOX 외부 (S4) 외관조사망도-2

## 손 상 물 량 표


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 3.0 | 4 | 48.00 | m² | |
| 2 | 좌측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 4.0 | 3 | 48.00 | m² | |
| 3 | 좌측복부 | 균열 | 0.2 | 2.0 | - | 5 | 10.00 | m | |
| 4 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 24.0 | - | 1 | 24.00 | m | |
| 5 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 24.0 | - | 1 | 24.00 | m | |
| 6 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 28.0 | - | 1 | 28.00 | m | |
| 7 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 24.0 | - | 2 | 48.00 | m | |
| 8 | 우측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 9 | 우측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.2 | 0.2 | - | 1 | 0.20 | m | |
| 10 | 하부플랜지 | 보수부 박리 | - | 1.0 | 2.0 | 1 | 2.00 | m² | 신규 |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

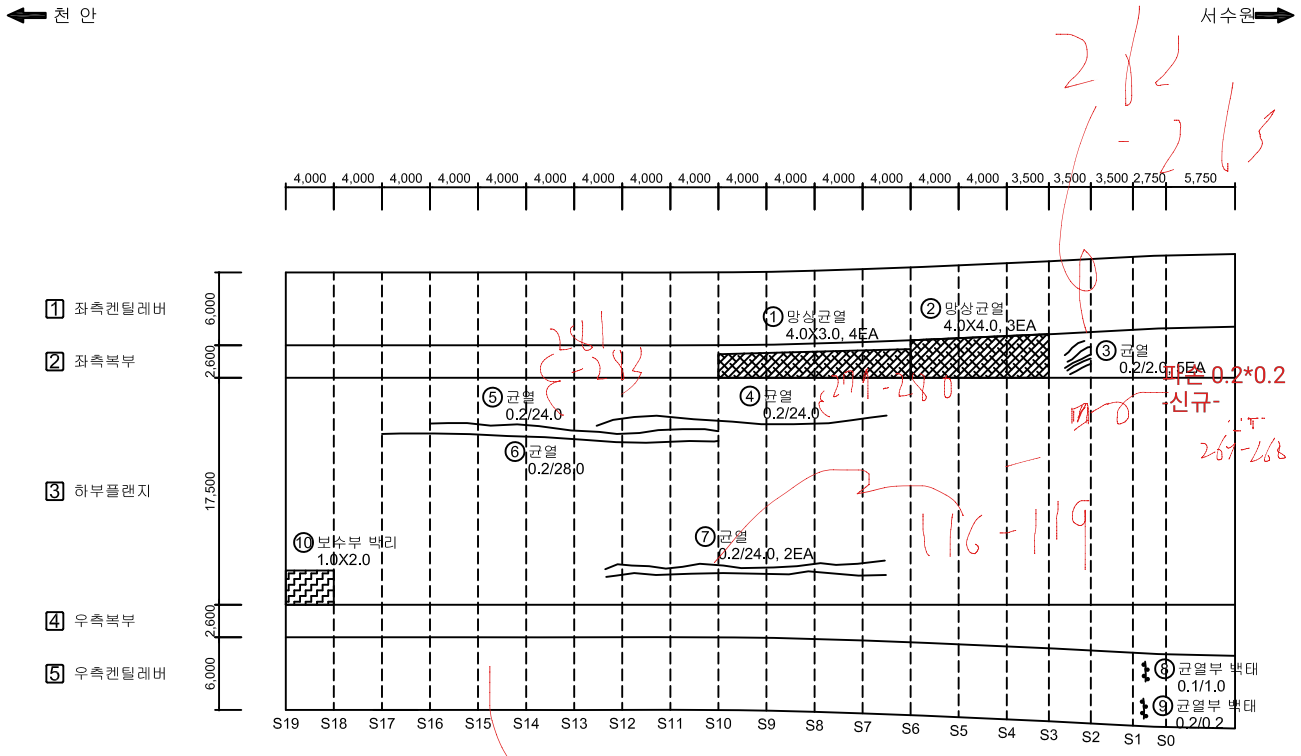


## KEY PLAN

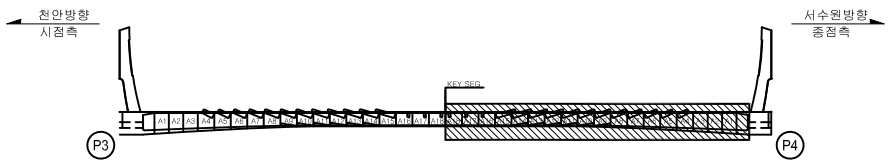


## SECTION

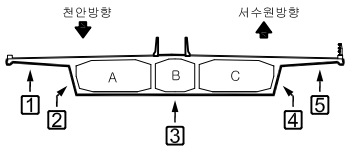


범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 040 |

# ID : PSC A BOX 외부 (S5) 외관조사망도-1

## 손 상 물 량 표


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측복부 | 망상균열 | - | 1.8 | 16.0 | 1 | 28.80 | m² | |
| 2 | 좌측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 1.5 | 1 | 6.00 | m² | |
| 3 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 15.0 | - | 3 | 45.00 | m | |
| 4 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 10.0 | - | 1 | 10.00 | m | |
| 5 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 10.0 | - | 1 | 10.00 | m | |
| 6 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 12.0 | - | 1 | 12.00 | m | |
| 7 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 8.0 | - | 1 | 8.00 | m | |
| 8 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 18.0 | - | 2 | 36.00 | m | |
| 9 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 22.0 | - | 2 | 44.00 | m | |
| 10 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 28.0 | - | 1 | 28.00 | m | |
| 11 | 하부플랜지 | 백태 | - | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.30 | m² | |
| 12 | 우측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 4.0 | 3 | 48.00 | m² | |
| 13 | 우측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 3.0 | 2 | 24.00 | m² | |
| 14 | 우측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.1 | 0.2 | - | 1 | 0.20 | m | |
| 15 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | 신규 |
| 16 | 하부플랜지 | 재료분리 | - | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | m² | 신규 |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

천 안 ⟵ ⟶ 서수원

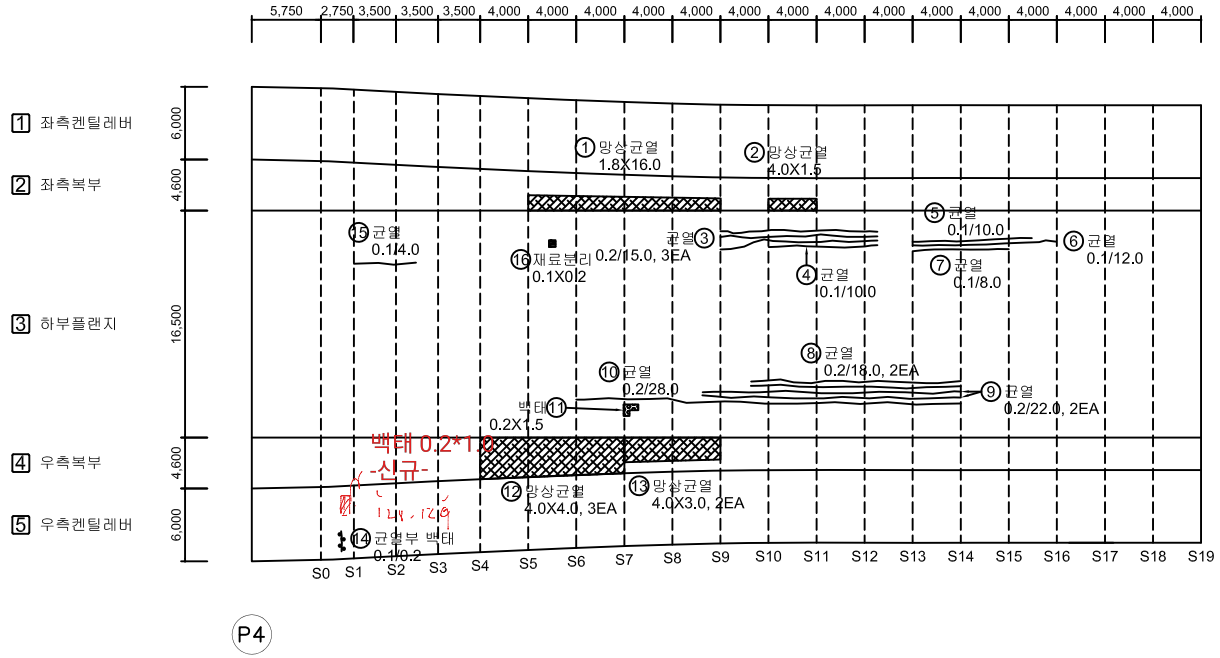



P4

## KEY PLAN

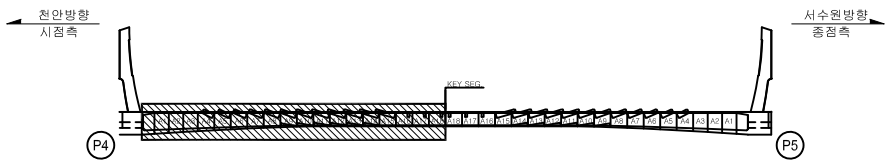


## SECTION

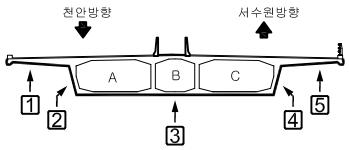



범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 041 |


# ID : PSC A BOX 외부 (S5) 외관조사망도-2

## 손 상 물 량 표


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측북부 | 망상균열 | - | 1.5 | 16.0 | 1 | 24.00 | m² | |
| 2 | 좌측북부 | 망상균열 | - | 4.0 | 3.0 | 4 | 48.00 | m² | |
| 3 | 하부플랜지 | 망상균열 | - | 4.0 | 3.6 | 2 | 28.80 | m² | |
| 4 | 하부플랜지 | 망상균열 | - | 4.0 | 4.0 | 1 | 16.00 | m² | |
| 5 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 16.0 | - | 1 | 16.00 | m | |
| 6 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 7 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 7.0 | - | 1 | 7.00 | m | |
| 8 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 4.5 | - | 1 | 4.50 | m | |
| 9 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 20.0 | - | 1 | 20.00 | m | |
| 10 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 11 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 12 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 30.0 | - | 1 | 30.00 | m | |
| 13 | 우측복부 | 균열 | 0.2 | 36.0 | - | 1 | 36.00 | m | |
| 14 | 우측복부 | 균열 | 0.2 | 1.2 | - | 10 | 12.00 | m | |
| 15 | 우측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 2.0 | 5 | 40.00 | m² | |
| 16 | 좌측켄틸레버 | 백태 | - | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.05 | m² | |
| 17 | 좌측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

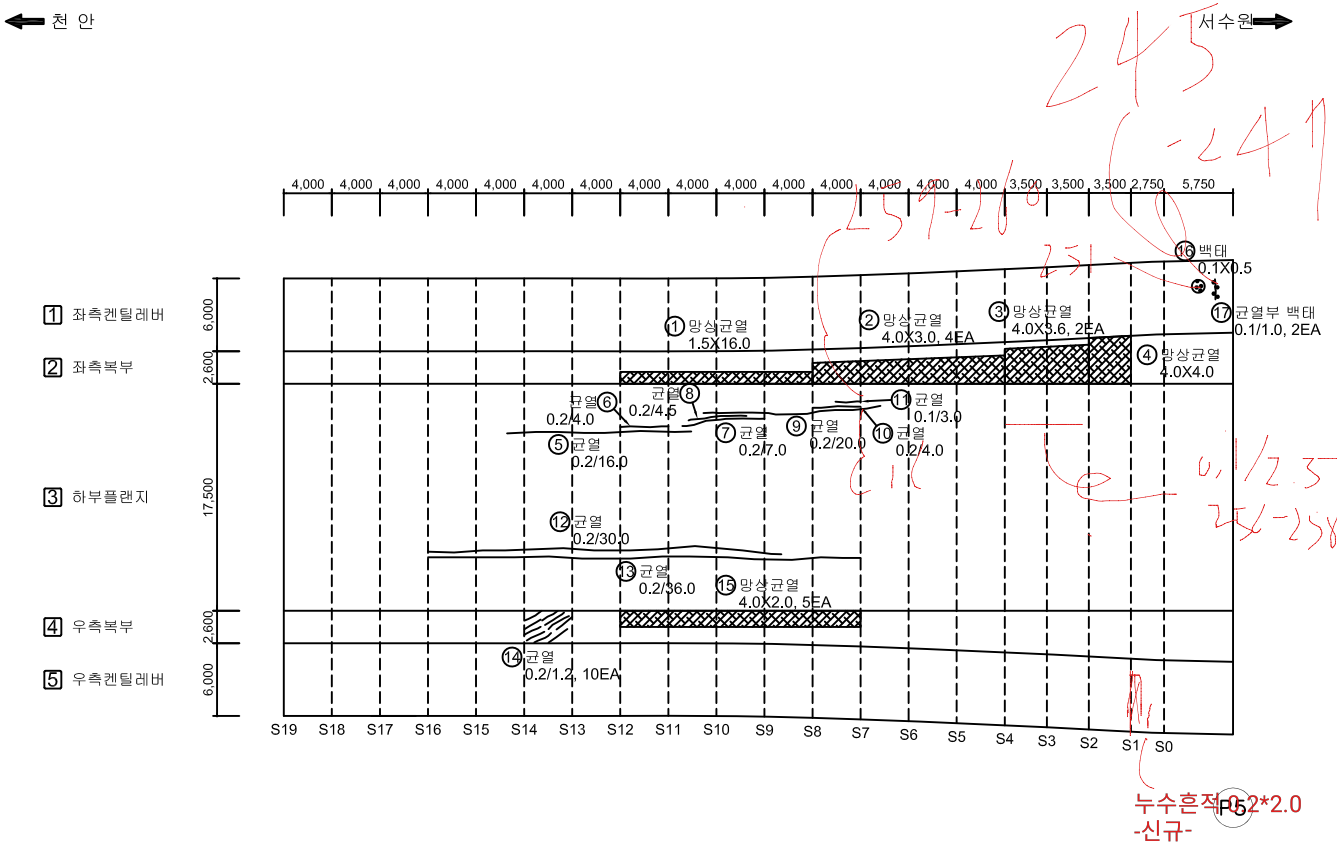


## KEY PLAN

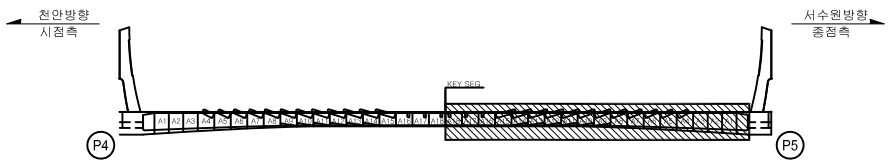


## SECTION

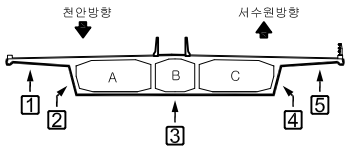


범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 042 |

# ID : PSC A BOX 외부 (S6) 외관조사망도-1

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측복부 | 망상균열 | - | 2.0 | 12.0 | 1 | 24.00 | m² | |
| 2 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 6.0 | - | 1 | 6.00 | m | |
| 3 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 20.0 | - | 1 | 20.00 | m | |
| 4 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 18.0 | - | 1 | 18.00 | m | |
| 5 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 8.0 | - | 1 | 8.00 | m | |
| 6 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 10.0 | - | 1 | 10.00 | m | |
| 7 | 좌측복부 | 균열 | 0.2 | 1.0 | - | 10 | 10.00 | m | |
| 8 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 12.0 | - | 1 | 12.00 | m | |
| 9 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 20.0 | - | 1 | 20.00 | m | |
| 10 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 16.0 | - | 1 | 16.00 | m | |
| 11 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 36.0 | - | 2 | 72.00 | m | |
| 12 | 우측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 2.4 | 1 | 9.60 | m² | |
| 13 | 우측복부 | 박락 | - | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.07 | m² | 신규 |
| 14 | 하부플랜지 | 균열부 백태 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | 신규 |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

천 안 ← → 서수원

5,750 2,750 3,500 3,500 3,500 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000


1 좌측켄틸레버 6.000
2 좌측복부 4.600
3 하부플랜지 16.500
4 우측복부 4.600
5 우측켄틸레버 6.000

① 망상균열 2.0X12.0
② 균열 0.2/6.0
③ 균열 0.2/20.0
④ 균열 0.2/18.0
⑤ 균열 0.2/8.0
⑥ 균열 0.2/10.0
⑦ 균열 0.2/1.0, 10EA
⑧ 균열 0.2/12.0
⑨ 균열 0.2/20.0
⑩ 균열 0.2/16.0
⑪ 균열 0.2/36.0, 2EA
⑫ 망상균열 4.0X2.4
⑬ 박락 0.7X0.1
⑭ 균열부 백태 0.1/0.8


S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19

P5

### KEY PLAN

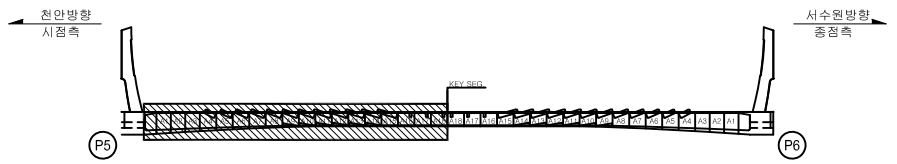


### SECTION

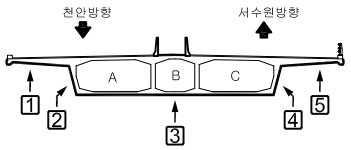


범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 043 |

# ID : PSC A BOX 외부 (S6) 외관조사망도-2

## 손 상 물 량 표


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 15.0 | - | 1 | 15.00 | m | |
| 2 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 20.0 | - | 1 | 20.00 | m | |
| 3 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 8.0 | - | 1 | 8.00 | m | |
| 4 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 16.0 | - | 1 | 16.00 | m | |
| 5 | 좌측복부 | 망상균열 | - | 1.2 | 4.0 | 5 | 24.00 | m² | |
| 6 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 8.0 | - | 4 | 32.00 | m | |
| 7 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 18.0 | - | 4 | 72.00 | m | |
| 8 | 우측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 3.0 | 2 | 24.00 | m² | |
| 9 | 우측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 2.0 | 2 | 16.00 | m² | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

천 안 ⟵ ⟶ 서수원

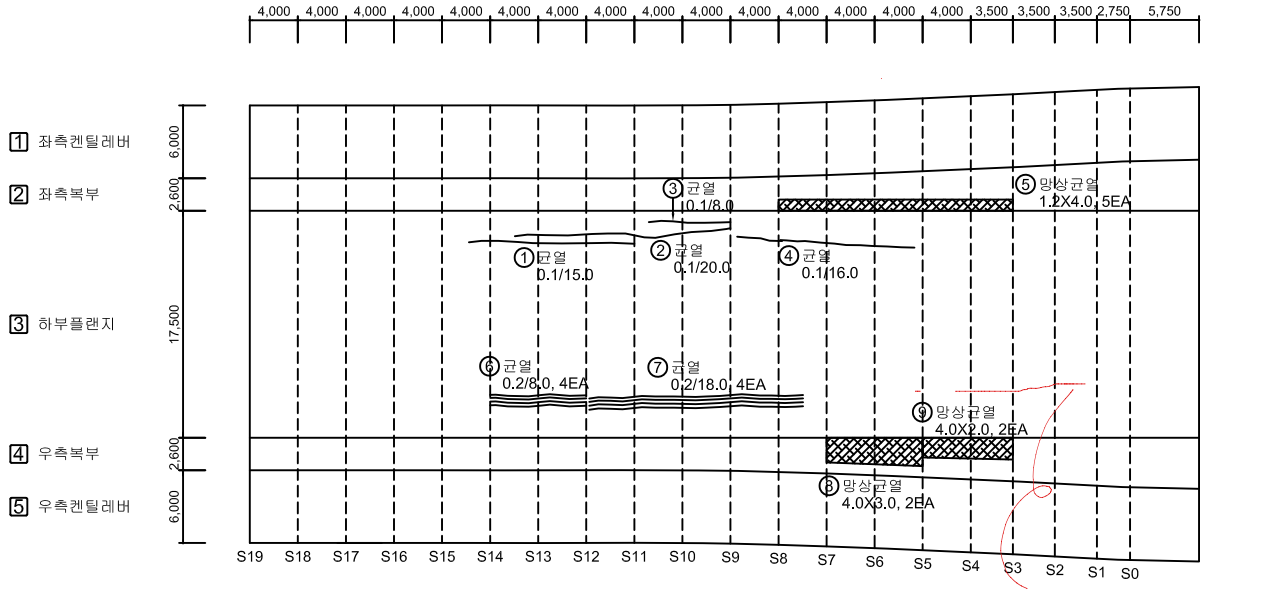



균열 0.2/6.0 P6
-신규-

### KEY PLAN

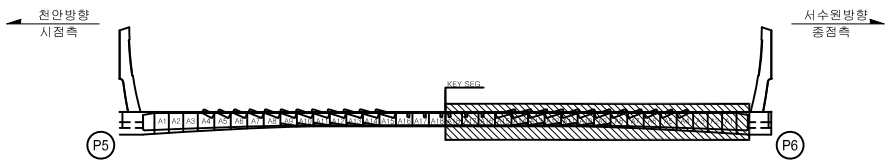


### SECTION

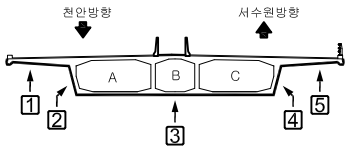



범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 044 |

# ID : PSC A BOX 외부 (S7) 외관조사망도-1

천 안 ⟵ ⟶ 서수원

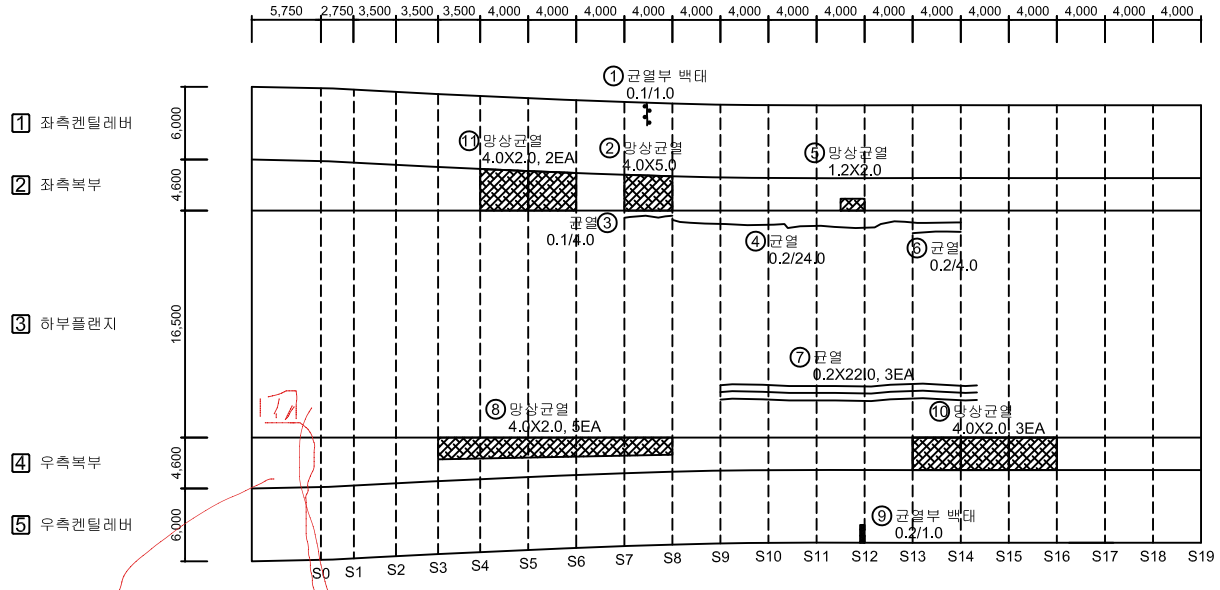



배수관 길이부족 1EA
-,신규-


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 2 | 좌측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 5.0 | 1 | 20.00 | m² | |
| 3 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 4 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 24.0 | - | 1 | 24.00 | m | |
| 5 | 좌측복부 | 망상균열 | - | 1.2 | 2.0 | 1 | 2.40 | m² | |
| 6 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 7 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 22.0 | - | 3 | 66.00 | m | |
| 8 | 우측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 2.0 | 5 | 40.00 | m² | |
| 9 | 우측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.2 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 10 | 우측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 2.0 | 3 | 24.00 | m² | 신규 |
| 11 | 좌측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 2.0 | 2 | 16.00 | m² | 신규 |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

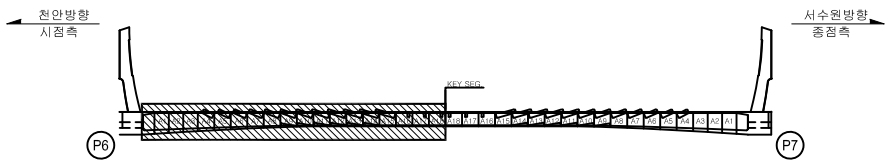


## SECTION

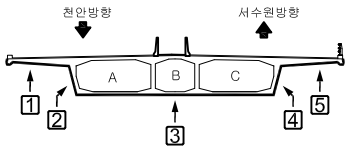


범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 045 |

# ID : PSC A BOX 외부 (S7) 외관조사망도-2


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 26.0 | - | 1 | 26.00 | m | |
| 2 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 12.0 | - | 1 | 12.00 | m | |
| 3 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 20.0 | - | 1 | 20.00 | m | |
| 4 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 2 | 6.00 | m | |
| 5 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 6 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 7 | 좌측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 8 | 좌측복부 | 망상균열 | - | 4.0 | 2.5 | 1 | 10.00 | m² | |
| 9 | 좌측켄틸레버 | 균열 | 0.2 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 10 | 좌측켄틸레버 | 균열 | 0.2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 11 | 좌측복부 | 균열 | 0.2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 12 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 13 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 22.0 | - | 4 | 88.00 | m | |
| 14 | 우측켄틸레버 | 균열부 백태 | 0.1 | 1.0 | - | 6 | 6.00 | m | |
| 15 | 우측복부 | 망상균열 | - | 2.0 | 4.0 | 2 | 16.00 | m² | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

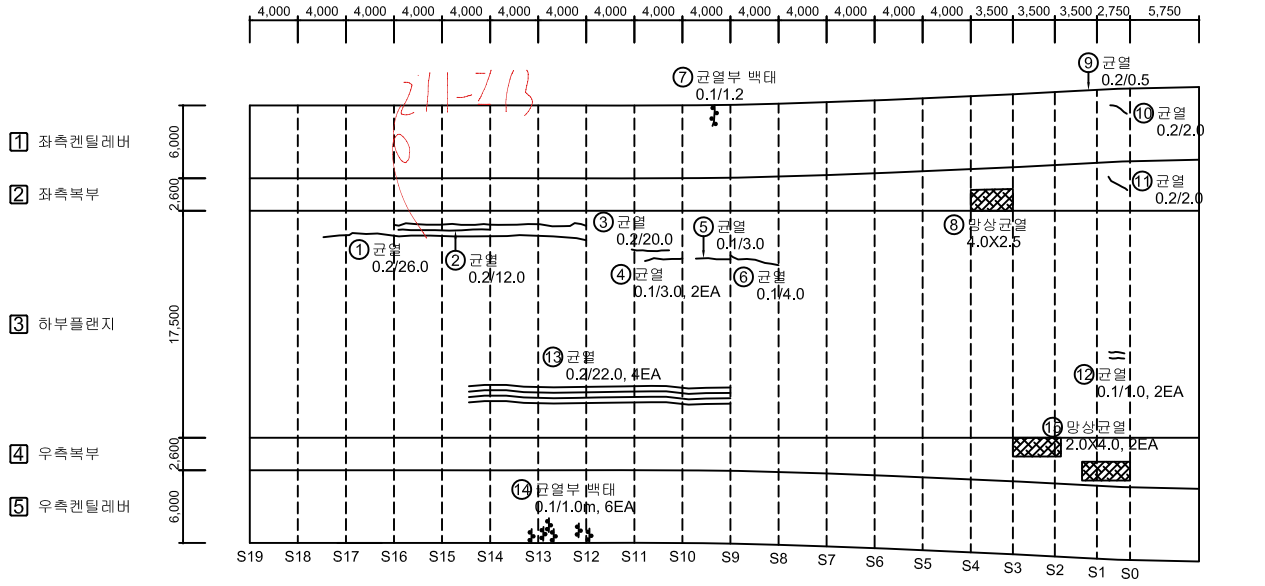


## KEY PLAN

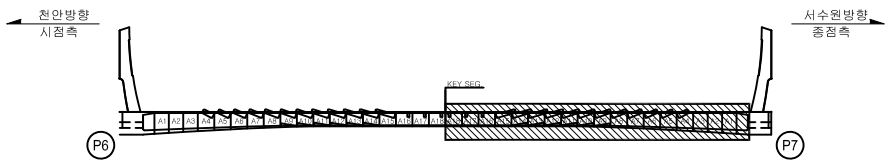


## SECTION

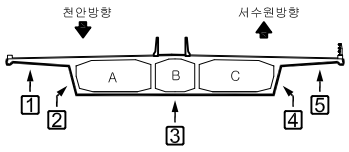


범례


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 046 | |

# ID : PSC A BOX 외부 (S8) 외관조사망도

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 2 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 3 | 좌측복부 | 균열 | 0.1 | 12.0 | - | 3 | 36.00 | m | |
| 4 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 5.0 | - | 2 | 10.00 | m | |
| 5 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 6 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 3 | 12.00 | m | |
| 7 | 좌측복부 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 8 | 우측복부 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 9 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 2 | 3.00 | m | |
| 10 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 2 | 2.40 | m | |
| 11 | 좌측켄틸레버 | 균열 및 백태 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | 신규 |
| 12 | 신축이음 | 누수 | - | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | 신규 |
| 13 | 신축이음 | 누수 | - | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m² | 신규 |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

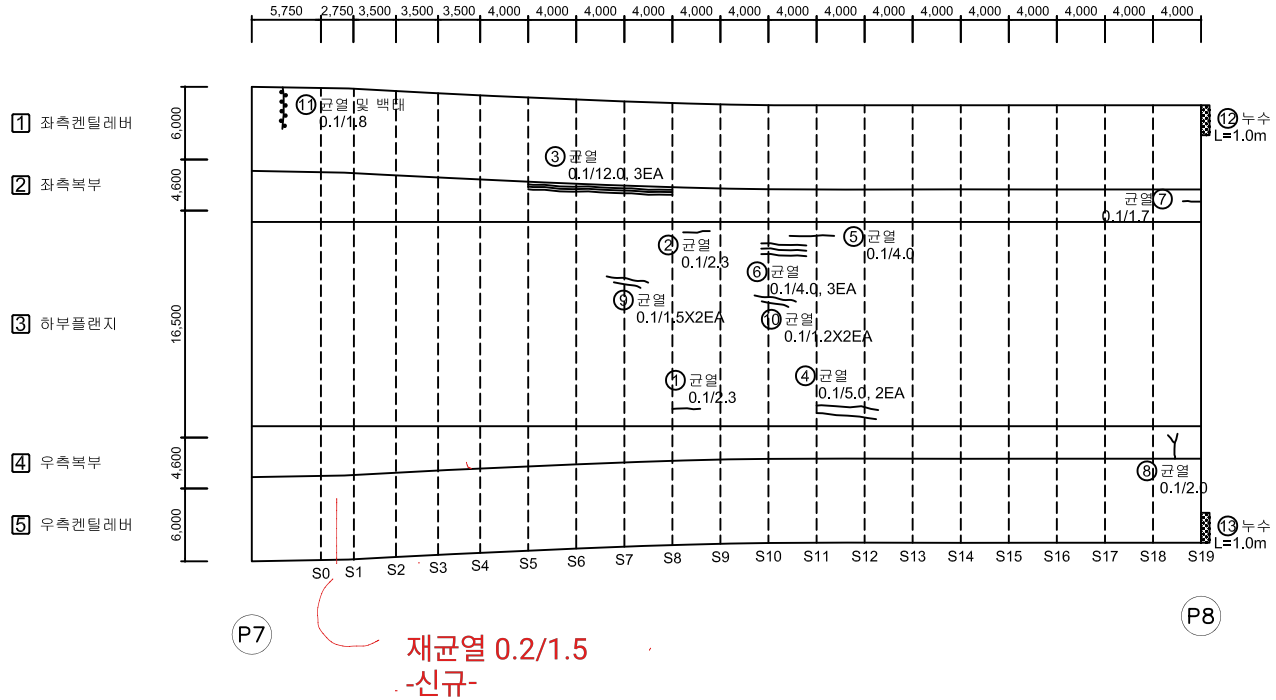


## KEY PLAN




## SECTION

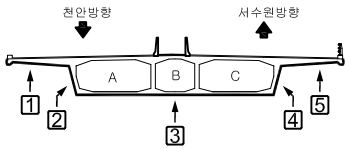



범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 047 |


# ID : 바닥판 하면 (S9) 외관조사망도

## 손 상 물 량 표


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

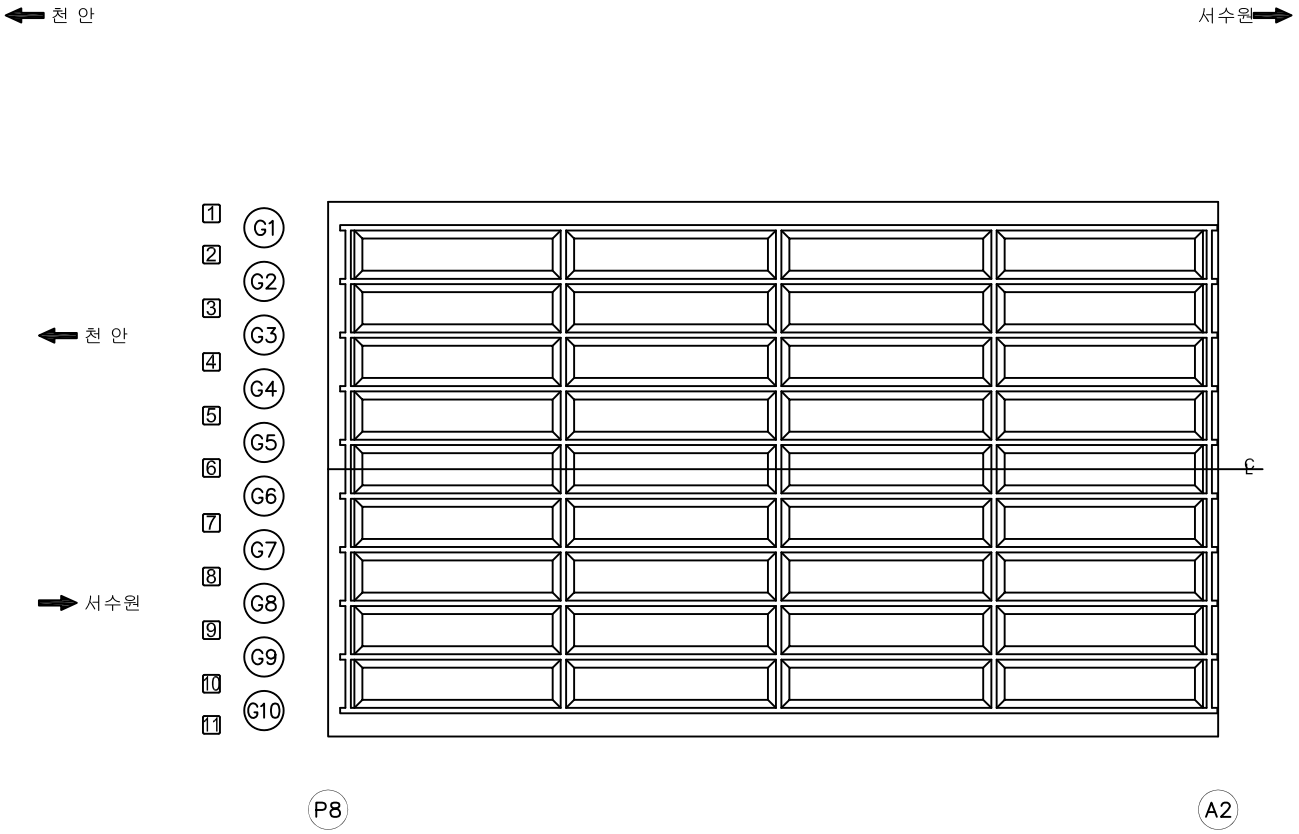


KEY PLAN

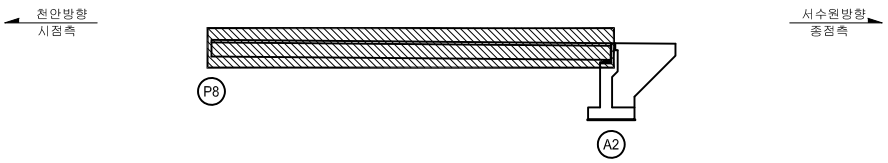


SECTION

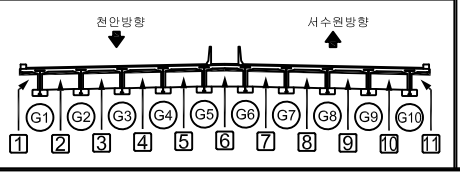



범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW(0.2) 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 048 | |

# ID : PSC A BOX 내부 (S1) 외관조사망도-1


## BOX (A)

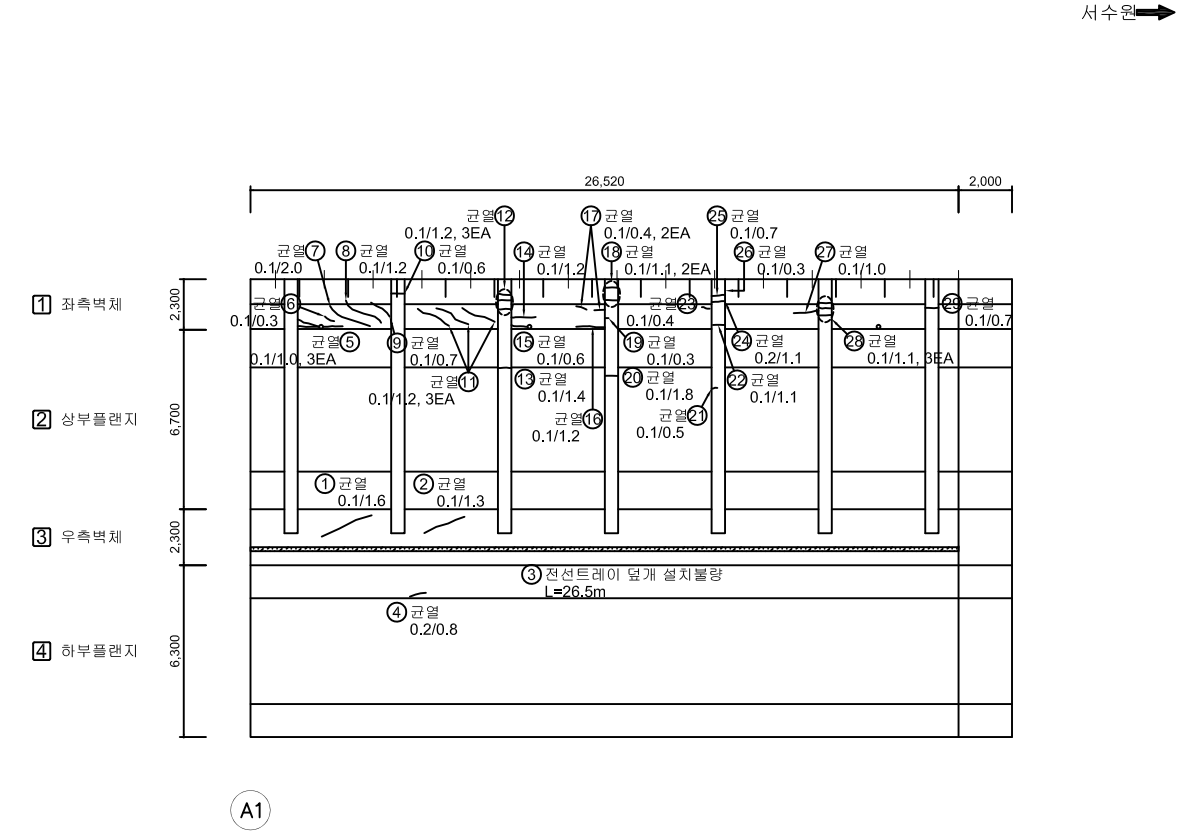


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 2 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 3 | 우측벽체 | 전선트레이 덮개 설치불량 | - | 26.5 | - | 1 | 26.50 | m | |
| 4 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 3 | 3.00 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 7 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 9 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 3 | 3.60 | m | |
| 12 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 3 | 3.60 | m | |
| 13 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 14 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 15 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 16 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 17 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 2 | 0.80 | m | |
| 18 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 2 | 2.20 | m | |
| 19 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 20 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 21 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 22 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 23 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 24 | 좌측벽체 | 균열 | 0.2 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 25 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 26 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 27 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 28 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 3 | 3.30 | m | |
| 29 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

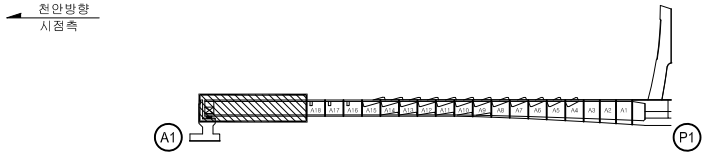


### SECTION




범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 049 |


# ID : PSC A BOX 내부 (S1) 외관조사망도-2

## 손 상 물 량 표




| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 2 | 1.00 | m | |
| 2 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 3 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 2 | 4.60 | m | |
| 4 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 2 | 6.00 | m | |
| 5 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 7 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 2 | 4.60 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 2 | 2.20 | m | |
| 9 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 2 | 2.40 | m | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.2 | - | 1 | 0.20 | m | |
| 12 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 13 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 14 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 15 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 16 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 17 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.1 | - | 1 | 4.10 | m | |
| 18 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 2 | 3.60 | m | |
| 19 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 20 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 21 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 22 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 23 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 24 | 상부플랜지 | 균열 | 0.2 | 0.8 | - | 3 | 2.40 | m | |
| 25 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 2 | 2.40 | m | |
| 26 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 27 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 16.0 | - | 1 | 16.00 | m | |
| 28 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 6.0 | - | 1 | 6.00 | m | |
| 29 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 30 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 31 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 32 | 우측벽체 | 전선트레이 덮개 설치불량 | - | 73.25 | - | 1 | 73.25 | m | |
| 33 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 34 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 35 | 좌측벽체 | 보수부 몰탈 박락 | - | 2.0 | 0.4 | 1 | 0.80 | m² | |

### KEY PLAN

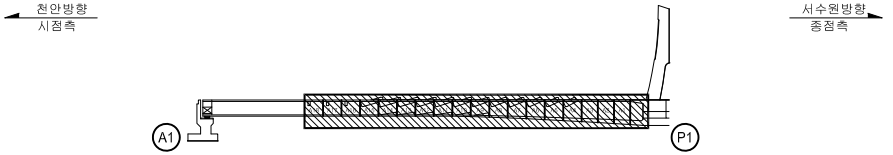


### SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 050 |


# ID : PSC A BOX 내부 (S1) 외관조사망도-3

## 손 상 물 량 표

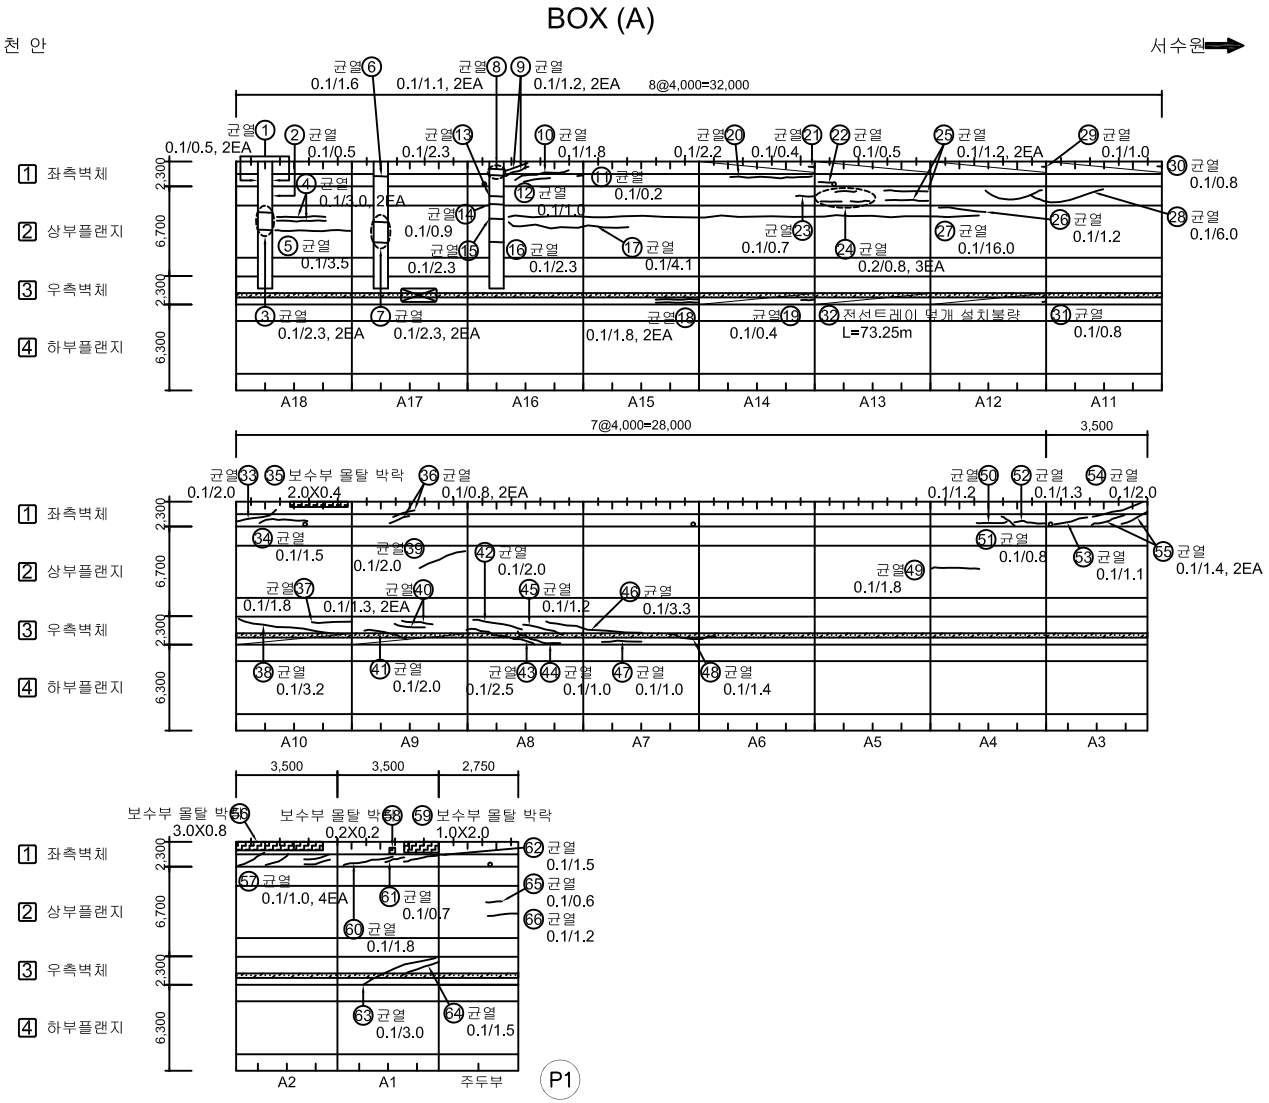


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 결함정도 폭(mm) | 결함정도 길이(m) | 결함정도 너비(m) | 손상물량 개소 | 손상물량 물량 | 손상물량 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 2 | 1.60 | m | |
| 37 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 38 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.2 | - | 1 | 3.20 | m | |
| 39 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 40 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 2 | 2.60 | m | |
| 41 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 42 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 43 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 44 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 45 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 46 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.3 | - | 1 | 3.30 | m | |
| 47 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 48 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 49 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 50 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 51 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 52 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 53 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 54 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 55 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 2 | 2.80 | m | |
| 56 | 좌측벽체 | 보수부 몰탈 박락 | - | 3.0 | 0.8 | 1 | 2.40 | m² | |
| 57 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 4 | 4.00 | m | |
| 58 | 좌측벽체 | 보수부 몰탈 박락 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | |
| 59 | 좌측벽체 | 보수부 몰탈 박락 | - | 1.0 | 2.0 | 1 | 2.00 | m² | |
| 60 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 61 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 62 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 63 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 64 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 65 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 66 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

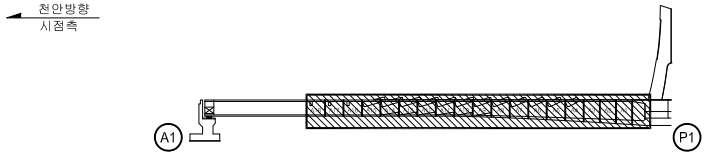


### SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 051 |


# ID : PSC A BOX 내부 (S1) 외관조사망도-4

## BOX (A)


천 안 ← → 서수원

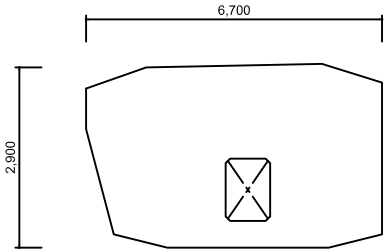



격벽부(시점쪽)

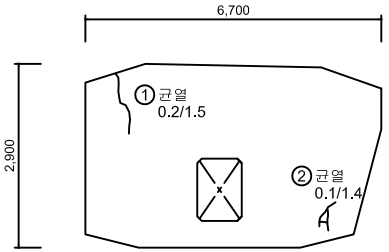


격벽부(종점쪽)

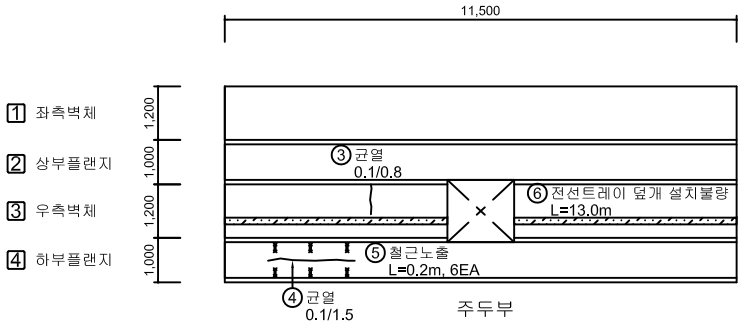


주두부

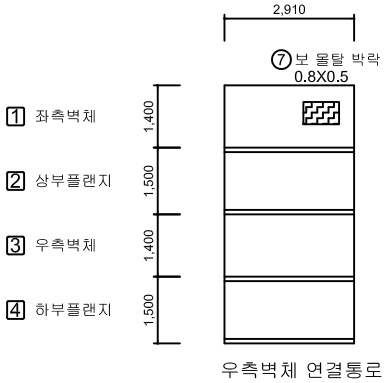



우측벽체 연결통로

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 격벽부 | 균열 | 0.2 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 2 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 3 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 4 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 5 | 하부플랜지 | 철근노출 | - | 0.2 | - | 6 | 1.20 | m | |
| 6 | 우측벽체 | 전선트레이 덮개 설치불량 | - | 13.0 | - | 1 | 13.00 | m | |
| 7 | 좌측벽체 | 보 몰탈 박락 | - | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.40 | m² | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

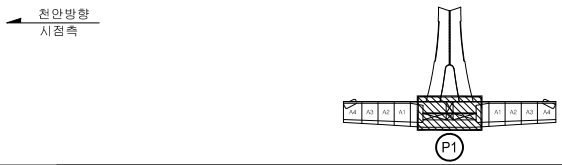


### SECTION





범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 052 |

# ID : PSC A BOX 내부 (S2) 외관조사망도-1


## BOX (A)

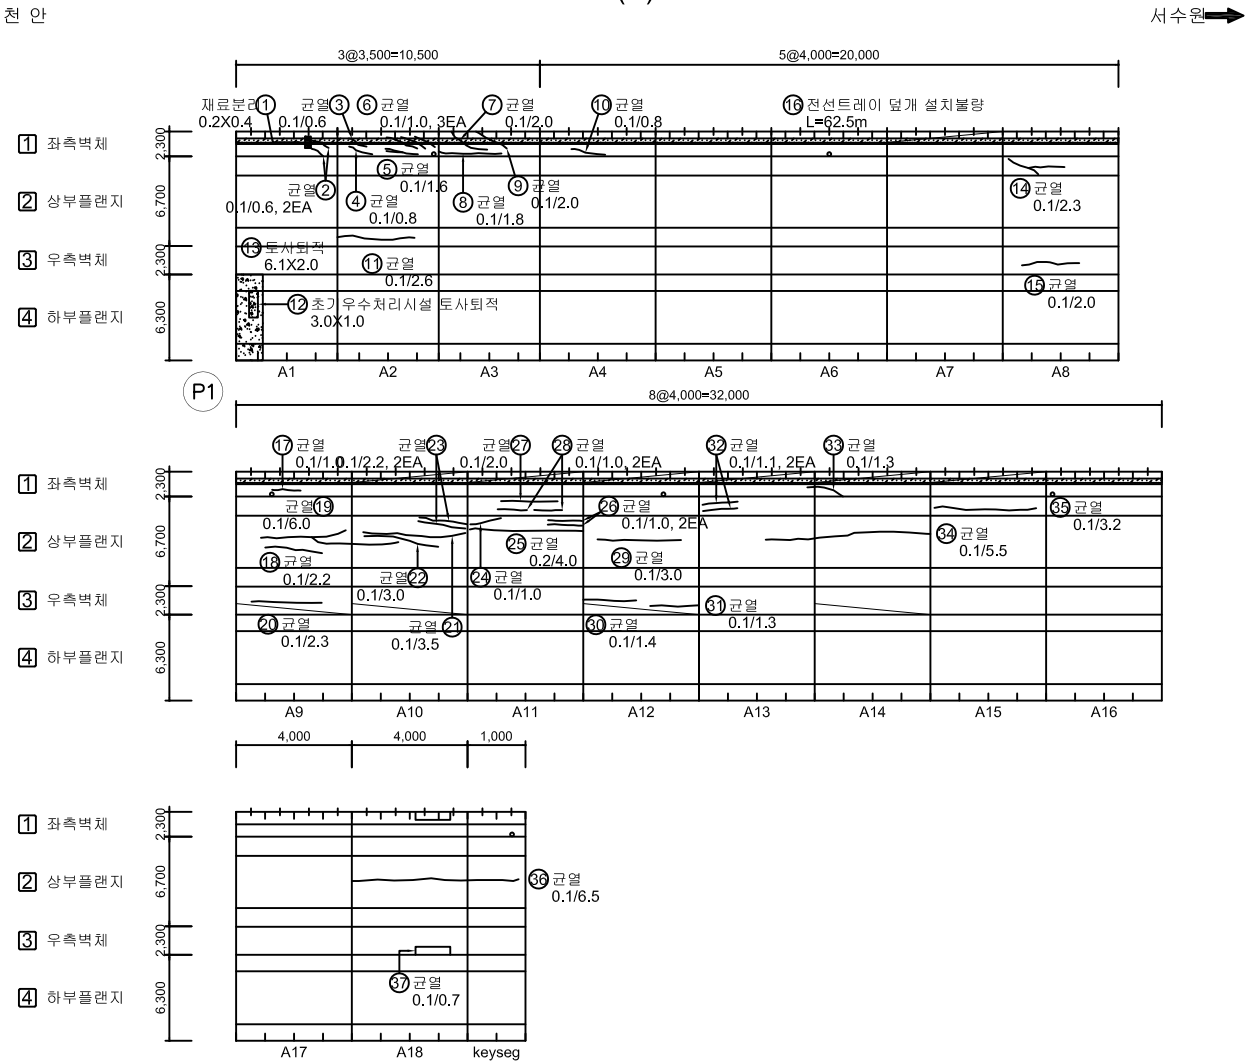


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 재료분리 | - | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.08 | m² | |
| 2 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 2 | 1.20 | m | |
| 3 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 4 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 3 | 3.00 | m | |
| 7 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 9 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 11 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.6 | - | 1 | 2.60 | m | |
| 12 | 배수시설 | 초기우수처리시설 토사퇴적 | - | 3.0 | 1.0 | 1 | 3.00 | m² | |
| 13 | 하부플랜지 | 토사퇴적 | - | 6.1 | 2.0 | 1 | 12.20 | m² | |
| 14 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 16 | 좌측벽체 | 전선트레이 덮개 설치불량 | - | 62.5 | - | 1 | 62.50 | m | |
| 17 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 18 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 19 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 6.0 | - | 1 | 6.00 | m | |
| 20 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 21 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 22 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 23 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 2 | 4.40 | m | |
| 24 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 25 | 상부플랜지 | 균열 | 0.2 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 26 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 27 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 28 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 29 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 30 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 31 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 32 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 2 | 2.20 | m | |
| 33 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 34 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 5.5 | - | 1 | 5.50 | m | |
| 35 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.2 | - | 1 | 3.20 | m | |

### KEY PLAN

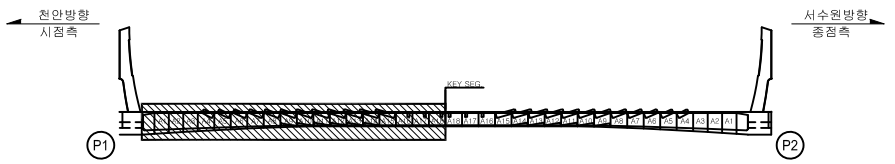


### SECTION





범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 053 |

# ID : PSC A BOX 내부 (S2) 외관조사망도-2


## BOX (A)

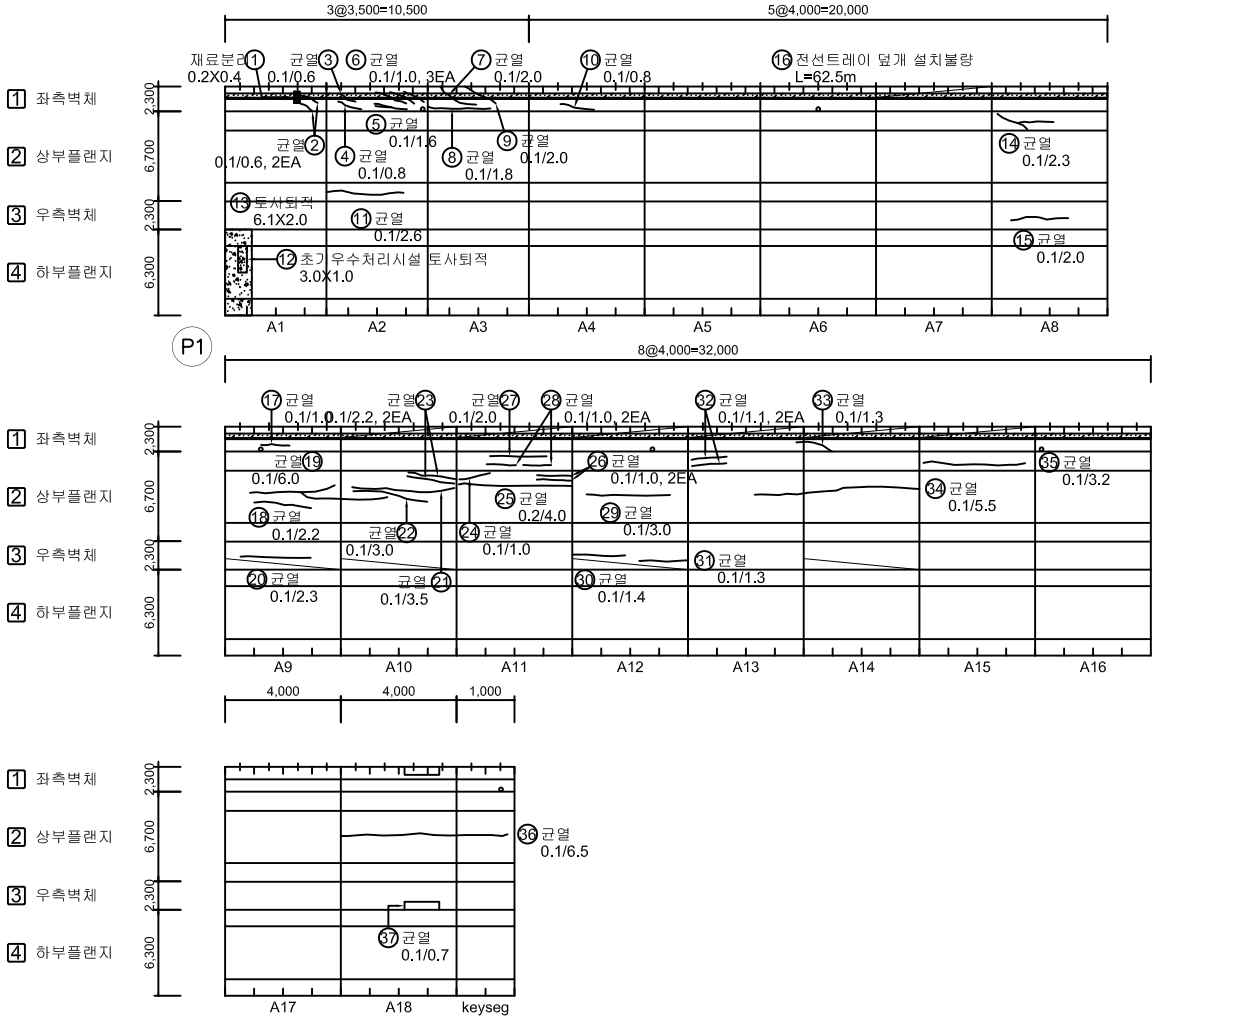


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 36 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 6.5 | - | 1 | 6.50 | m | |
| 37 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 38 | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

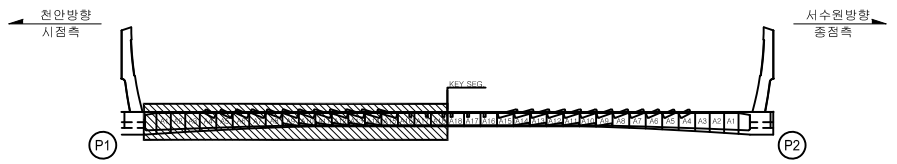


### SECTION




범례


| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 054 |

# ID : PSC A BOX 내부 (S2) 외관조사망도-3


## 손 상 물 량 표

BOX (A)

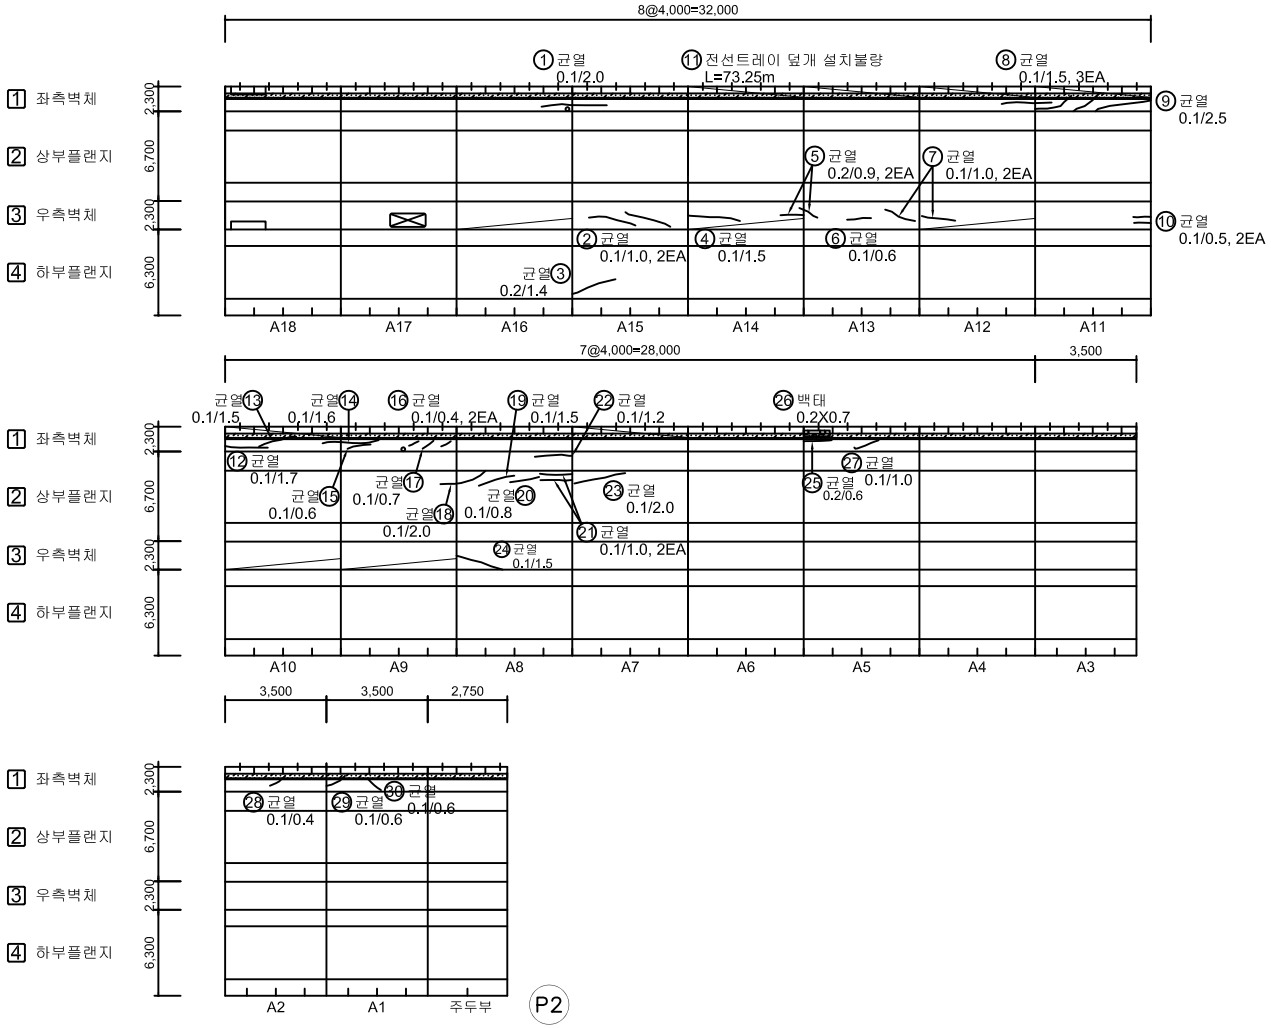


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 2 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 3 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 4 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 5 | 우측벽체 | 균열 | 0.2 | 0.9 | - | 2 | 1.80 | m | |
| 6 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 7 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 3 | 4.50 | m | |
| 9 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 10 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 2 | 1.00 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 전선트레이 덮개 설치불량 | - | 73.25 | - | 1 | 73.25 | m | |
| 12 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 13 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 14 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 15 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 16 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 2 | 0.80 | m | |
| 17 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 18 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 19 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 20 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 21 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 22 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 23 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 24 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 25 | 좌측벽체 | 균열 | 0.2 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 26 | 좌측벽체 | 백태 | - | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.14 | m² | |
| 27 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 28 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 29 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 30 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

KEY PLAN

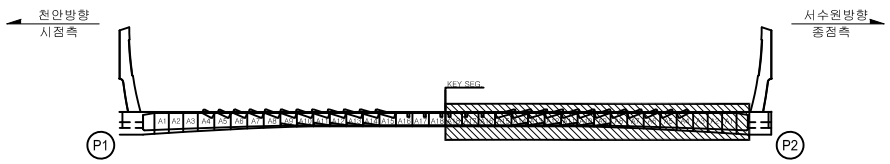


SECTION





범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 055 |


# ID : PSC A BOX 내부 (S2) 외관조사망도-4

## BOX (A)


천 안 ← → 서수원

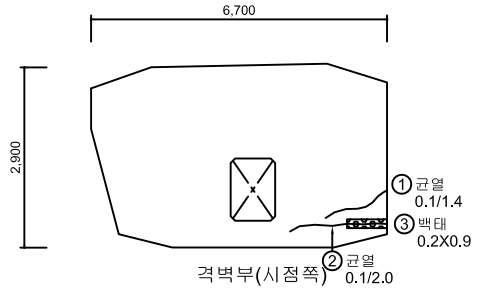


격벽부(시점쪽)

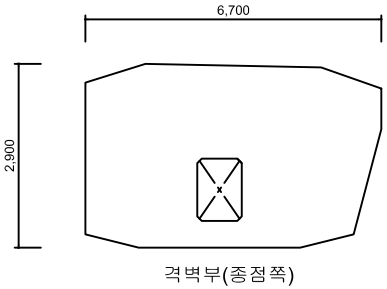

격벽부(종점쪽)

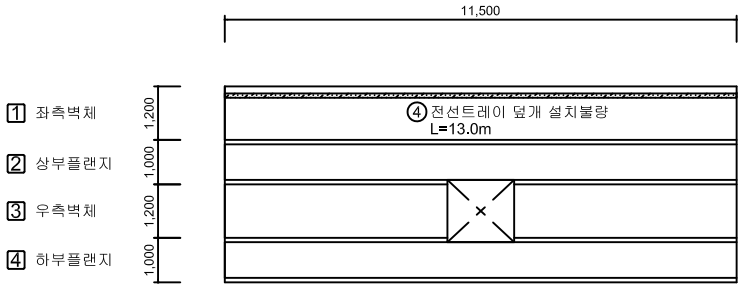

주두부

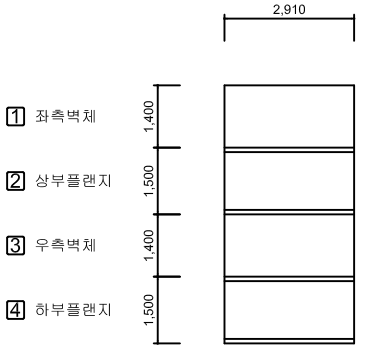


우측벽체 연결통로

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 2 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 3 | 격벽부 | 백태 | - | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.18 | m² | |
| 4 | 좌측벽체 | 전선트레이 덮개 설치불량 | - | 13.0 | - | 1 | 13.00 | m | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

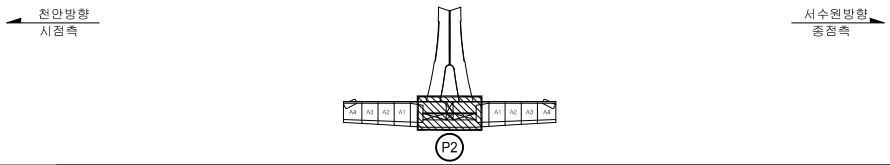


### SECTION





범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 056 |

# ID : PSC A BOX 내부 (S3) 외관조사망도-1


## BOX (A)

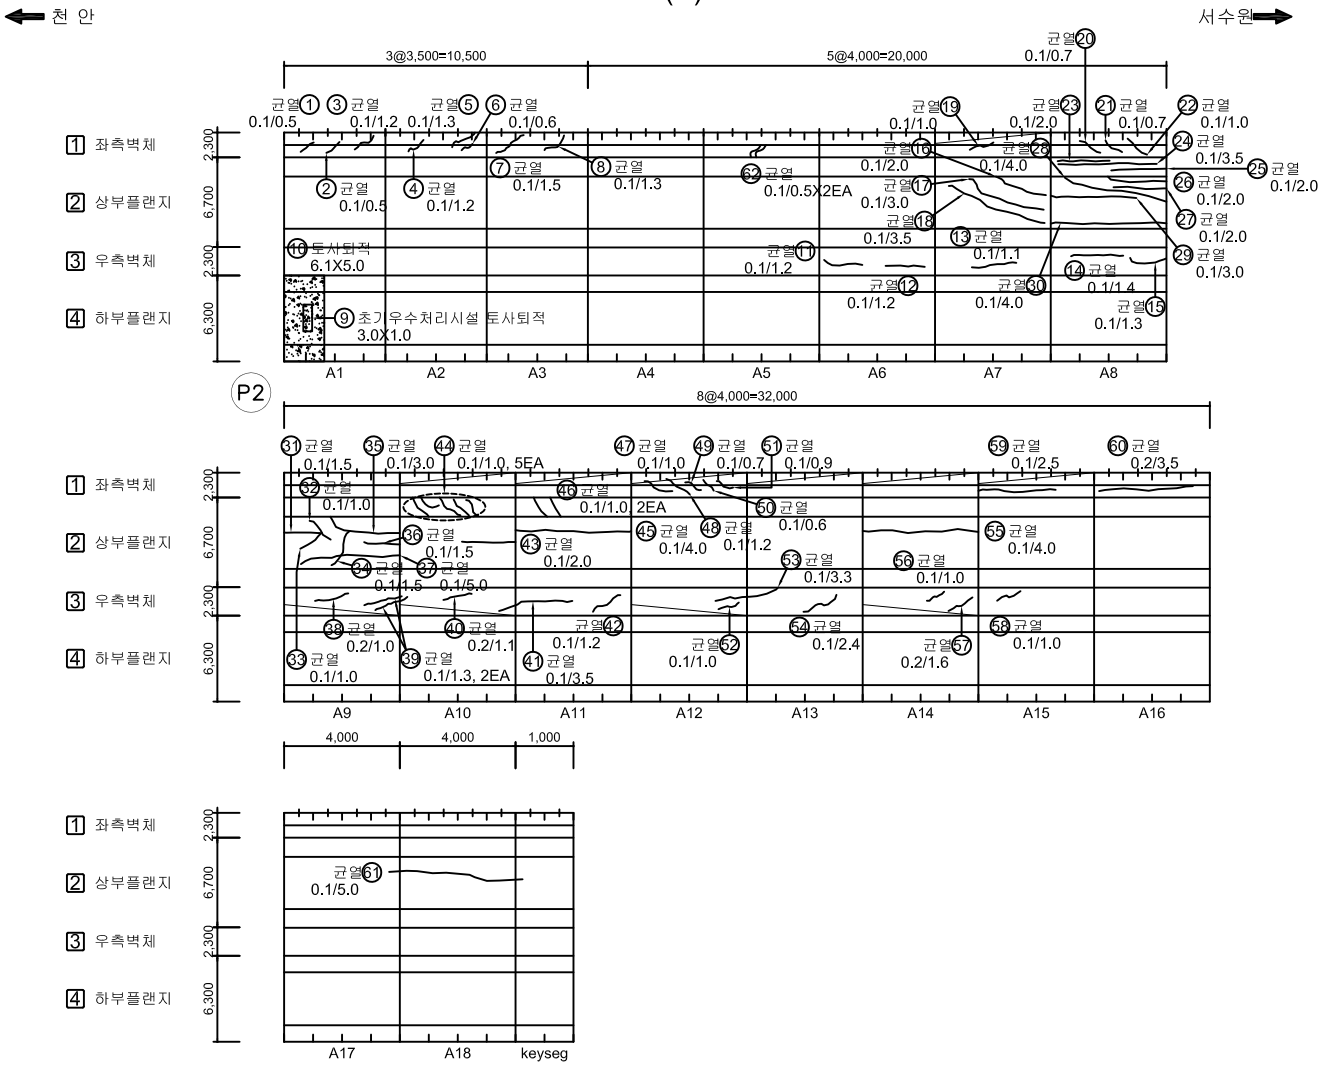


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 2 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 3 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 4 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 7 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 9 | 배수시설 | 초기우수처리시설 토사퇴적 | - | 3.0 | 1.0 | 1 | 3.00 | m² | |
| 10 | 하부플랜지 | 토사퇴적 | - | 6.1 | 5.0 | 1 | 30.50 | m² | |
| 11 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 12 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 13 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 14 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 16 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 17 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 18 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 19 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 20 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 21 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 22 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 23 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 24 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 25 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 26 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 27 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 28 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 29 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 30 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 31 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 32 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 33 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 34 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 35 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |

## KEY PLAN

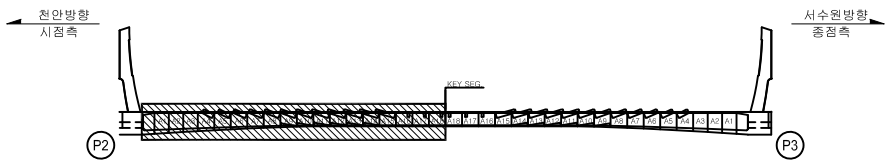


## SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 057 |

# ID : PSC A BOX 내부 (S3) 외관조사망도-2


## BOX (A)

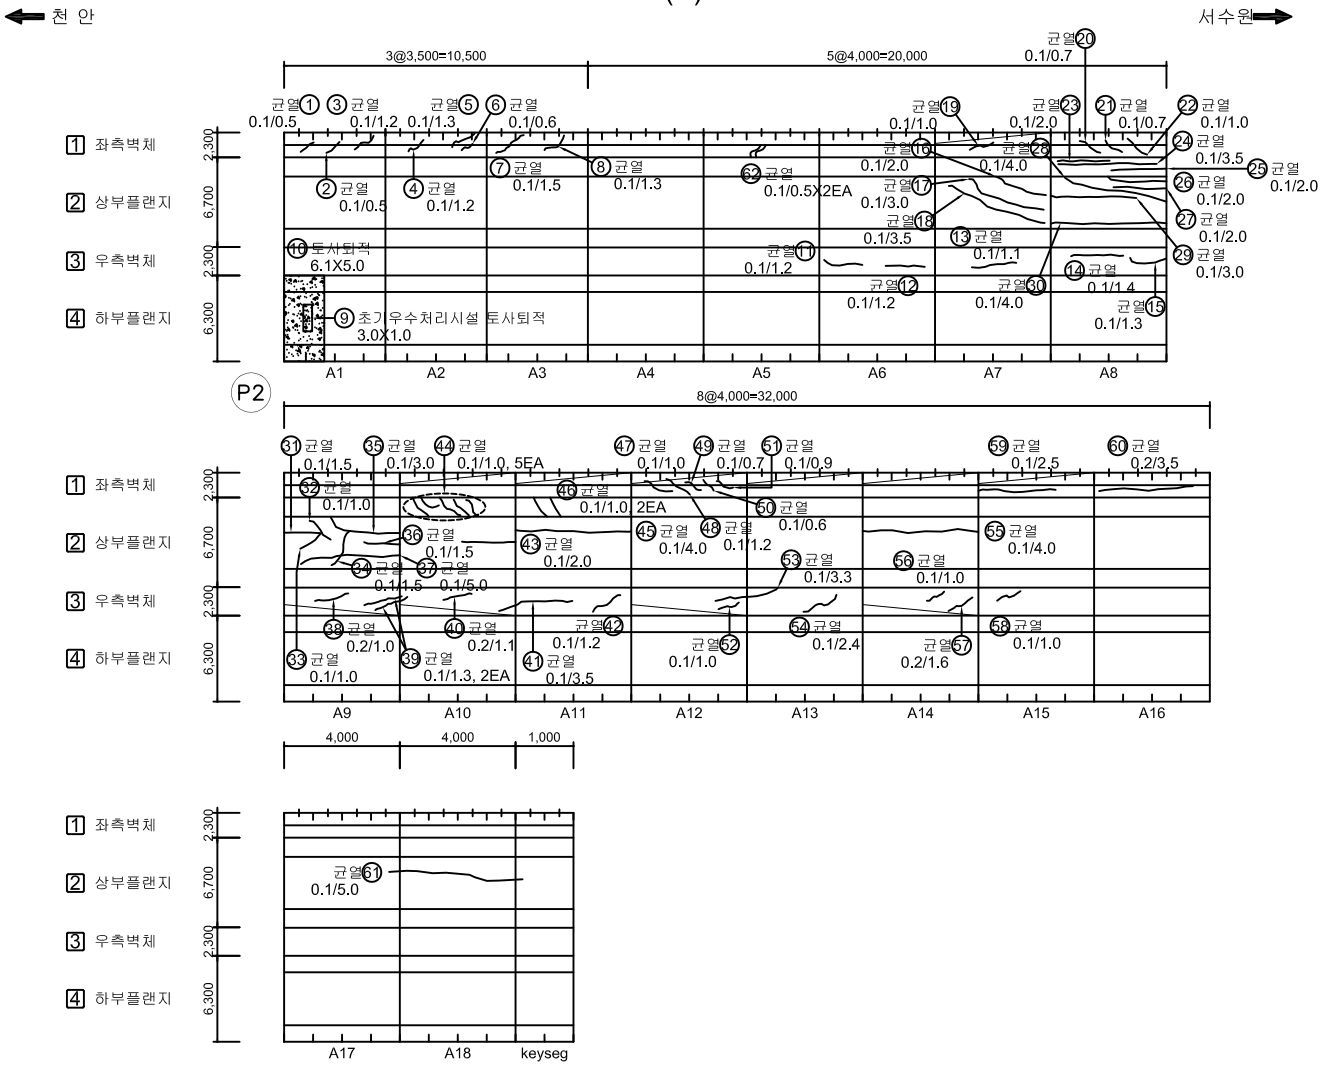


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 36 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 37 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 5.0 | - | 1 | 5.00 | m | |
| 38 | 우측벽체 | 균열 | 0.2 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 39 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 2 | 2.60 | m | |
| 40 | 우측벽체 | 균열 | 0.2 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 41 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 42 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 43 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 44 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 5 | 5.00 | m | |
| 45 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 46 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 47 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 48 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 49 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 50 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 51 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 52 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 53 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.3 | - | 1 | 3.30 | m | |
| 54 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 55 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 56 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 57 | 우측벽체 | 균열 | 0.2 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 58 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 59 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 60 | 좌측벽체 | 균열 | 0.2 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 61 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 5.0 | - | 1 | 5.00 | m | |
| 62 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 2 | 1.00 | m | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

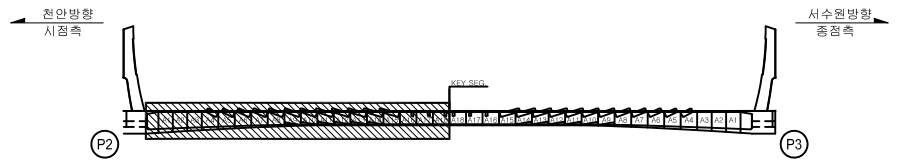


## SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 058 |

# ID : PSC A BOX 내부 (S3) 외관조사망도-3


## 손 상 물 량 표

BOX (A)

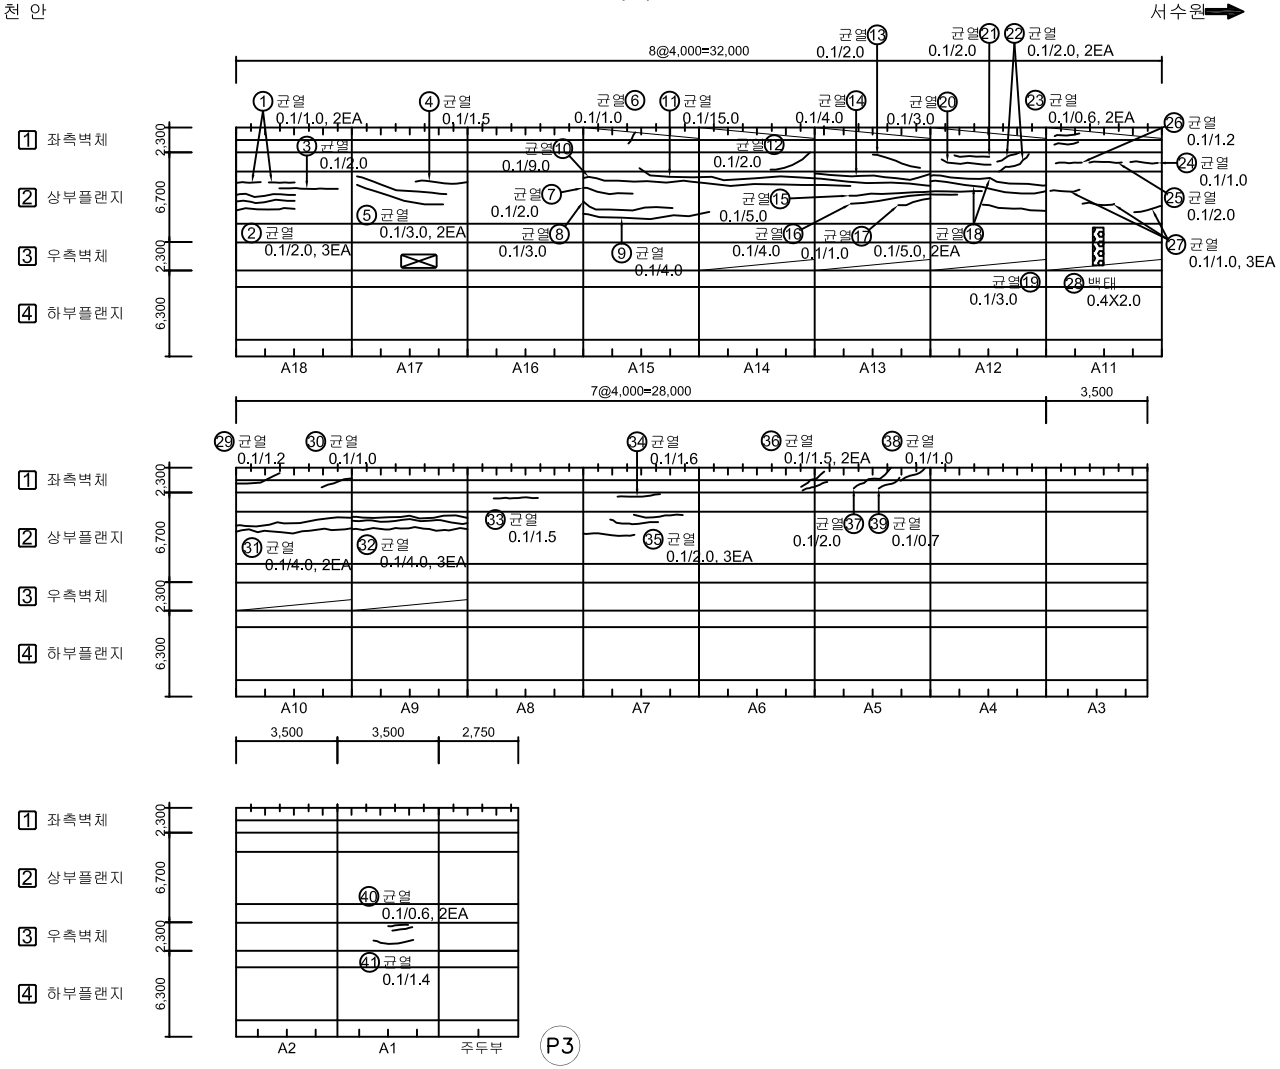


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 2 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 3 | 6.00 | m | |
| 3 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 4 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 5 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 2 | 6.00 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 7 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 8 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 9 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m² | |
| 10 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 9.0 | - | 1 | 9.00 | m² | |
| 11 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 15.0 | - | 1 | 15.00 | m | |
| 12 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 13 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 14 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 15 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 5.0 | - | 1 | 5.00 | m | |
| 16 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 17 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 18 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 5.0 | - | 2 | 10.00 | m | |
| 19 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 20 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 21 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 22 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 2 | 4.00 | m | |
| 23 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 2 | 1.20 | m | |
| 24 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 25 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 26 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 27 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 3 | 3.00 | m | |
| 28 | 우측벽체 | 백태 | - | 0.4 | 2.0 | 1 | 0.80 | m² | |
| 29 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 30 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 31 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 2 | 8.00 | m | |
| 32 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 3 | 12.00 | m | |
| 33 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 34 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 35 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 3 | 6.00 | m | |

KEY PLAN

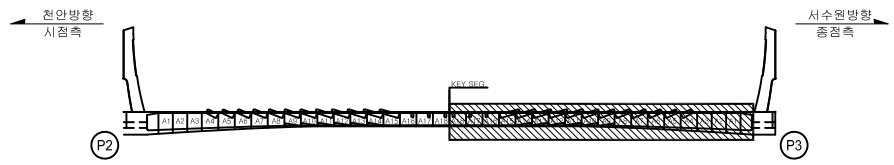


SECTION




범례


| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 059 |

# ID : PSC A BOX 내부 (S3) 외관조사망도-4


## 손 상 물 량 표

BOX (A)

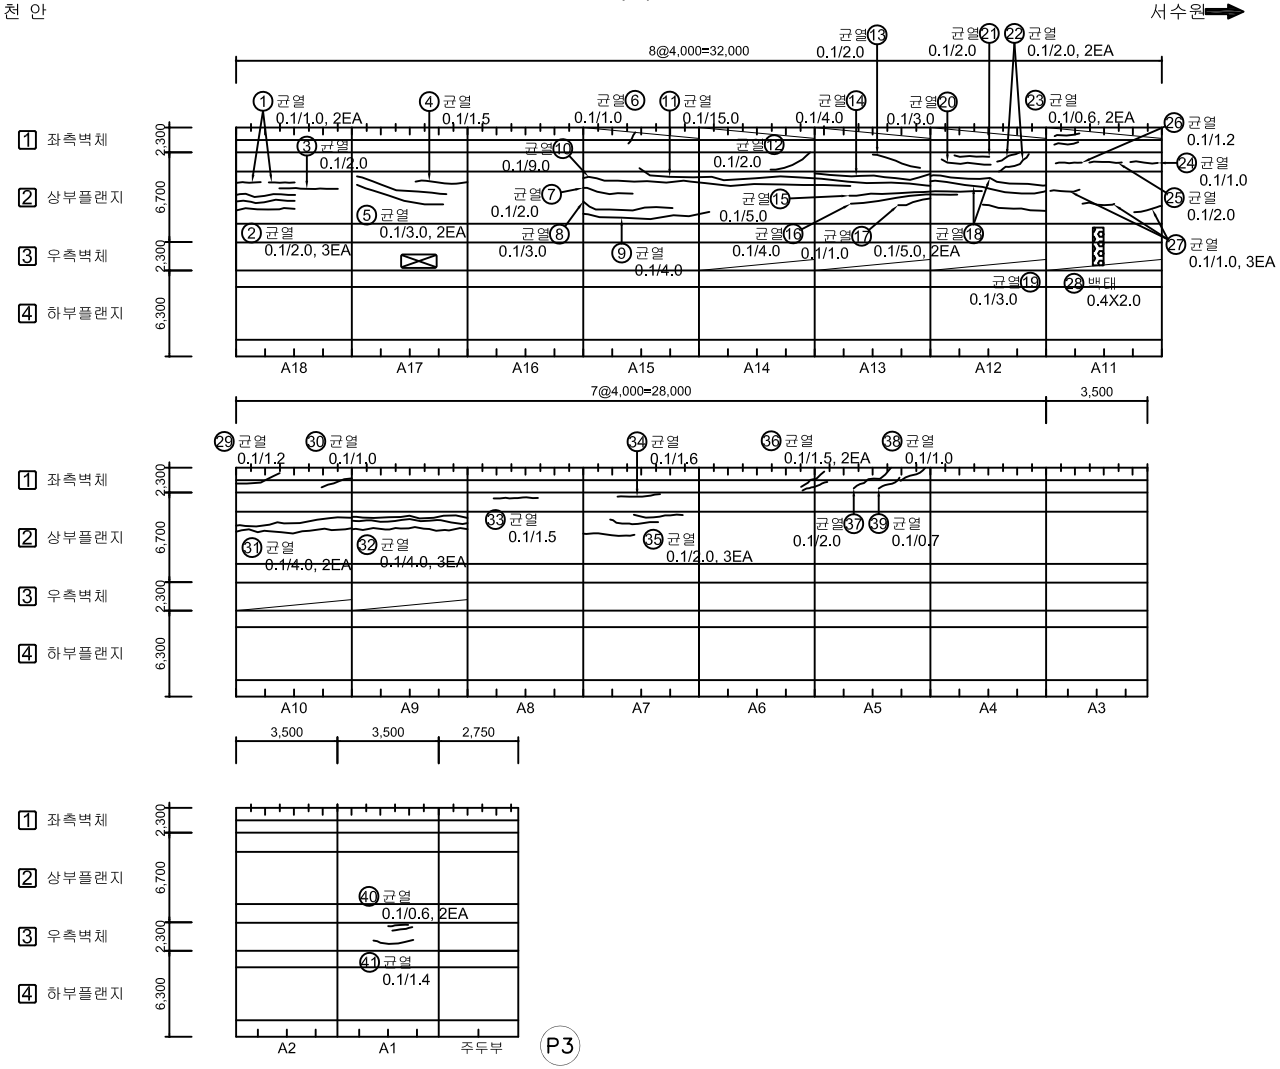


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 36 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 2 | 3.00 | m | |
| 37 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 38 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 39 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 40 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 2 | 1.20 | m | |
| 41 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 42 | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

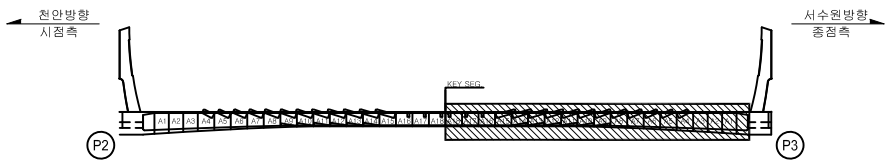


### SECTION




범례


| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 060 |


# ID : PSC A BOX 내부 (S3) 외관조사망도-5

## BOX (A)


천 안 ← → 서수원

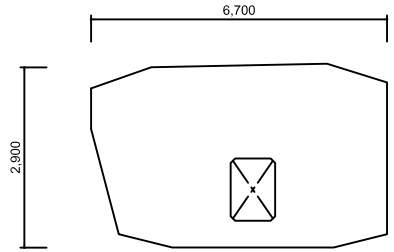



격벽부(시점쪽)

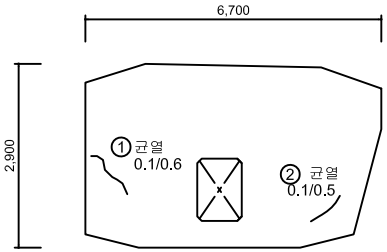


격벽부(종점쪽)

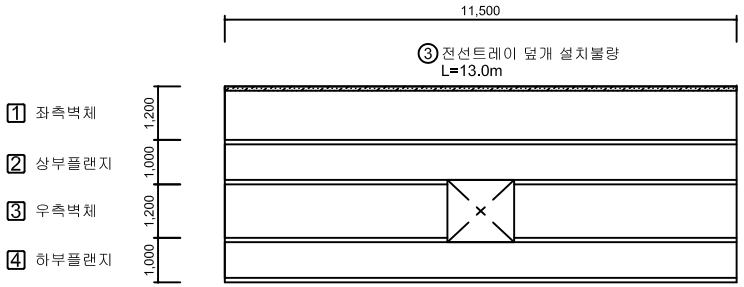


주두부

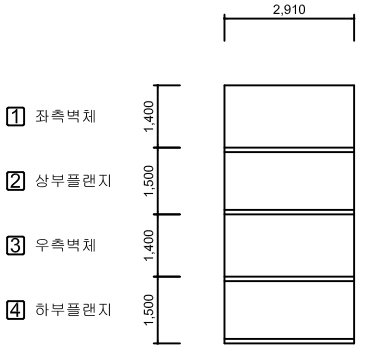



우측벽체 연결통로

## 손 상 물 량 표


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 2 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 3 | 좌측벽체 | 전선트레이 덮개 설치불량 | - | 13.0 | - | 1 | 13.00 | m | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |


### KEY PLAN

천안방향 시점측 ← → 서수원방향 종점측

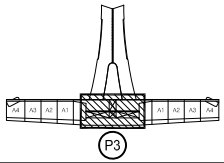


### SECTION

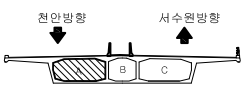

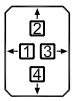




범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 061 | |

# ID : PSC A BOX 내부 (S4) 외관조사망도-1

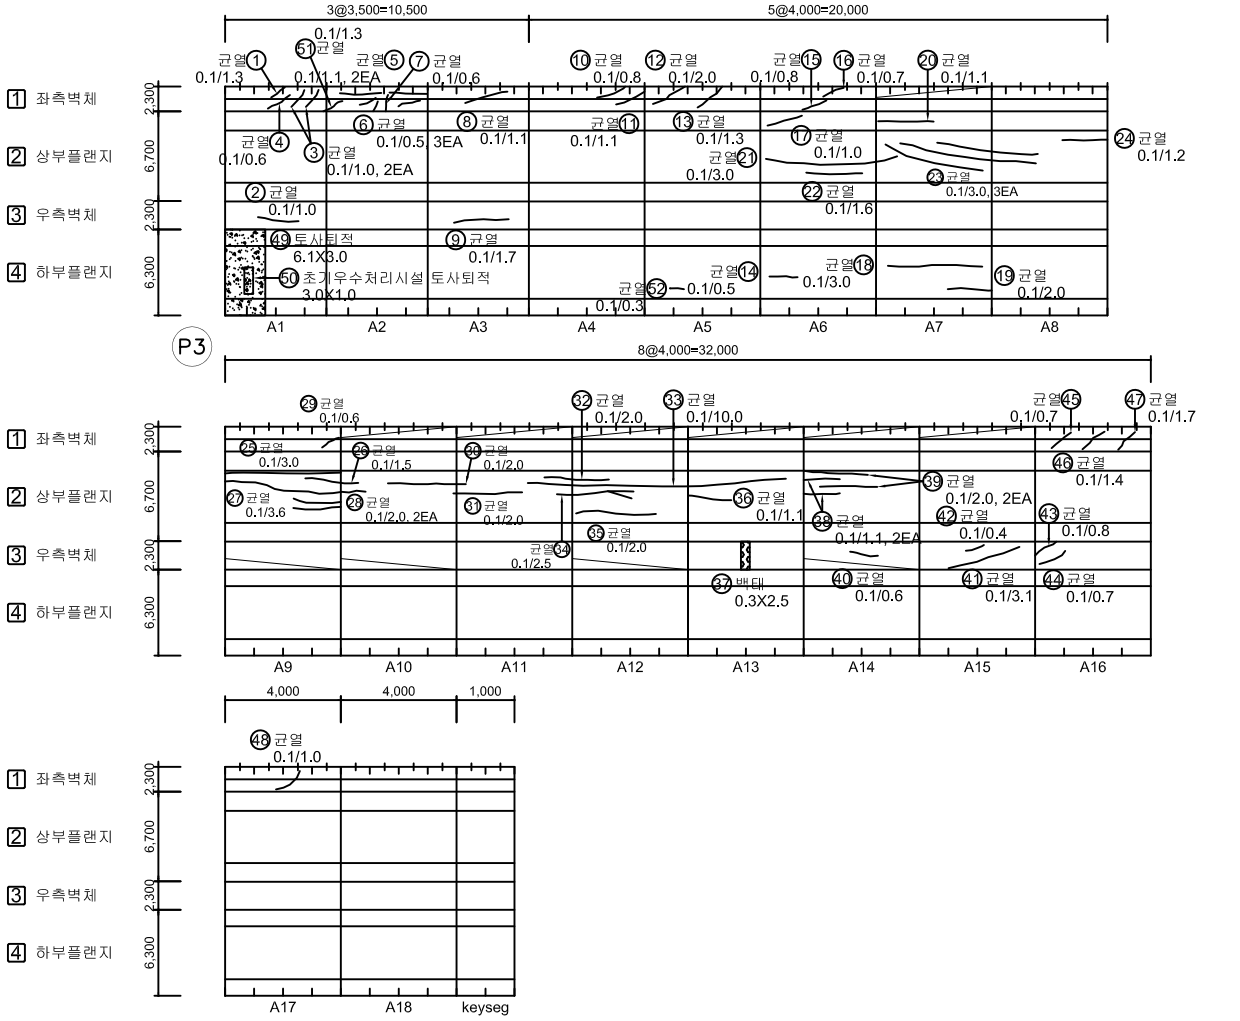
## BOX (A)




## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 2 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 3 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 4 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 2 | 2.20 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 3 | 1.50 | m | |
| 7 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 12 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 13 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 14 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 15 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 16 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 17 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 18 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 19 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 20 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 21 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 22 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 23 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 3 | 9.00 | m | |
| 24 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 25 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 26 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 27 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.6 | - | 1 | 3.60 | m | |
| 28 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 2 | 4.00 | m | |
| 29 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 30 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 31 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 32 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 33 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 10.0 | - | 1 | 10.00 | m | |
| 34 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 35 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |

### KEY PLAN

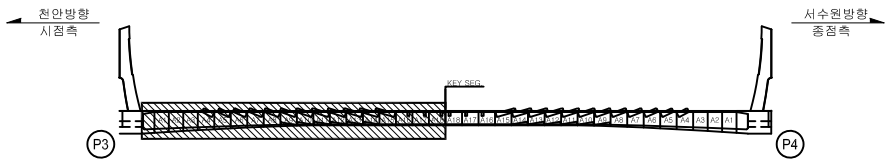


### SECTION





범례: CW 0.2 균 열 / 망상균열 / 철근노출 / 파손,탈락 / 재료분리 / 백 태 / 박리,박락 / 누수,체수 / 좌굴,변형 / 표면오염 / 보 수 부 / 부 식 / 토사퇴적 / 기 타 / 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 062 |

# ID : PSC A BOX 내부 (S4) 외관조사망도-2


## BOX (A)

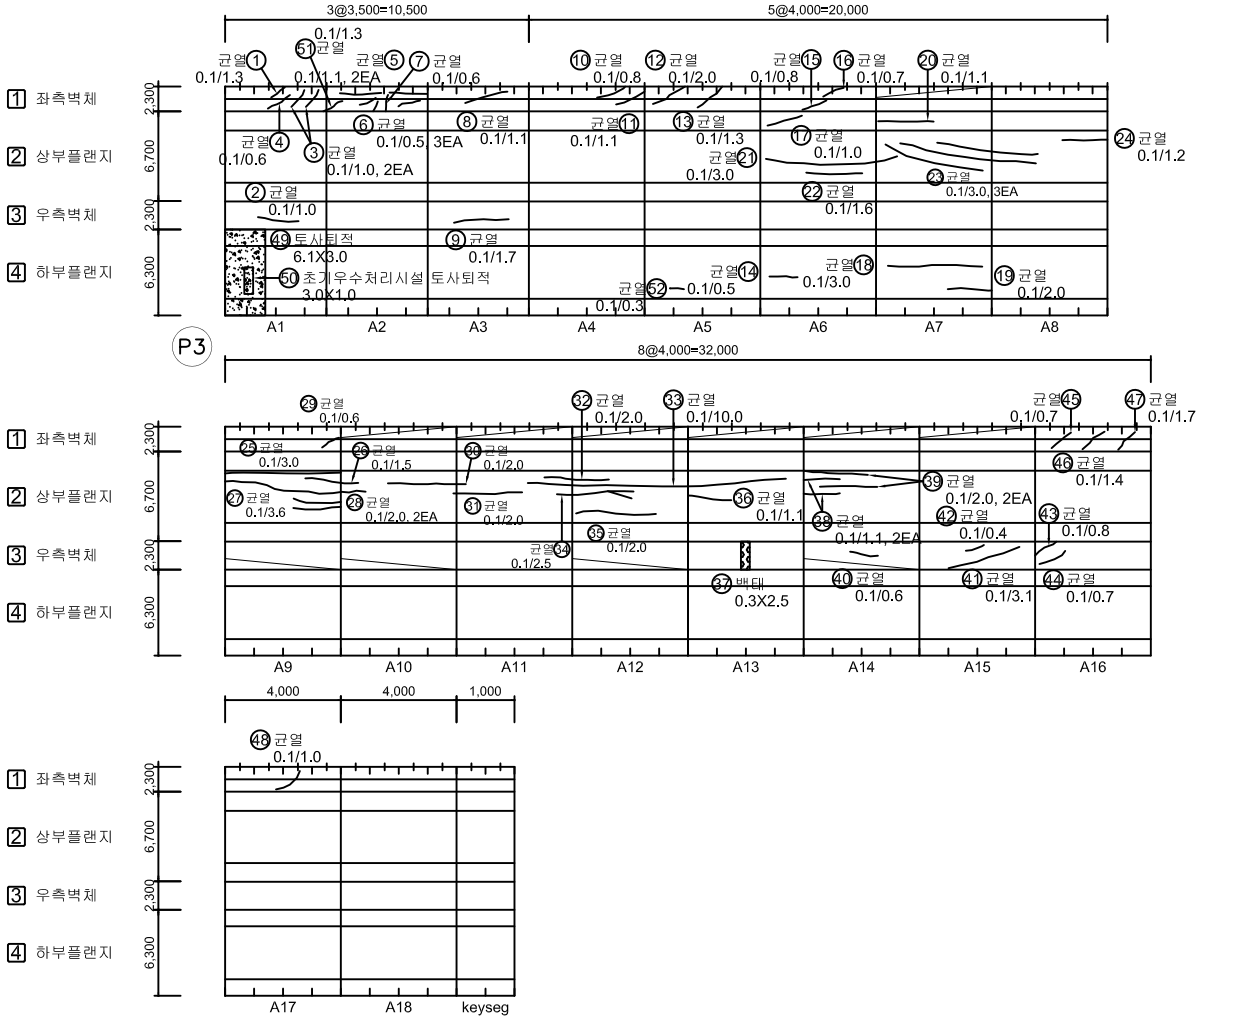


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 36 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 37 | 우측벽체 | 백태 | - | 0.3 | 2.5 | 1 | 0.75 | m² | |
| 38 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 2 | 2.20 | m | |
| 39 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 2 | 4.00 | m | |
| 40 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 41 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.1 | - | 1 | 3.10 | m | |
| 42 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 43 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 44 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 45 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 46 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 47 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 48 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 49 | 하부플랜지 | 토사퇴적 | - | 6.1 | 3.0 | 1 | 18.30 | m² | |
| 50 | 배수시설 | 초기우수처리시설 토사퇴적 | - | 3.0 | 1.0 | 1 | 3.00 | m² | |
| 51 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 52 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 53 | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

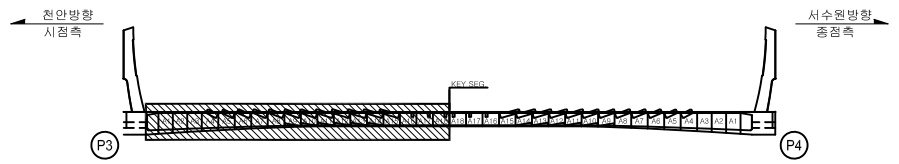


## SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 063 |

# ID : PSC A BOX 내부 (S4) 외관조사망도-3


## BOX (A)

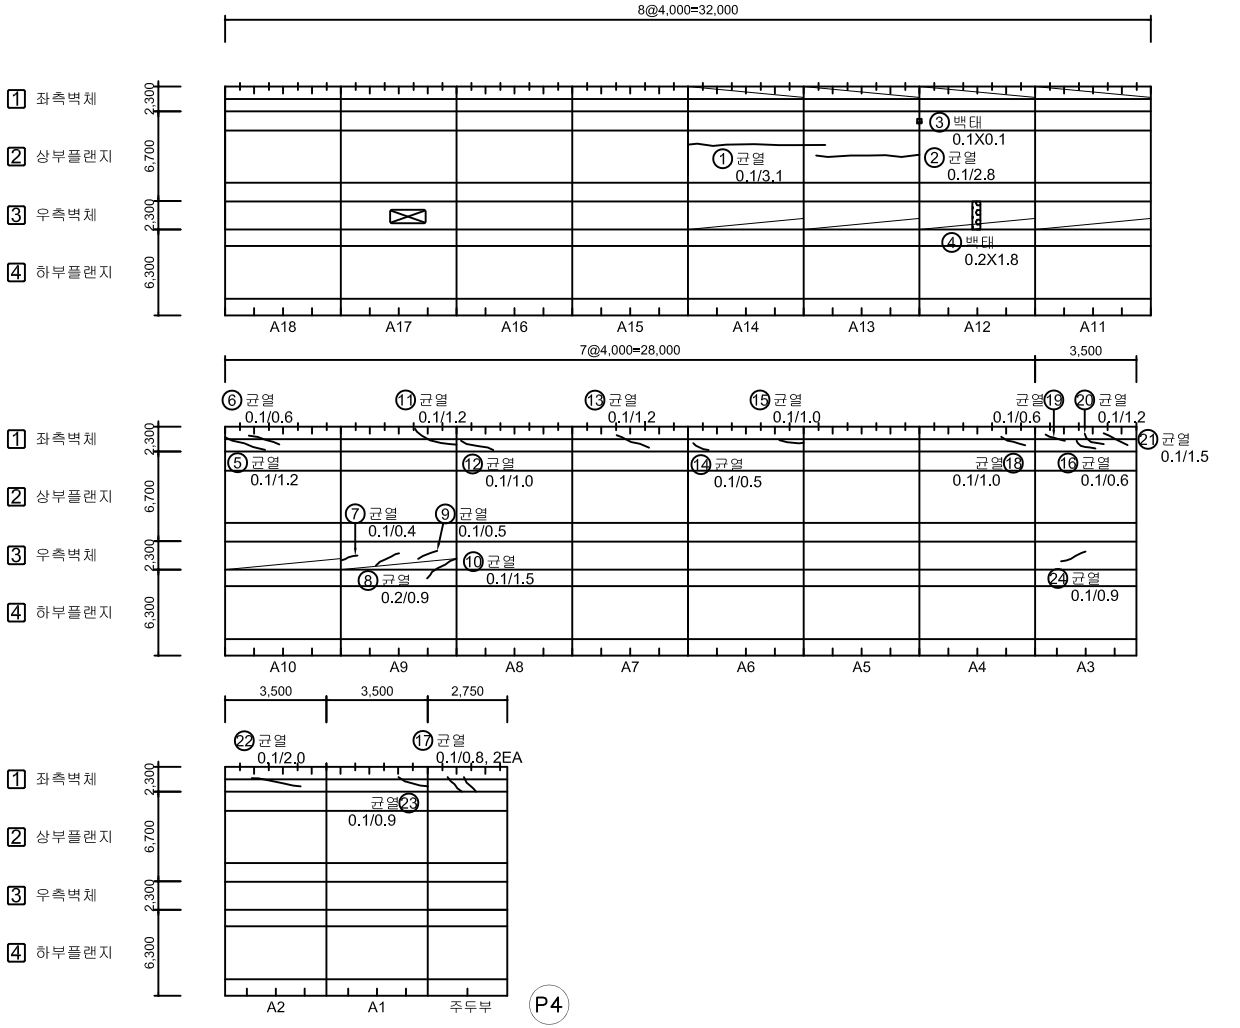


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.1 | - | 1 | 3.10 | m | |
| 2 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.8 | - | 1 | 2.80 | m | |
| 3 | 상부플랜지 | 백태 | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | m² | |
| 4 | 우측벽체 | 백태 | - | 0.2 | 1.8 | 1 | 0.36 | m² | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 7 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 8 | 우측벽체 | 균열 | 0.2 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 10 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 12 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 13 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 14 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 15 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 16 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 17 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 2 | 1.60 | m | |
| 18 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 19 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 20 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 21 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 22 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 23 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 24 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

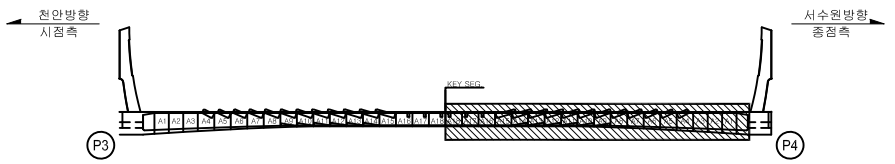


### SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 064 |


# ID : PSC A BOX 내부 (S4) 외관조사망도-4

## BOX (A)


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

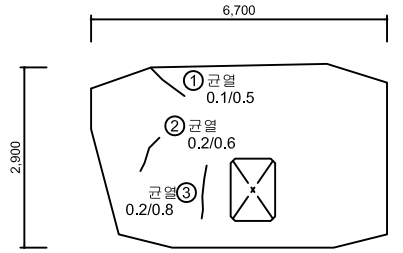


격벽부(시점쪽)

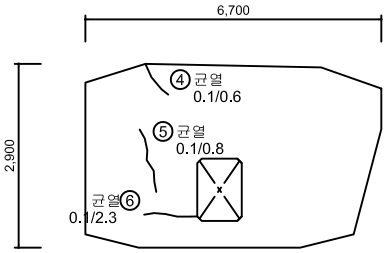

격벽부(종점쪽)

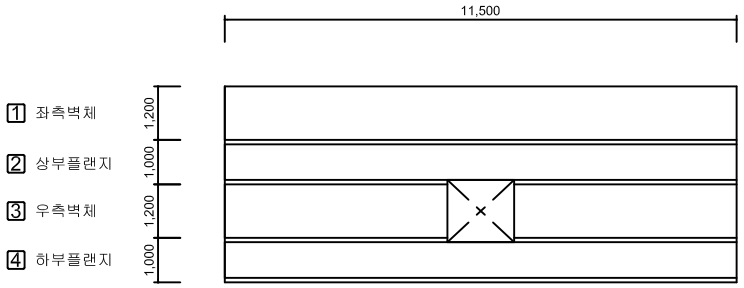

주두부

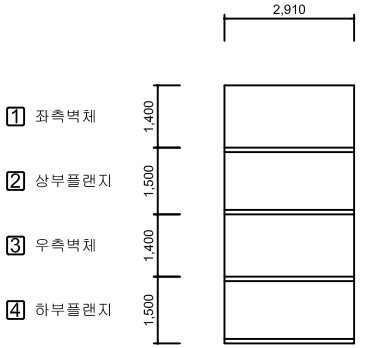


우측벽체 연결통로


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 2 | 격벽부 | 균열 | 0.2 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 3 | 격벽부 | 균열 | 0.2 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 4 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 5 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 6 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

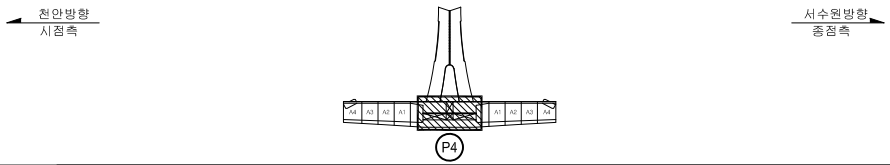


### SECTION

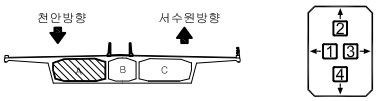



범례: 균 열 / 망상균열 / 철근노출 / 파손,탈락 / 재료분리 / 백 태 / 박리,박락 / 누수,체수 / 좌굴,변형 / 표면오염 / 보 수 부 / 부 식 / 토사퇴적 / 기 타 / 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 065 |

# ID : PSC A BOX 내부 (S5) 외관조사망도-1


## BOX (A)

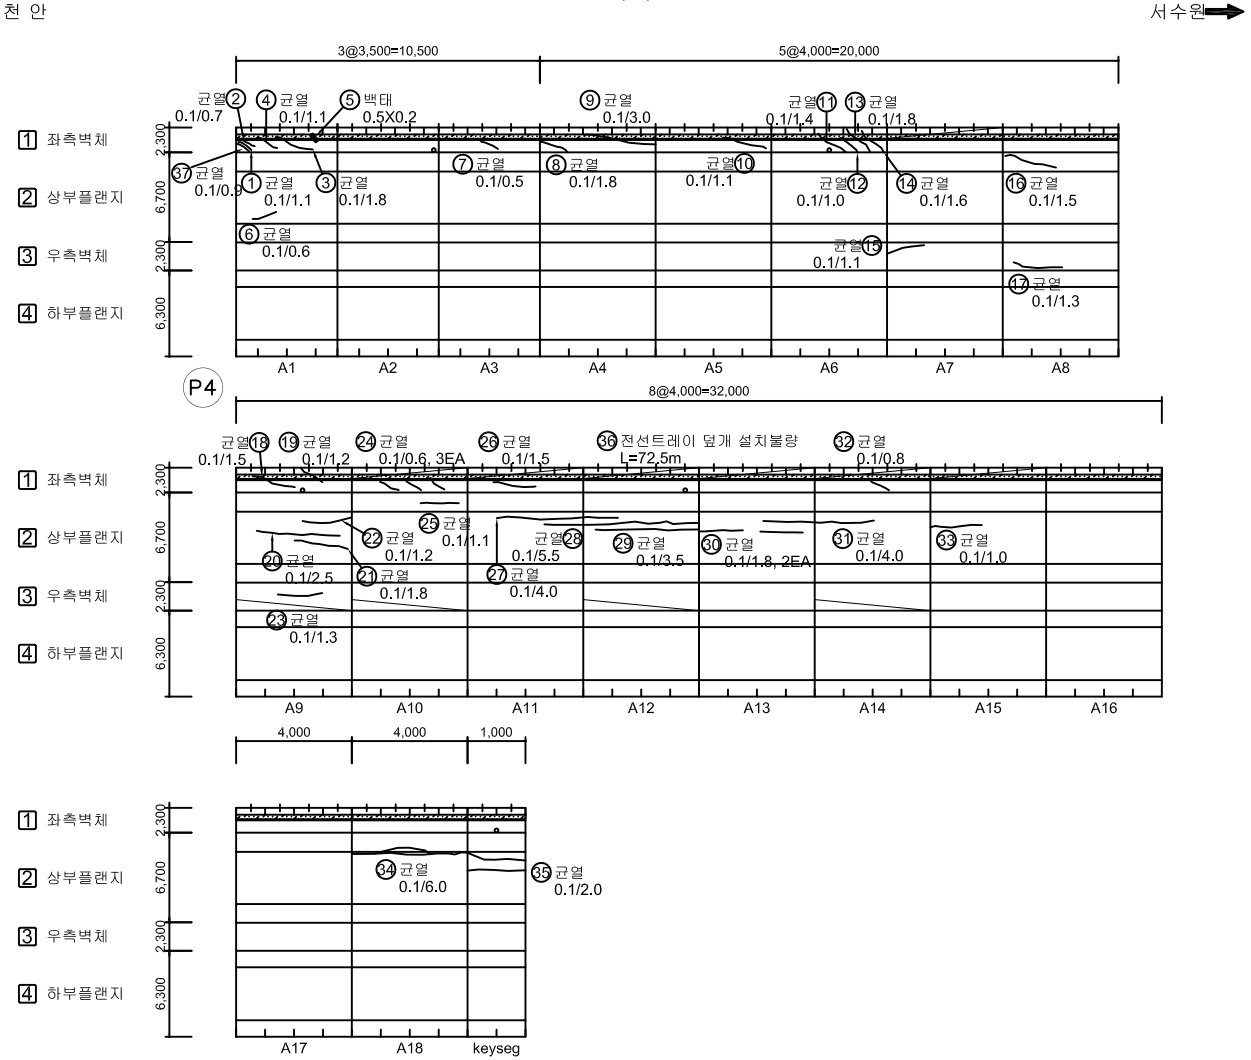


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 2 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 3 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 4 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 백태 | - | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.10 | m² | |
| 6 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 7 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 9 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 12 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 13 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 14 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 16 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 18 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 19 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 20 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 21 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 22 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 23 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 24 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 3 | 1.80 | m | |
| 25 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 26 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 27 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 28 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 5.5 | - | 1 | 5.50 | m | |
| 29 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 30 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 2 | 3.60 | m | |
| 31 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 32 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 33 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 34 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 6.0 | - | 1 | 6.00 | m | |
| 35 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |

### KEY PLAN

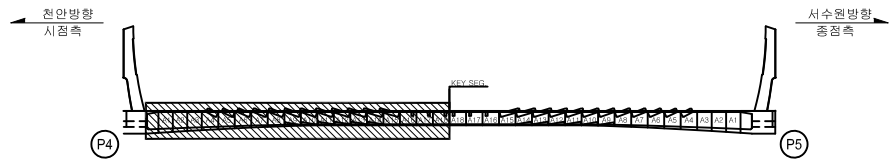


### SECTION





범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 066 |

# ID : PSC A BOX 내부 (S5) 외관조사망도-2


## BOX (A)

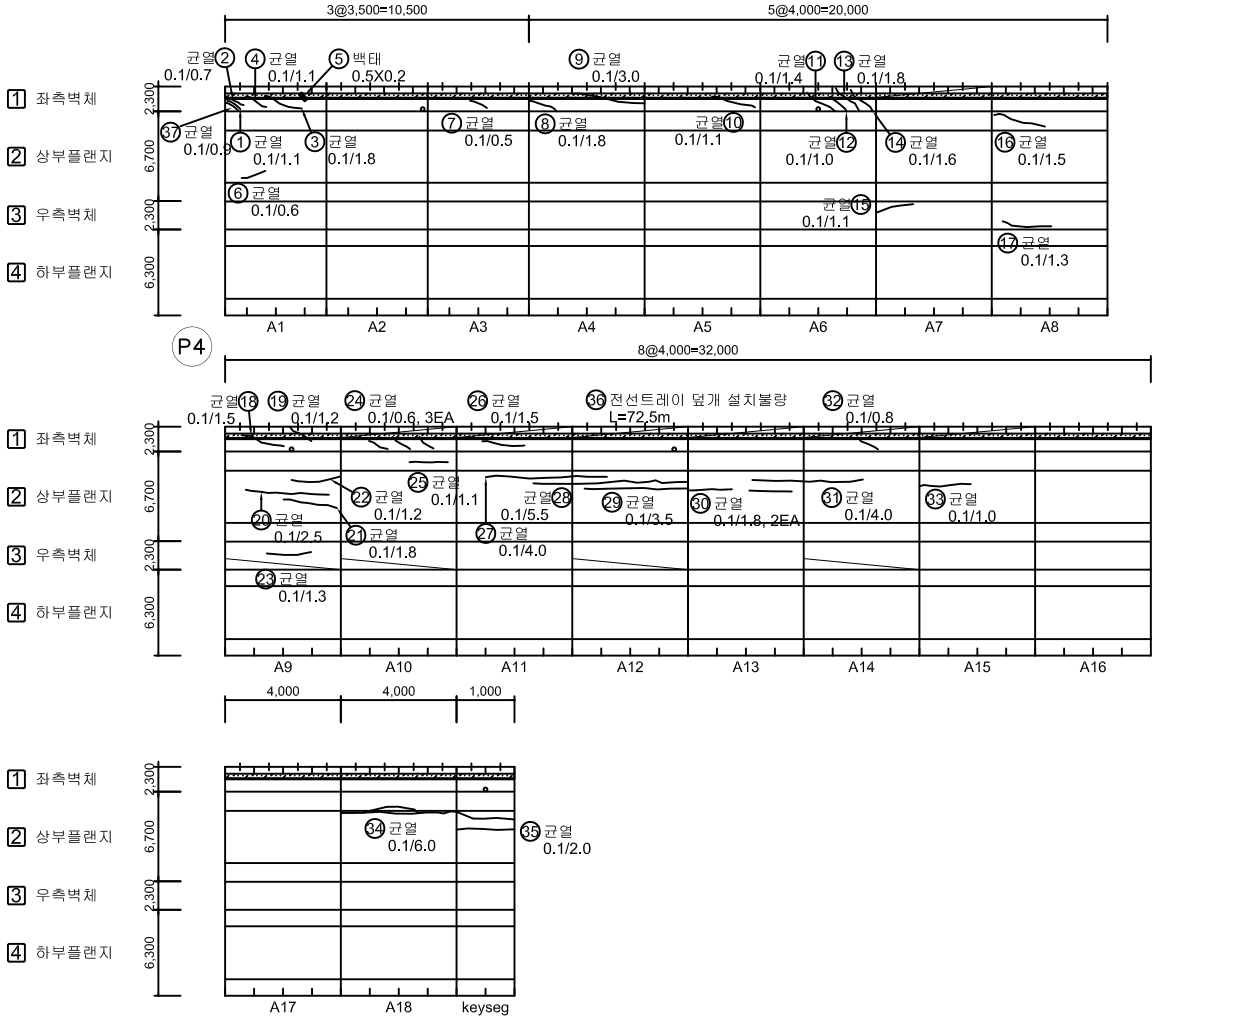


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 36 | 좌측벽체 | 전선트레이 덮개 설치불량 | - | 72.5 | - | 1 | 72.50 | m | |
| 37 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 38 | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

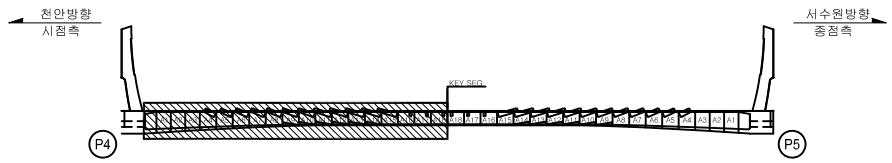


### SECTION





범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 067 |

# ID : PSC A BOX 내부 (S5) 외관조사망도-3


## BOX (A)

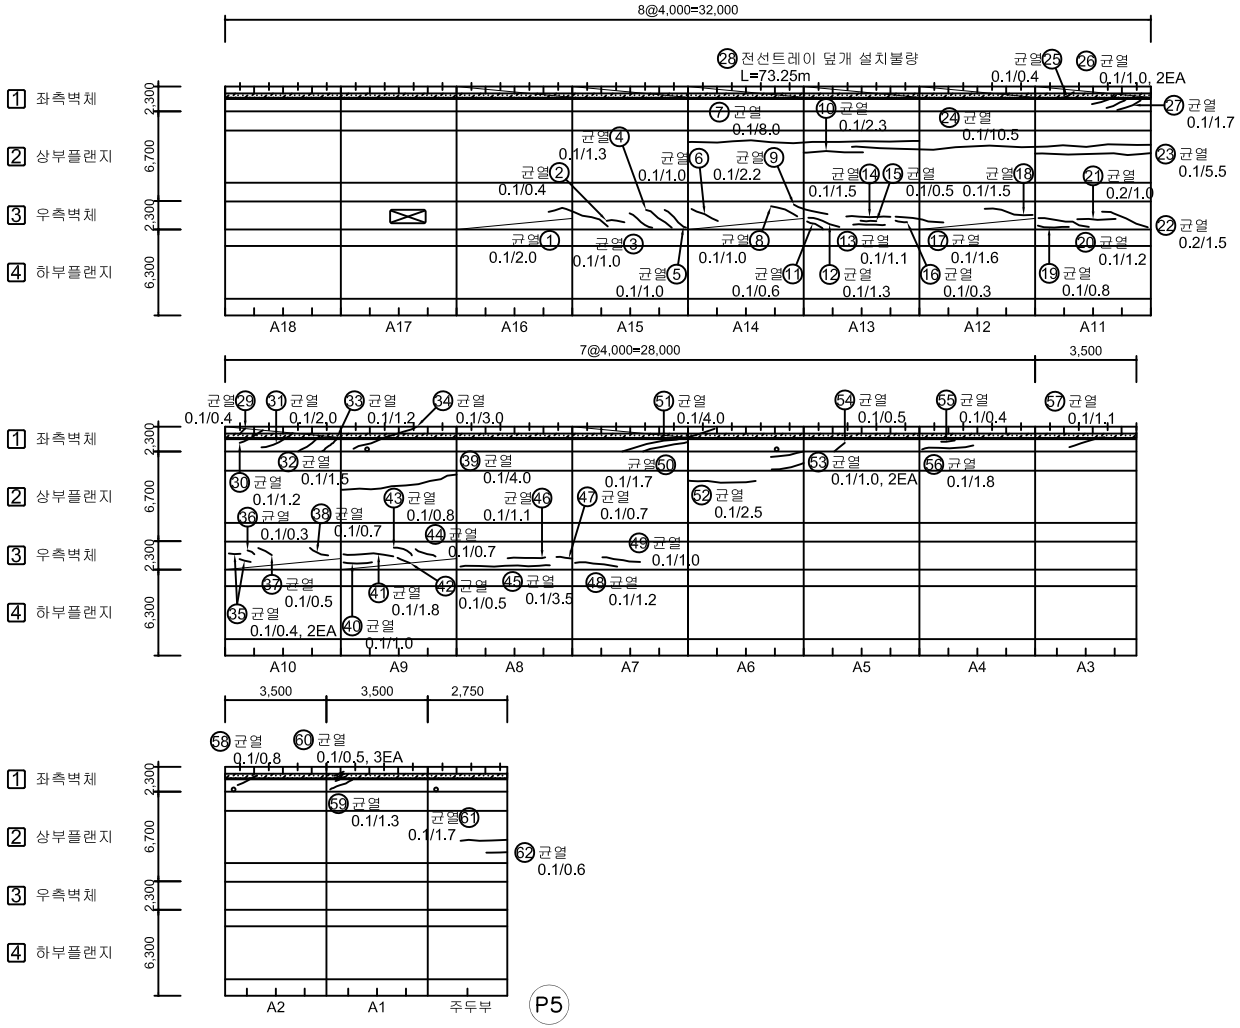


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 2 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 3 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 4 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 5 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 6 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 7 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 8.0 | - | 1 | 8.00 | m | |
| 8 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 10 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 11 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 12 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 13 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 14 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 16 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 18 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 19 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 20 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 21 | 우측벽체 | 균열 | 0.2 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 22 | 우측벽체 | 균열 | 0.2 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 23 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 5.5 | - | 1 | 5.50 | m | |
| 24 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 10.5 | - | 1 | 10.50 | m | |
| 25 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 26 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 27 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 28 | 좌측벽체 | 전선트레이 덮개 설치불량 | - | 73.25 | - | 1 | 73.25 | m | |
| 29 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 30 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 31 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 32 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 33 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 34 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 35 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 2 | 0.80 | m | |

## KEY PLAN

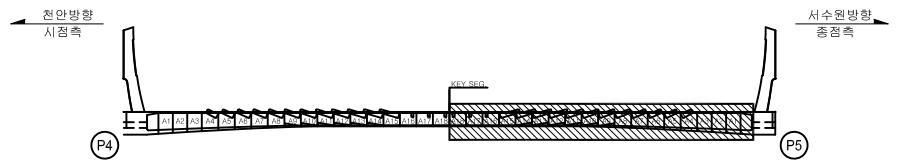


## SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 068 |

# ID : PSC A BOX 내부 (S5) 외관조사망도-4


## BOX (A)

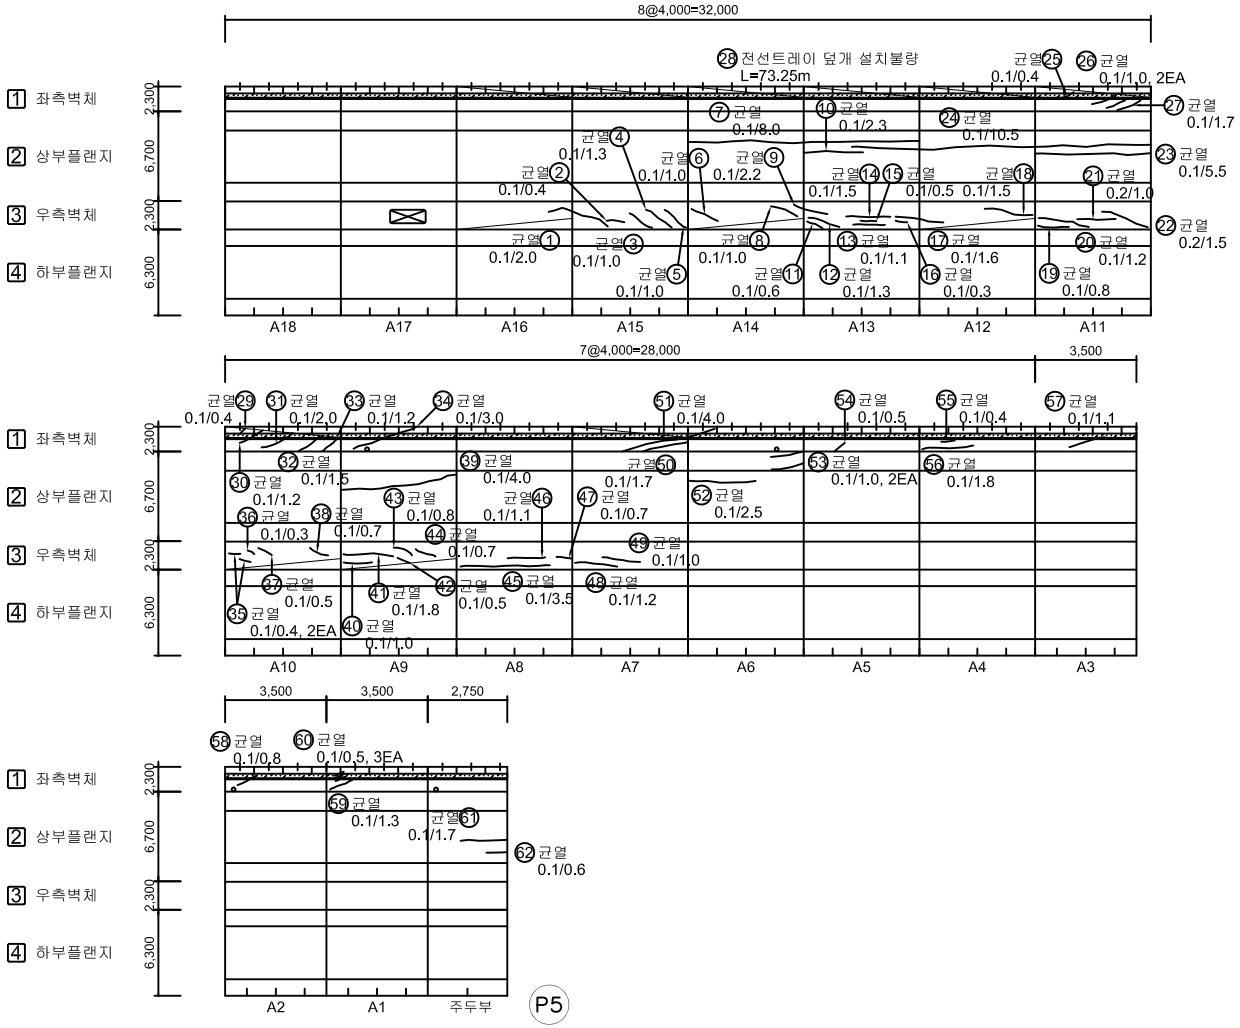


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 36 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 37 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 38 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 39 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 40 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 41 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 42 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 43 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 44 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 45 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 46 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 47 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 48 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 49 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 50 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 51 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 52 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 53 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 54 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 55 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 56 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 57 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 58 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 59 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 60 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 3 | 1.50 | m | |
| 61 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 62 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

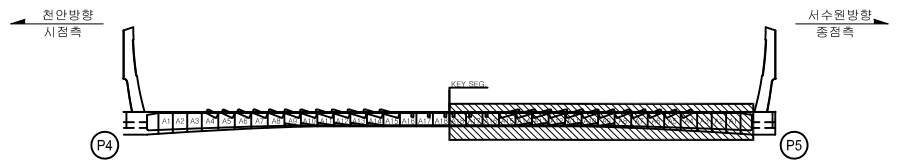


## SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 069 |


# ID : PSC A BOX 내부 (S5) 외관조사망도-5

## BOX (A)


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

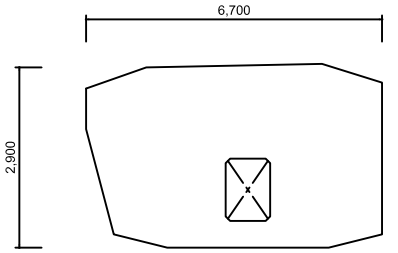



격벽부(시점쪽)

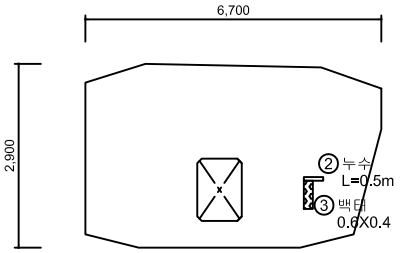


격벽부(종점쪽)

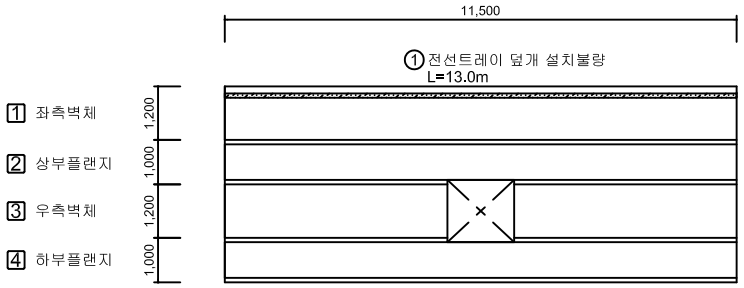


주두부

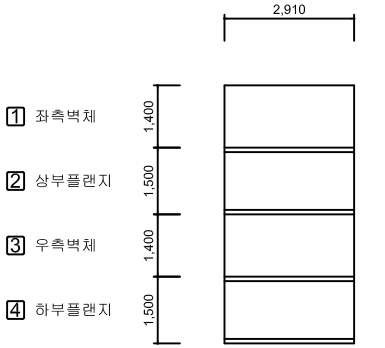



우측벽체 연결통로

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 전선트레이 덮개 설치불량 | - | 13.0 | - | 1 | 13.00 | m | |
| 2 | 격벽부 | 누수 | - | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 3 | 격벽부 | 백태 | - | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.24 | m² | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

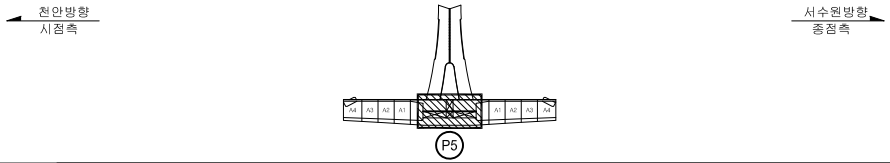


### SECTION





범례: 균 열 / 망상균열 / 철근노출 / 파손,탈락 / 재료분리 / 백 태 / 박리,박락 / 누수,체수 / 좌굴,변형 / 표면오염 / 보 수 부 / 부 식 / 토사퇴적 / 기 타 / 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 070 |

# ID : PSC A BOX 내부 (S6) 외관조사망도-1


## BOX (A)

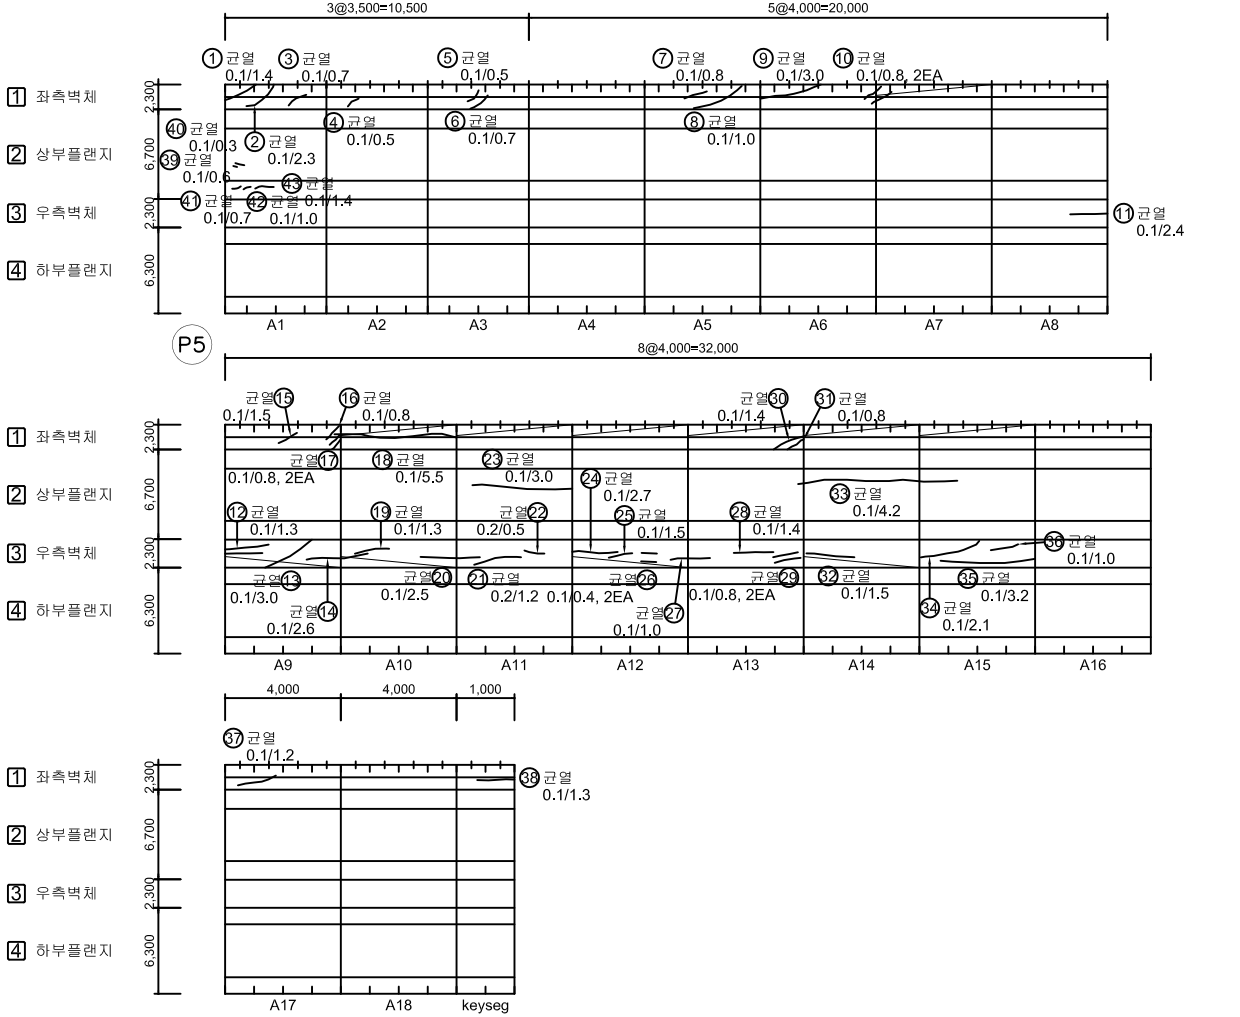


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 2 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 3 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 4 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 7 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 9 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 2 | 1.60 | m | |
| 11 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 12 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 13 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 14 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.6 | - | 1 | 2.60 | m | |
| 15 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 16 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 17 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 2 | 1.60 | m | |
| 18 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 5.5 | - | 1 | 5.50 | m | |
| 19 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 20 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 21 | 우측벽체 | 균열 | 0.2 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 22 | 우측벽체 | 균열 | 0.2 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 23 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 24 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.7 | - | 1 | 2.70 | m | |
| 25 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 26 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 2 | 0.80 | m | |
| 27 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 28 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 29 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 2 | 1.60 | m | |
| 30 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 31 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 32 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 33 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.2 | - | 1 | 4.20 | m | |
| 34 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.1 | - | 1 | 2.10 | m | |
| 35 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.2 | - | 1 | 3.20 | m | |

## KEY PLAN

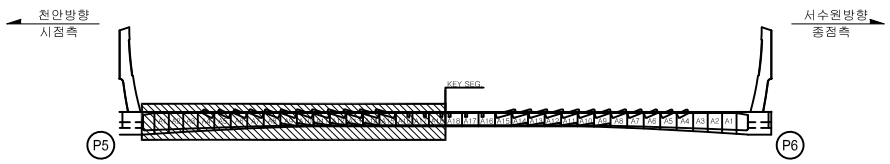


## SECTION





범례: CW 0.2 균 열 / 망상균열 / 철근노출 / 파손,탈락 / 재료분리 / 백 태 / 박리,박락 / 누수,체수 / 좌굴,변형 / 표면오염 / 보 수 부 / 부 식 / 토사퇴적 / 기 타 / 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 071 |

# ID : PSC A BOX 내부 (S6) 외관조사망도-2


## BOX (A)

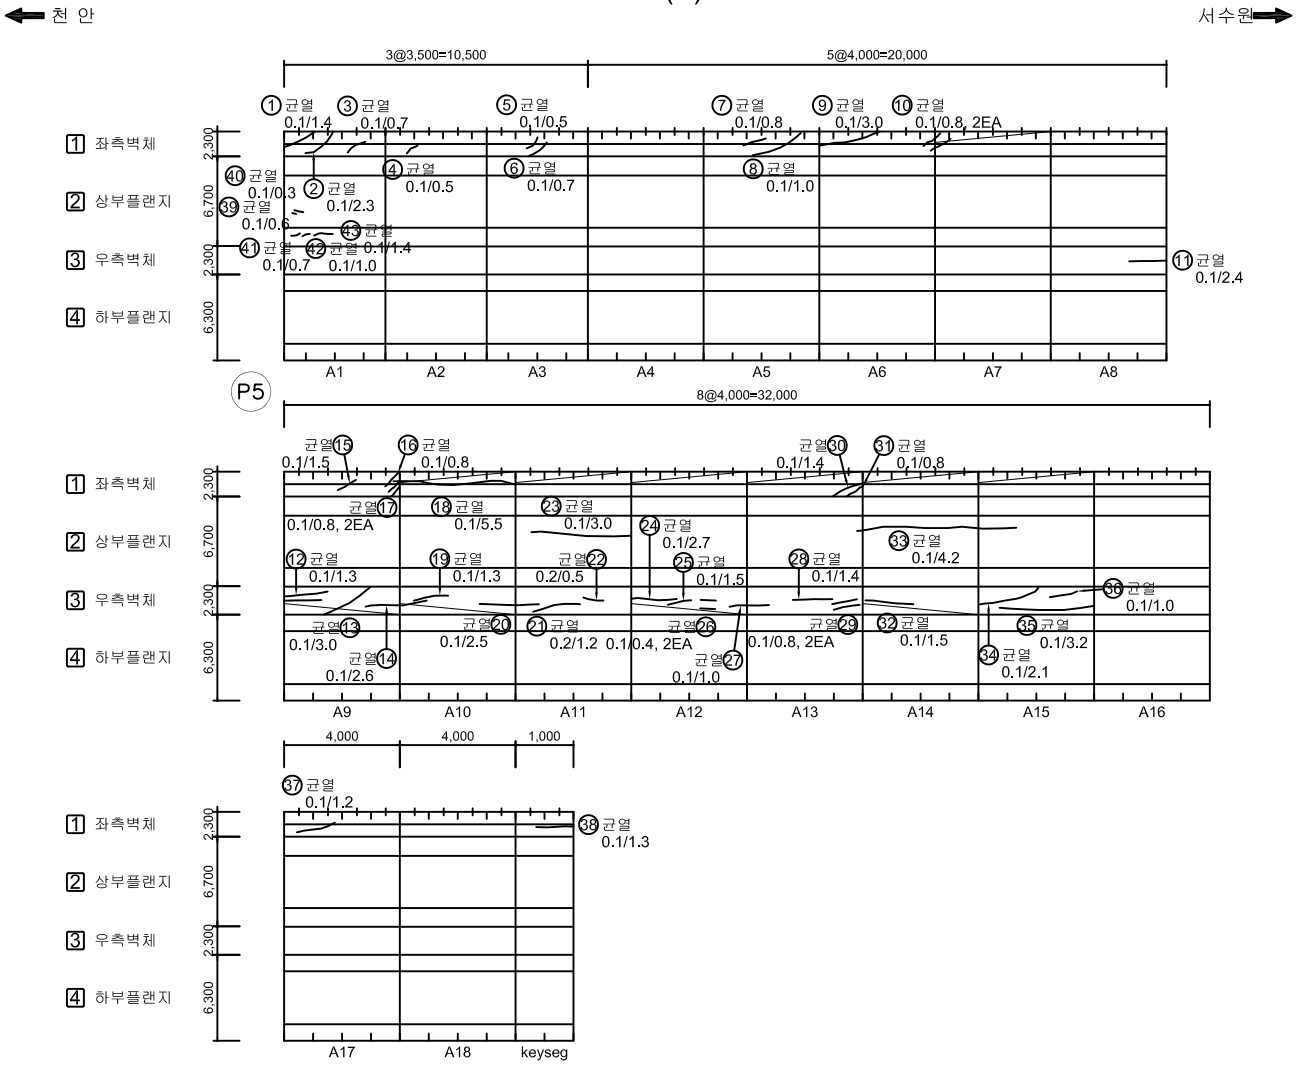


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 36 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 37 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 38 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 39 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 40 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 41 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 42 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 43 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

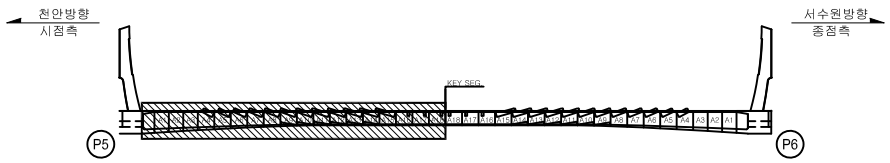


### SECTION





범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 072 | |

# ID : PSC A BOX 내부 (S6) 외관조사망도-3


## 손 상 물 량 표

BOX (A)

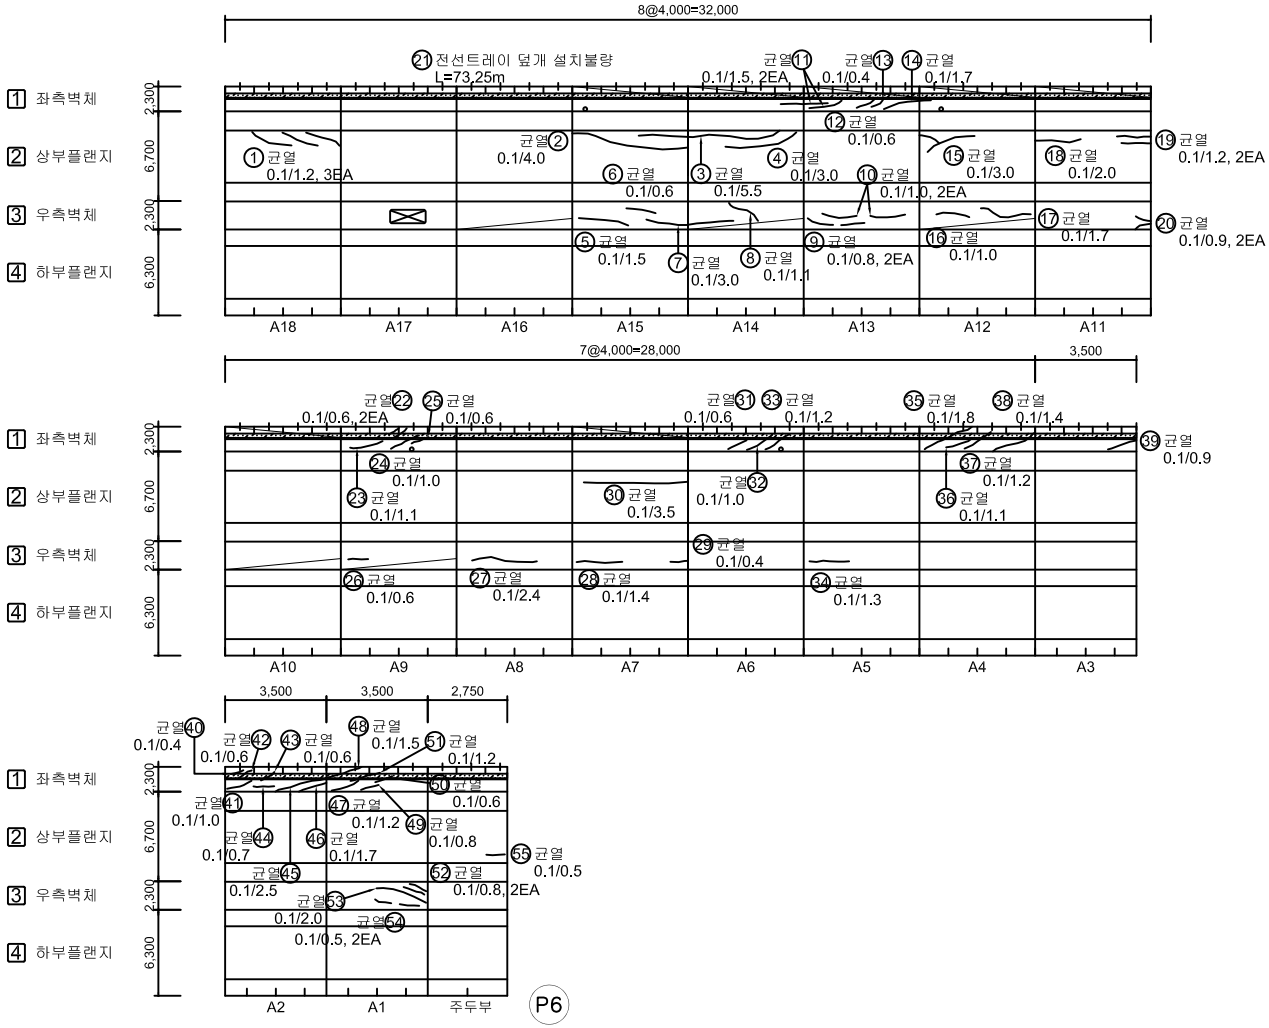


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 3 | 3.60 | m | |
| 2 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 3 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 5.5 | - | 1 | 5.50 | m | |
| 4 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 5 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 6 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 7 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 8 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 2 | 1.60 | m | |
| 10 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 2 | 3.00 | m | |
| 12 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 13 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 14 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 15 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 16 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 18 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 19 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 2 | 2.40 | m | |
| 20 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 2 | 1.80 | m | |
| 21 | 좌측벽체 | 전선트레이 덮개 설치불량 | - | 73.25 | - | 1 | 73.25 | m | |
| 22 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 2 | 1.20 | m | |
| 23 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 24 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 25 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 26 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 27 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 28 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 29 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 30 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 31 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 32 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 33 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 34 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 35 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |

KEY PLAN

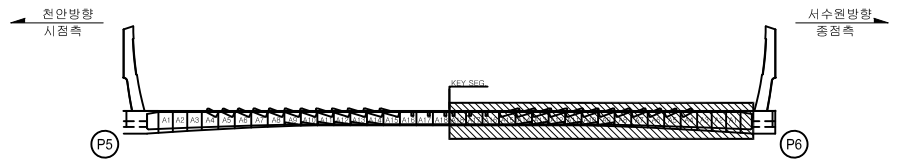


SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 073 |

# ID : PSC A BOX 내부 (S6) 외관조사망도-4


## BOX (A)

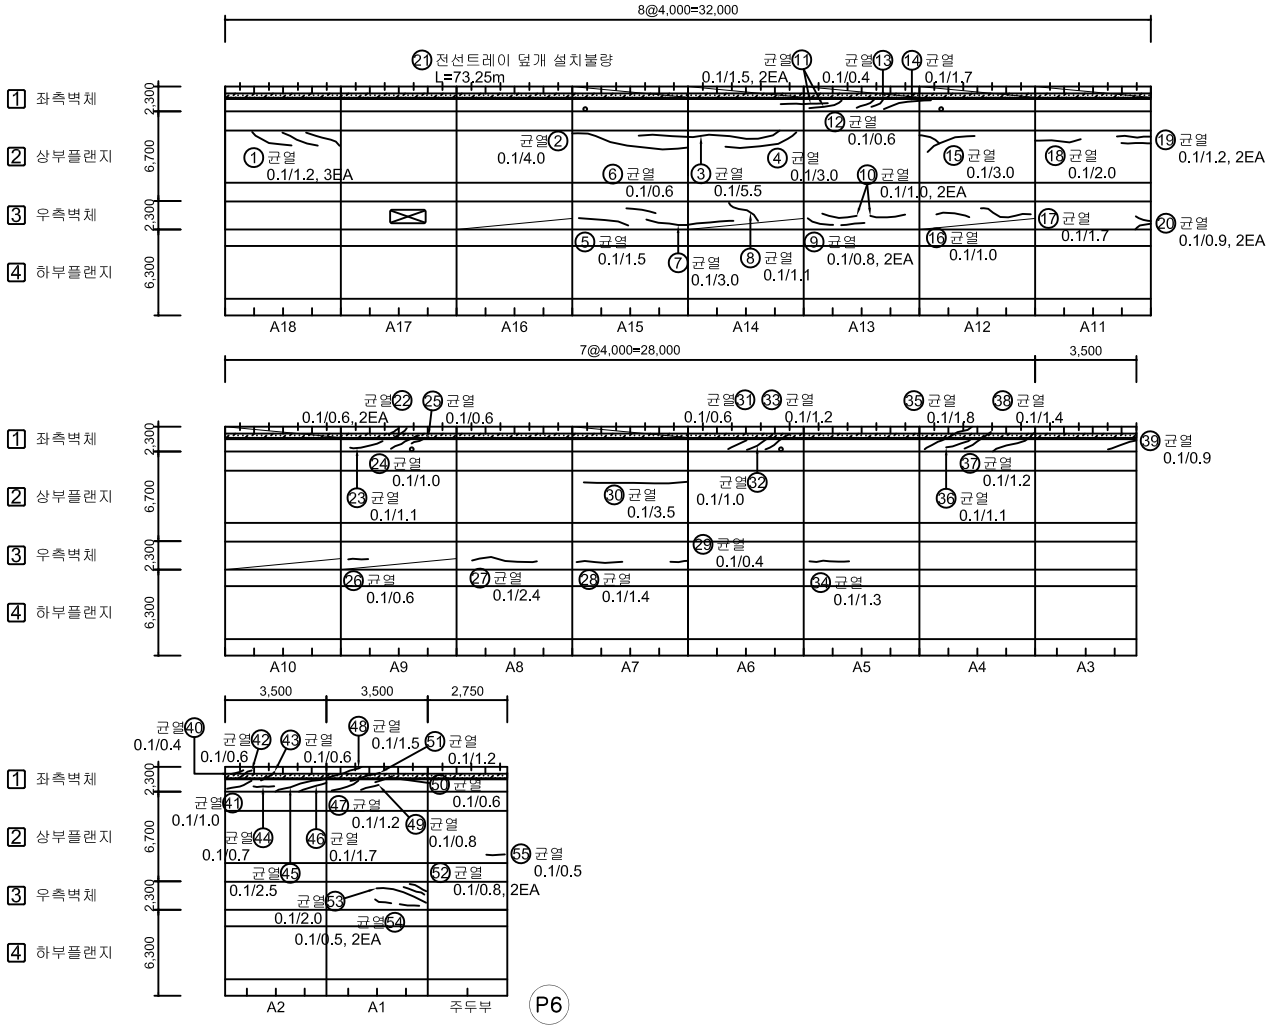


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 36 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 37 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 38 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 39 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 40 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 41 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 42 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 43 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 44 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 45 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 46 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 47 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 48 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 49 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 50 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 51 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 52 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 2 | 1.60 | m | |
| 53 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 54 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 2 | 1.00 | m | |
| 55 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

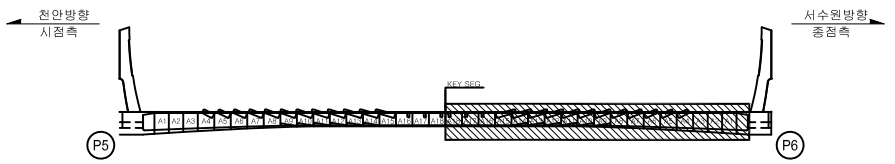


### SECTION




범례


| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 074 |


# ID : PSC A BOX 내부 (S6) 외관조사망도-5

## BOX (A)


← 천 안 　　서수원 →

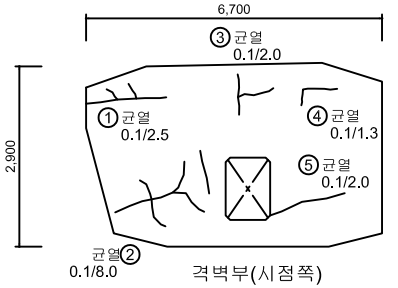


격벽부(시점쪽)

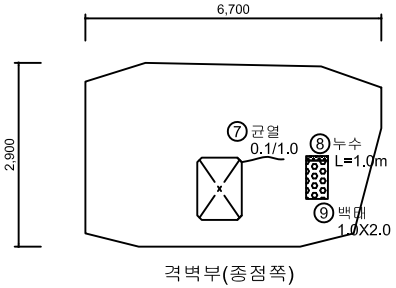

격벽부(종점쪽)

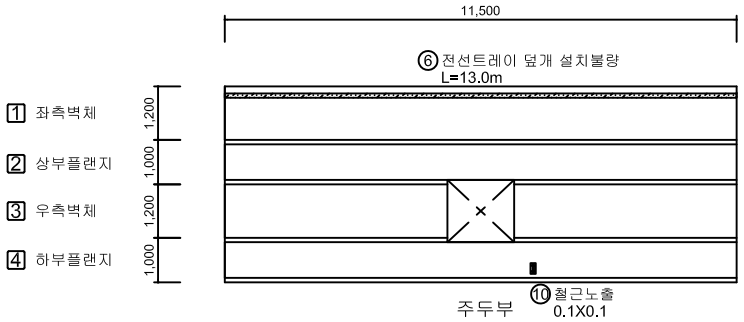

주두부

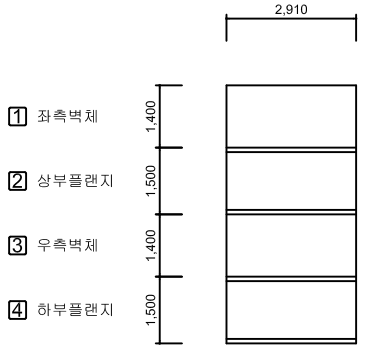

우측벽체 연결통로

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 2 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 8.0 | - | 1 | 8.00 | m | |
| 3 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 4 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 5 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 전선트레이 덮개 설치불량 | - | 13.0 | - | 1 | 13.00 | m | |
| 7 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 8 | 격벽부 | 누수 | - | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 9 | 격벽부 | 백태 | - | 1.0 | 2.0 | 1 | 2.00 | m² | |
| 10 | 하부플랜지 | 철근노출 | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | m² | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN




### SECTION





범례: CW/0.2 균 열 / 망상균열 / 철근노출 / 파손,탈락 / 재료분리 / 백 태 / 박리,박락 / 누수,체수 / 좌굴,변형 / 표면오염 / 보 수 부 / 부 식 / 토사퇴적 / 기 타 / 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 075 |

# ID : PSC A BOX 내부 (S7) 외관조사망도-1


## BOX (A)

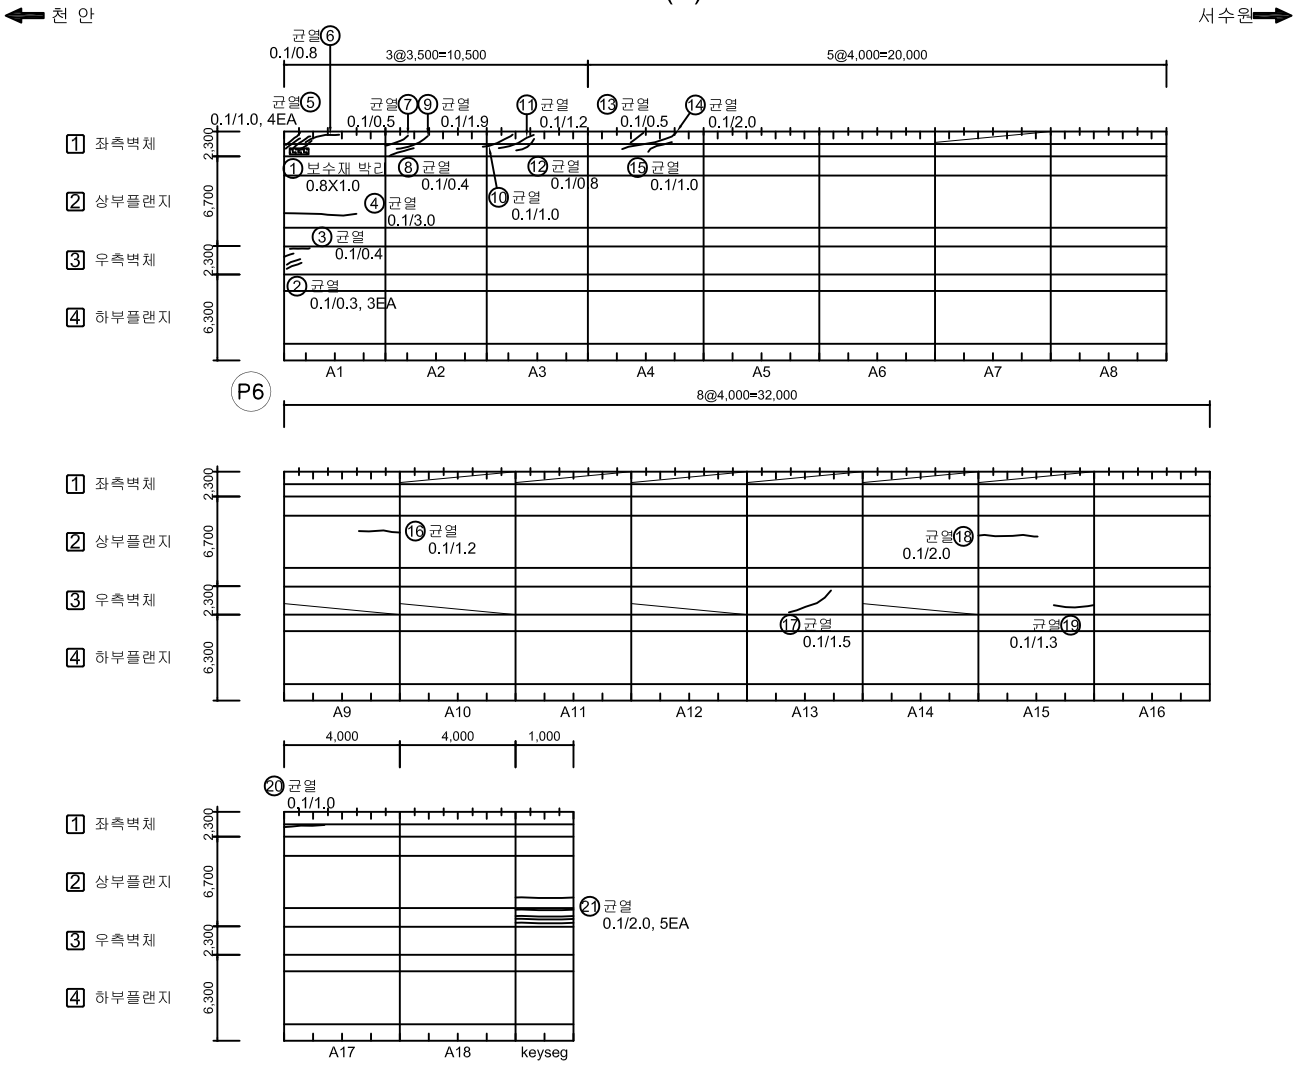


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 보수재 박리 | - | 0.8 | 1.0 | 1 | 0.80 | m² | |
| 2 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 3 | 0.90 | m | |
| 3 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 4 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 4 | 4.00 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 7 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 9 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.9 | - | 1 | 1.90 | m | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 12 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 13 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 14 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 15 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 16 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 18 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 19 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 20 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 21 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 5 | 10.00 | m | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

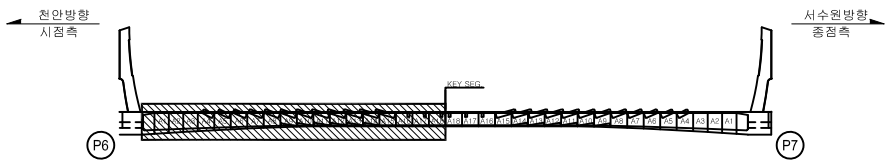


## SECTION





범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 076 | |

# ID : PSC A BOX 내부 (S7) 외관조사망도-2


## BOX (A)

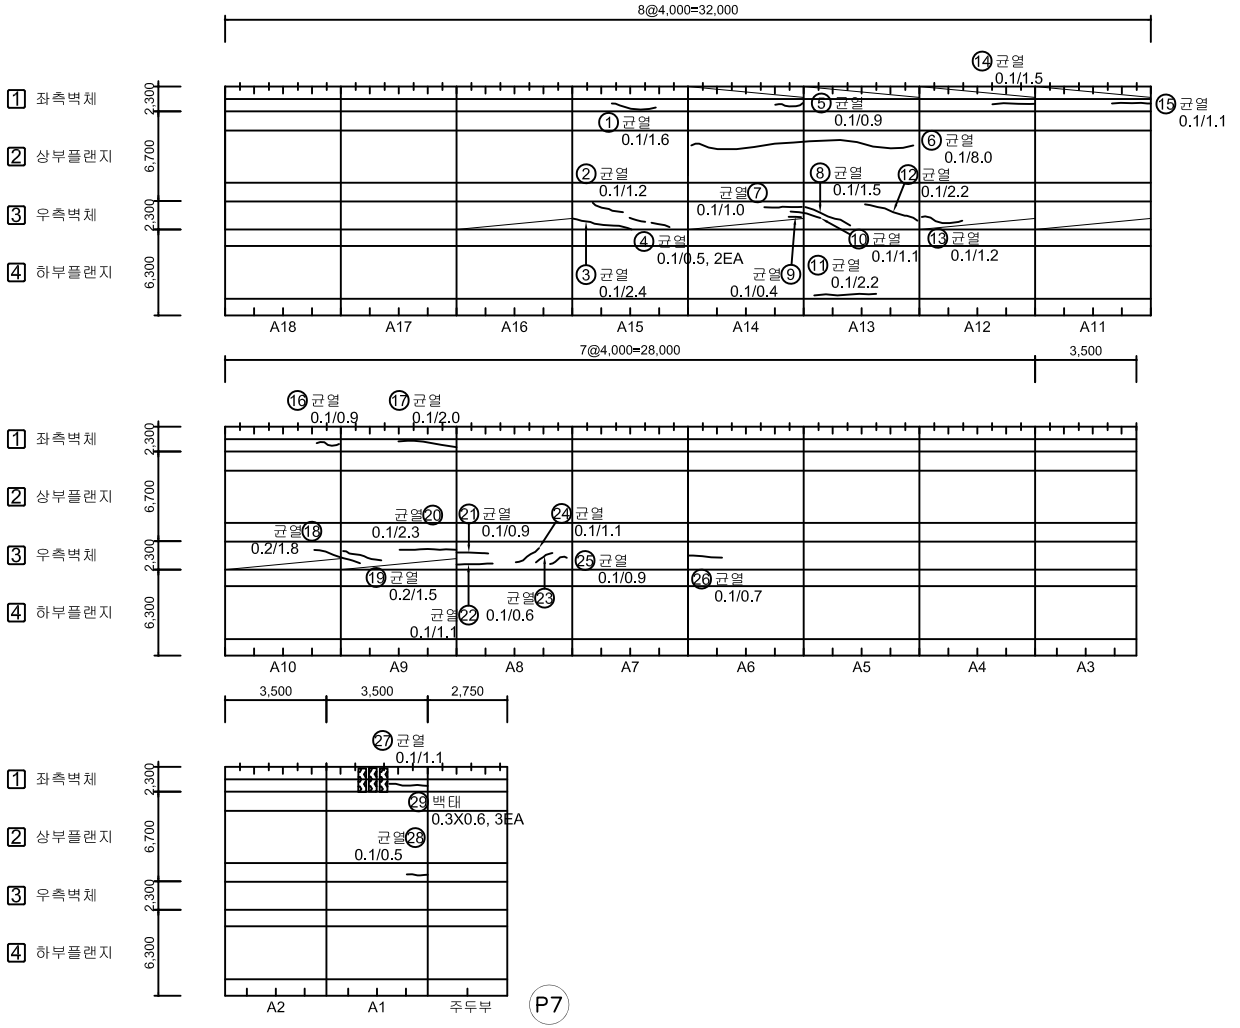


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 2 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 3 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 4 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 2 | 1.00 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 6 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 8.0 | - | 1 | 8.00 | m | |
| 7 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 8 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 10 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 11 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 12 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 13 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 14 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 15 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 16 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 17 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 18 | 우측벽체 | 균열 | 0.2 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 19 | 우측벽체 | 균열 | 0.2 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 20 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 21 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 22 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 23 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 24 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 25 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 26 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 27 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 28 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 29 | 상부플랜지 | 백태 | - | 0.3 | 0.6 | 3 | 0.54 | m² | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

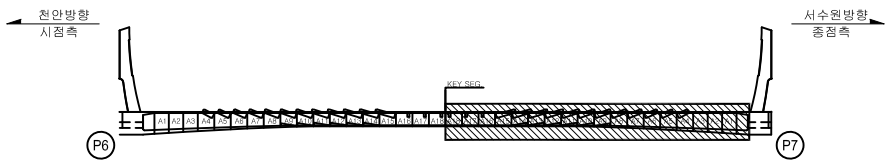


## SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 077 |


# ID : PSC A BOX 내부 (S7) 외관조사망도-3

## BOX (A)


천 안 ← → 서수원

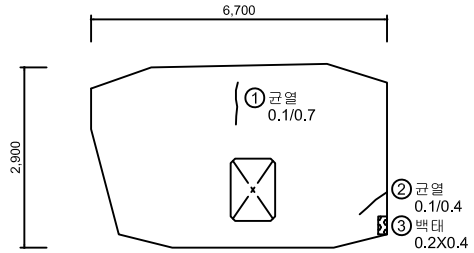



격벽부(시점쪽)

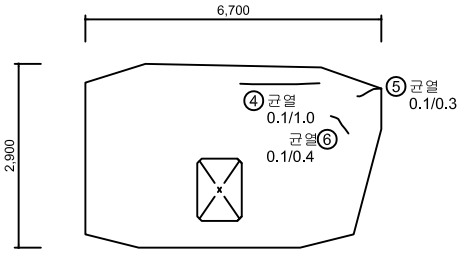


격벽부(종점쪽)

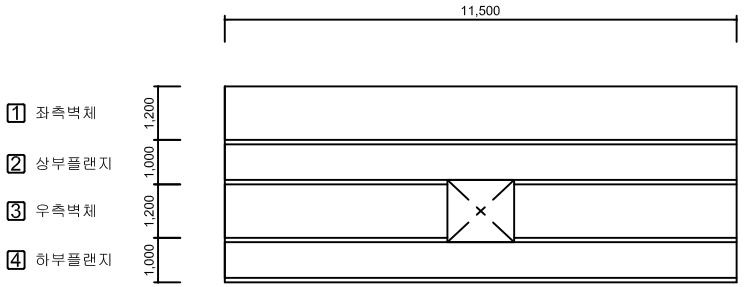


주두부

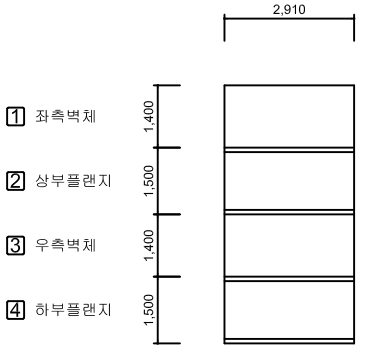



우측벽체 연결통로

## 손 상 물 량 표


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 2 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 3 | 격벽부 | 백태 | - | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.08 | m² | |
| 4 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 5 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 6 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |


### KEY PLAN

천안방향 시점측 ← → 서수원방향 종점측

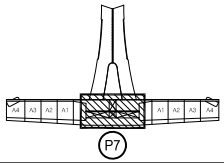


### SECTION

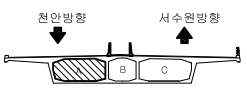

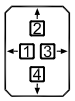




범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 078 | |

# ID : PSC A BOX 내부 (S8) 외관조사망도
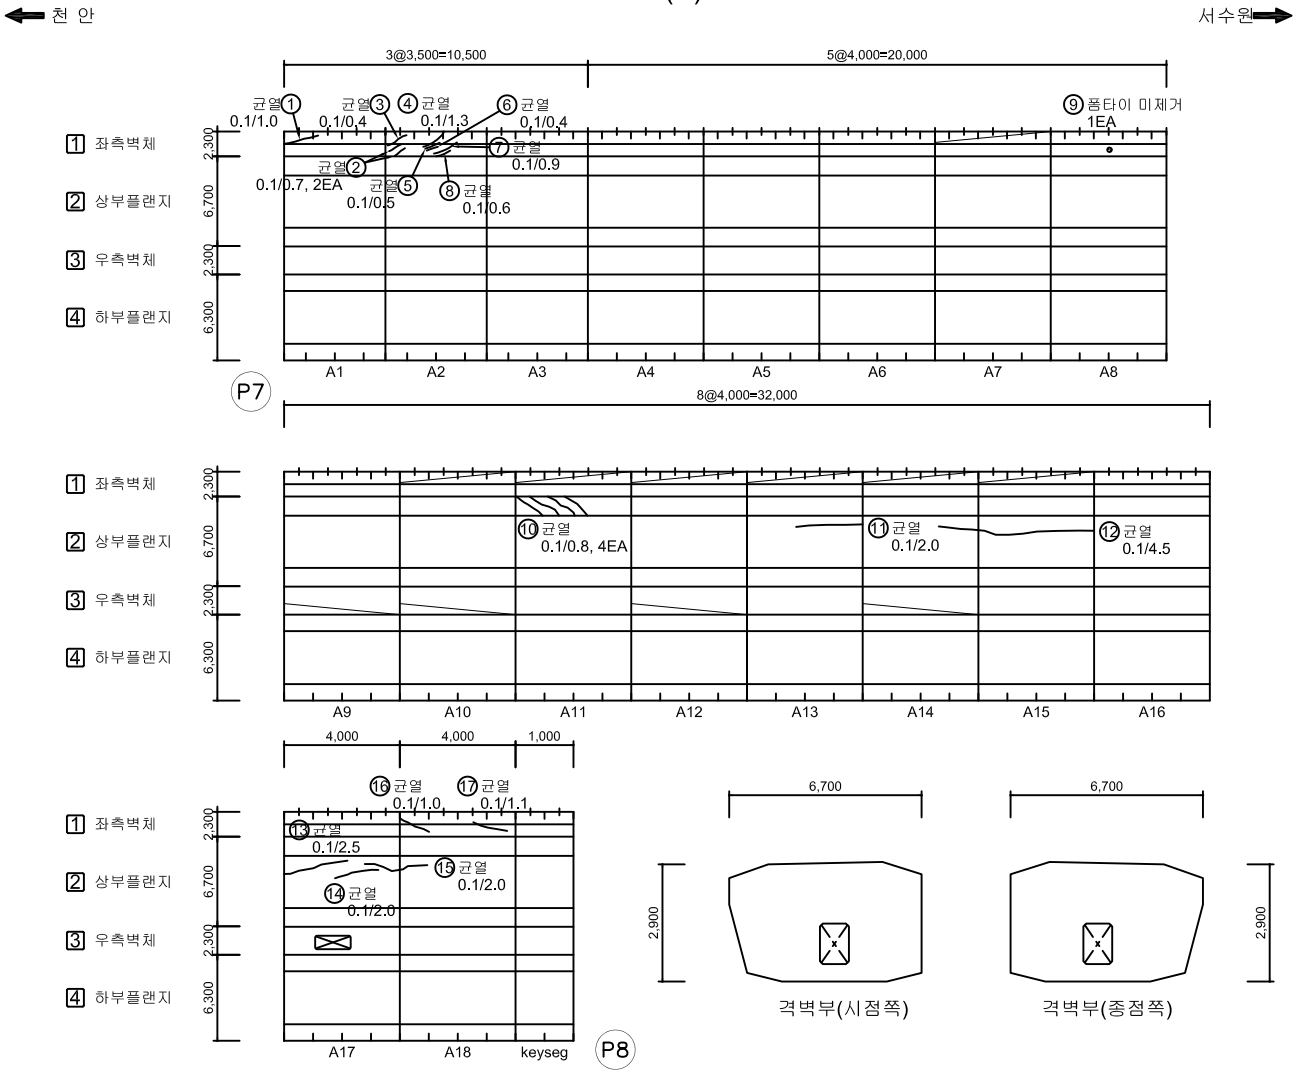
## BOX (A)




## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 2 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 2 | 1.40 | m | |
| 3 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 4 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 7 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 9 | 좌측벽체 | 폼타이 미제거 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 10 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 4 | 3.20 | m | |
| 11 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 12 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.5 | - | 1 | 4.50 | m | |
| 13 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 14 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 15 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 16 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 17 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN




## SECTION





범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 079 |

# ID : 거더 (S9) 외관조사망도-1


G1 ~ G5

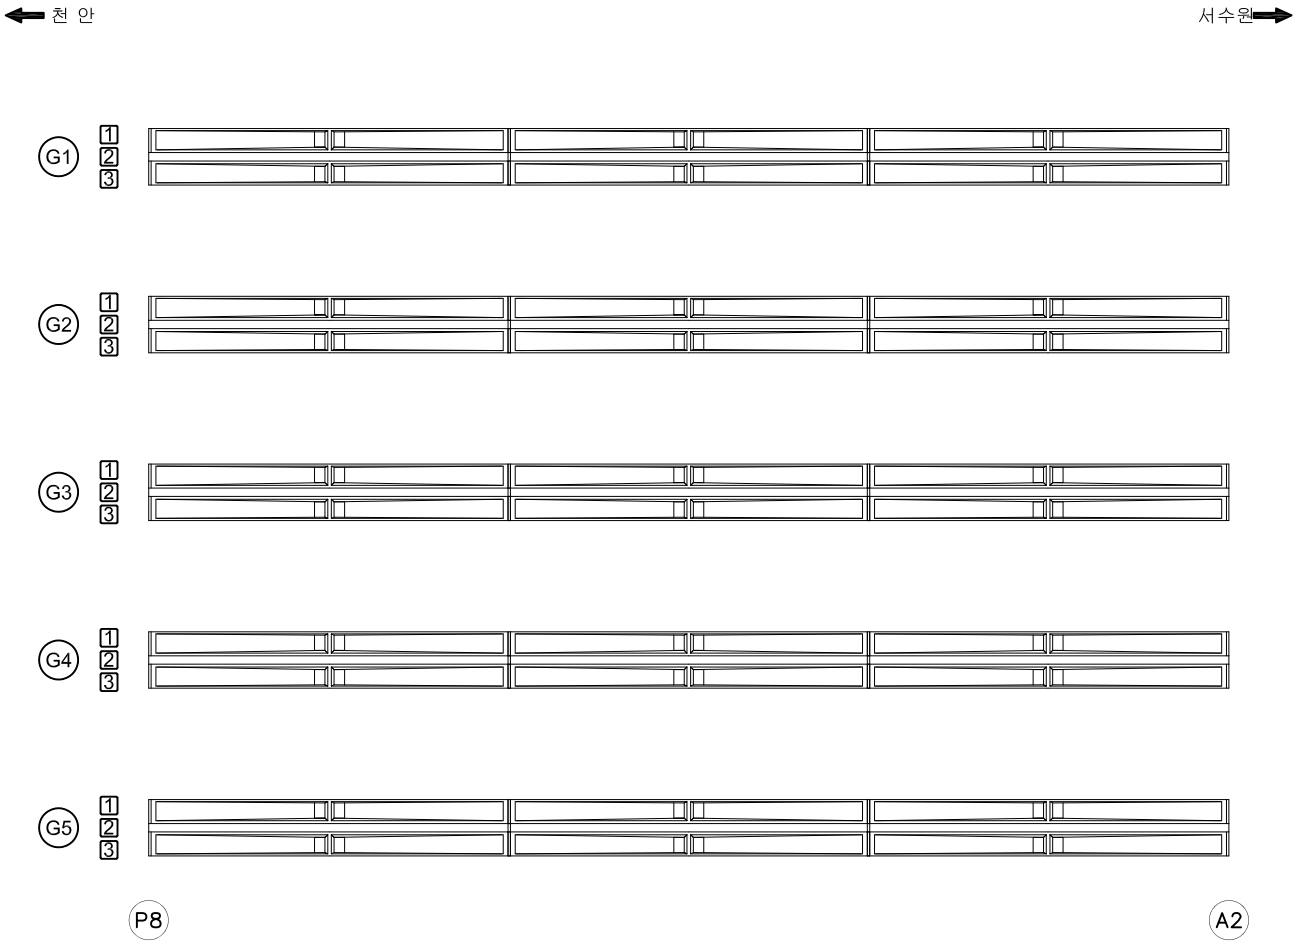



## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

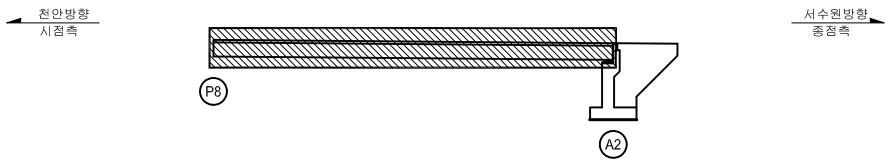


### SECTION

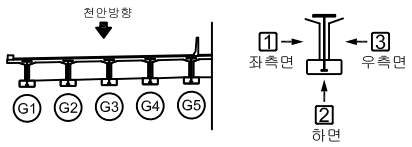


범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW(0.2) 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 080 |

# ID : 거더 (S9) 외관조사망도-2


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |


G6 ~ G10

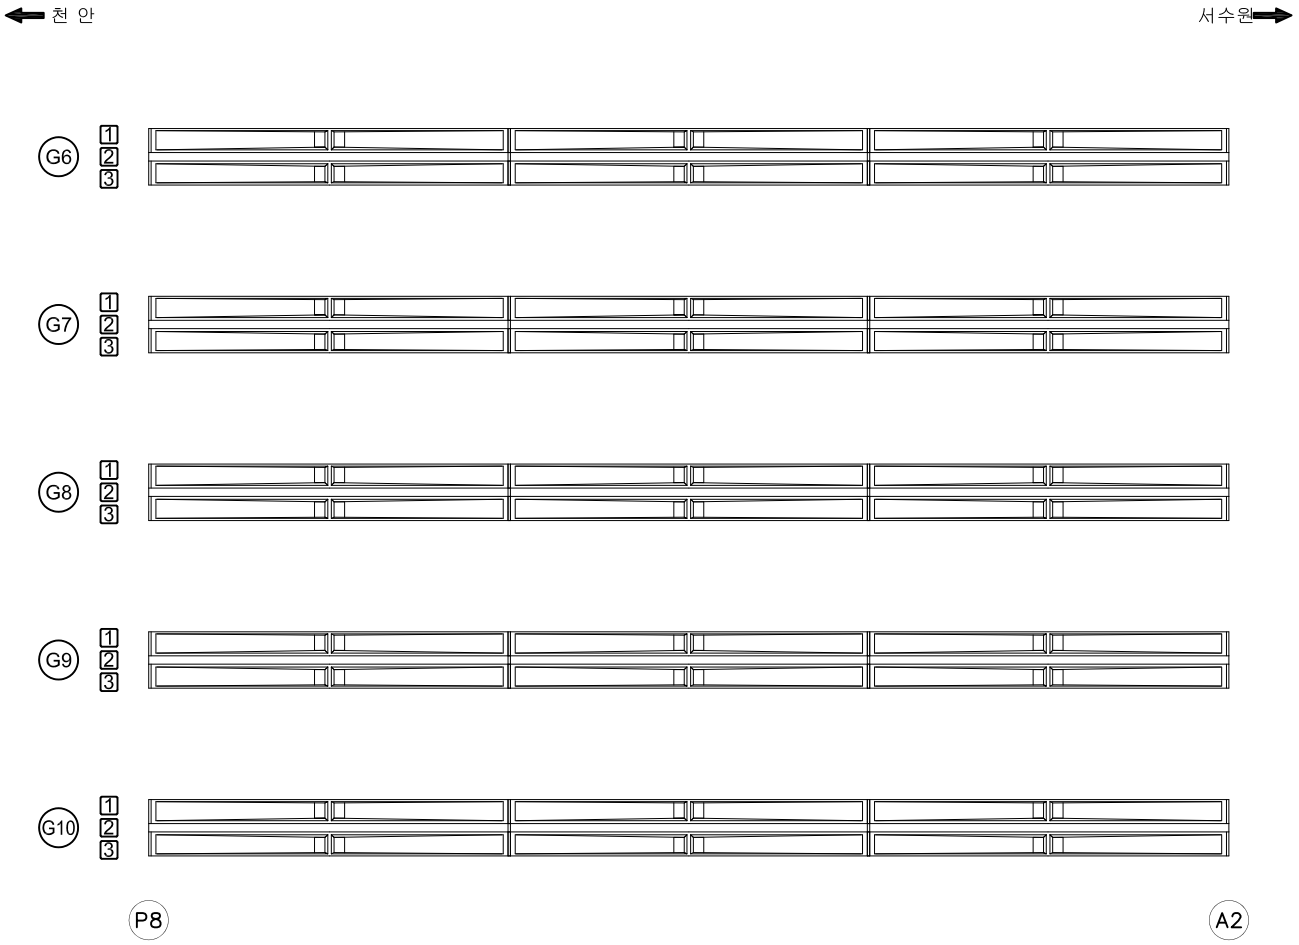


KEY PLAN

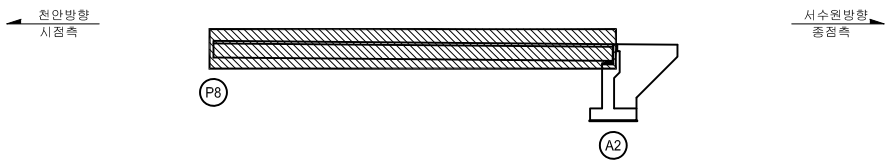


SECTION

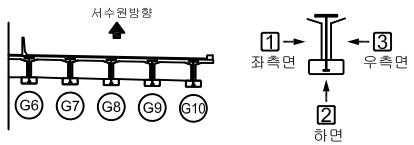



범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW(0.2) 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 081 |

# ID : PSC B BOX 내부 (S1) 외관조사망도-1


## BOX (B)

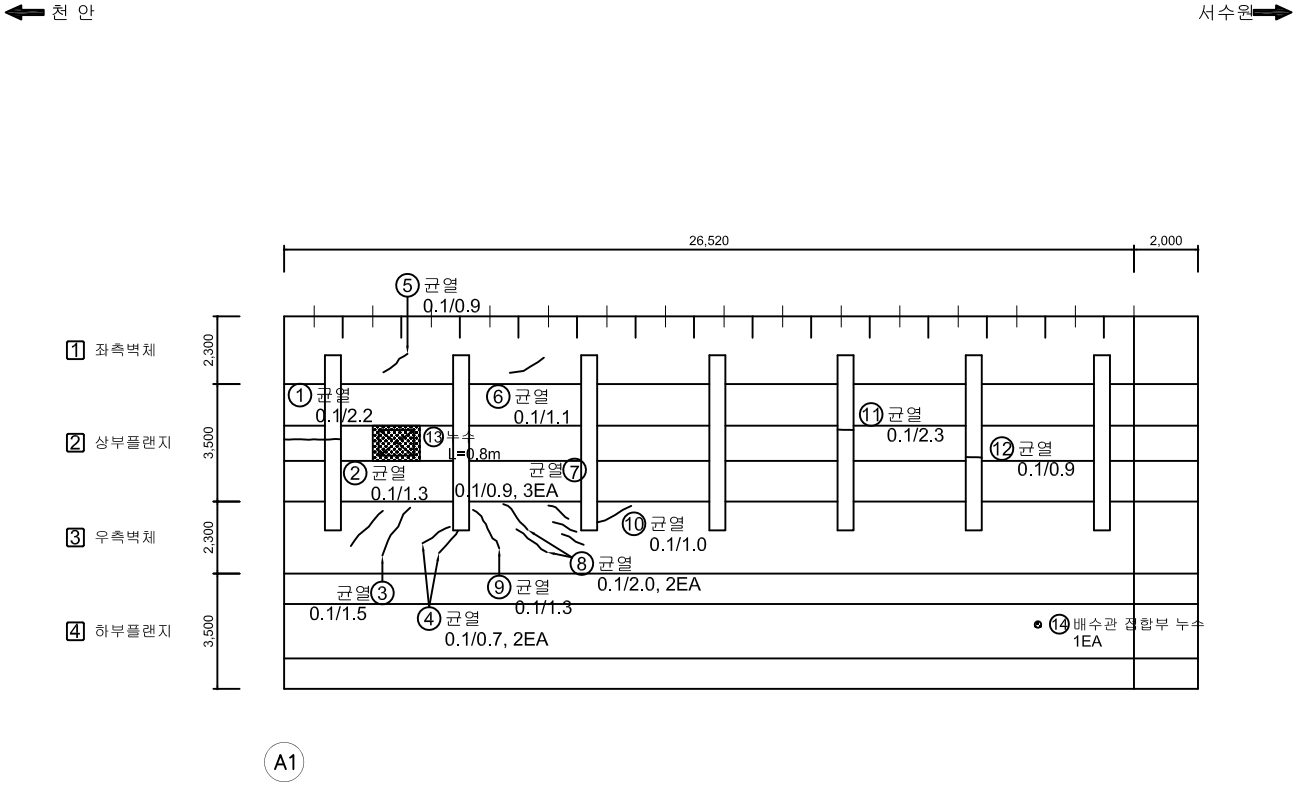


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 2 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 3 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 4 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 2 | 1.40 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 7 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 3 | 2.70 | m | |
| 8 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 2 | 4.00 | m | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 10 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 11 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 12 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 13 | 상부플랜지 | 누수 | - | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | 신규 |
| 14 | 배수시설 | 배수관 접합부 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | 신규 |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

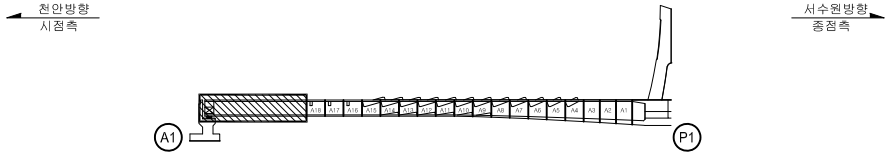


### SECTION





범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 082 |

# ID : PSC B BOX 내부 (S1) 외관조사망도-2


## BOX (B)

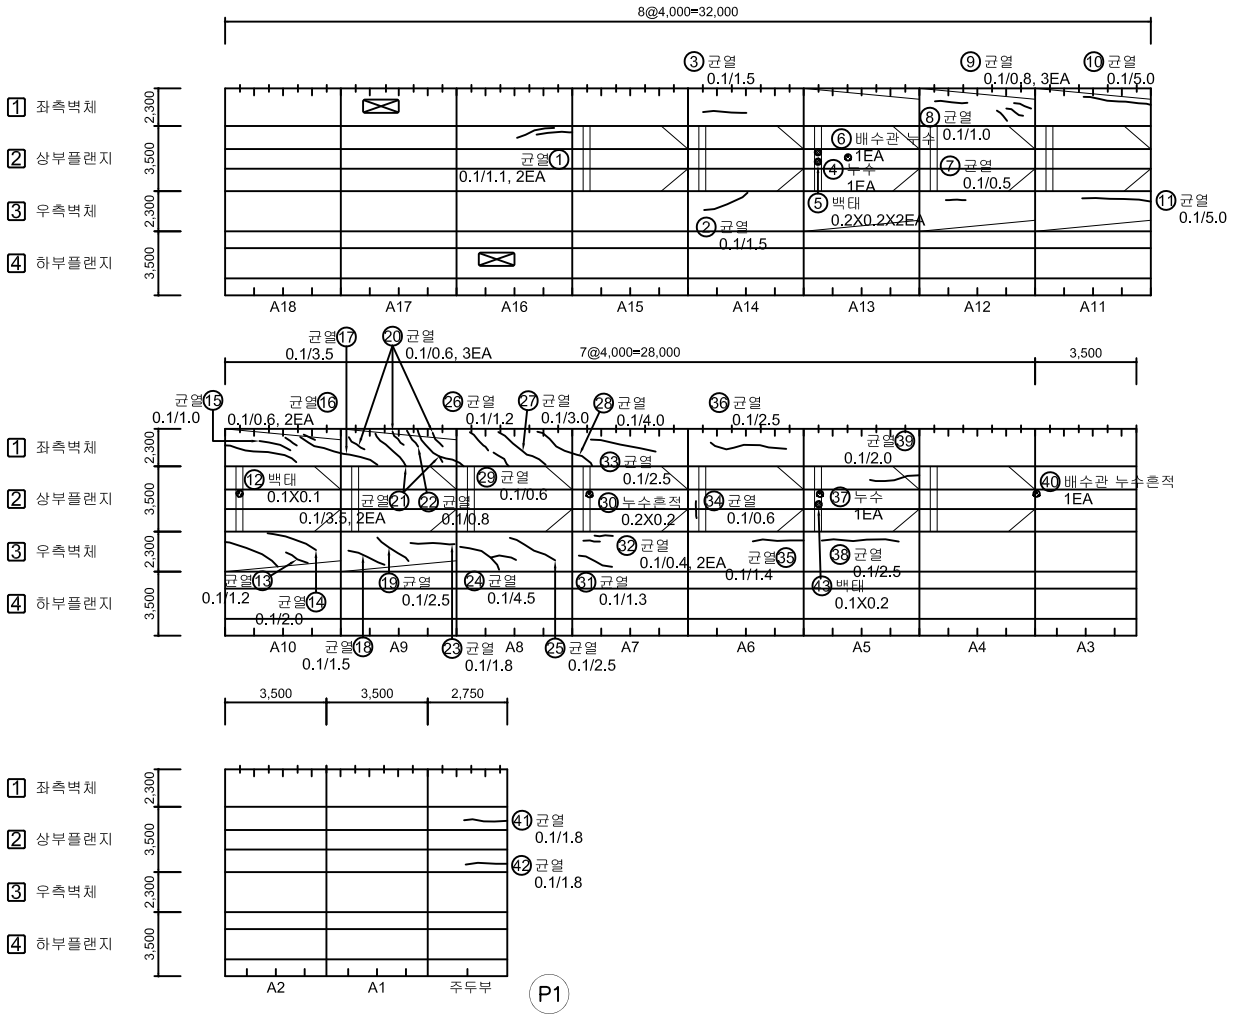


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 2 | 2.20 | m | |
| 2 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 3 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 4 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 5 | 정착구 | 백태 | - | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.08 | m² | |
| 6 | 배수시설 | 배수관 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 7 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 8 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 3 | 2.40 | m | |
| 10 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 5.0 | - | 1 | 5.00 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 5.0 | - | 1 | 5.00 | m | |
| 12 | 정착구 | 백태 | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | m² | |
| 13 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 14 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 15 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 16 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 2 | 1.20 | m | |
| 17 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 18 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 19 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 20 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 3 | 1.80 | m | |
| 21 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 2 | 7.00 | m | |
| 22 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 23 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 24 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 4.5 | - | 1 | 4.50 | m | |
| 25 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 26 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 27 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 28 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 29 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 30 | 정착구 | 누수흔적 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | |
| 31 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 32 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 2 | 0.80 | m | |
| 33 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 34 | 상부플랜지/상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 35 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |

### KEY PLAN

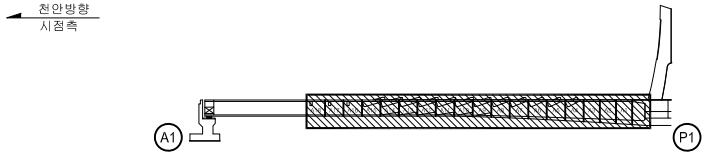


### SECTION








범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 083 |

# ID : PSC B BOX 내부 (S1) 외관조사망도-3


## BOX (B)

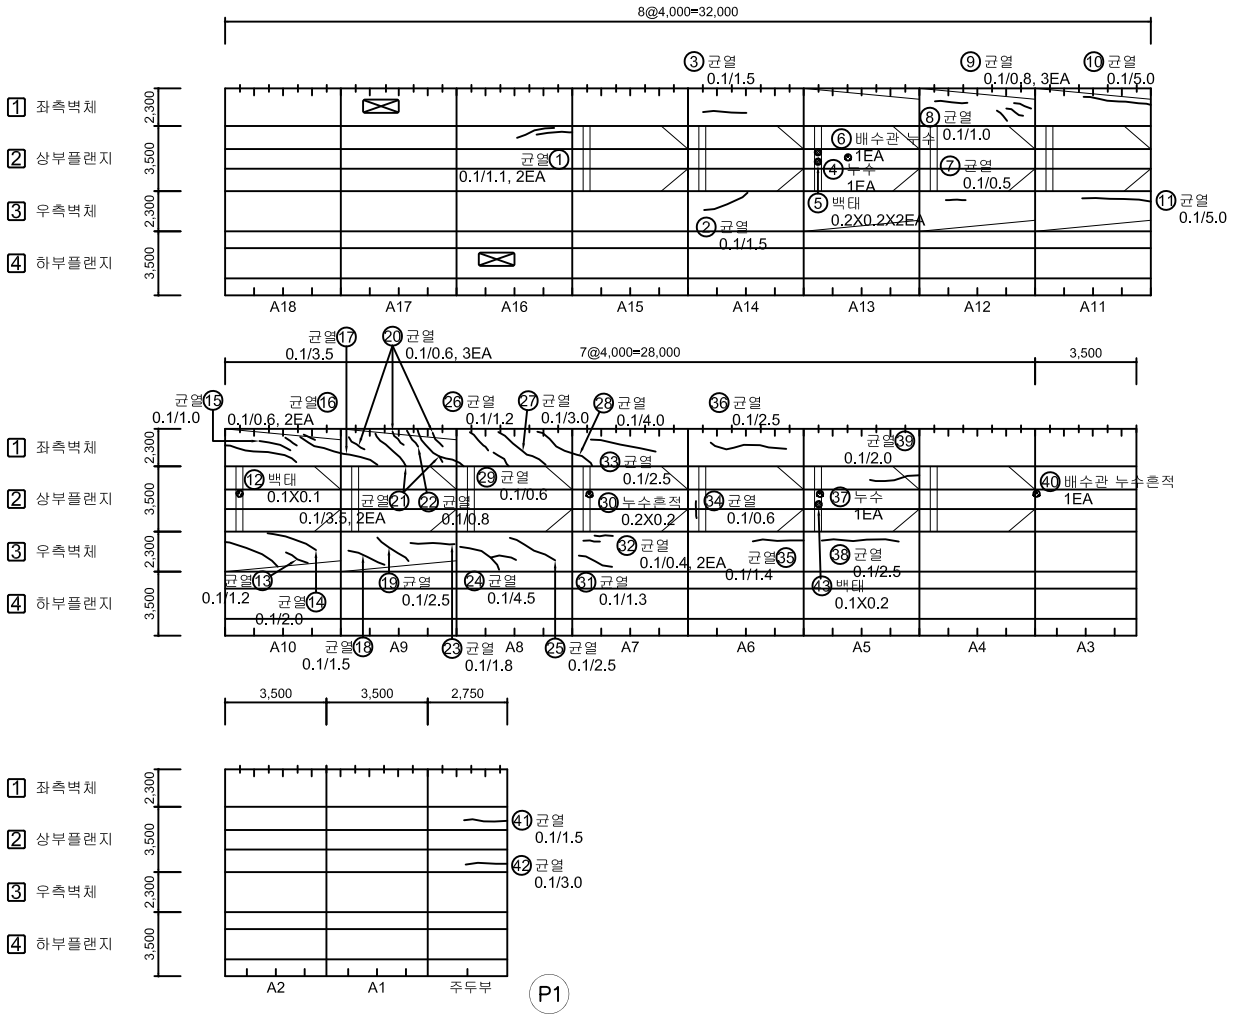


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 36 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 37 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 38 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 39 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 40 | 배수시설 | 배수관 누수흔적 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 41 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 42 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 43 | 정착구 | 백태 | - | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | m² | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

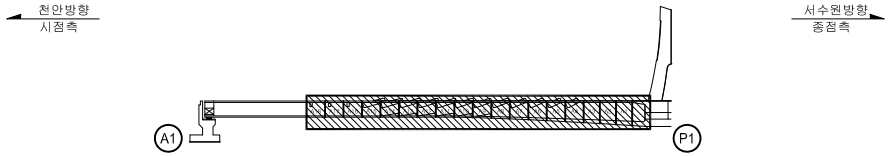


## SECTION





범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 084 |


# ID : PSC B BOX 내부 (S1) 외관조사망도-4

## BOX (B)


천 안 ← → 서수원

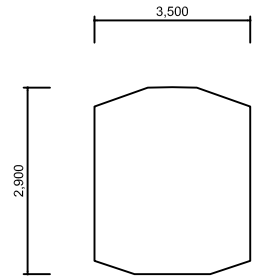


격벽부(시점쪽)

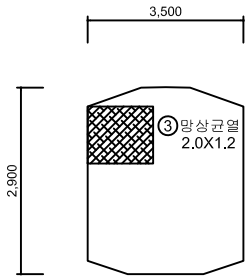

격벽부(종점쪽)

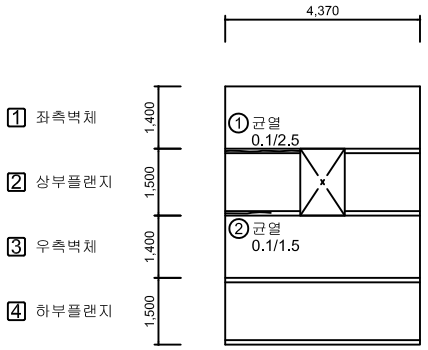


주두부 연결통로

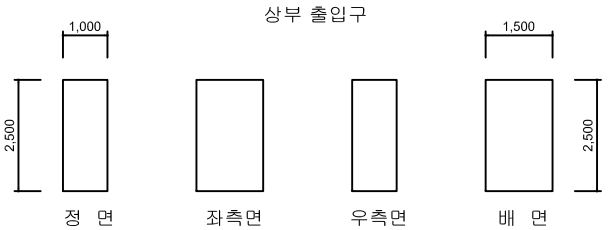



## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 2 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 3 | 격벽부 | 망상균열 | - | 2.0 | 1.2 | 1 | 2.40 | m² | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

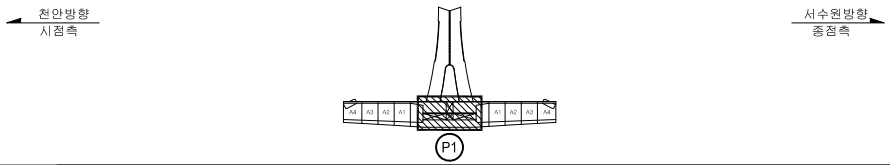


### SECTION

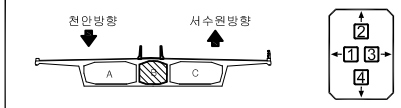



범례: 균 열 / 망상균열 / 철근노출 / 파손,탈락 / 재료분리 / 백 태 / 박리,박락 / 누수,체수 / 좌굴,변형 / 표면오염 / 보 수 부 / 부 식 / 토사퇴적 / 기 타 / 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 085 |

# ID : PSC B BOX 내부 (S2) 외관조사망도-1


## 손 상 물 량 표

BOX (B)

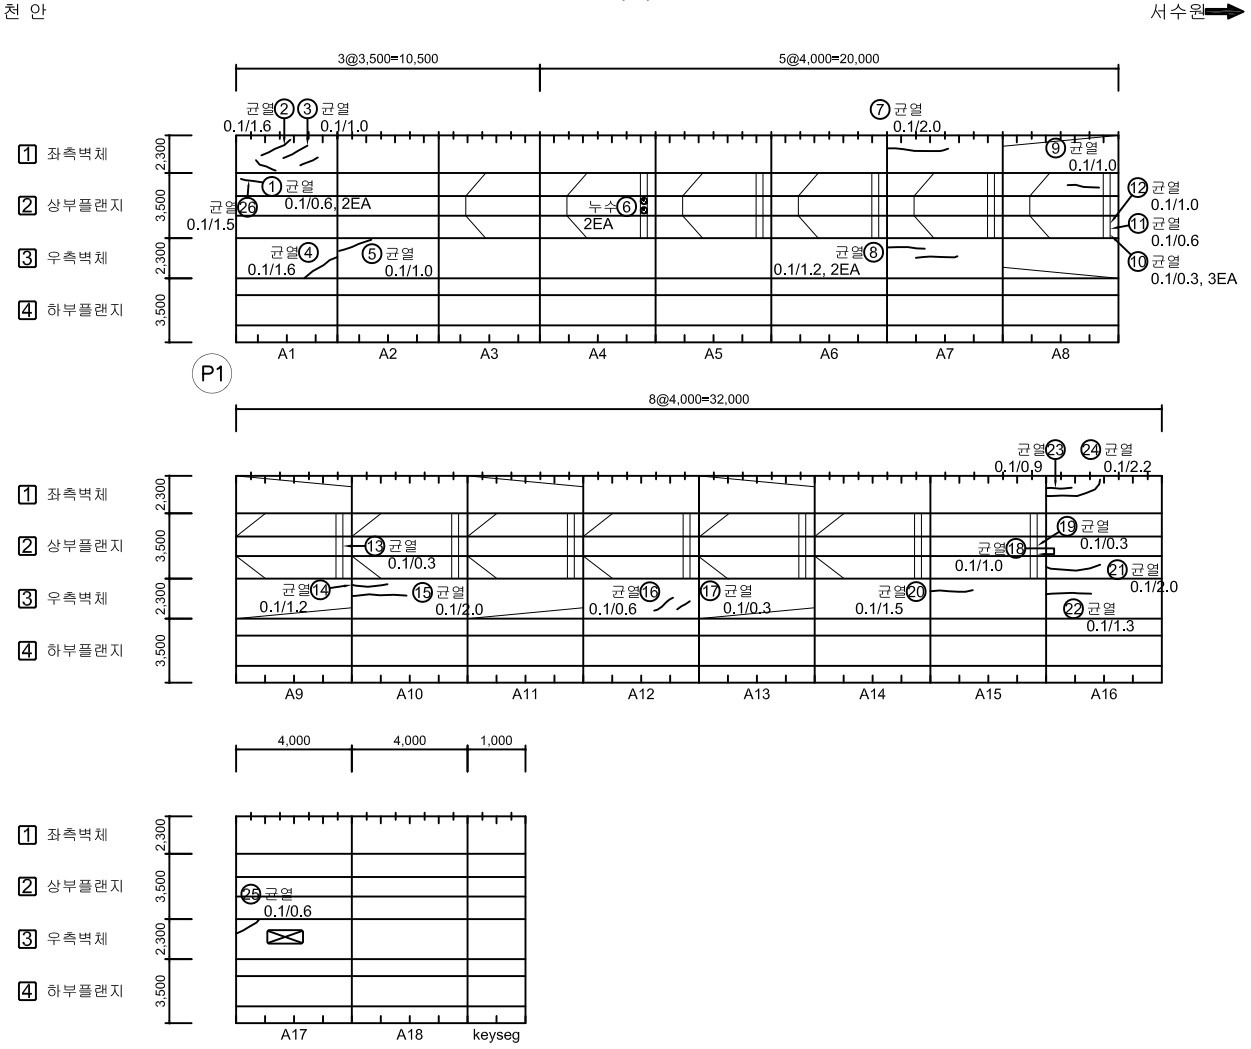


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 2 | 1.20 | m | |
| 2 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 3 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 4 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 5 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 6 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 7 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 8 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 2 | 2.40 | m | |
| 9 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 10 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 3 | 0.90 | m | |
| 11 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 12 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 13 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 14 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 16 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 18 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 19 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 20 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 21 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 22 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 23 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 24 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 25 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 26 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

KEY PLAN

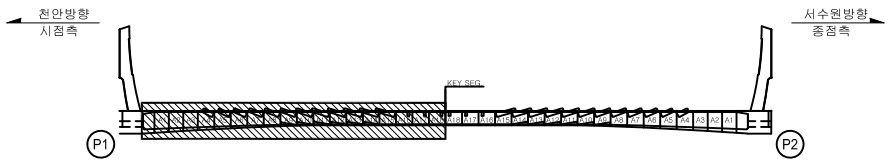


SECTION





범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 086 | |

# ID : PSC B BOX 내부 (S2) 외관조사망도-2


## BOX (B)

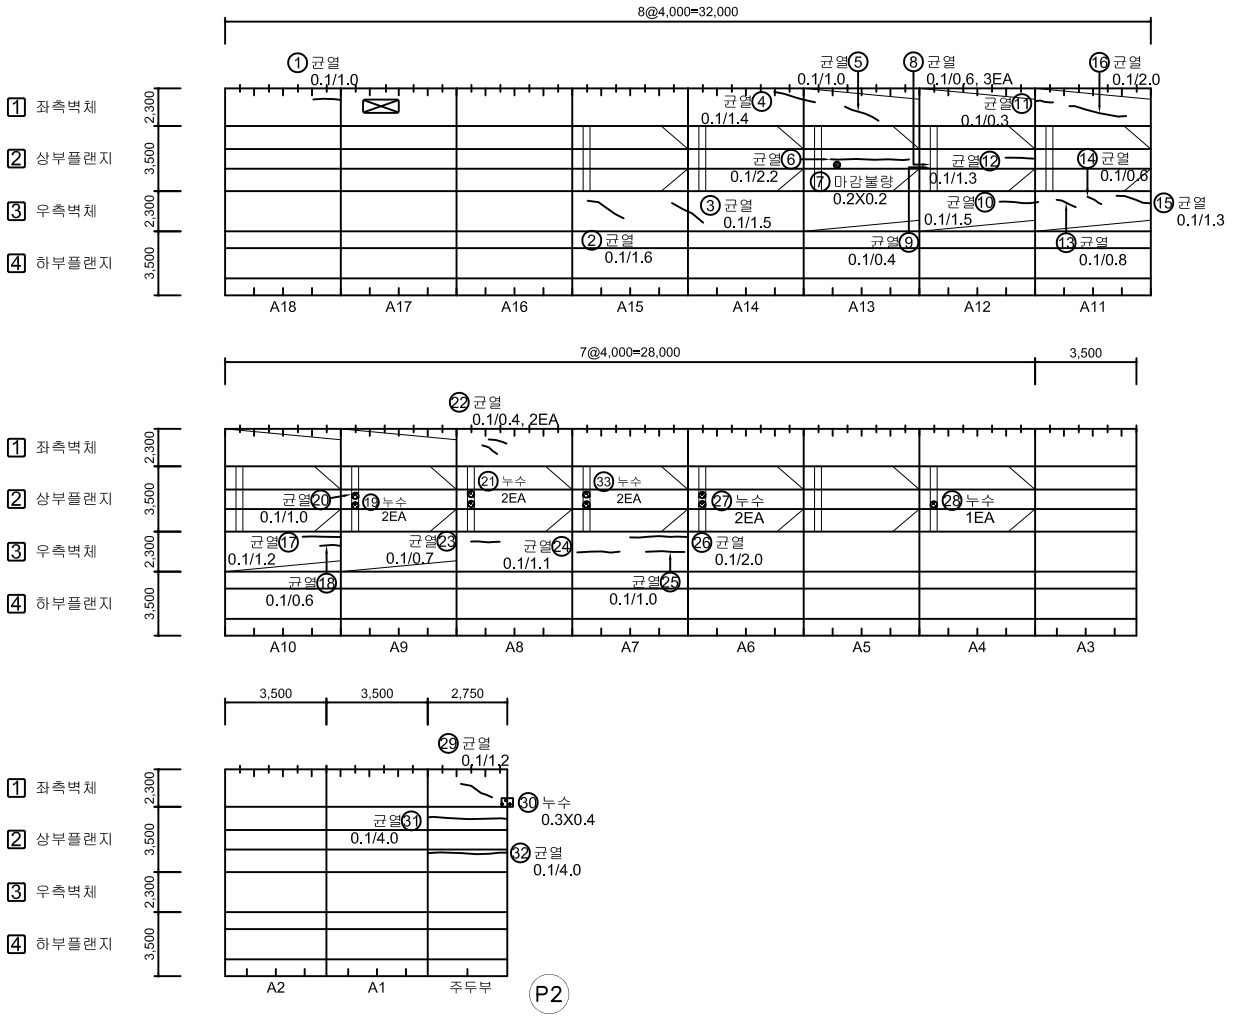


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 2 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 3 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 4 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 6 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 7 | 상부플랜지 | 마감불량 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | |
| 8 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 3 | 1.80 | m | |
| 9 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 10 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 12 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 13 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 14 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 16 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 18 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 19 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 20 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 21 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 22 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 2 | 0.80 | m | |
| 23 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 24 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 25 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 26 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 27 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 28 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 29 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 30 | 정착구 | 누수 | - | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.12 | m² | |
| 31 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 32 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 33 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

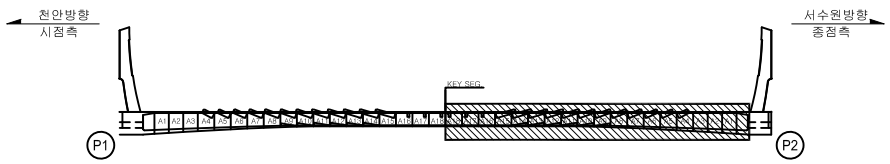


### SECTION








범례: CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 087 |


# ID : PSC B BOX 내부 (S2) 외관조사망도-3

## BOX (B)


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

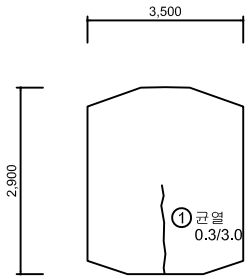



격벽부(시점쪽)

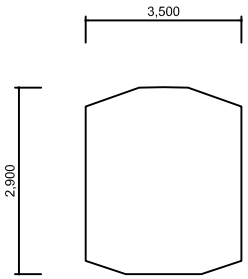


격벽부(종점쪽)

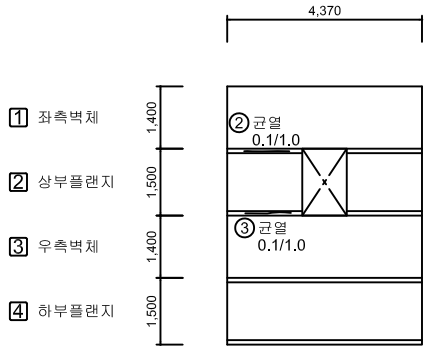



주두부 연결통로

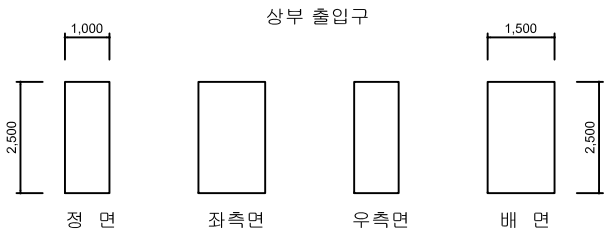



## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 격벽부 | 균열 | 0.3 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 2 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 3 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

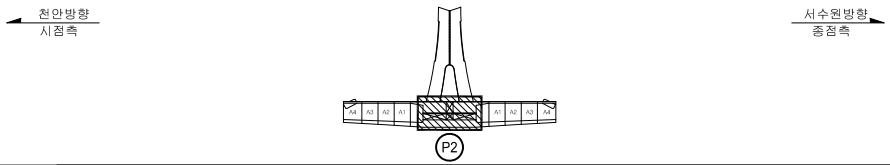


### SECTION

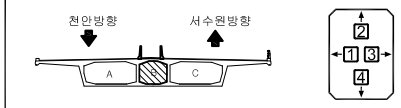



범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 088 |

# ID : PSC B BOX 내부 (S3) 외관조사망도-1


## BOX (B)

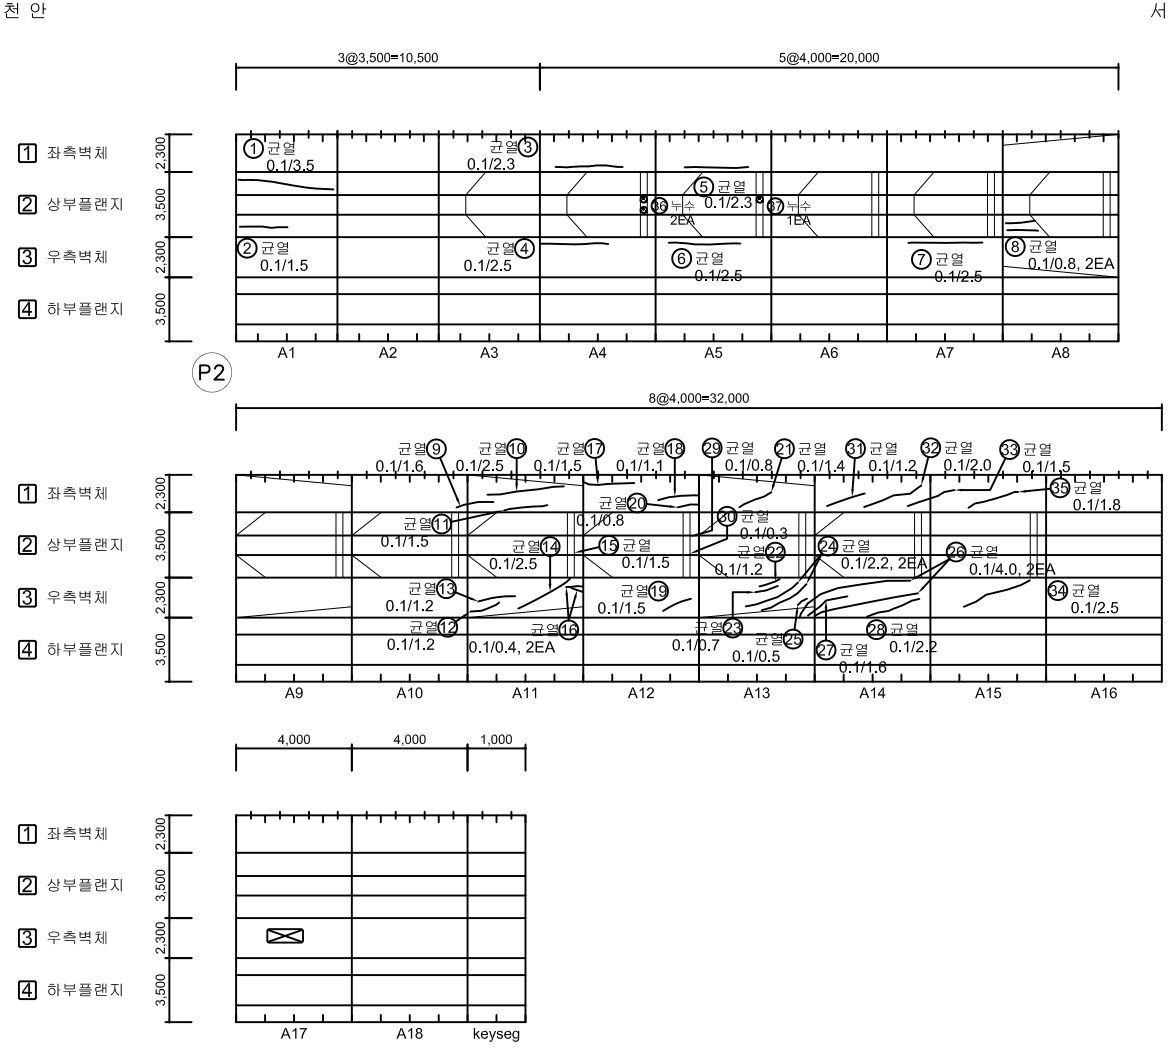


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 2 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 3 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 4 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 6 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 7 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 8 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 2 | 1.60 | m | |
| 9 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 12 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 13 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 14 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 15 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 16 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 2 | 0.80 | m | |
| 17 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 18 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 19 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 20 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 21 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 22 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 23 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 24 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 2 | 4.40 | m | |
| 25 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 26 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 2 | 8.00 | m | |
| 27 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 28 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 29 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 30 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 31 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 32 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 33 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 34 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 35 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |

### KEY PLAN

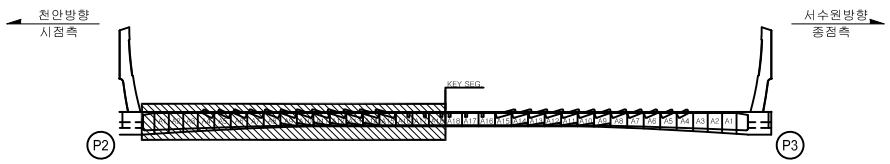


### SECTION








범례: CW 0.2 균 열 / 망상균열 / 철근노출 / 파손,탈락 / 재료분리 / 백 태 / 박리,박락 / 누수,체수 / 좌굴,변형 / 표면오염 / 보 수 부 / 부 식 / 토사퇴적 / 기 타 / 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 089 |

# ID : PSC B BOX 내부 (S3) 외관조사망도-2


## BOX (B)

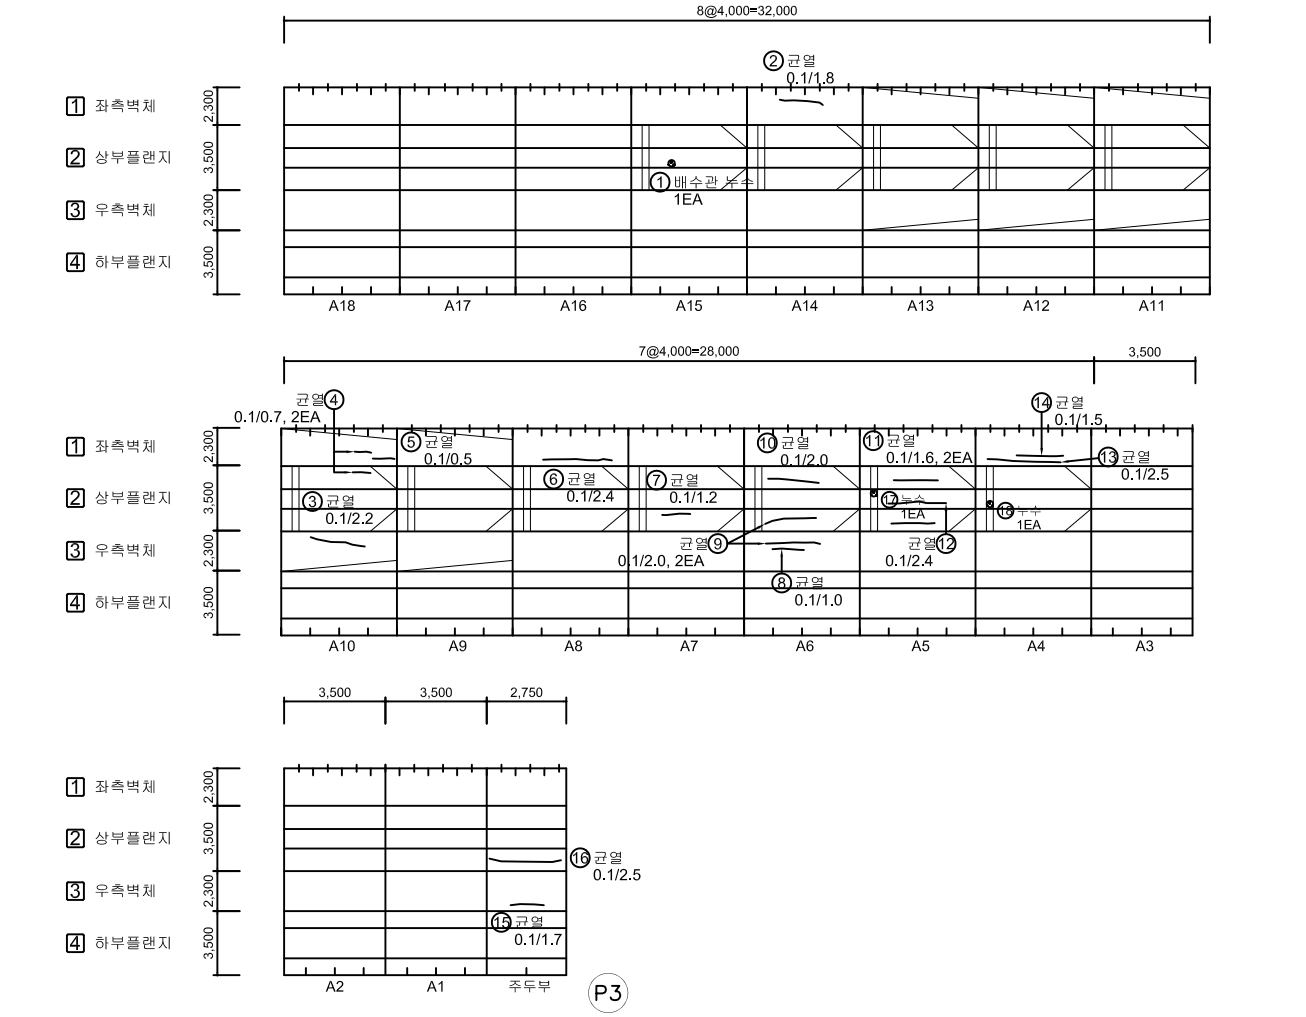


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 상부플랜지 | 배수관 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 2 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 3 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 4 | 상부-좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 2 | 1.40 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 7 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 8 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 9 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 2 | 4.00 | m | |
| 10 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 11 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 2 | 3.20 | m | |
| 12 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 13 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 14 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 16 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 17 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 18 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

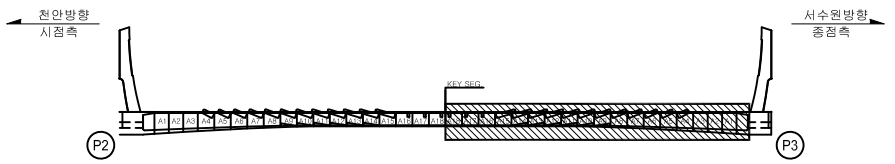


## SECTION








범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 090 | |


# ID : PSC B BOX 내부 (S3) 외관조사망도-3

## BOX (B)


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

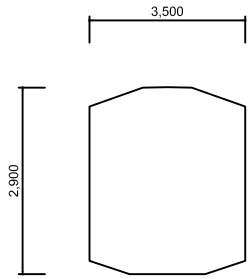


격벽부(시점쪽)

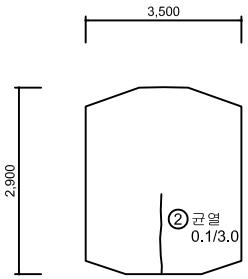

격벽부(종점쪽)

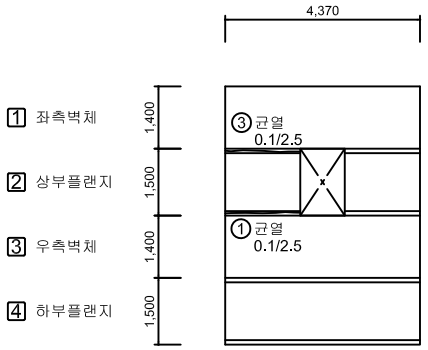


주두부 연결통로

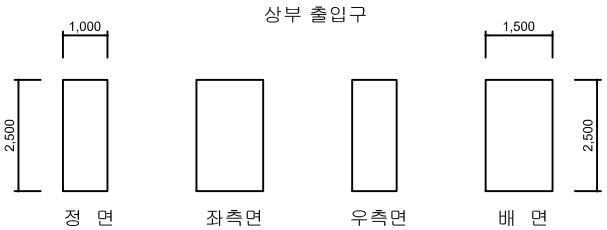


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 2 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 3 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

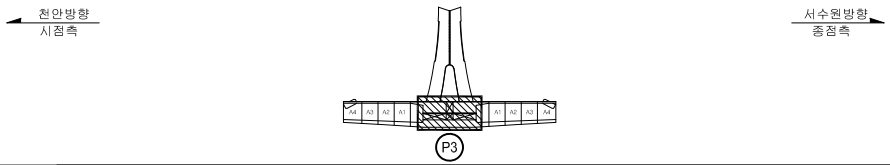


### SECTION








범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 091 |

# ID : PSC B BOX 내부 (S4) 외관조사망도-1


## BOX (B)

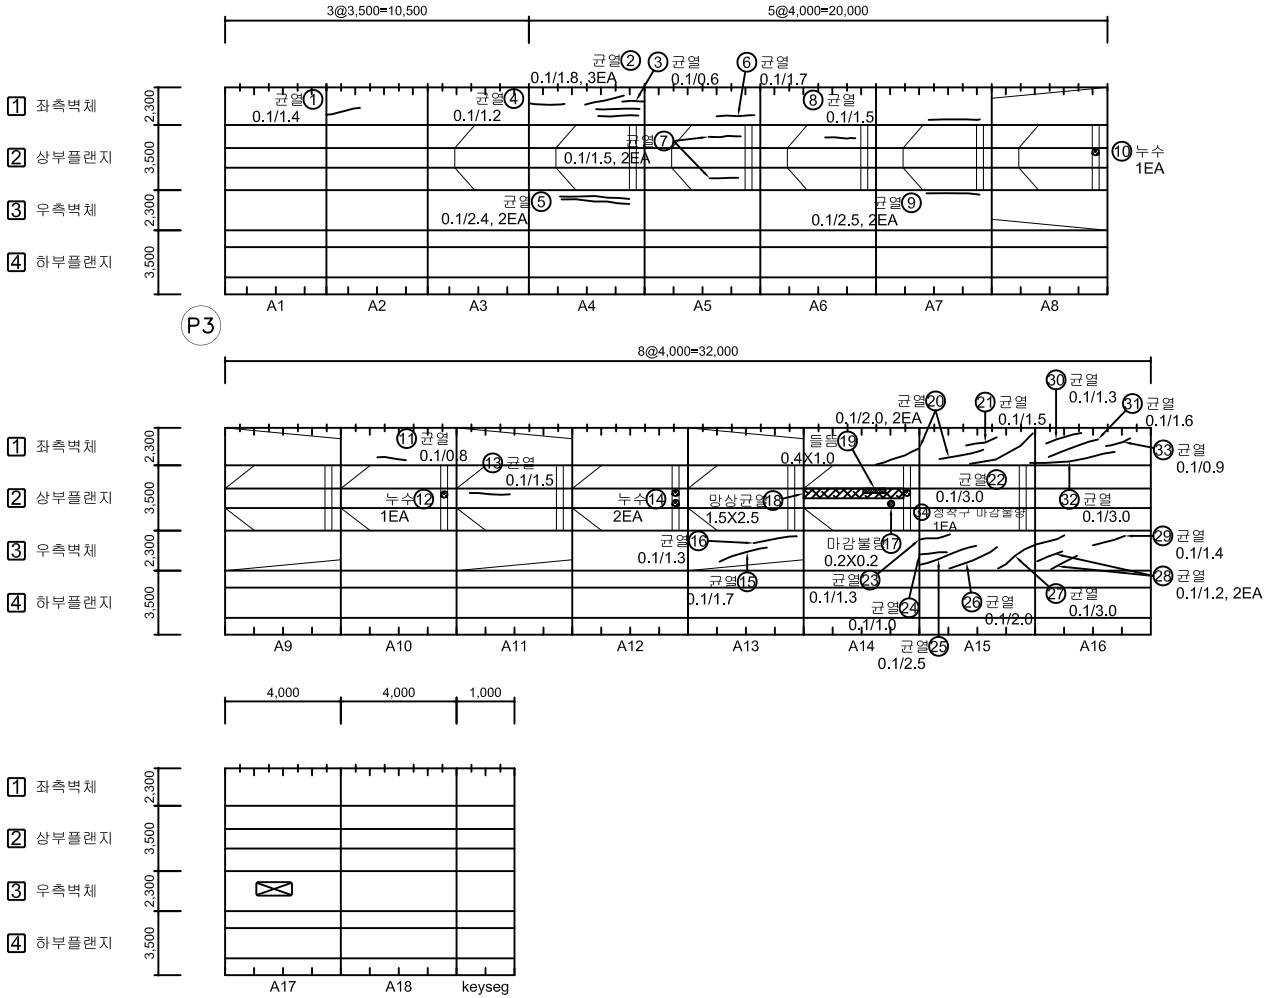


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 2 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 3 | 5.40 | m | |
| 3 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 4 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 5 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 2 | 4.80 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 7 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 2 | 3.00 | m | |
| 8 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 9 | 좌측,우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 10 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 12 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 13 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 14 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 16 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 17 | 상부플랜지 | 마감불량 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | |
| 18 | 상부플랜지 | 망상균열 | - | 1.5 | 2.5 | 1 | 3.75 | m² | |
| 19 | 상부플랜지 | 들뜸 | - | 0.4 | 1.0 | 1 | 0.40 | m² | |
| 20 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 2 | 4.00 | m | |
| 21 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 22 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 23 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 24 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 25 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 26 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 27 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 28 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 2 | 2.40 | m | |
| 29 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 30 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 31 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 32 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 33 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 34 | 정착구 | 마감불량 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 35 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

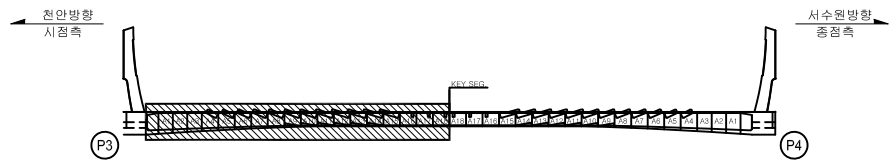


## SECTION







범례


| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 092 |

# ID : PSC B BOX 내부 (S4) 외관조사망도-2


## 손 상 물 량 표

BOX (B)

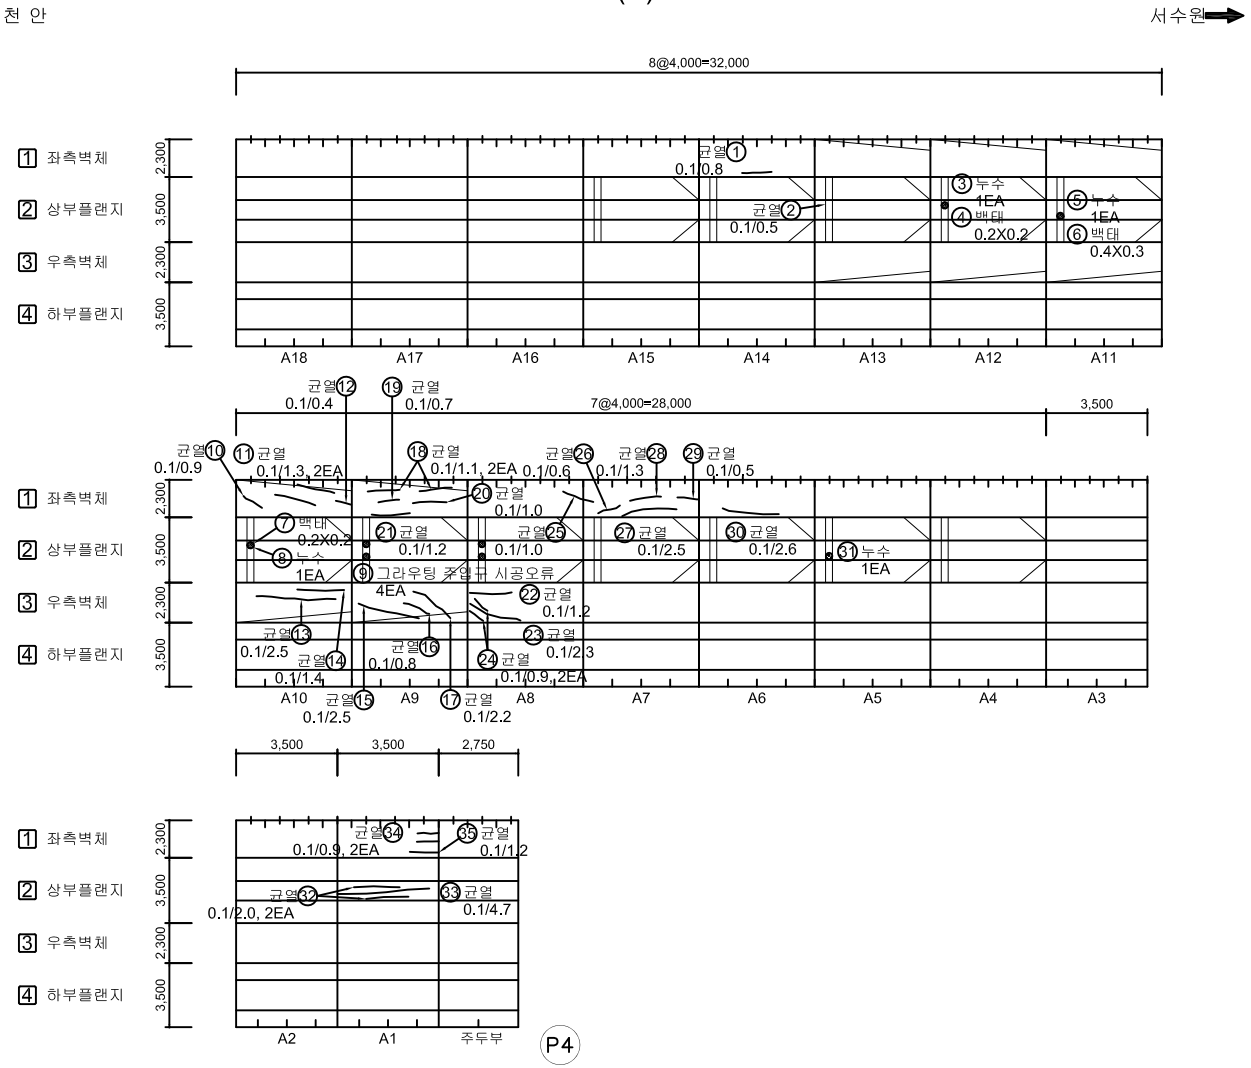


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 2 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 3 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 4 | 정착구 | 백태 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | |
| 5 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 6 | 정착구 | 백태 | - | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.12 | m² | |
| 7 | 정착구 | 백태 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | |
| 8 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 9 | 정착구 | 그라우팅 주입구 시공오류 | - | - | - | 4 | 4.00 | EA | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 2 | 2.60 | m | |
| 12 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 13 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 14 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 16 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 18 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 2 | 2.20 | m | |
| 19 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 20 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 21 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 22 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 23 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 24 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 2 | 1.80 | m | |
| 25 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 26 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 27 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 28 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 29 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 30 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.6 | - | 1 | 2.60 | m | |
| 31 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 32 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 2 | 4.00 | m | |
| 33 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.7 | - | 1 | 4.70 | m | |
| 34 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 2 | 1.80 | m | |
| 35 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |

KEY PLAN

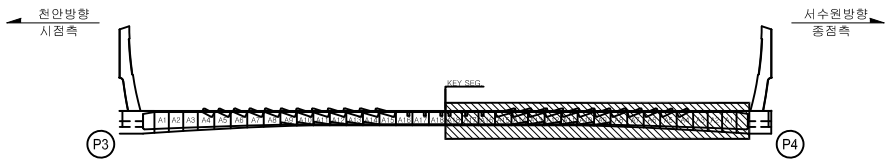


SECTION




범례


| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 093 |


# ID : PSC B BOX 내부 (S4) 외관조사망도-3

## BOX (B)


천 안 ← → 서수원

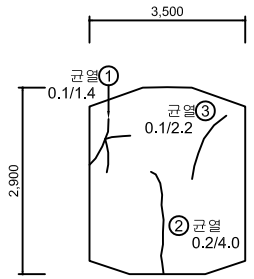


격벽부(시점쪽)

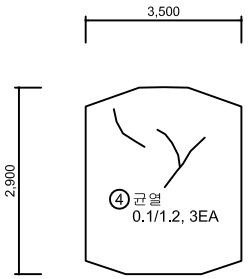

격벽부(종점쪽)

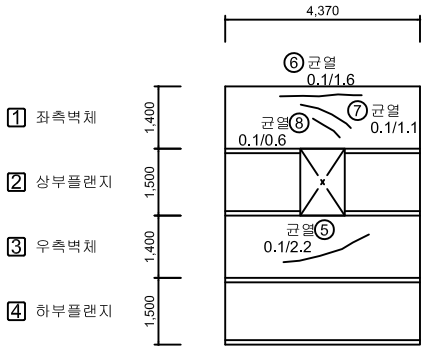


주두부 연결통로

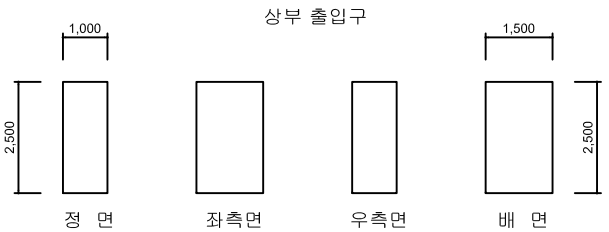


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 2 | 격벽부 | 균열 | 0.2 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 3 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 4 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 3 | 3.60 | m | |
| 5 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 7 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

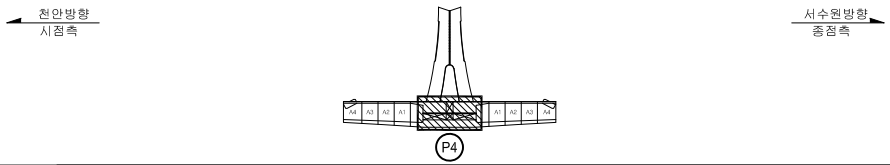


### SECTION





범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 094 |

# ID : PSC B BOX 내부 (S5) 외관조사망도-1


BOX (B)

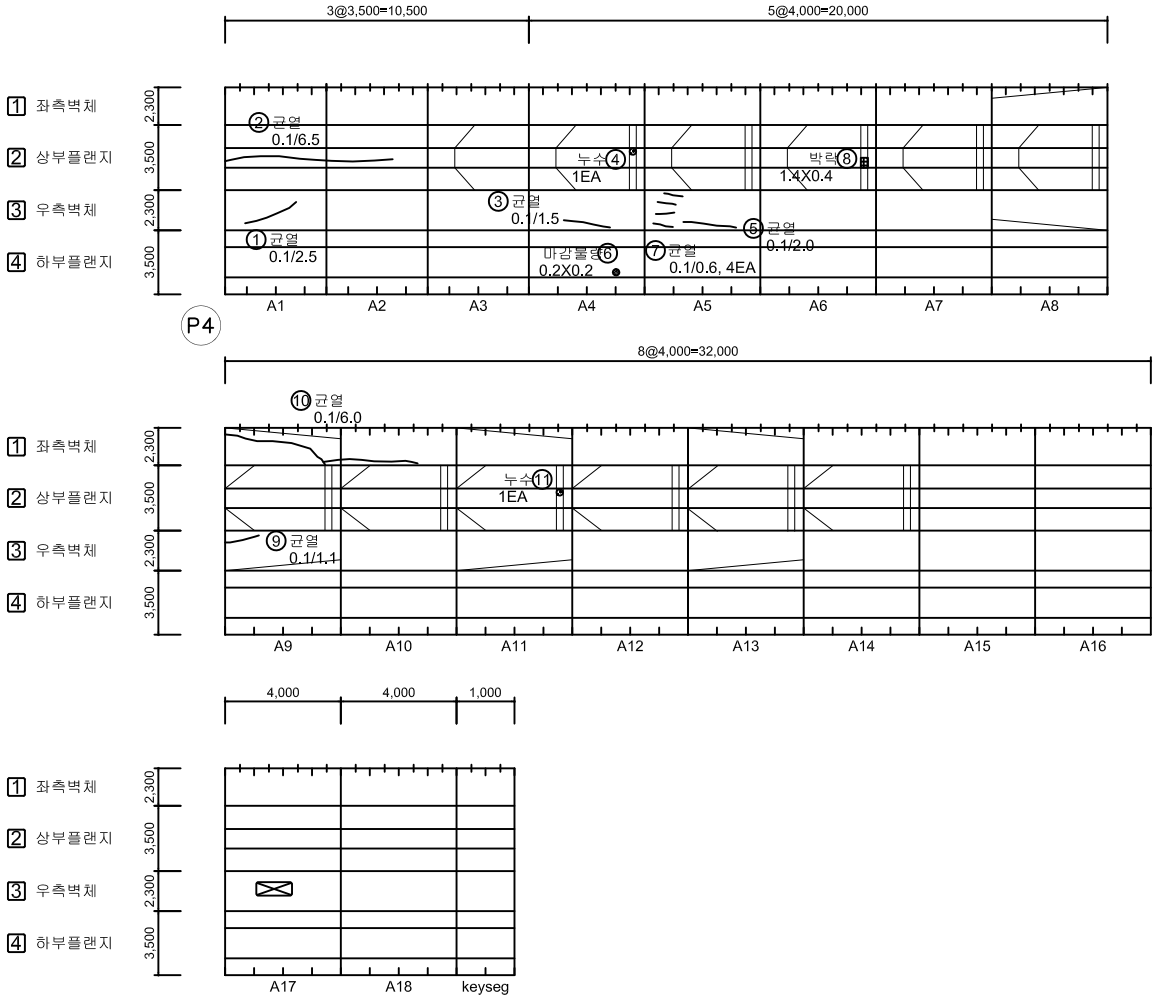


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 2 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 6.5 | - | 1 | 6.50 | m | |
| 3 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 4 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 5 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 6 | 하부플랜지 | 마감불량 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | |
| 7 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 4 | 2.40 | m | |
| 8 | 정착구 | 박락 | - | 1.4 | 0.4 | 1 | 0.56 | m² | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 6.0 | - | 1 | 6.00 | m | |
| 11 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

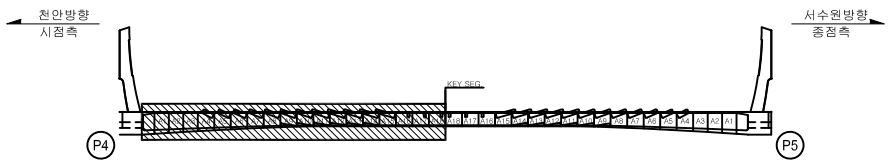


### SECTION





범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 095 |

# ID : PSC B BOX 내부 (S5) 외관조사망도-2


## BOX (B)

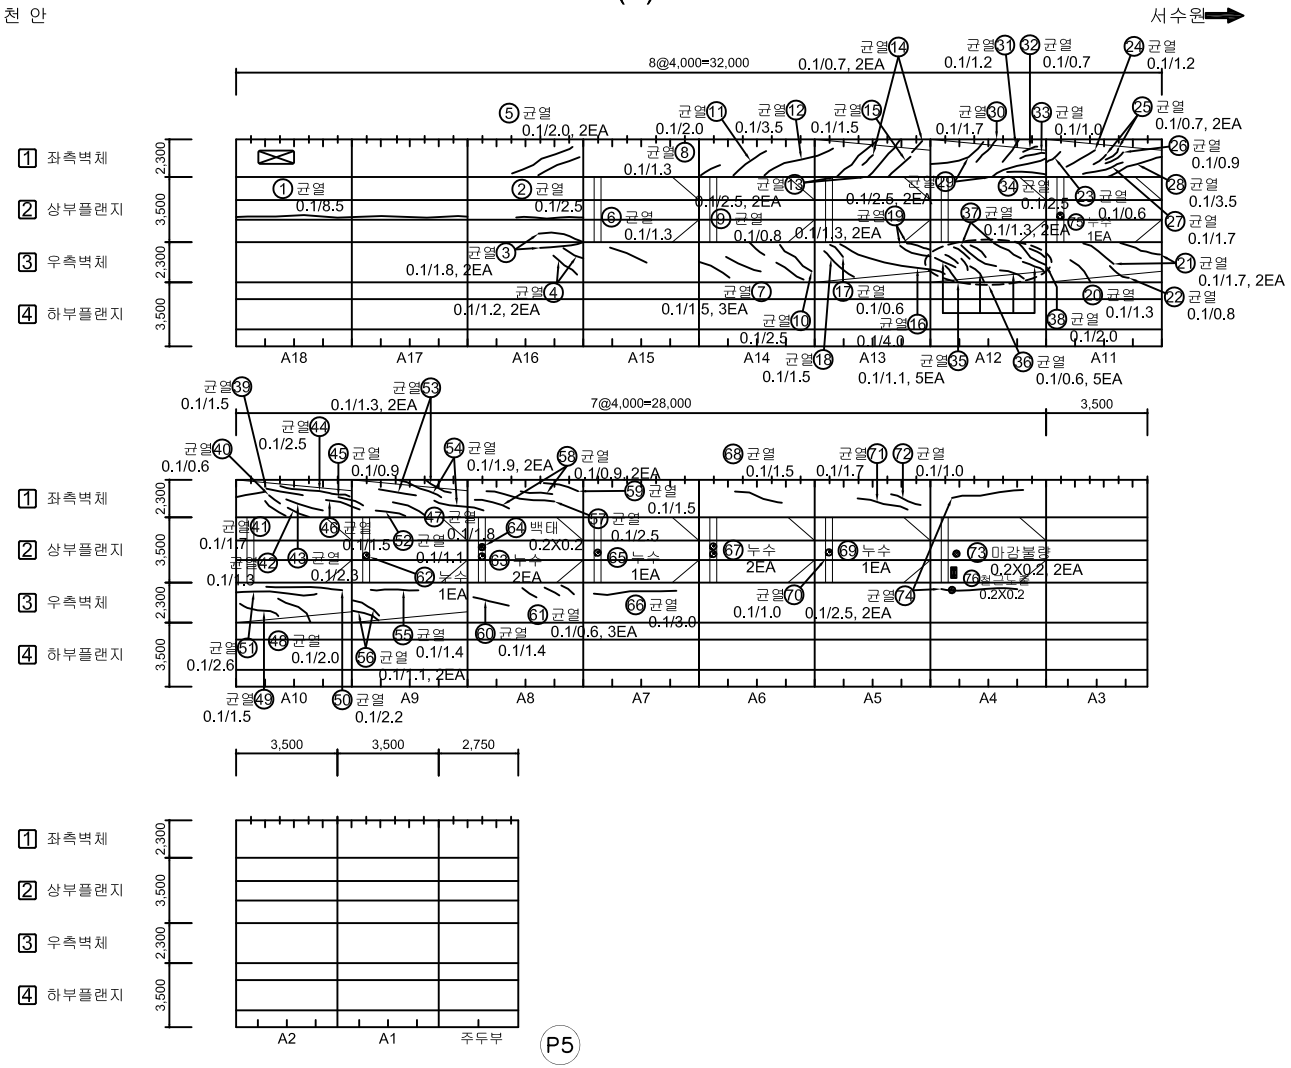


## 손 상 물 량 표


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 8.5 | - | 1 | 8.50 | m | |
| 2 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 3 | 상부플랜지/우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 2 | 3.60 | m | |
| 4 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 2 | 2.40 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 2 | 4.00 | m | |
| 6 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 7 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 3 | 4.50 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 10 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 12 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 13 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 14 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 2 | 1.40 | m | |
| 15 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 16 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 18 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 19 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 2 | 2.60 | m | |
| 20 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 21 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 2 | 3.40 | m | |
| 22 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 23 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 24 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 25 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 2 | 1.40 | m | |
| 26 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 27 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 28 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 29 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 30 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 31 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | EA | |
| 32 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 33 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 34 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 35 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 5 | 5.50 | m | |

### KEY PLAN

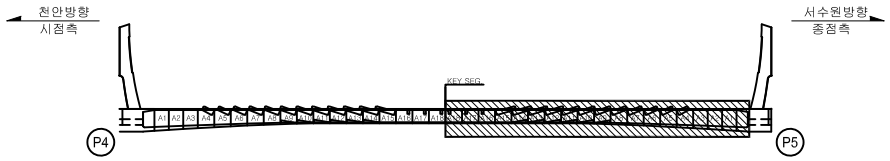


### SECTION



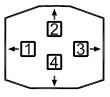




범례: CW 0.2 균 열 / 망상균열 / 철근노출 / 파손,탈락 / 재료분리 / 백 태 / 박리,박락 / 누수,체수 / 좌굴,변형 / 표면오염 / 보 수 부 / 부 식 / 토사퇴적 / 기 타 / 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 096 |

# ID : PSC B BOX 내부 (S5) 외관조사망도-3

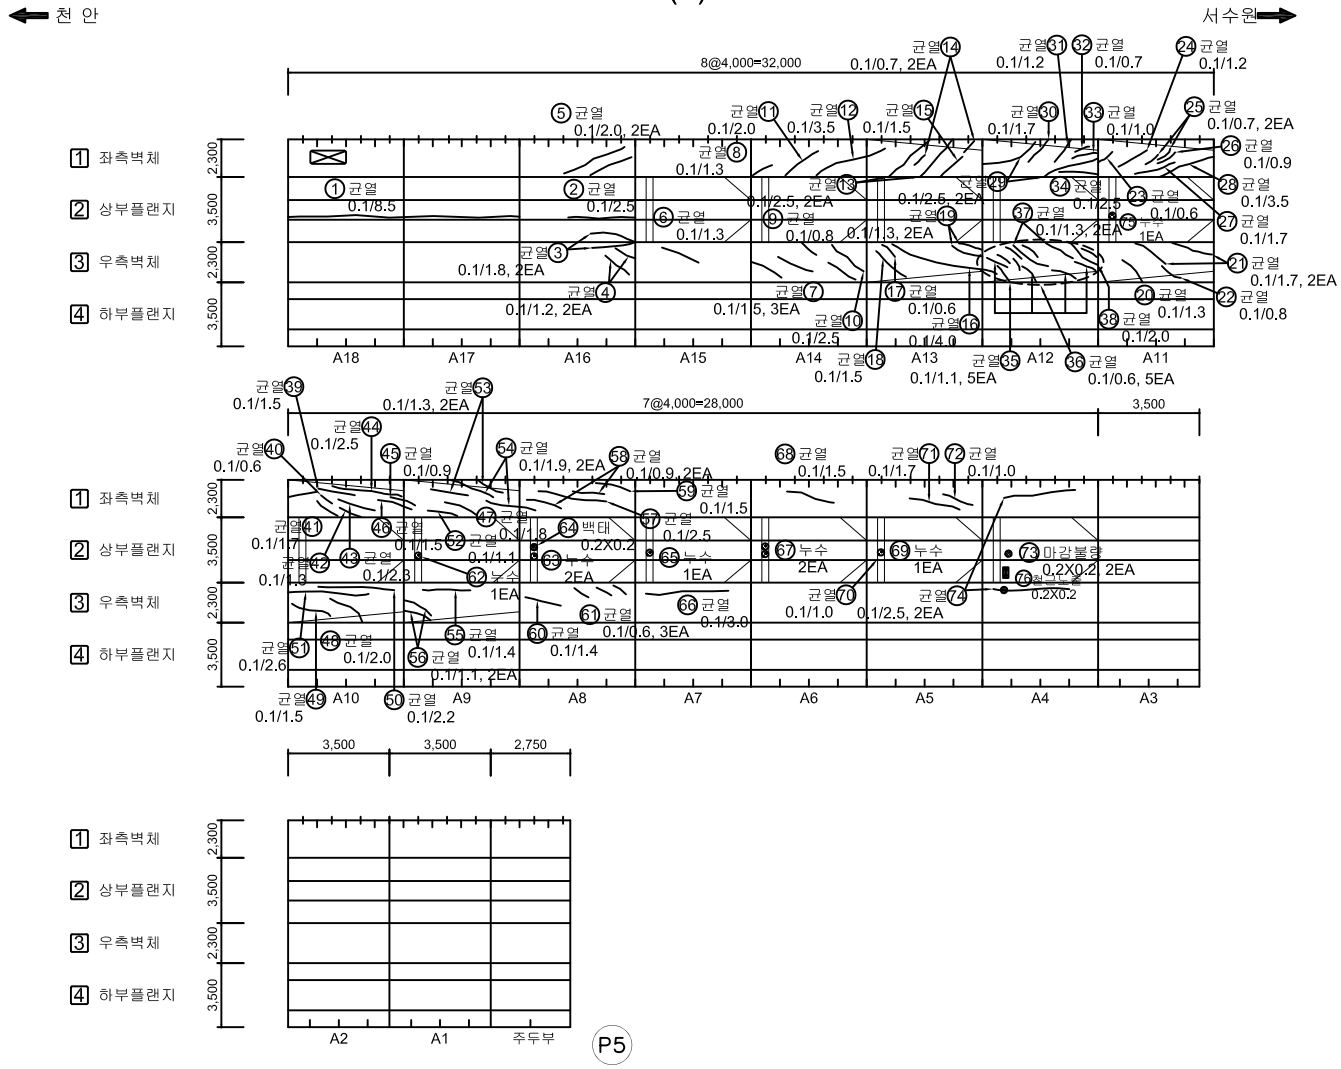
## BOX (B)




## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 36 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 5 | 3.00 | m | |
| 37 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 2 | 2.60 | m | |
| 38 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 39 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 40 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 41 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 42 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 43 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 44 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 45 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 46 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 47 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 48 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 49 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 50 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 51 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.6 | - | 1 | 2.60 | m | |
| 52 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 53 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 3 | 3.90 | m | |
| 54 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.9 | - | 2 | 3.80 | m | |
| 55 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 56 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 2 | 2.20 | m | |
| 57 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 58 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 2 | 1.80 | m | |
| 59 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 60 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 61 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 3 | 1.80 | m | |
| 62 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 63 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 64 | 정착구 | 백태 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | |
| 65 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 66 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 67 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 68 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 69 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 70 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |

### KEY PLAN

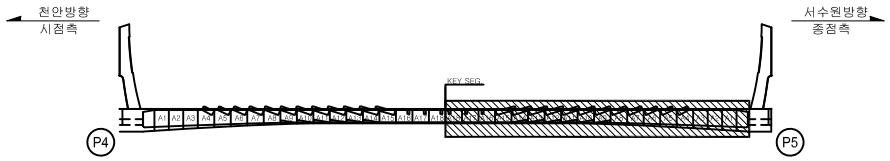


### SECTION





범례: CW0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 097 |

# ID : PSC B BOX 내부 (S5) 외관조사망도-4


## BOX (B)

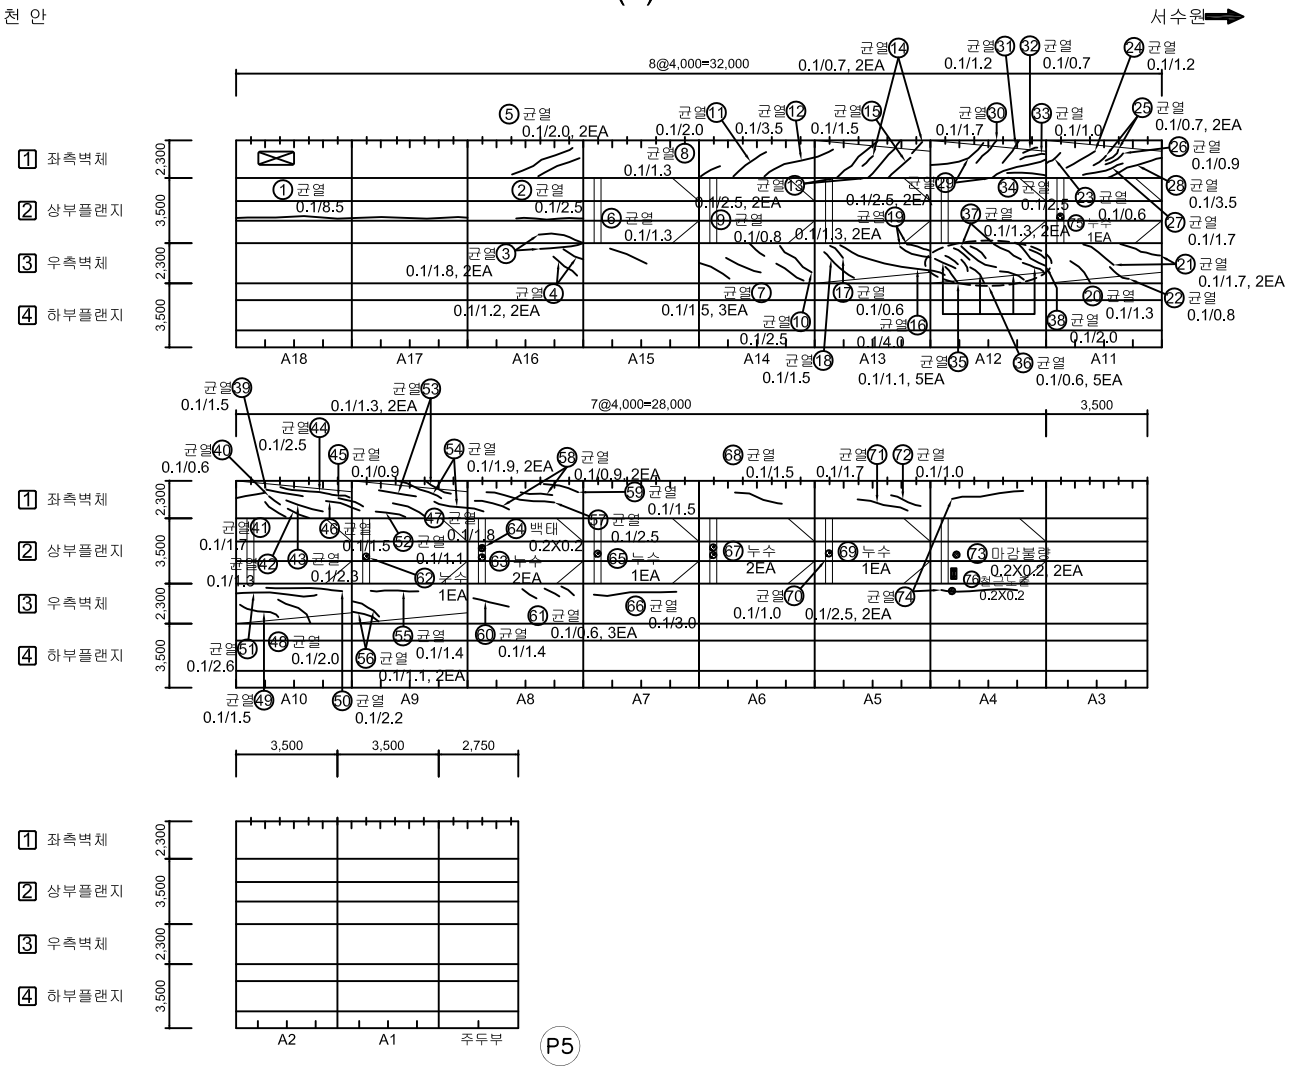


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 71 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 72 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 73 | 상부플랜지 | 마감불량 | - | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.08 | m² | |
| 74 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 75 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 76 | 상부플랜지 | 철근노출 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | |
| 77 | | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | | |
| 105 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

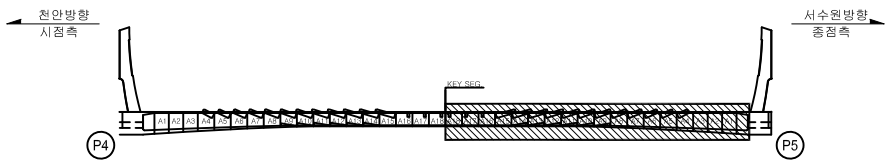


## SECTION








범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 098 |


# ID : PSC B BOX 내부 (S5) 외관조사망도-5

## BOX (B)


천 안 ← → 서수원

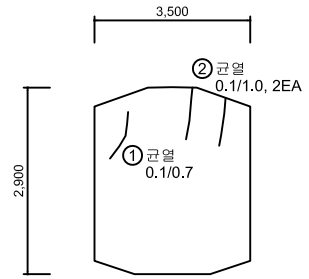



격벽부(시점쪽)

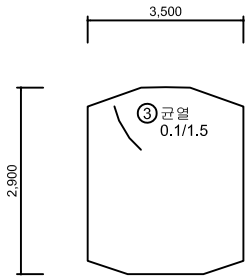


격벽부(종점쪽)

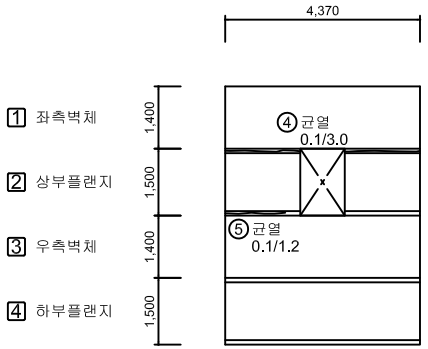



주두부 연결통로

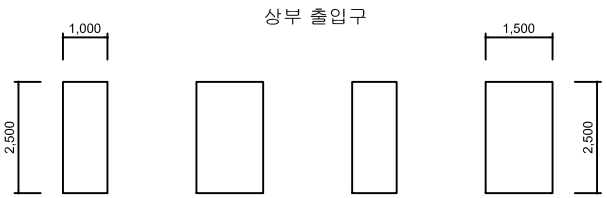



## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 2 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 3 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 4 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 5 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

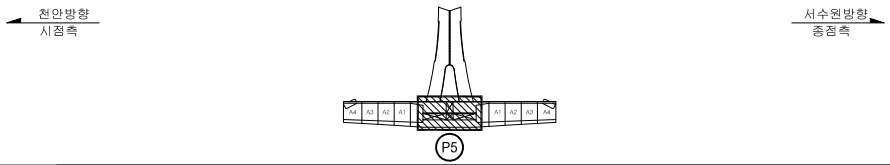


### SECTION

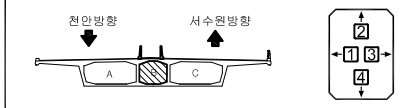



범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 099 |

# ID : PSC B BOX 내부 (S6) 외관조사망도-1


## BOX (B)

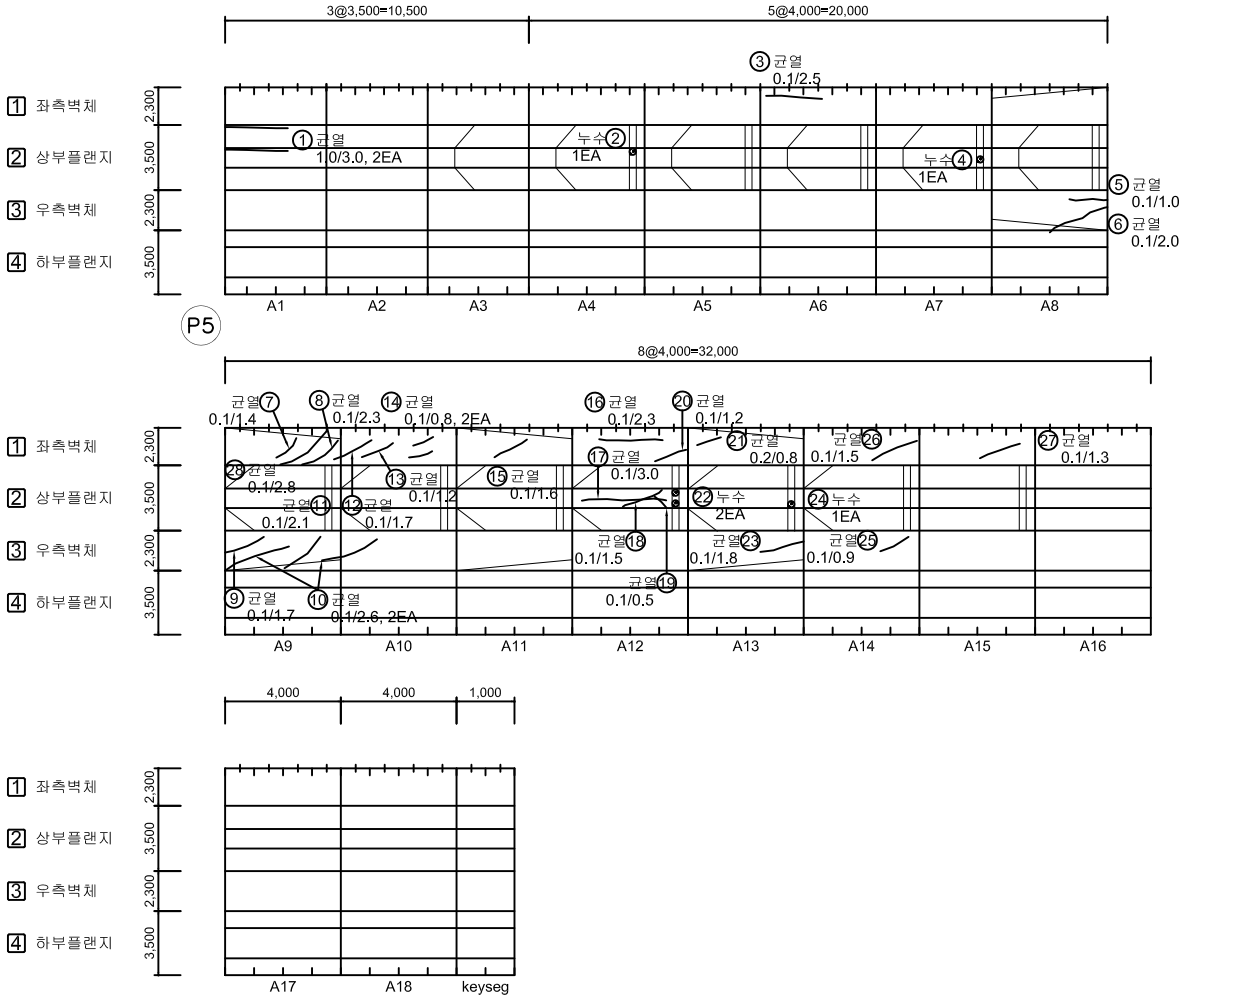


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 상부플랜지 | 균열 | 1.0 | 3.0 | - | 2 | 6.00 | m | |
| 2 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 3 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 4 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 5 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 6 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 7 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 10 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.6 | - | 2 | 5.20 | m | |
| 11 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.1 | - | 1 | 2.10 | m | |
| 12 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 13 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 14 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 2 | 1.60 | m | |
| 15 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 16 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 17 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 18 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 19 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 20 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 21 | 좌측벽체 | 균열 | 0.2 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 22 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 23 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 24 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 25 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 26 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 27 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 28 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.8 | - | 1 | 2.80 | m | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

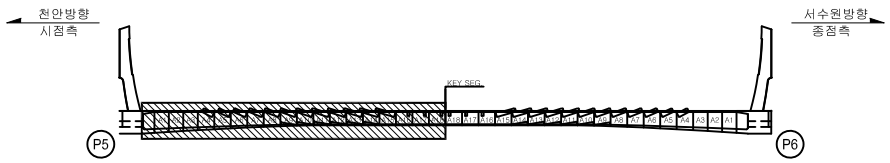


## SECTION





범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 100 |

# ID : PSC B BOX 내부 (S6) 외관조사망도-2


## BOX (B)

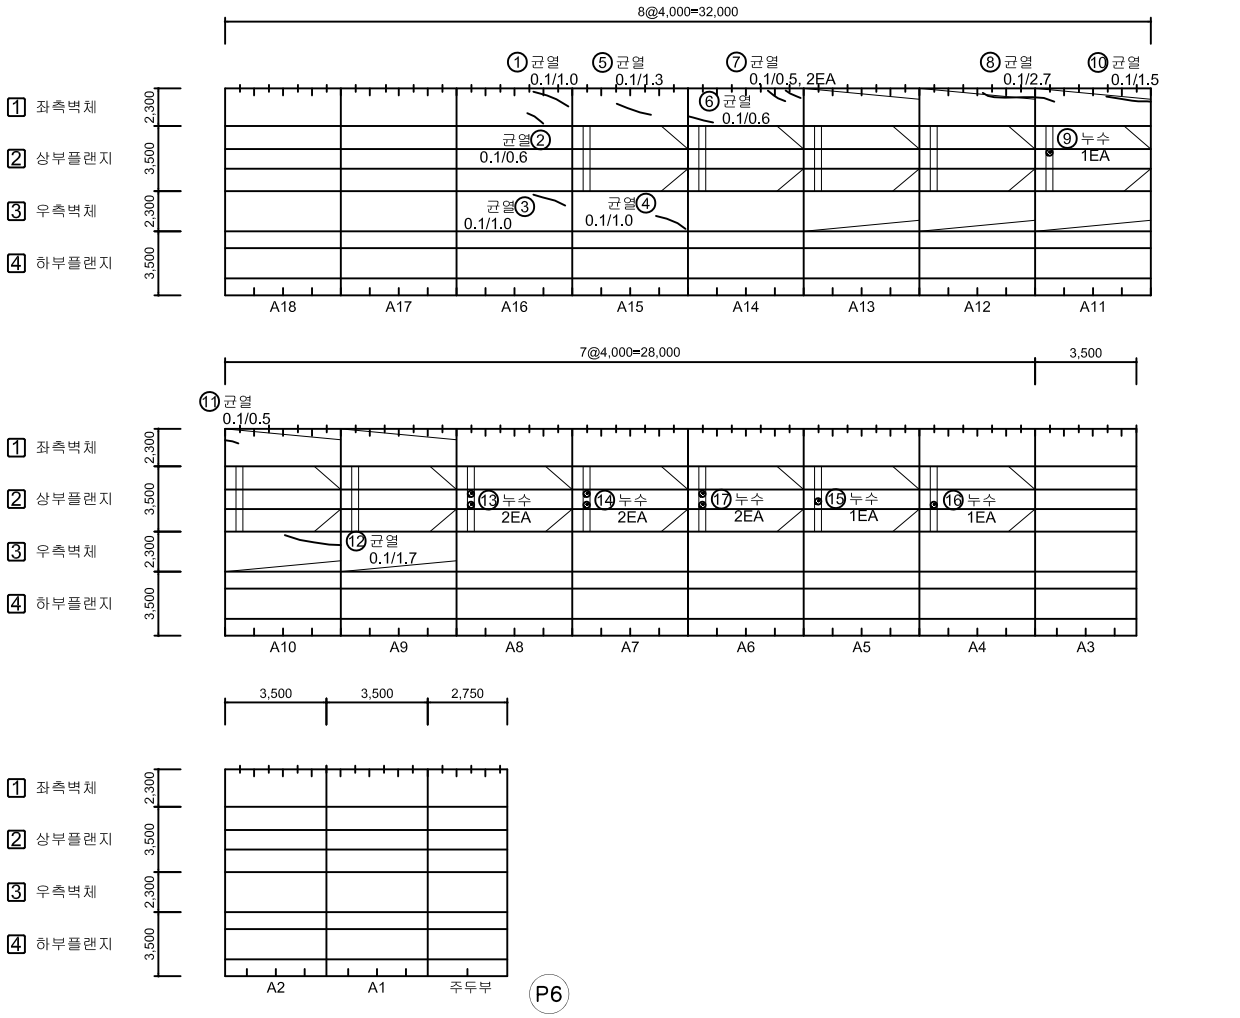


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 2 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 3 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 4 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 7 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 2 | 1.00 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.7 | - | 1 | 2.70 | m | |
| 9 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 12 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 13 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 14 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 15 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 16 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 17 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

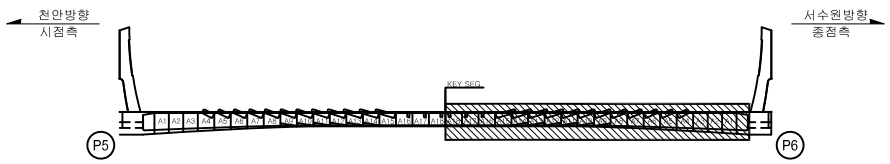


### SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 101 |


# ID : PSC B BOX 내부 (S6) 외관조사망도-3

## BOX (B)


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

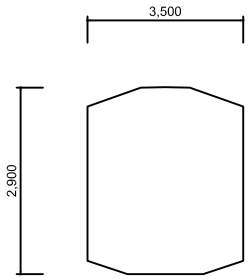


격벽부(시점쪽)

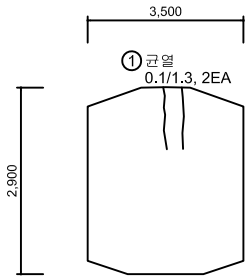

격벽부(종점쪽)

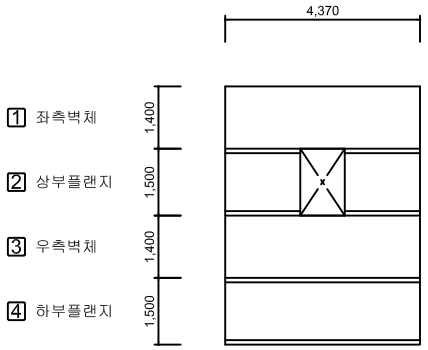


주두부 연결통로

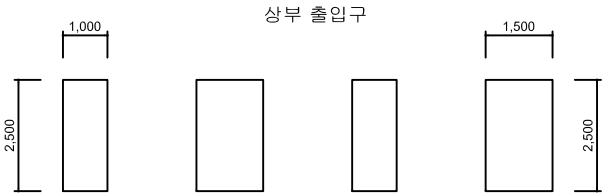


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 2 | 2.60 | m | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

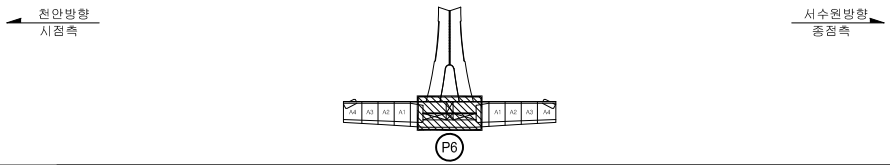


### SECTION





범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 102 |

# ID : PSC B BOX 내부 (S7) 외관조사망도-1


## BOX (B)

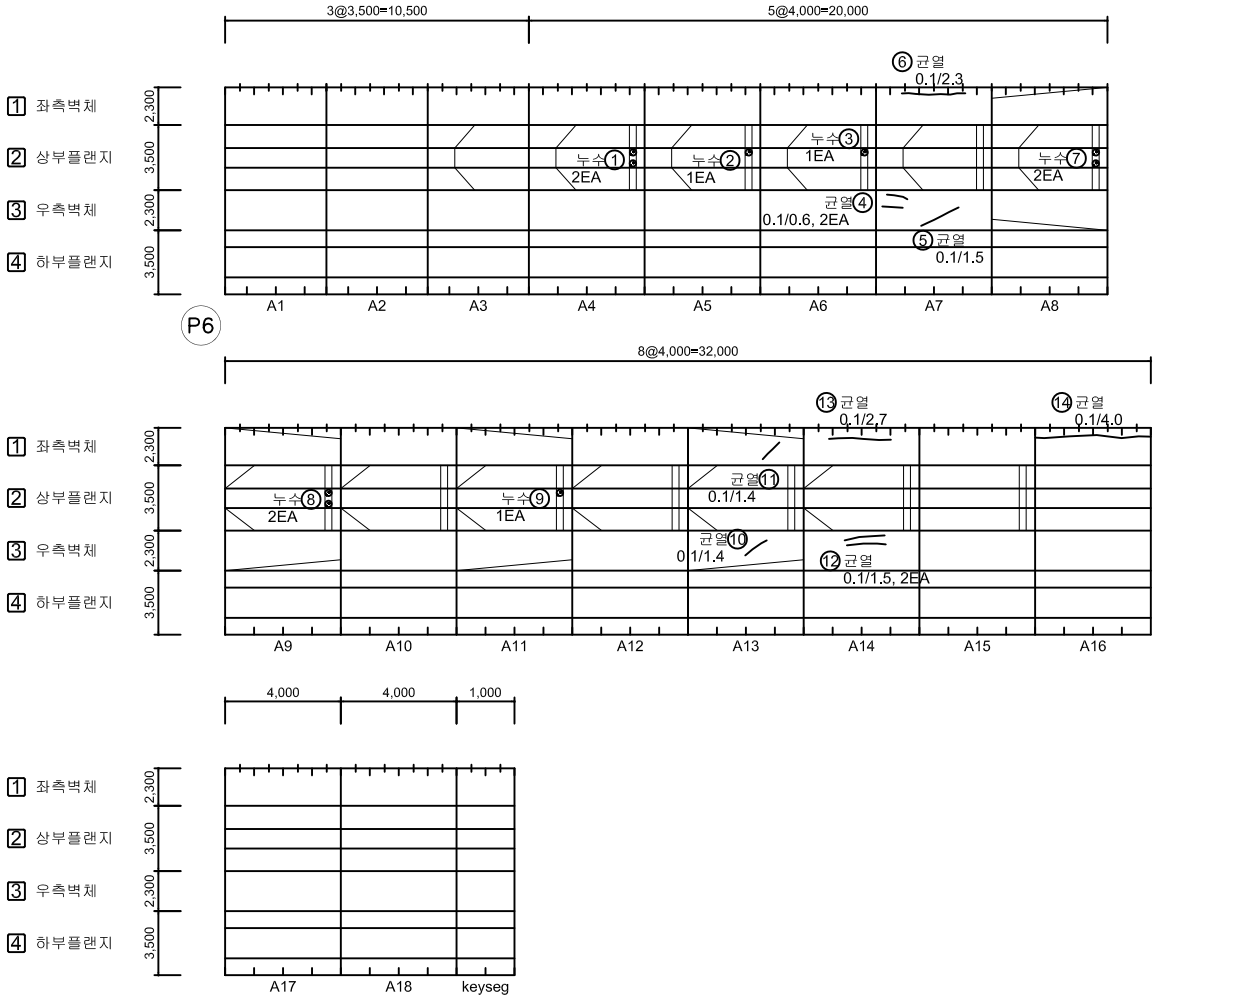


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 2 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 3 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 4 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 2 | 1.20 | m | |
| 5 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 7 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 8 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 9 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 10 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 12 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 2 | 3.00 | m | |
| 13 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.7 | - | 1 | 2.70 | m | |
| 14 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

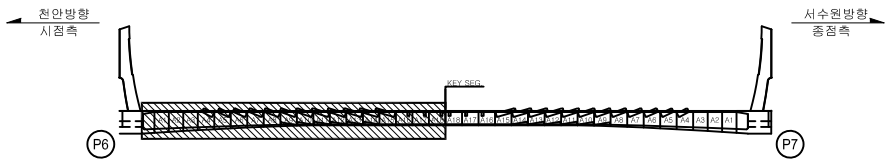


### SECTION





범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 103 | |

# ID : PSC B BOX 내부 (S7) 외관조사망도-2


## BOX (B)

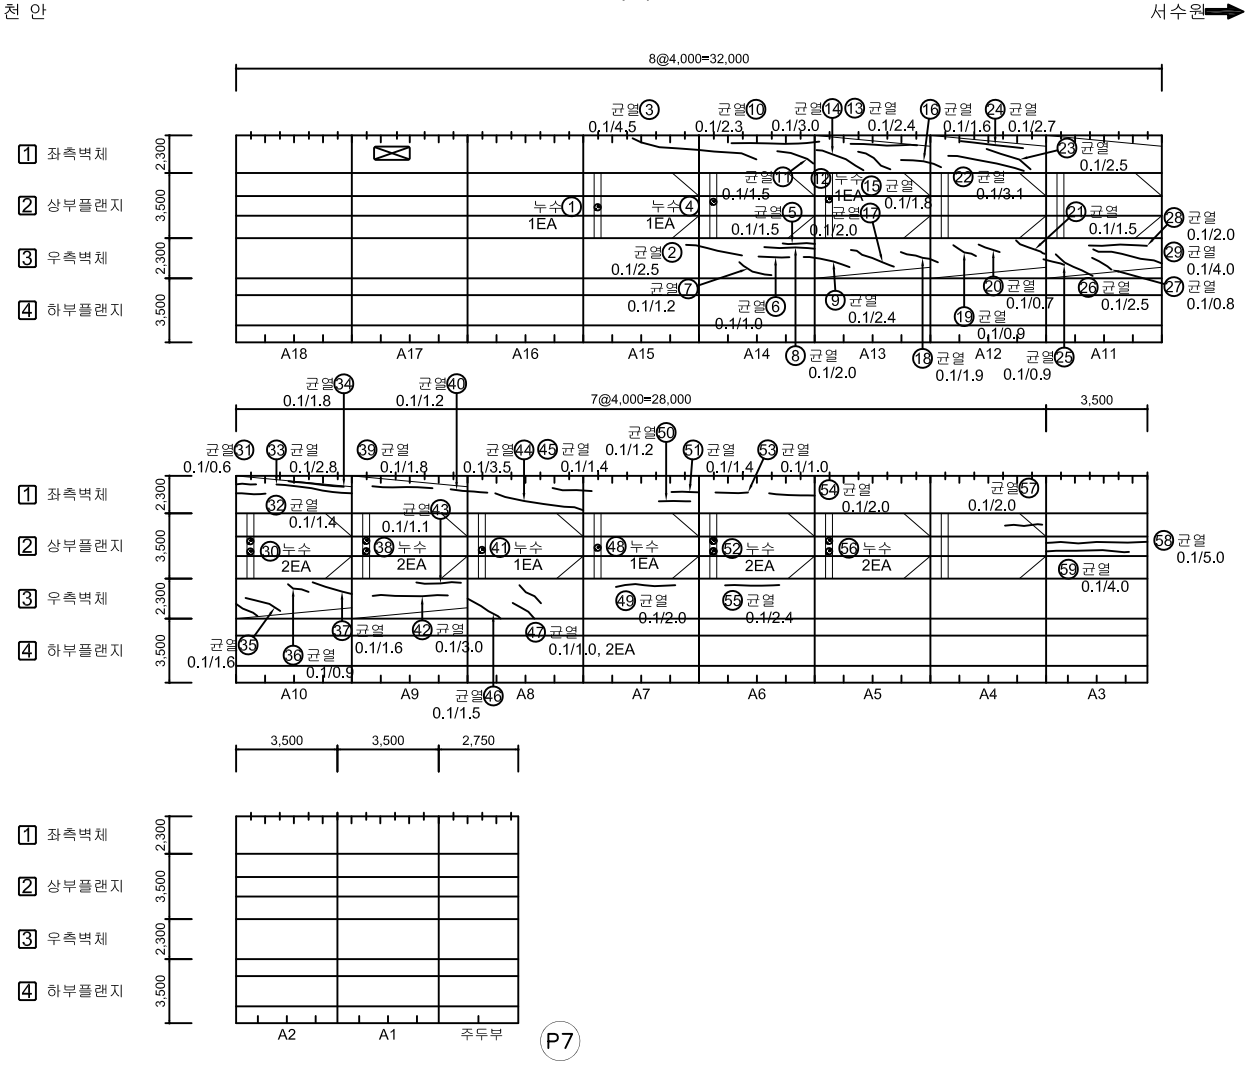


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 2 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 3 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 4.5 | - | 1 | 4.50 | m | |
| 4 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 5 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 6 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 7 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 8 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 12 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 13 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 14 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 15 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 16 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 18 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.9 | - | 1 | 1.90 | m | |
| 19 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 20 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 21 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 22 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.1 | - | 1 | 3.10 | m | |
| 23 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 24 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.7 | - | 1 | 2.70 | m | |
| 25 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 26 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 27 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 28 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 29 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 30 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 31 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 32 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 33 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.8 | - | 1 | 2.80 | m | |
| 34 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 35 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |

## KEY PLAN

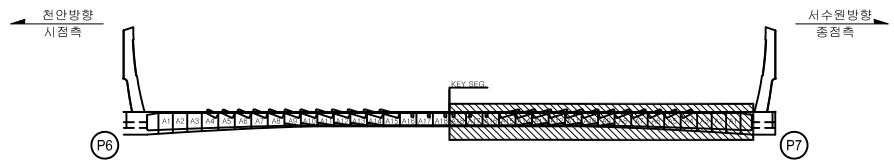


## SECTION








범례: CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 104 |

# ID : PSC B BOX 내부 (S7) 외관조사망도-3


## BOX (B)

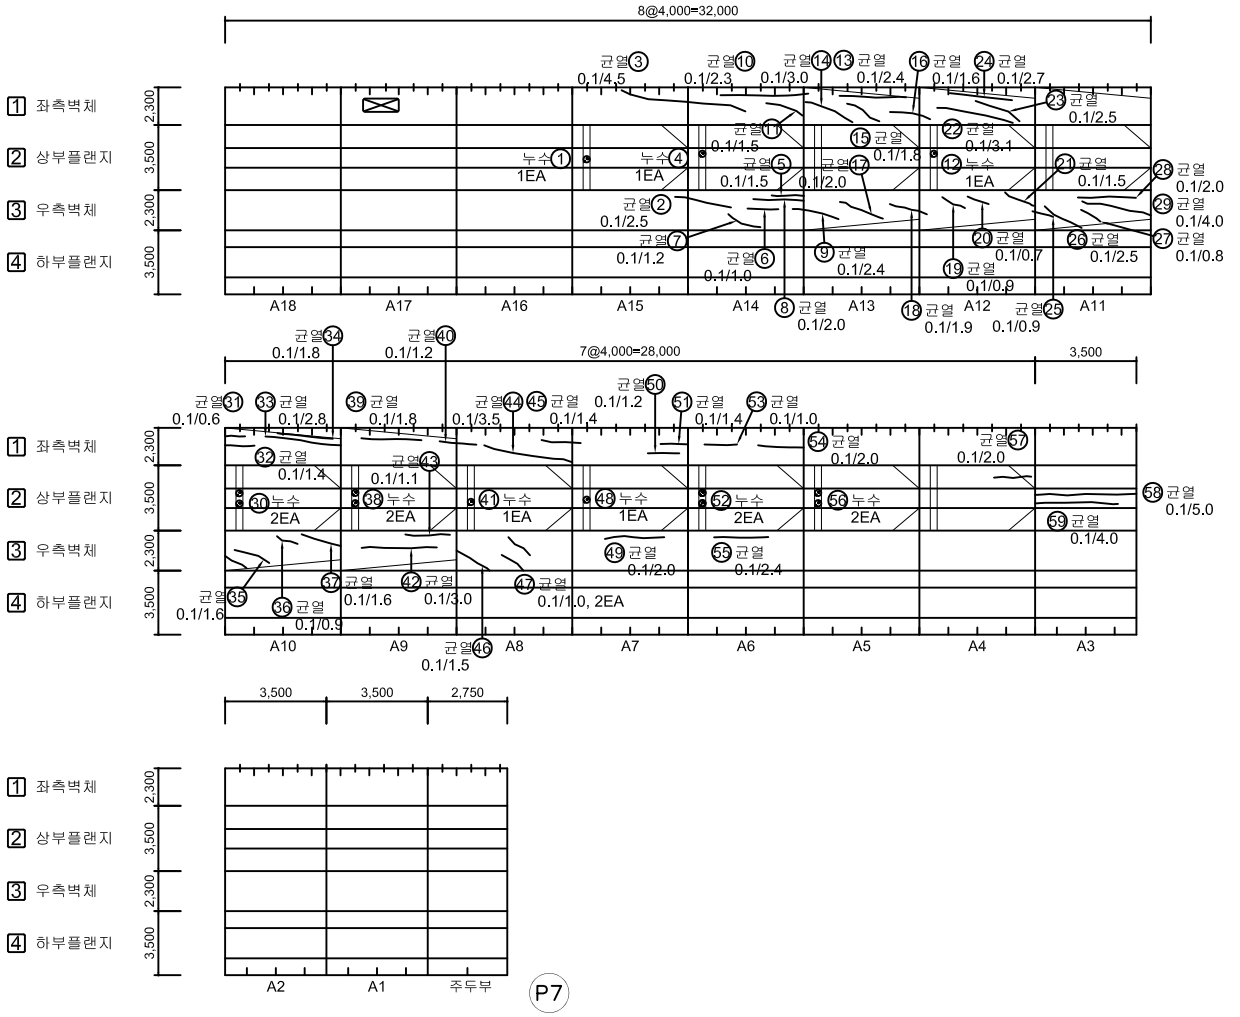


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 36 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 37 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 38 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 39 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 40 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 41 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 42 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 43 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 44 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 45 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 46 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 47 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 48 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 49 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 50 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 51 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 52 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 53 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 54 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 55 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 56 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 57 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 58 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 5.0 | - | 1 | 5.00 | m | |
| 59 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 60 | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

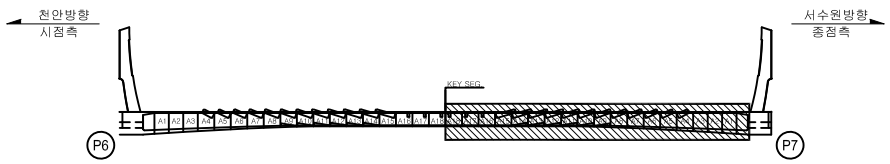


## SECTION







범례


| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 105 |


# ID : PSC B BOX 내부 (S7) 외관조사망도-4

## BOX (B)


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

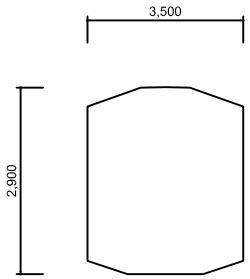


격벽부(시점쪽)

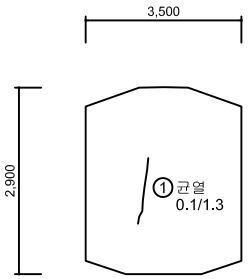

격벽부(종점쪽)

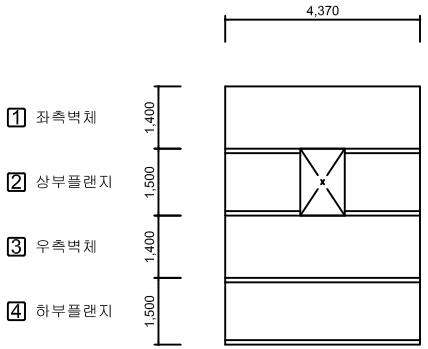


주두부 연결통로

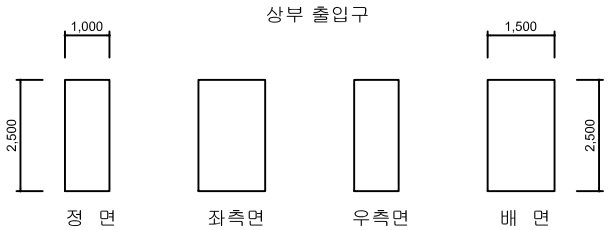


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

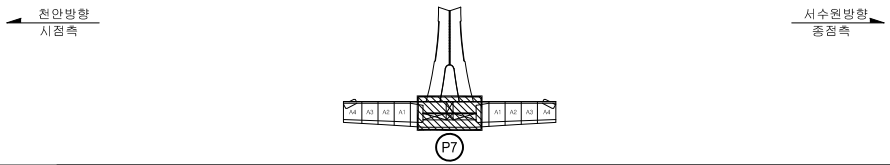


### SECTION





범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW(0.2) 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 106 |

# ID : PSC B BOX 내부 (S8) 외관조사망도


## BOX (B)

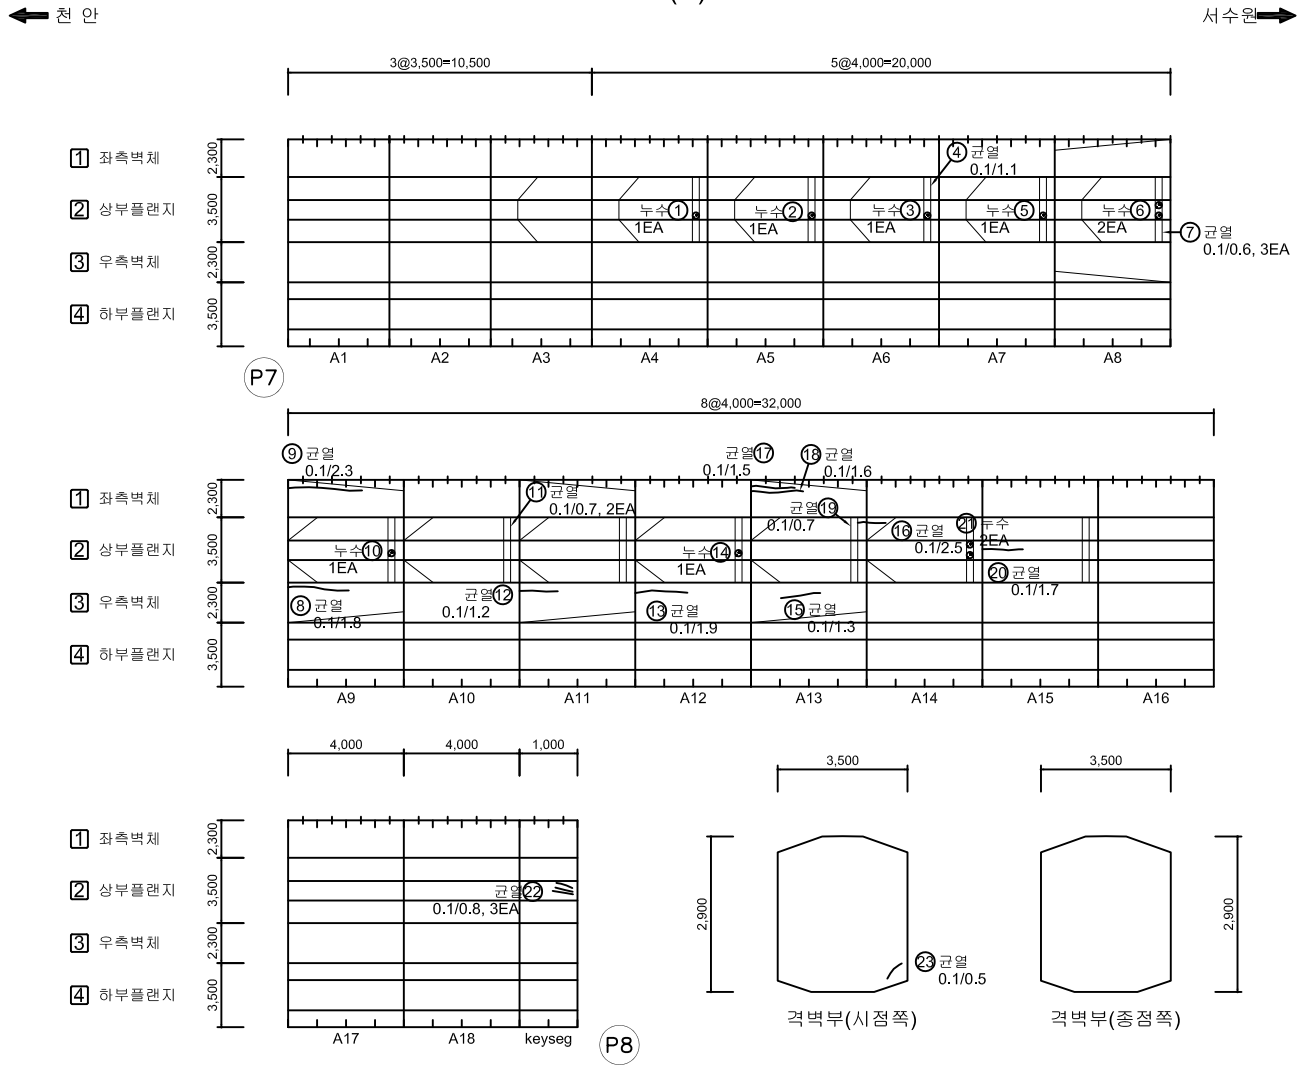


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 2 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 3 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 4 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 5 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 6 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 7 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 3 | 1.80 | m | |
| 8 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 9 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 10 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 11 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 2 | 1.40 | m | |
| 12 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 13 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.9 | - | 1 | 1.90 | m | |
| 14 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 16 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 17 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 18 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 19 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 20 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 21 | 정착구 | 누수 | - | - | - | 2 | 2.00 | EA | |
| 22 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 3 | 2.40 | m | |
| 23 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

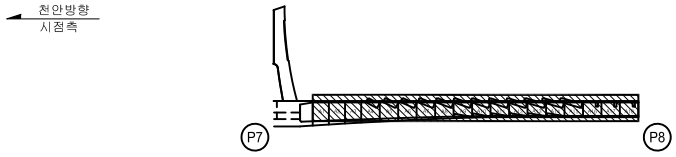


## SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 107 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S1) 외관조사망도-1

## BOX (C)


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

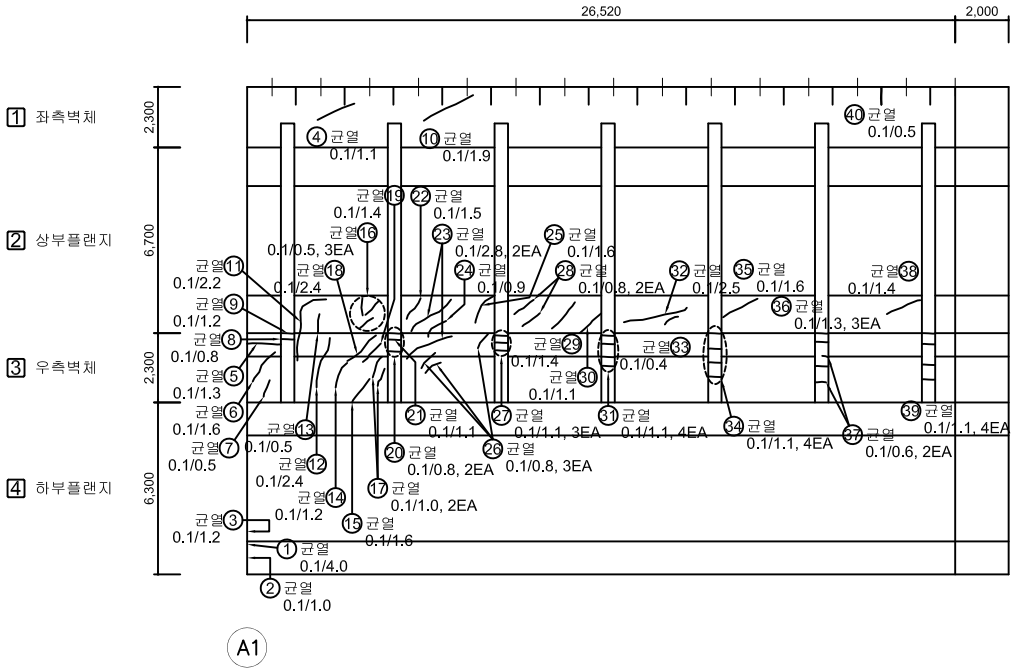


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 2 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 3 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 4 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 5 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 6 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 7 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 8 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.9 | - | 1 | 1.90 | m | |
| 11 | 우측벽체/상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 12 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 13 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 14 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 16 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 3 | 1.50 | m | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 18 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 19 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 20 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 2 | 1.60 | m | |
| 21 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 22 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 23 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.8 | - | 2 | 5.60 | m | |
| 24 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 25 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 26 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 3 | 2.40 | m | |
| 27 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 3 | 3.30 | m | |
| 28 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 2 | 1.60 | m | |
| 29 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 30 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 31 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 4 | 4.40 | m | |
| 32 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 33 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 34 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 4 | 4.40 | m | |
| 35 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |

### KEY PLAN

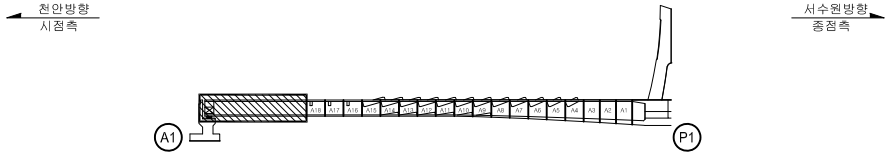


### SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 108 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S1) 외관조사망도-2

## BOX (C)


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

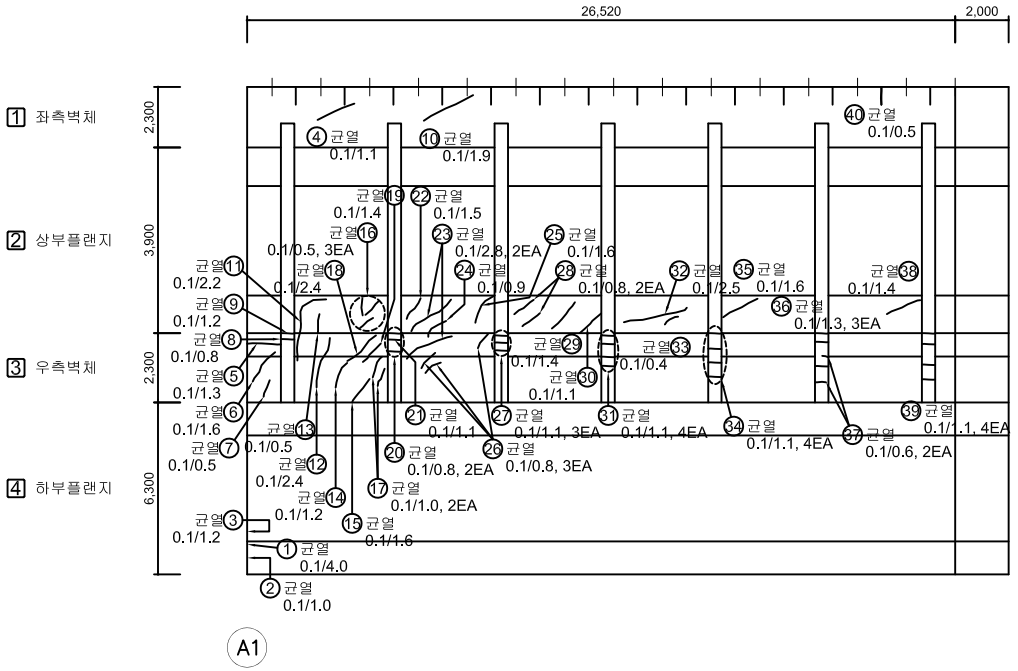


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 36 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 3 | 3.30 | m | |
| 37 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 2 | 1.20 | m | |
| 38 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 39 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 4 | 4.40 | m | |
| 40 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.05 | m | |
| 41 | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

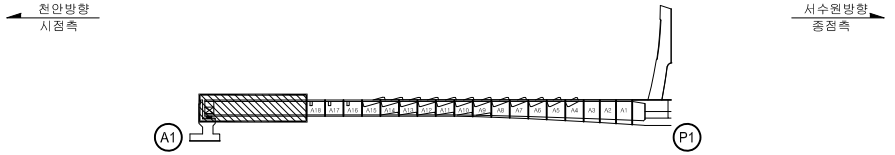


### SECTION





범례: CW 0.2 균 열 / 망상균열 / 철근노출 / 파손,탈락 / 재료분리 / 백 태 / 박리,박락 / 누수,체수 / 좌굴,변형 / 표면오염 / 보 수 부 / 부 식 / 토사퇴적 / 기 타 / 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 109 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S1) 외관조사망도-3


## BOX (C)

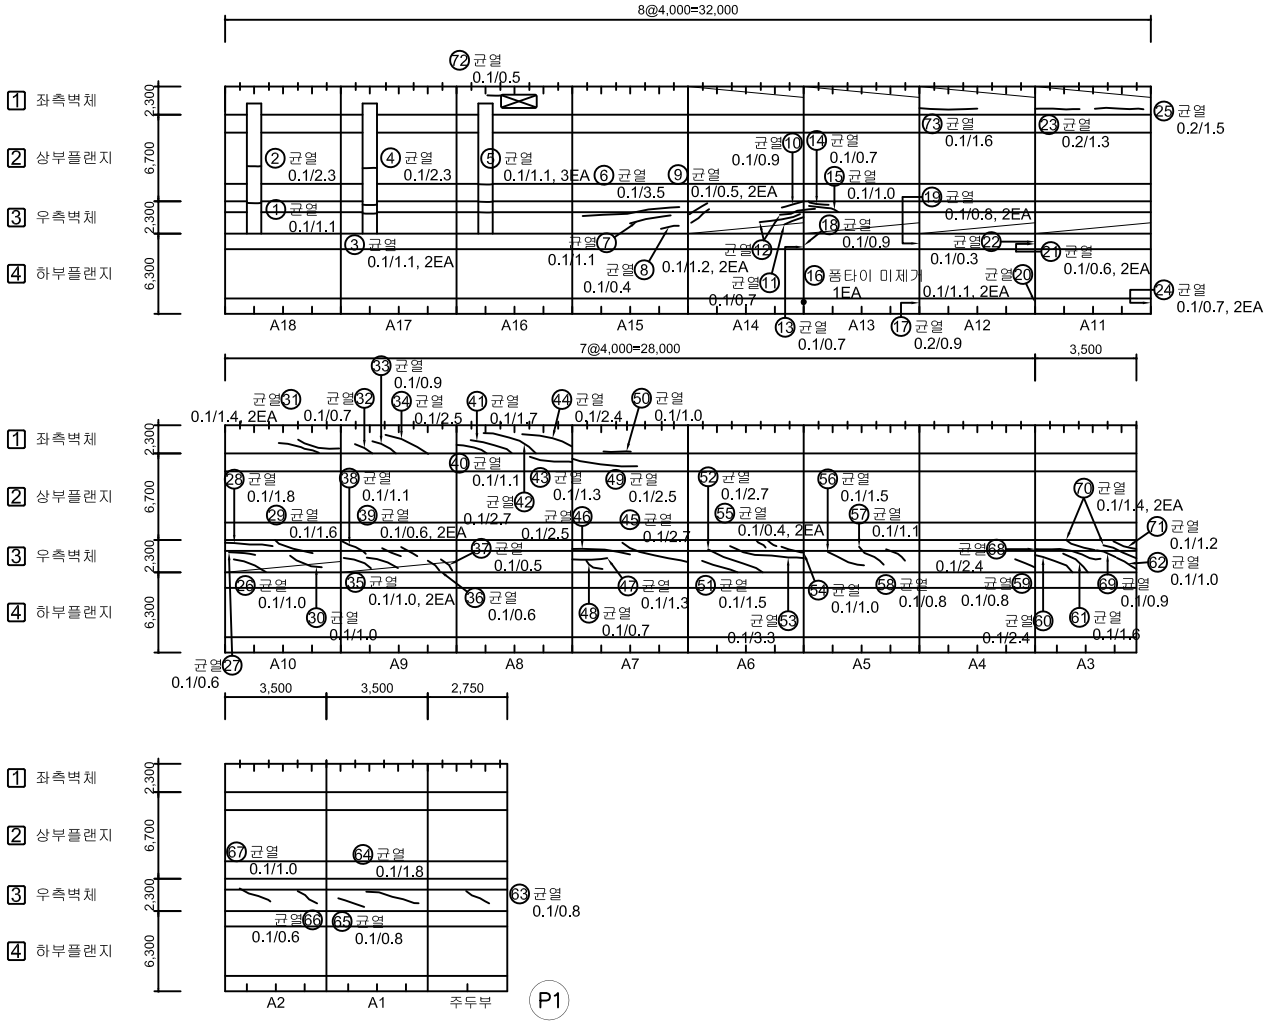


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 2 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 3 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 2 | 2.20 | m | |
| 4 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 5 | 상부플랜지/우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 3 | 3.30 | m | |
| 6 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 7 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 8 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 2 | 1.00 | m | |
| 10 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 11 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 12 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 2 | 2.40 | m | |
| 13 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 14 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 16 | 하부플랜지 | 폼타이 미제거 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 17 | 하부플랜지 | 균열 | 0.2 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 18 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 19 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 2 | 1.60 | m | |
| 20 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 2 | 2.20 | m | |
| 21 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 2 | 1.20 | m | |
| 22 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 23 | 좌측벽체 | 균열 | 0.2 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 24 | 하부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 2 | 1.40 | m | |
| 25 | 좌측벽체 | 균열 | 0.2 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 26 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 27 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 28 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 29 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 30 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 31 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 2 | 2.80 | m | |
| 32 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 33 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 34 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 35 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |

### KEY PLAN

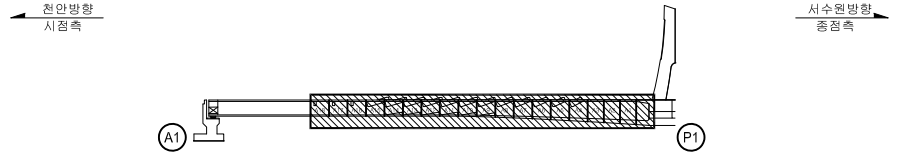


### SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 110 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S1) 외관조사망도-4


## BOX (C)

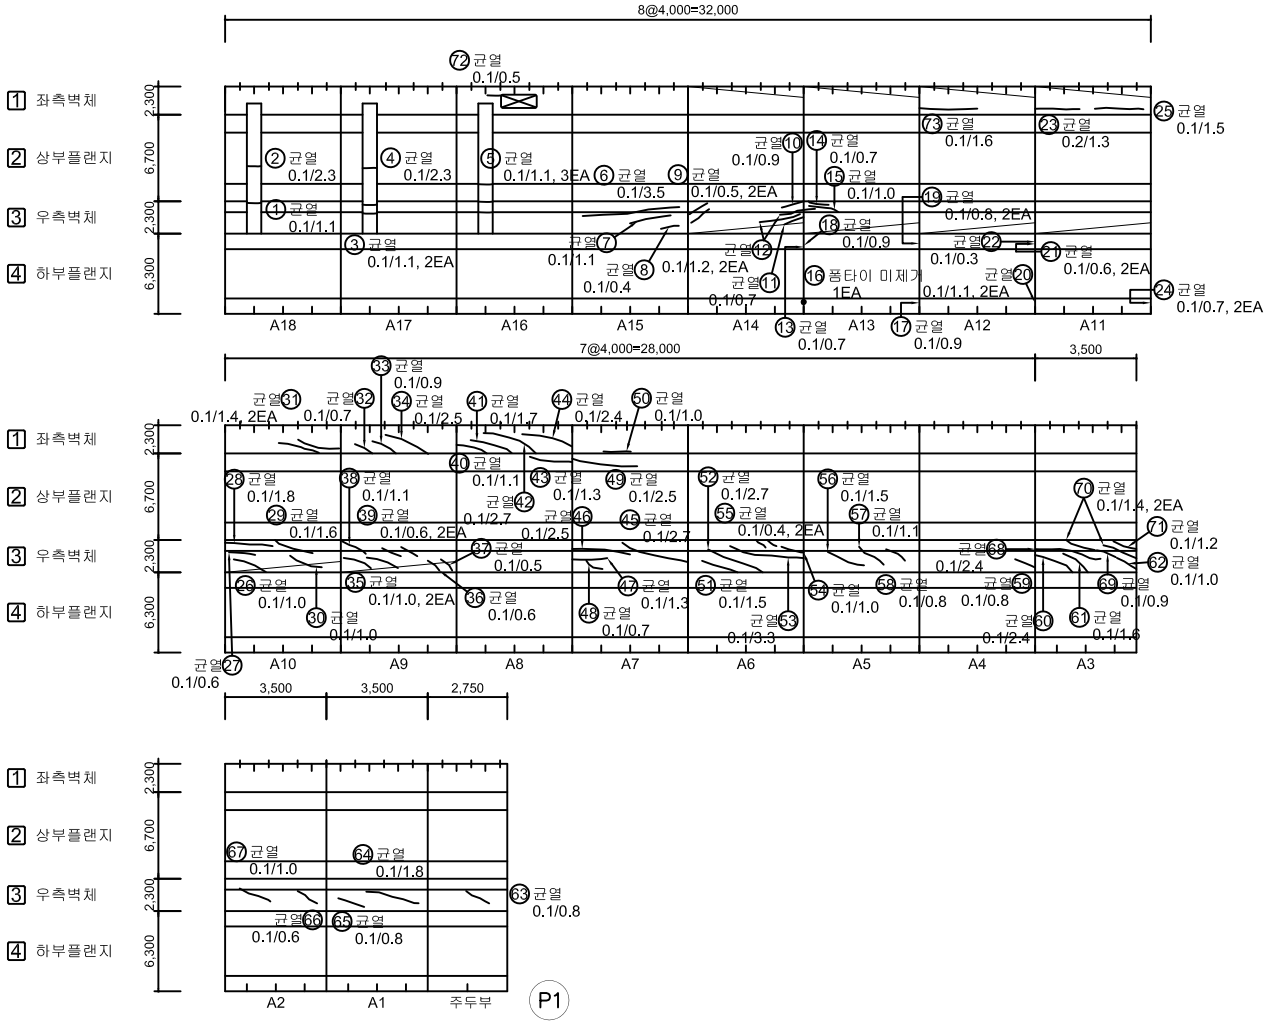


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 36 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 37 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 38 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 39 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 2 | 1.20 | m | |
| 40 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 41 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 42 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.7 | - | 1 | 2.70 | m | |
| 43 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 44 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 45 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.7 | - | 1 | 2.70 | m | |
| 46 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 47 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 48 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 49 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 50 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 51 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 52 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.7 | - | 1 | 2.70 | m | |
| 53 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.3 | - | 1 | 3.30 | m | |
| 54 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 55 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 2 | 0.80 | m | |
| 56 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 57 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 58 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 59 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 60 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 61 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 62 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 63 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 64 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 65 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 66 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 67 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 68 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 69 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 70 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 2 | 2.80 | m | |

### KEY PLAN

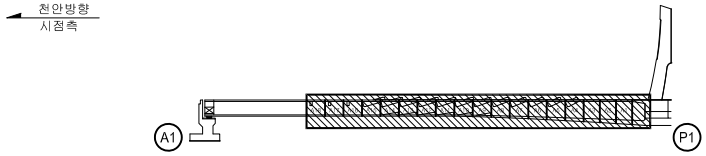


### SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 111 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S1) 외관조사망도-5


## BOX (C)

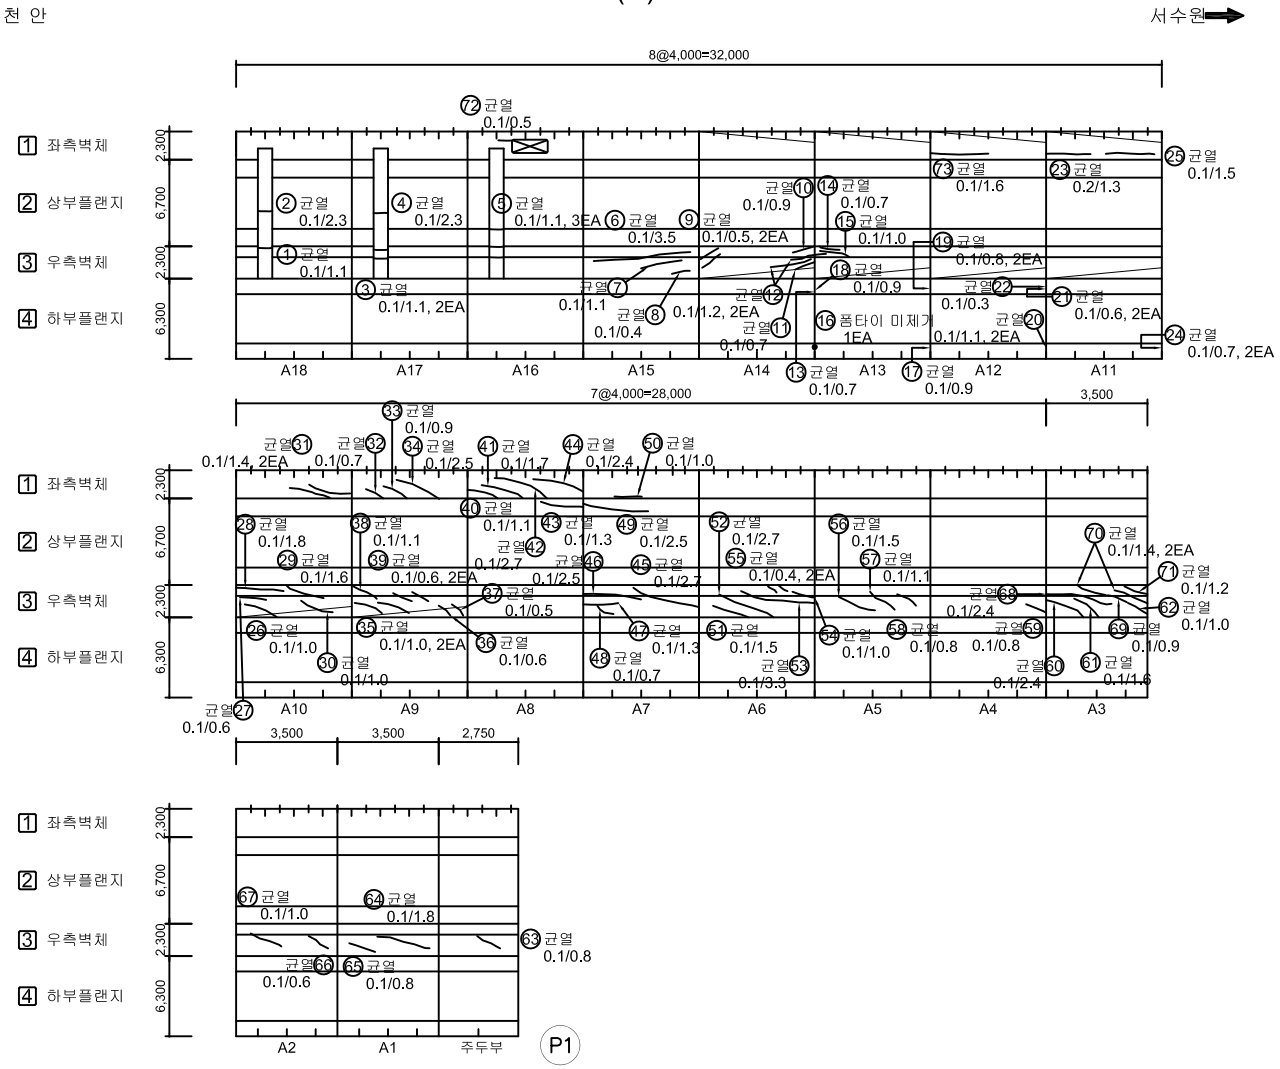


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 71 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 72 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 73 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 74 | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | | | |
| 77 | | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | | |
| 105 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

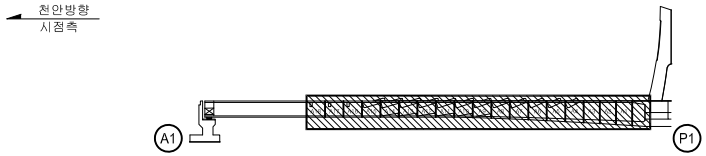


## SECTION





범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 112 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S1) 외관조사망도-6


## BOX (C)

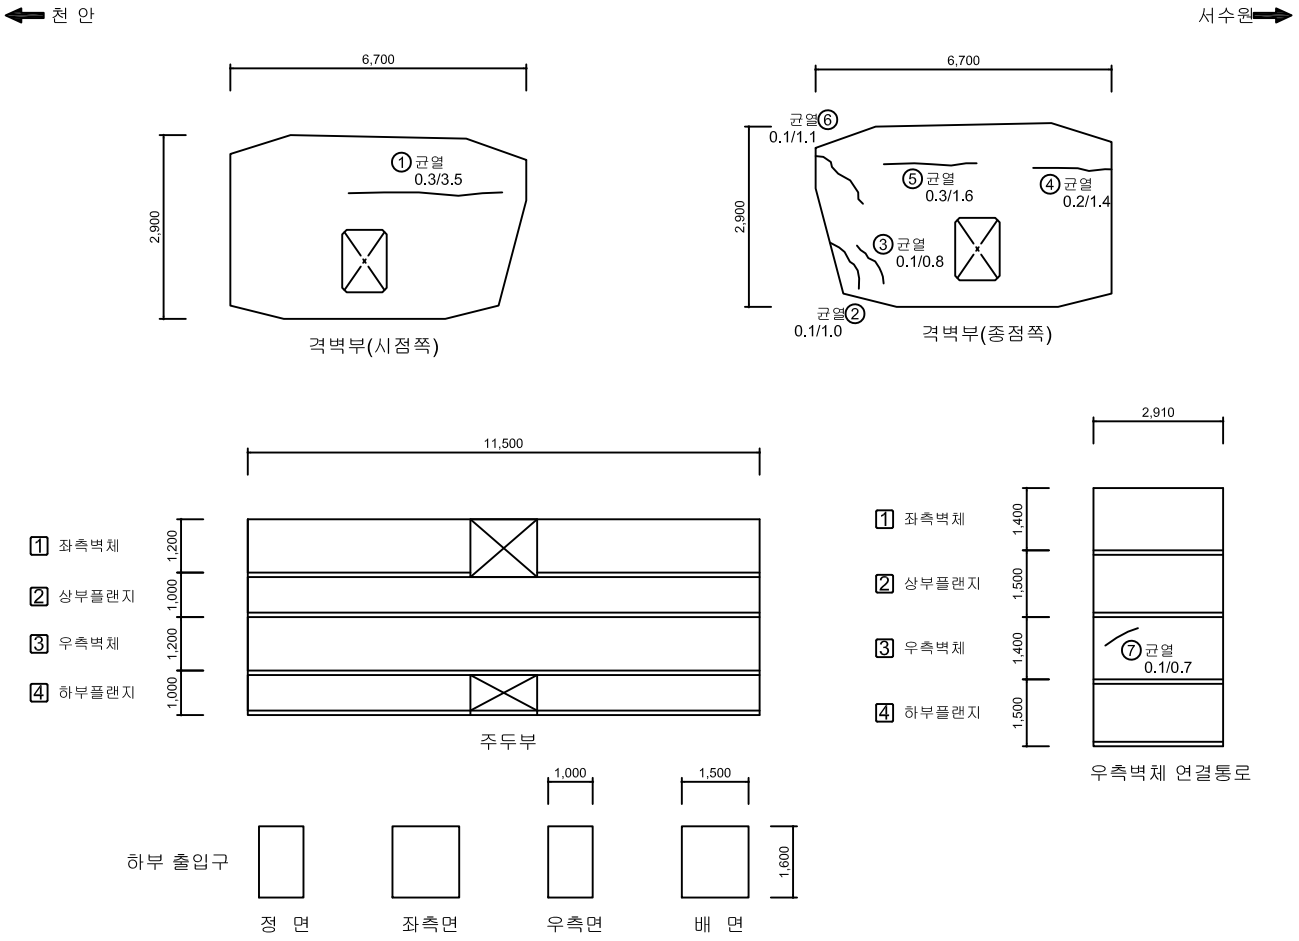


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 격벽부 | 균열 | 0.3 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 2 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 3 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 4 | 격벽부 | 균열 | 0.2 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 5 | 격벽부 | 균열 | 0.3 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 6 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 7 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

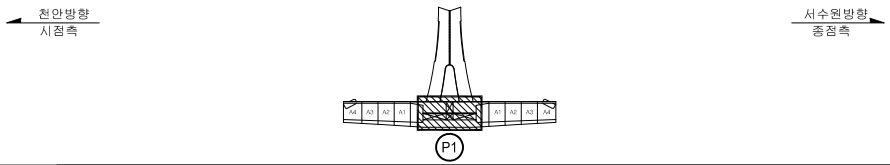


### SECTION





범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 113 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S2) 외관조사망도-1


## BOX (C)

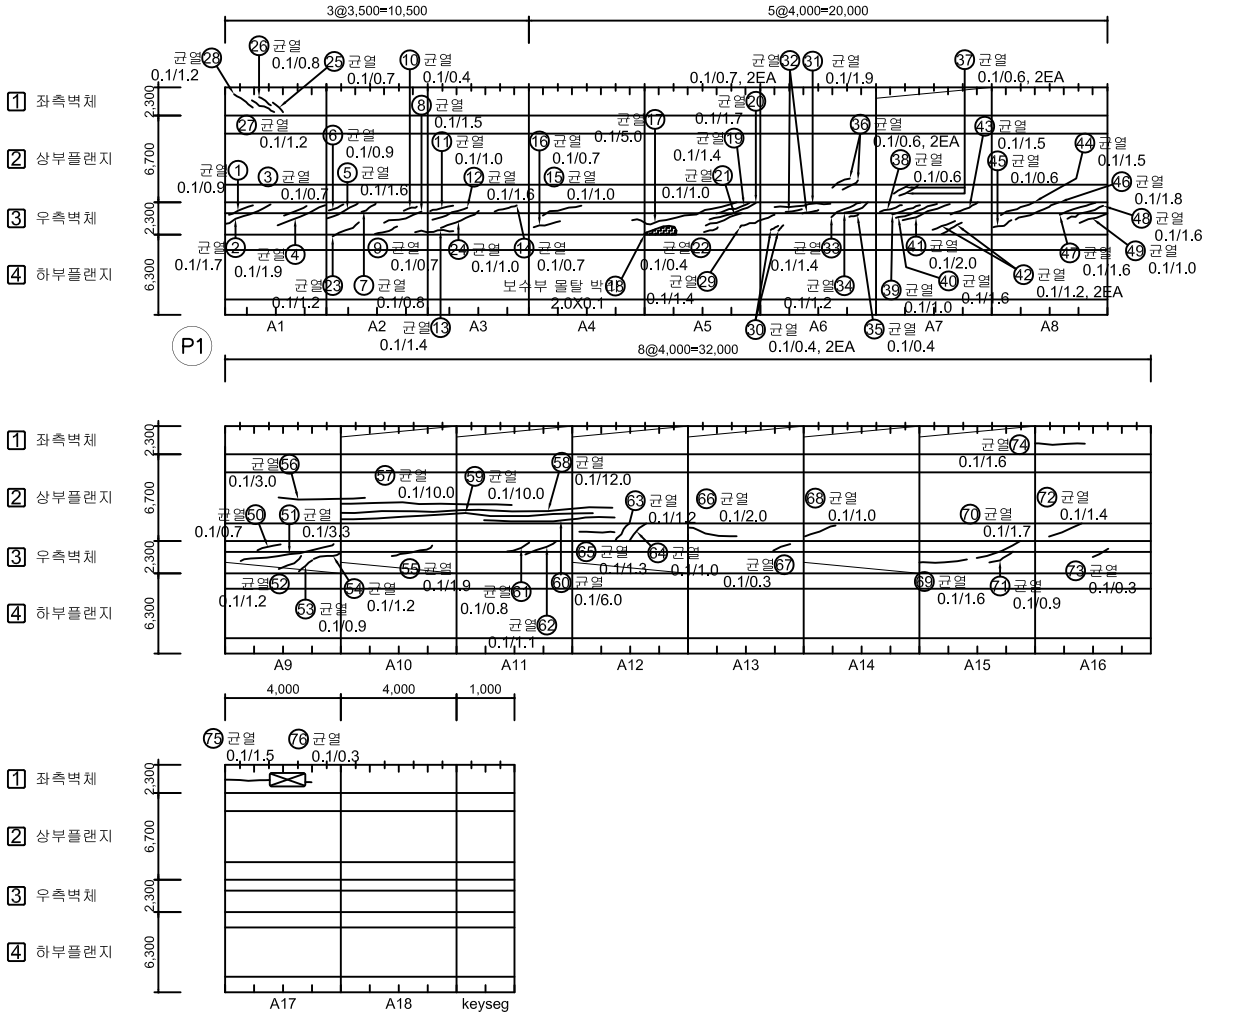


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 2 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 3 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 4 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.9 | - | 1 | 1.90 | m | |
| 5 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 6 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 7 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 8 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 10 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 11 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 12 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 13 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 14 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 16 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 5.0 | - | 1 | 5.00 | m | |
| 18 | 우측벽체 | 보수부 몰탈 박리 | - | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.20 | m² | |
| 19 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 20 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 21 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 22 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 23 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 24 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 25 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 26 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 27 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 28 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 29 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 30 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 2 | 0.80 | m | |
| 31 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.9 | - | 1 | 1.90 | m | |
| 32 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 2 | 1.40 | m | |
| 33 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 34 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 35 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |

## KEY PLAN

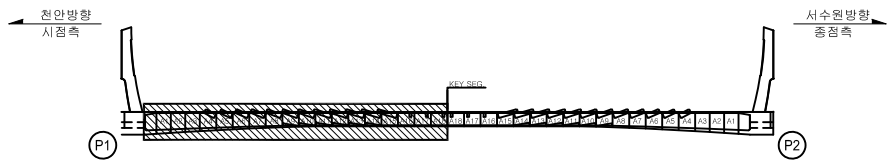


## SECTION





범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 114 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S2) 외관조사망도-2


## BOX (C)

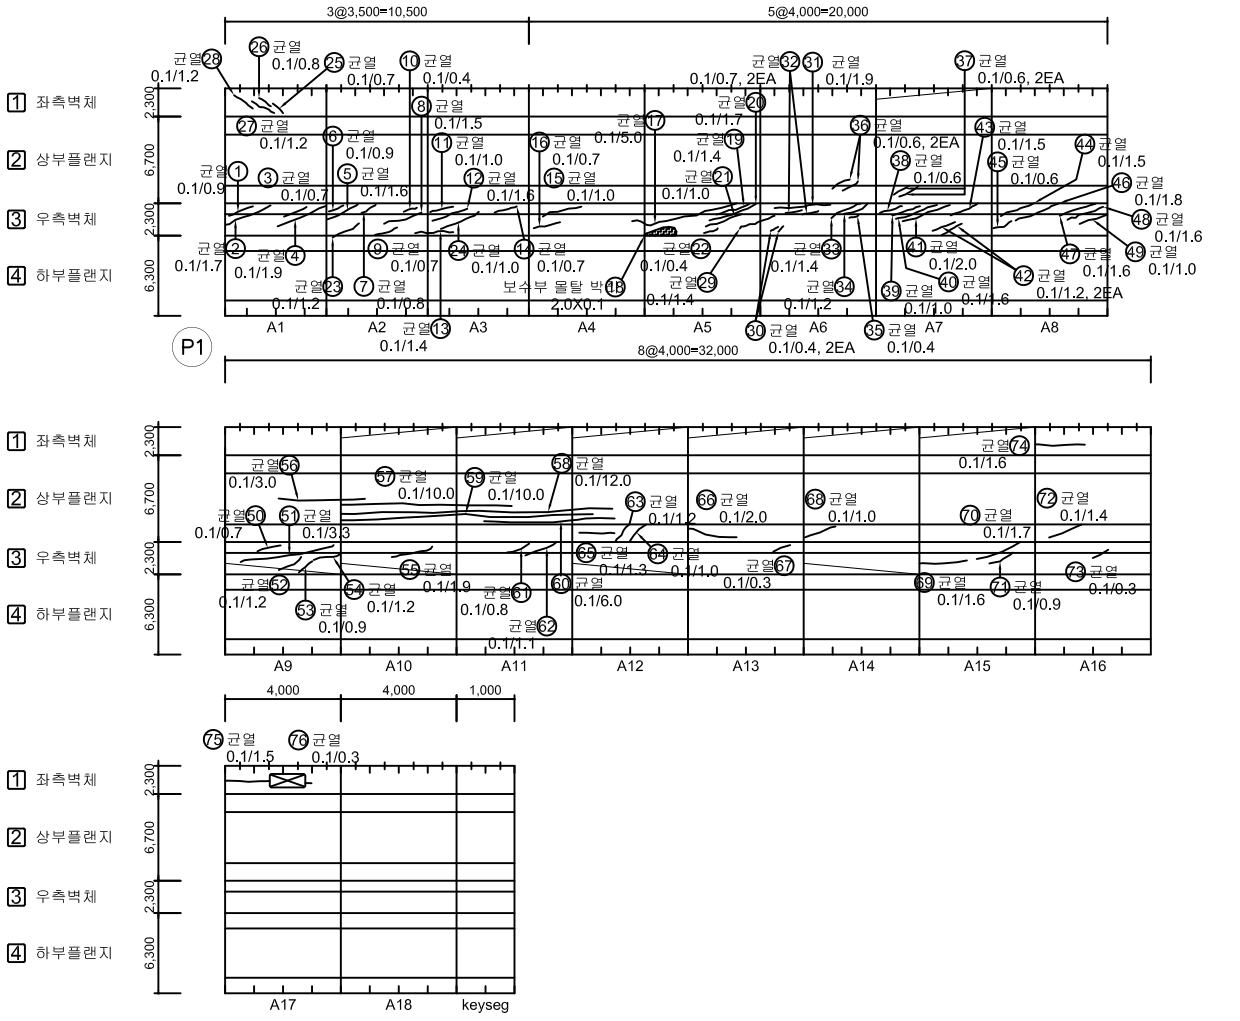


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 36 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 2 | 1.20 | m | |
| 37 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 2 | 1.20 | m | |
| 38 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 39 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 40 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 41 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 42 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 2 | 2.40 | m | |
| 43 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 44 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 45 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 46 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 47 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 48 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 49 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 50 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 51 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.3 | - | 1 | 3.30 | m | |
| 52 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 53 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 54 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 55 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.9 | - | 1 | 1.90 | m | |
| 56 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 57 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 10.0 | - | 1 | 10.00 | m | |
| 58 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 12.0 | - | 1 | 12.00 | m | |
| 59 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 10.0 | - | 1 | 10.00 | m | |
| 60 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 6.0 | - | 1 | 6.00 | m | |
| 61 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 62 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 63 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 64 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 65 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 66 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 67 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 68 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 69 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 70 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |

### KEY PLAN

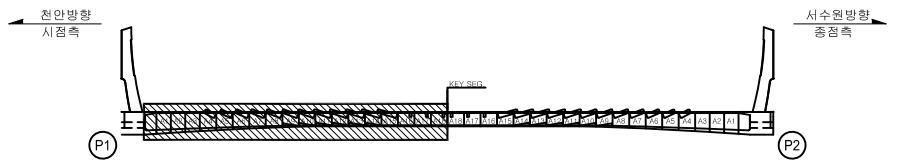


### SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 115 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S2) 외관조사망도-3


## BOX (C)

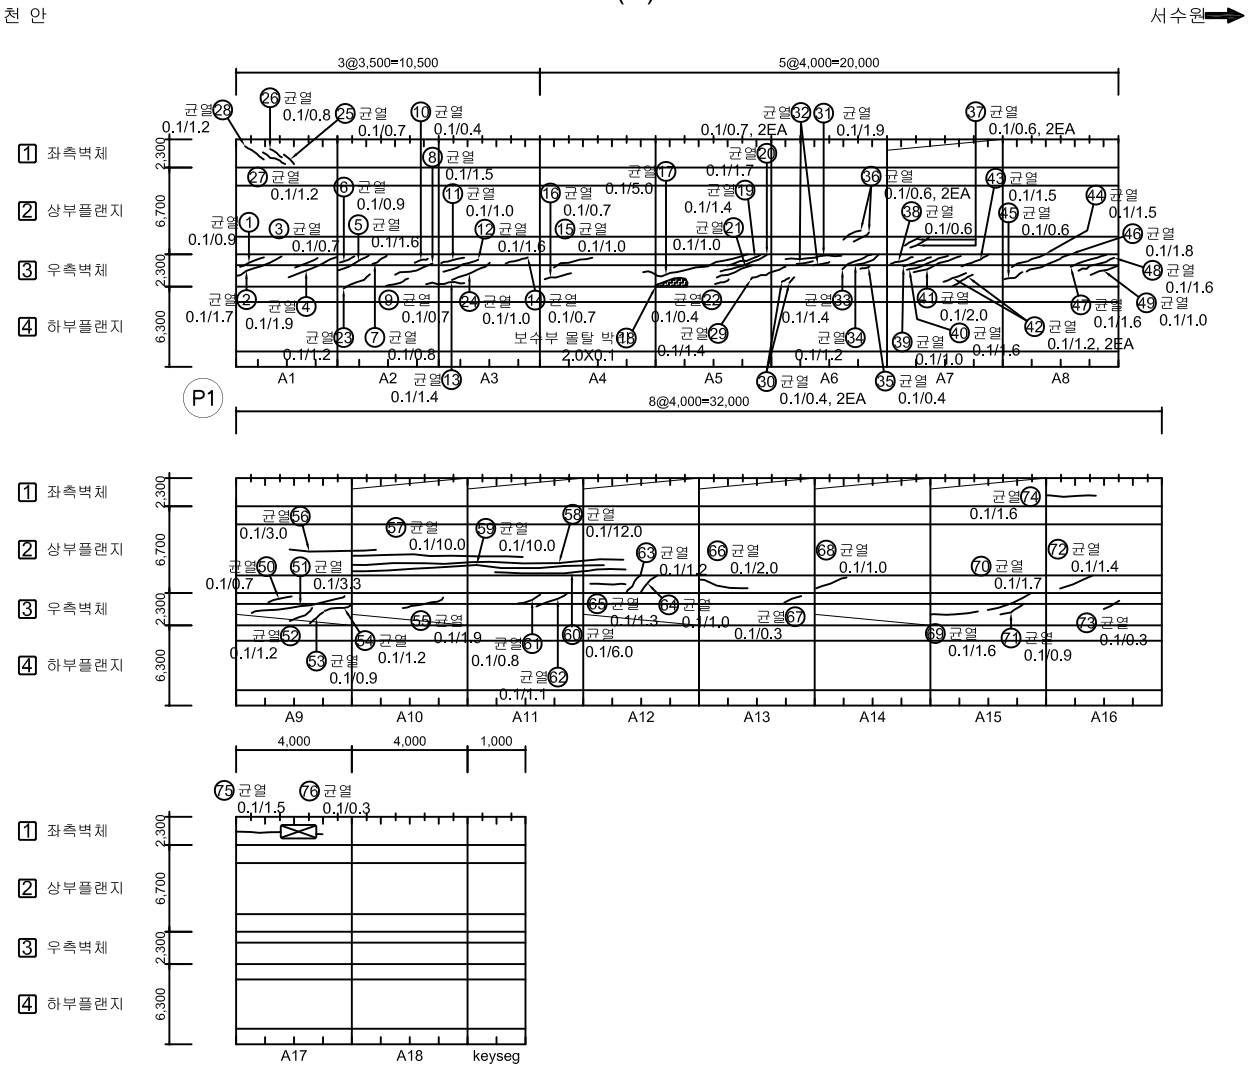


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 71 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 72 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 73 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 74 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 75 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 76 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 77 | | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | | |
| 105 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

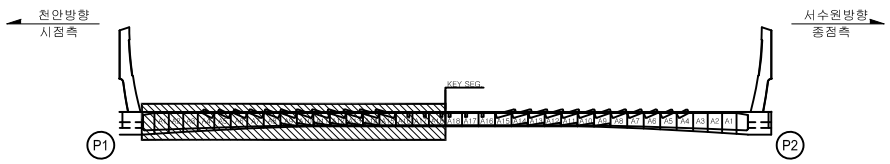


### SECTION





범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 116 | |

# ID : PSC C BOX 내부 (S2) 외관조사망도-4


## BOX (C)

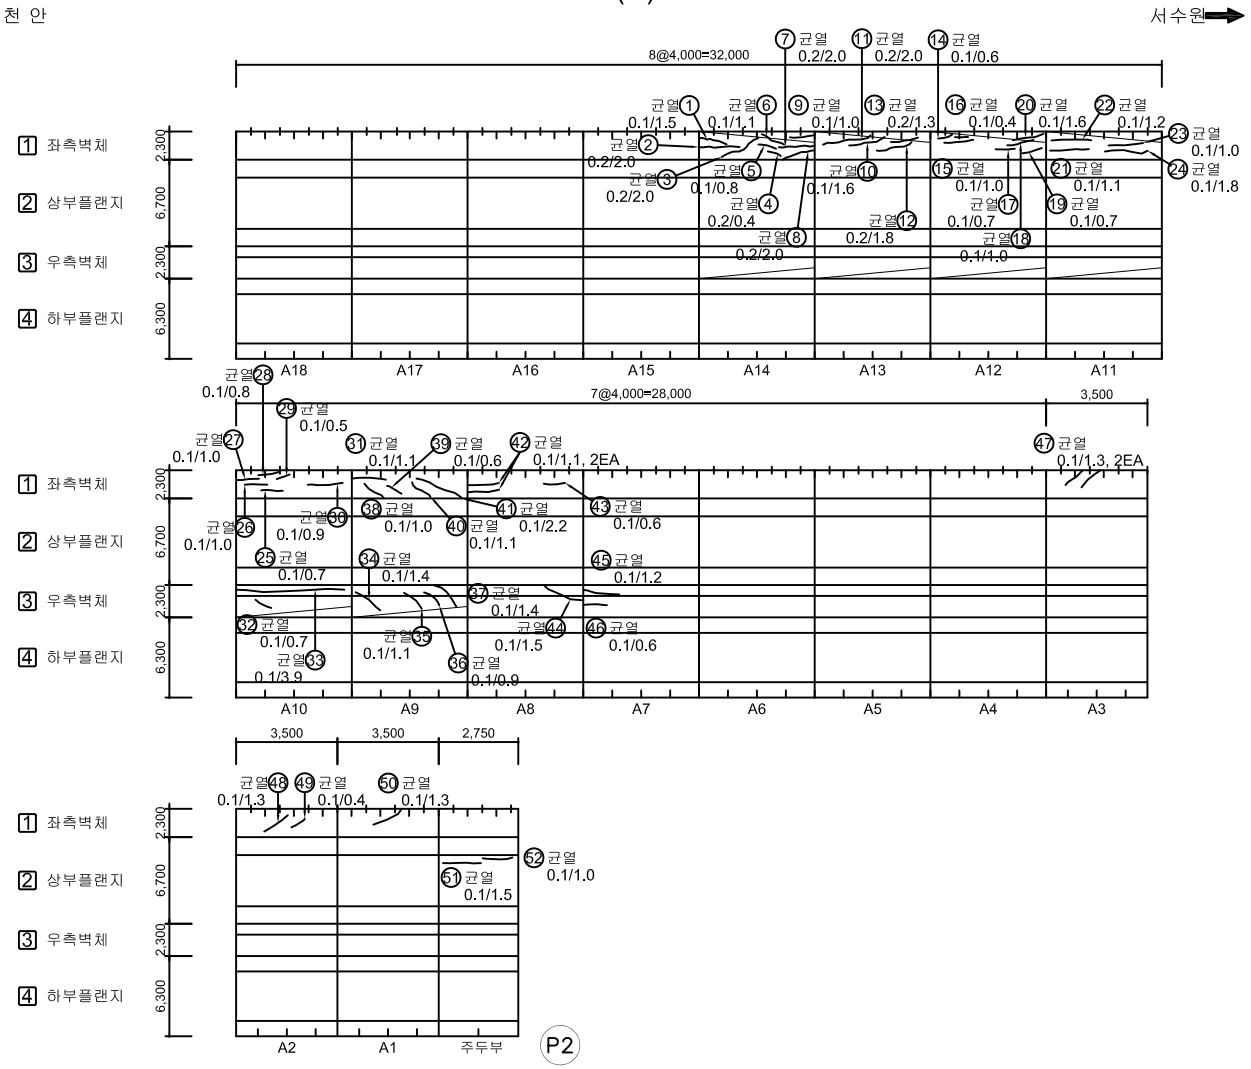


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 2 | 좌측벽체 | 균열 | 0.2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 3 | 좌측벽체 | 균열 | 0.2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 4 | 좌측벽체 | 균열 | 0.2 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 7 | 좌측벽체 | 균열 | 0.2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 9 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 12 | 좌측벽체 | 균열 | 0.2 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 13 | 좌측벽체 | 균열 | 0.2 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 14 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 15 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 16 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 17 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 18 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 19 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 20 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 21 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 22 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 23 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 24 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 25 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 26 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 27 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 28 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 29 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 30 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 31 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 32 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 33 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.9 | - | 1 | 3.90 | m | |
| 34 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 35 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |

## KEY PLAN

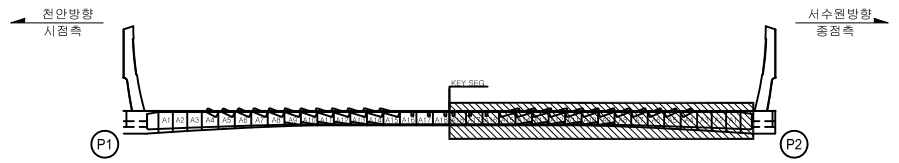


## SECTION





범례: CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 117 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S2) 외관조사망도-5


## BOX (C)

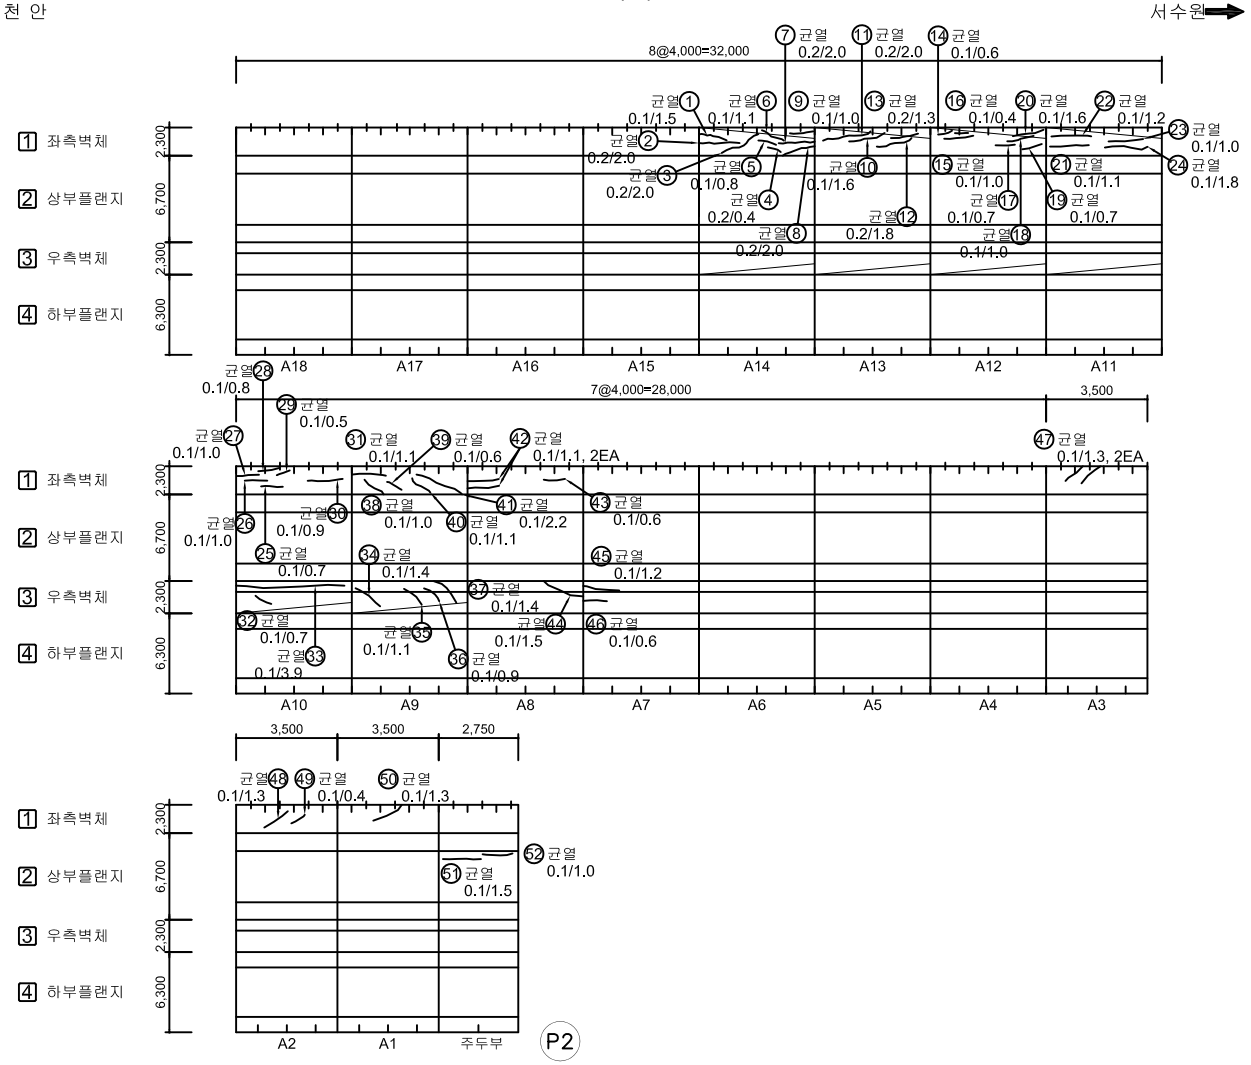


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 36 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 37 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 38 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 39 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 40 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 41 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 42 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 2 | 2.20 | m | |
| 43 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 44 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 45 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 46 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 47 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 2 | 2.60 | m | |
| 48 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 49 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 50 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 51 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 52 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | | 1 | 1.00 | m | |
| 53 | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

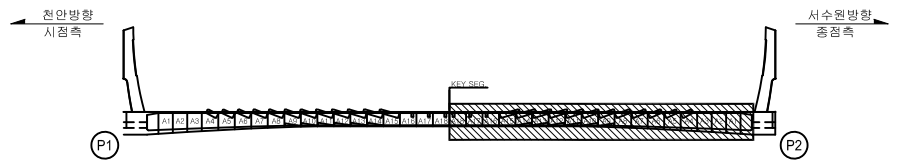


### SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 118 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S2) 외관조사망도-6

## BOX (C)

천 안 ← → 서수원

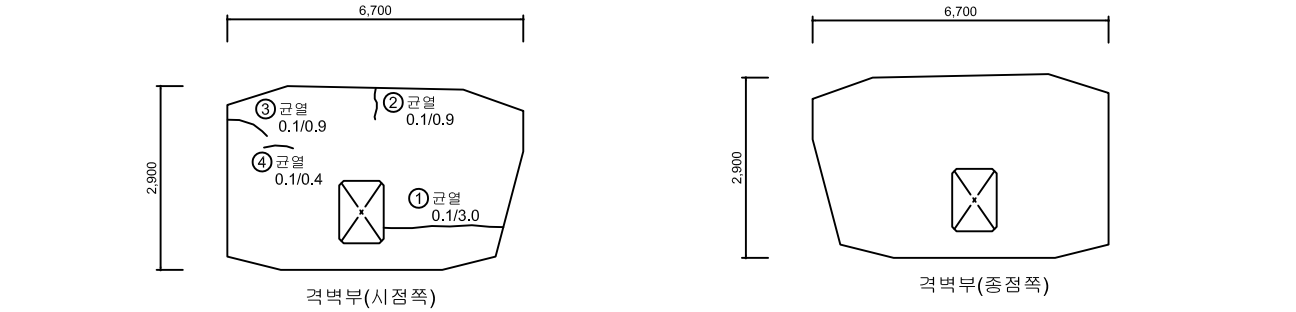


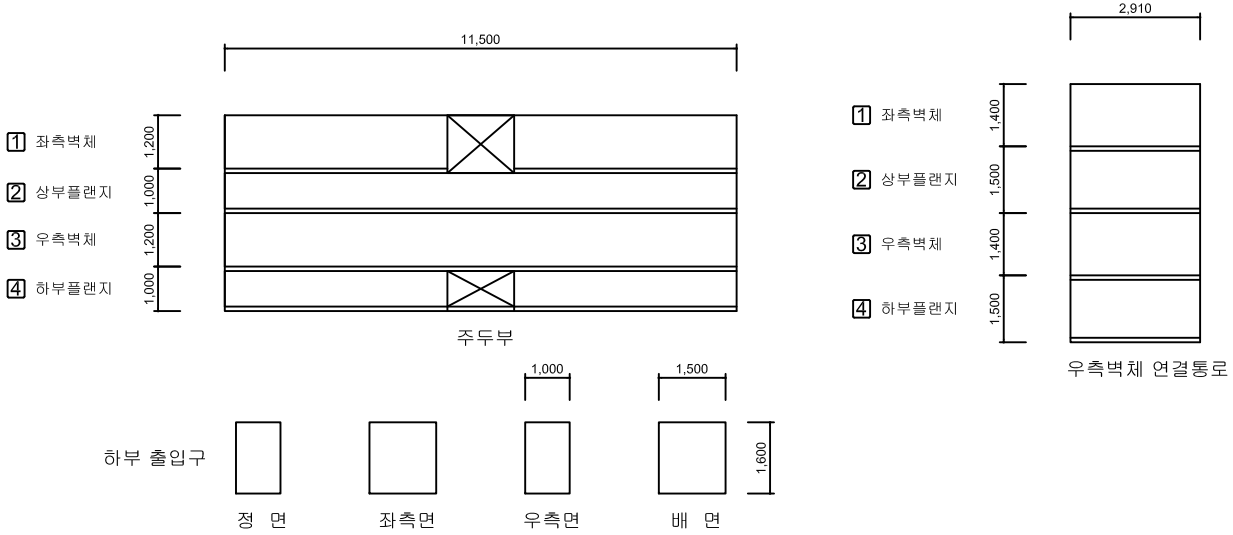
## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 2 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 3 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 4 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

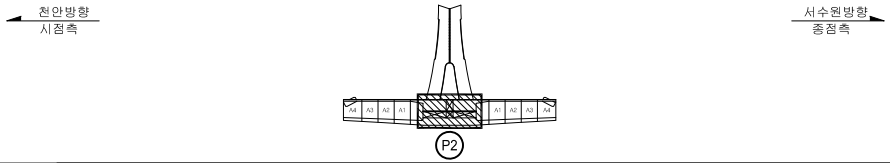


### SECTION





범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 119 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S3) 외관조사망도-1


## BOX (C)

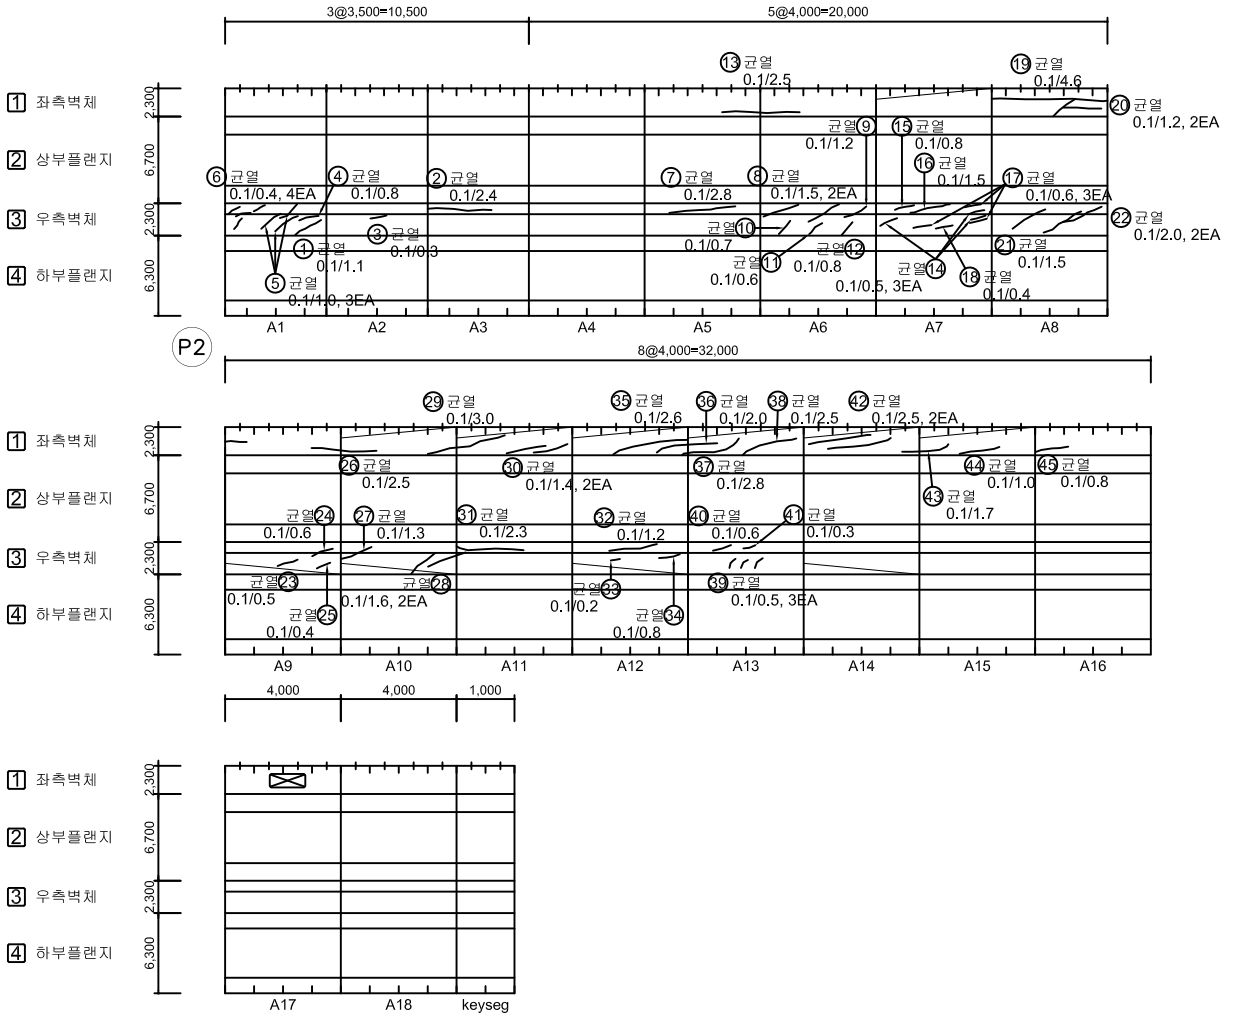


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 2 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 3 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 4 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 5 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 3 | 3.00 | m | |
| 6 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 4 | 1.60 | m | |
| 7 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.8 | - | 1 | 2.80 | m | |
| 8 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 2 | 3.00 | m | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 10 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 11 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 12 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 13 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 14 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 3 | 1.50 | m | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 16 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 3 | 1.80 | m | |
| 18 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 19 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 4.6 | - | 1 | 4.60 | m | |
| 20 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 2 | 2.40 | m | |
| 21 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 22 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 2 | 4.00 | m | |
| 23 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 24 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 25 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 26 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 27 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 28 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 2 | 3.20 | m | |
| 29 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 30 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 2 | 2.80 | m | |
| 31 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 32 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 33 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.2 | - | 1 | 0.20 | m | |
| 34 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 35 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.6 | - | 1 | 2.60 | m | |

## KEY PLAN

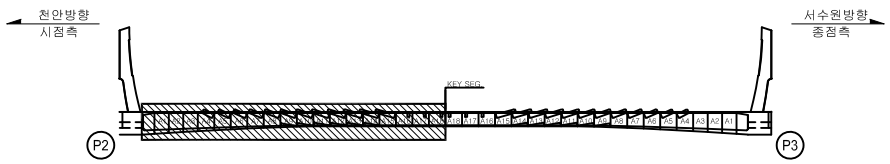


## SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 120 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S3) 외관조사망도-2


## BOX (C)

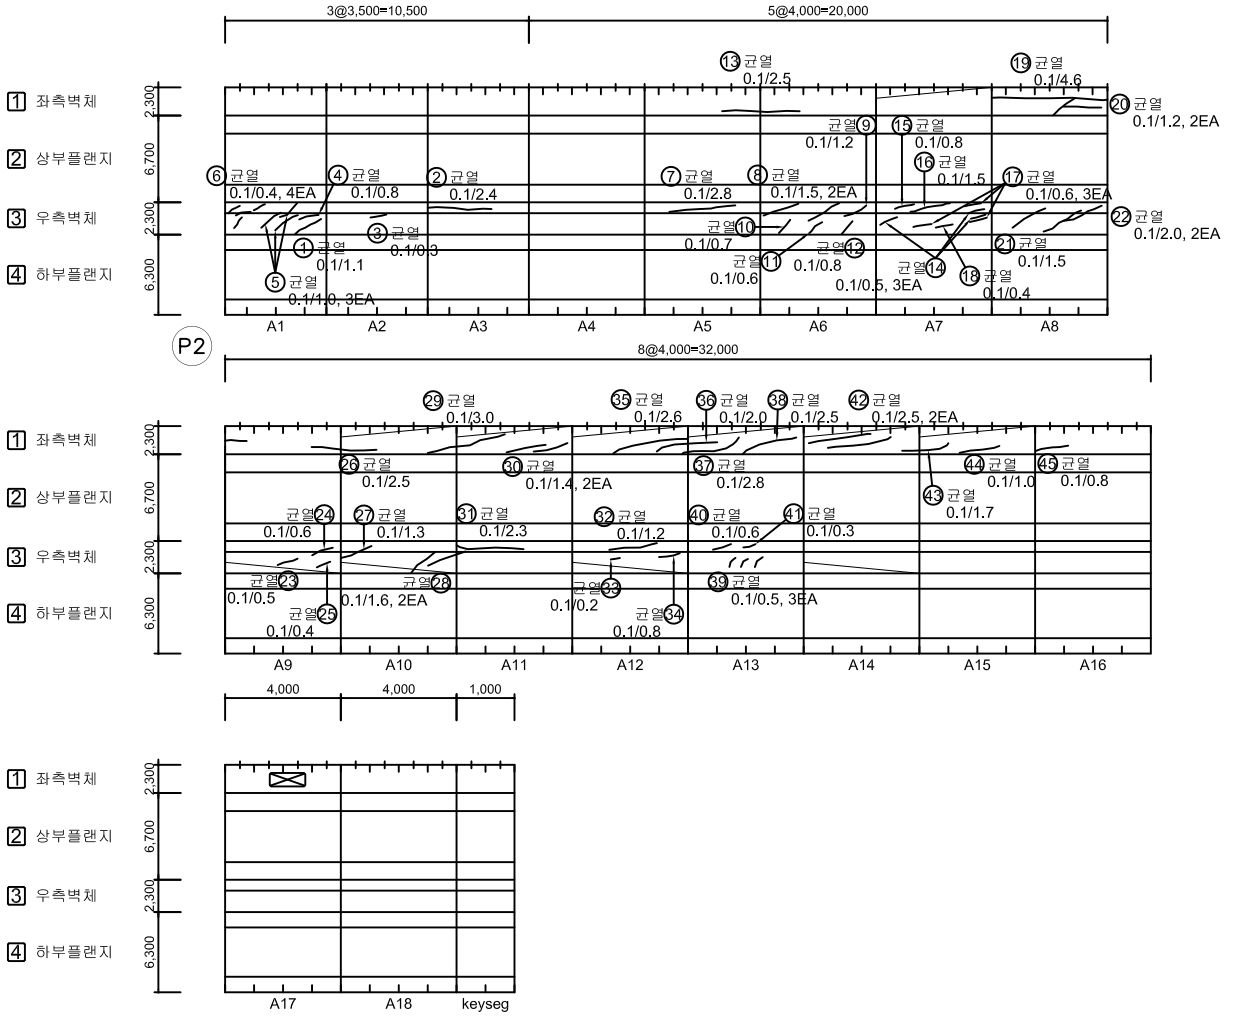


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 36 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 37 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.8 | - | 1 | 2.80 | m | |
| 38 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 39 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 3 | 1.50 | m | |
| 40 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 41 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 42 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 2 | 5.00 | m | |
| 43 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 44 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 45 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 46 | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

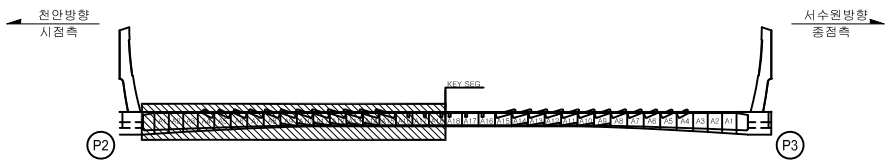


### SECTION





범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 백 태 |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 부 식 |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 배수구막힘 |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 121 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S3) 외관조사망도-3


## BOX (C)

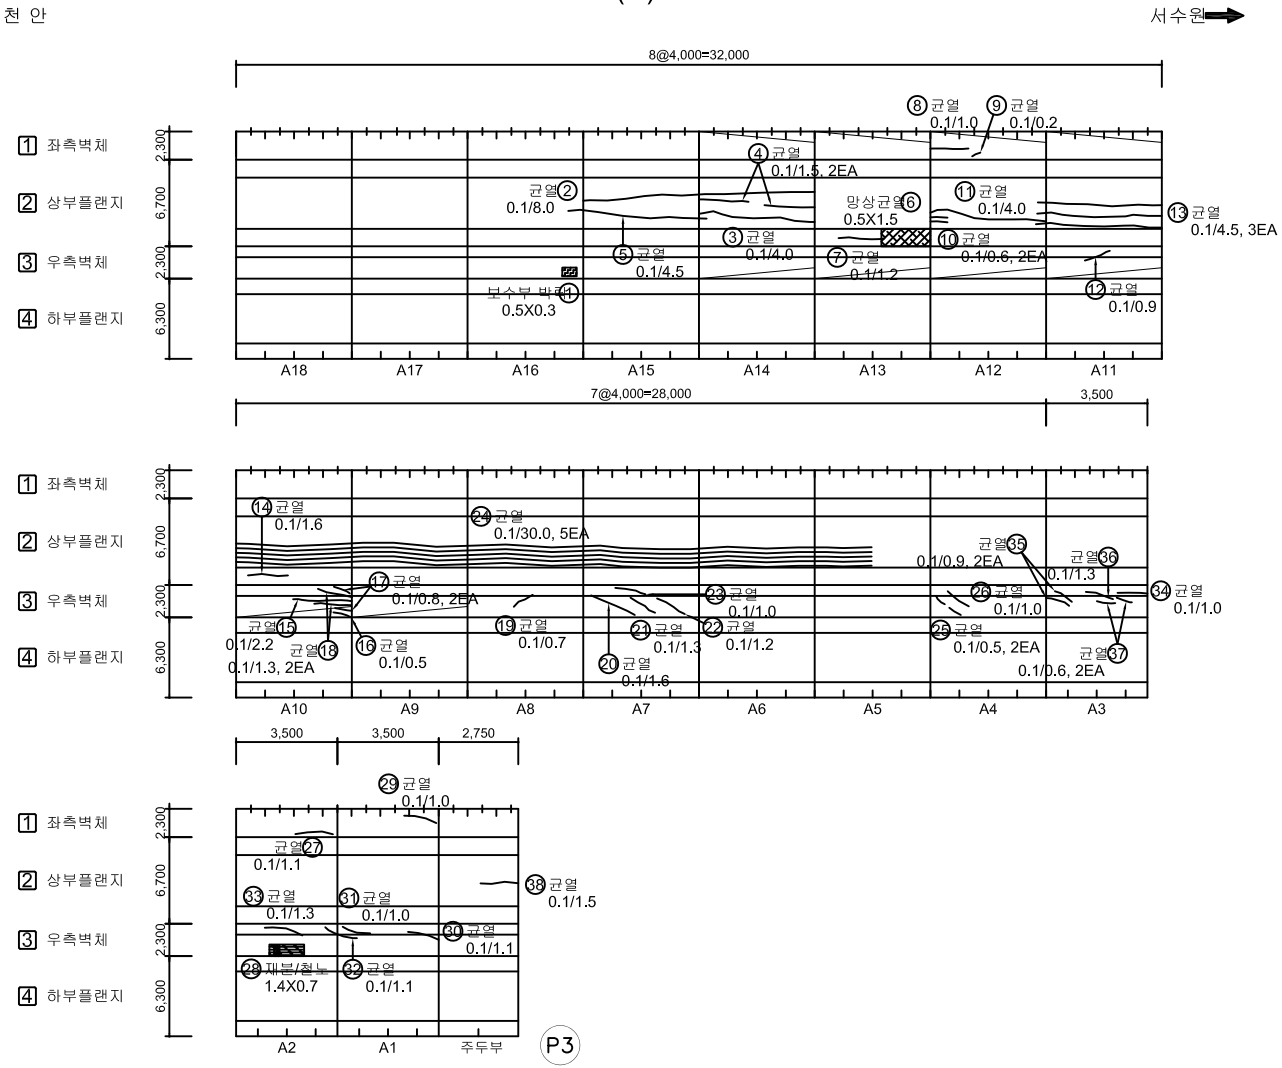


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 우측벽체 | 보수부 박락 | - | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.15 | m² | |
| 2 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 8.0 | - | 1 | 8.00 | m | |
| 3 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 4 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 2 | 3.00 | m | |
| 5 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.5 | - | 1 | 4.50 | m | |
| 6 | 상부플랜지 | 망상균열 | - | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.75 | m² | |
| 7 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 9 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.2 | - | 1 | 0.20 | m | |
| 10 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 2 | 1.20 | m | |
| 11 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 12 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 13 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.5 | - | 3 | 13.50 | m | |
| 14 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 16 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 2 | 1.60 | m | |
| 18 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 2 | 2.60 | m | |
| 19 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 20 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 21 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 22 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 23 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 24 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 30.0 | - | 5 | 150.00 | m | |
| 25 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 2 | 1.00 | m | |
| 26 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 27 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 28 | 우측벽체 | 재료분리/철근노출 | - | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.98 | m² | |
| 29 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 30 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 31 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 32 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 33 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 34 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 35 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 2 | 1.80 | m | |

### KEY PLAN

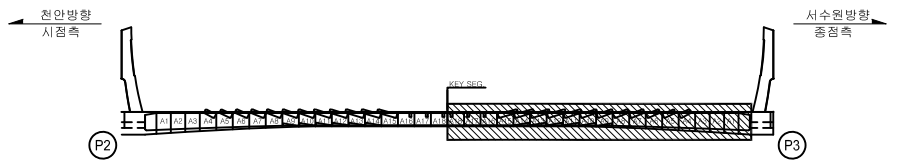


### SECTION





범례: CW0.2 균 열 / 망상균열 / 철근노출 / 파손,탈락 / 재료분리 / 백 태 / 박리,박락 / 누수,체수 / 좌굴,변형 / 표면오염 / 보 수 부 / 부 식 / 토사퇴적 / 기 타 / 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 122 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S3) 외관조사망도-4


## BOX (C)

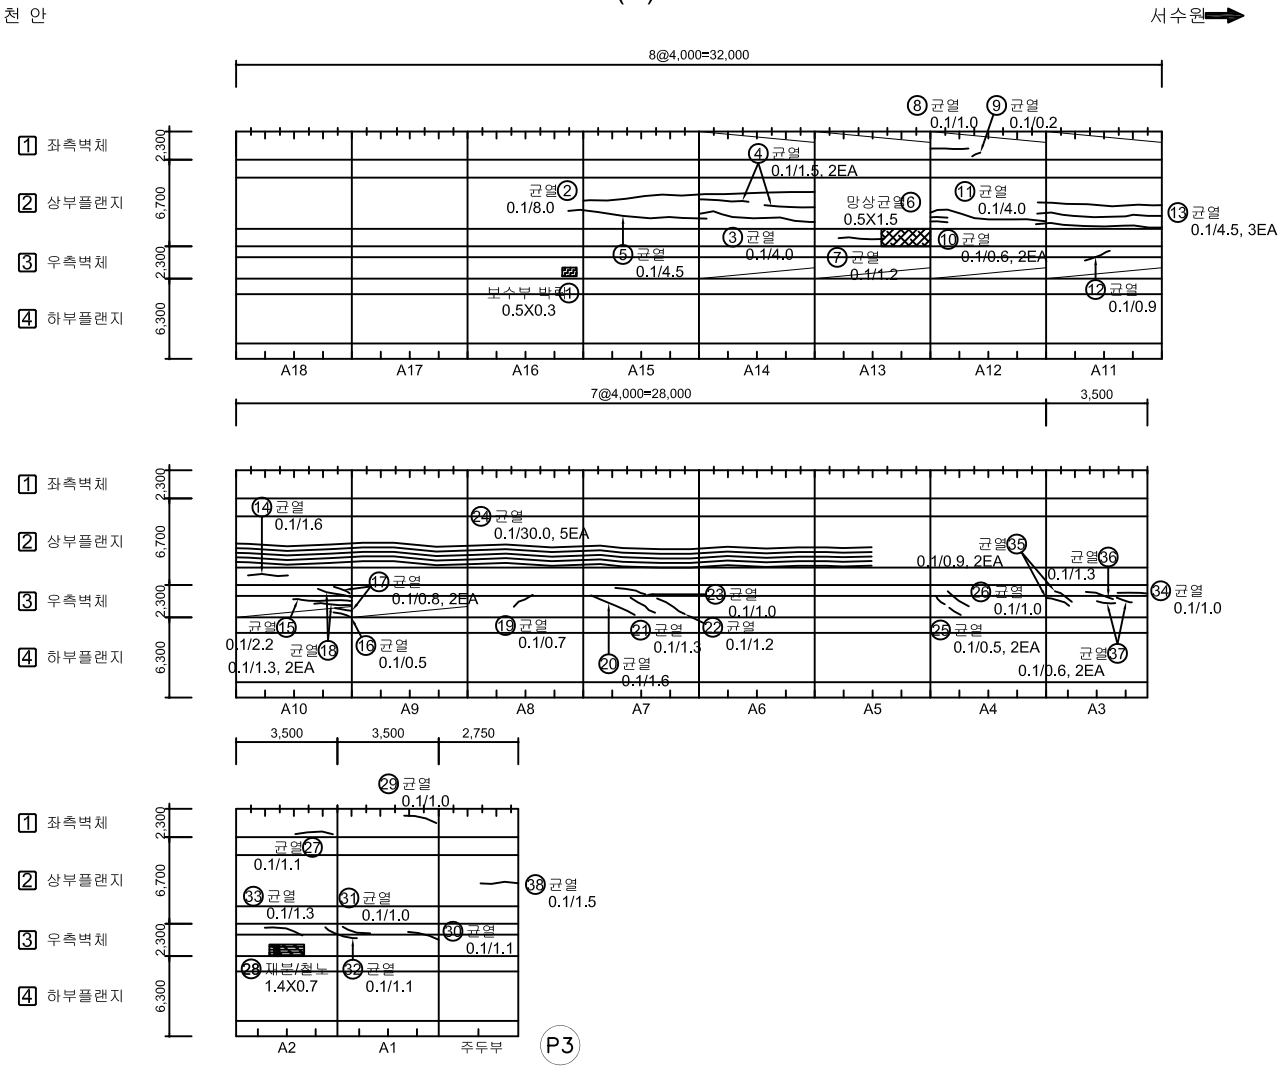


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 36 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 37 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 2 | 1.20 | m | |
| 38 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 39 | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

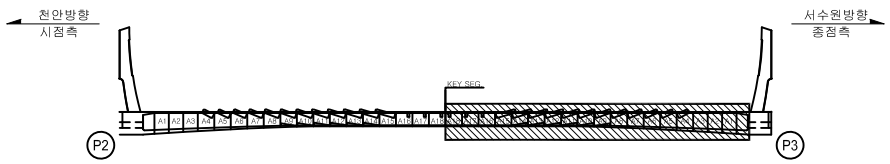


### SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 123 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S3) 외관조사망도-5


## BOX (C)

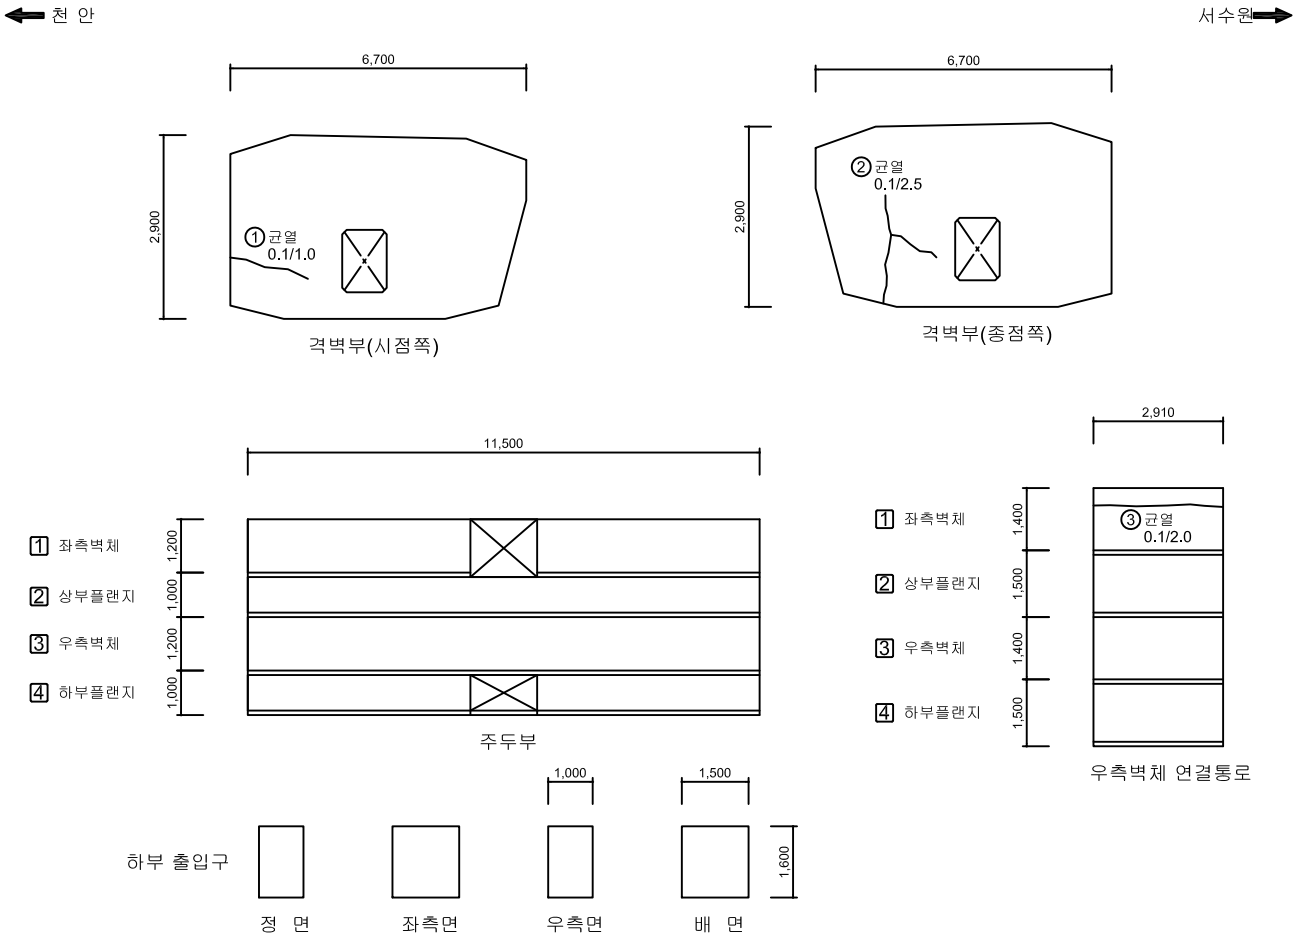


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 2 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 3 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

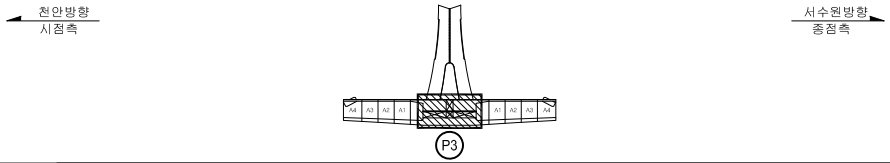


### SECTION





범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 124 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S4) 외관조사망도-1


## 손 상 물 량 표

BOX (C)

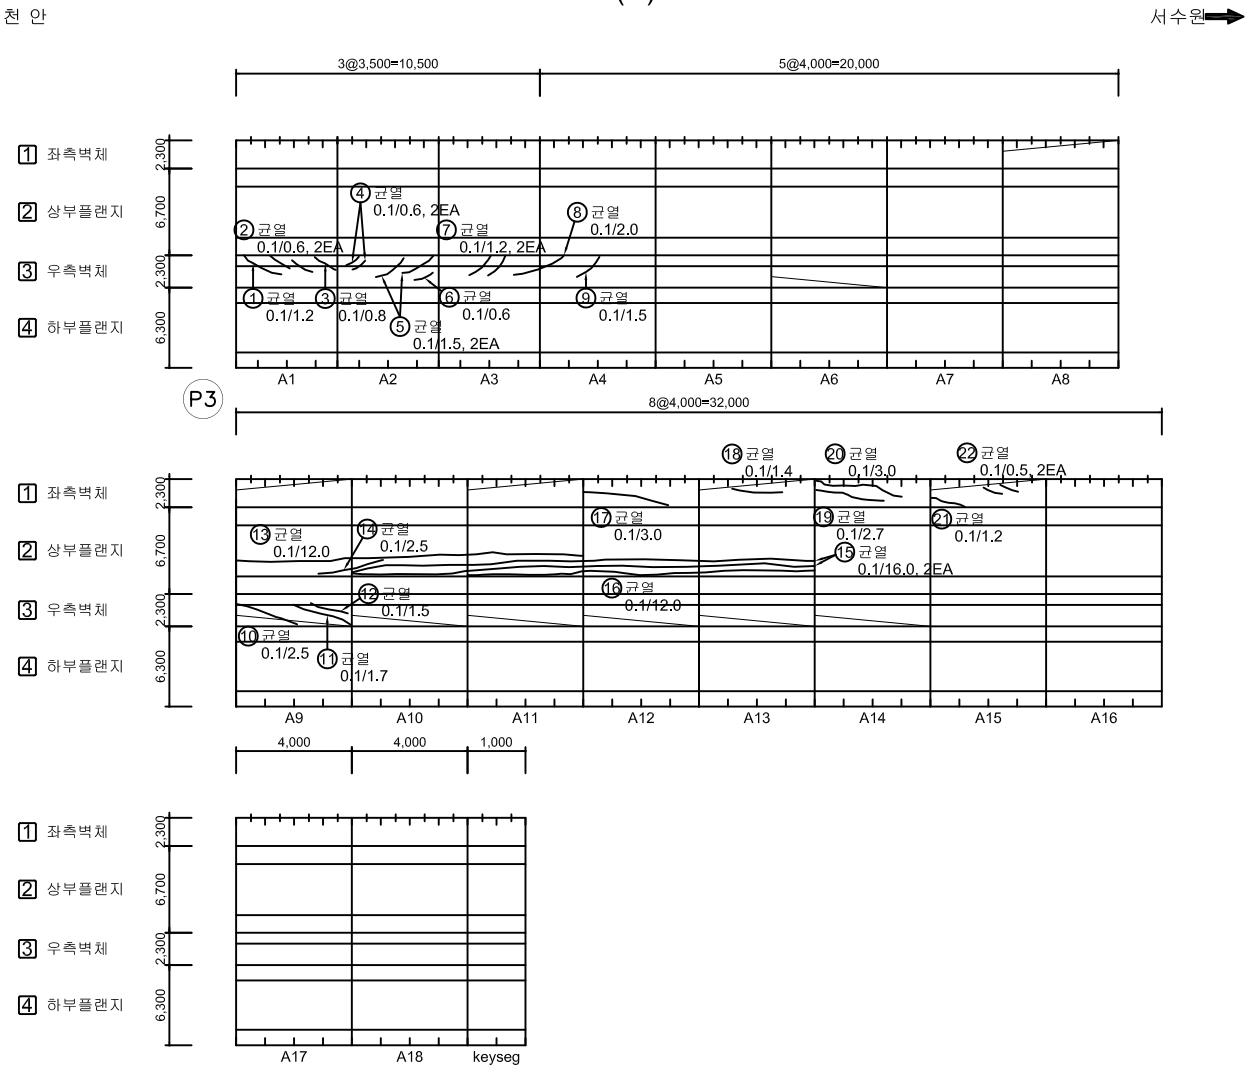


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 2 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 2 | 1.20 | m | |
| 3 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 4 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 2 | 1.20 | m | |
| 5 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 2 | 3.00 | m | |
| 6 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 7 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 2 | 2.40 | m | |
| 8 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 10 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 11 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 12 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 13 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 12.0 | - | 1 | 12.00 | m | |
| 14 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 15 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 16.0 | - | 2 | 32.00 | m | |
| 16 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 12.0 | - | 1 | 12.00 | m | |
| 17 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 18 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 19 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.7 | - | 1 | 2.70 | m | |
| 20 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 21 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 22 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 2 | 1.00 | m | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

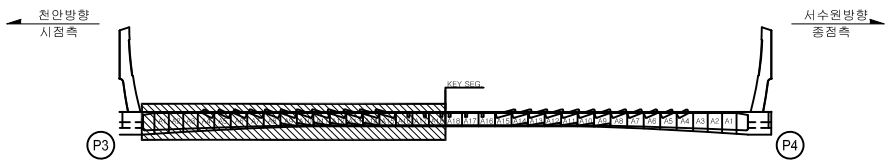


### SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 125 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S4) 외관조사망도-2


## BOX (C)

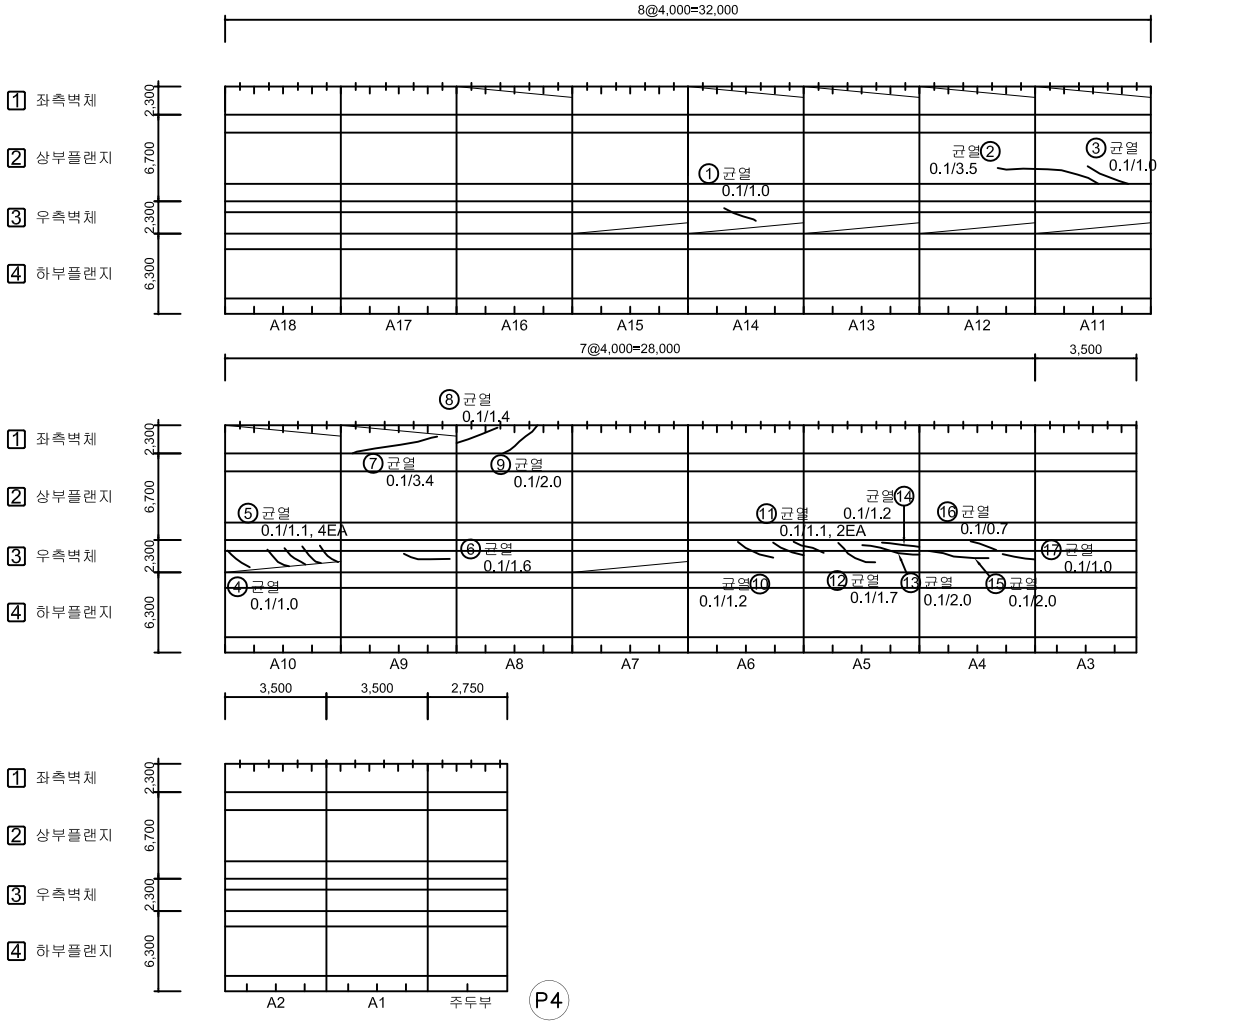


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 2 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 3 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 4 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 5 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 4 | 4.40 | m | |
| 6 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 7 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.4 | - | 1 | 3.40 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 9 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 10 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 11 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 2 | 2.20 | m | |
| 12 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 13 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 14 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 16 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

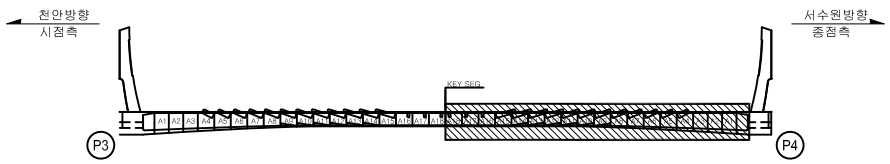


### SECTION





범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 126 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S4) 외관조사망도-3


## BOX (C)

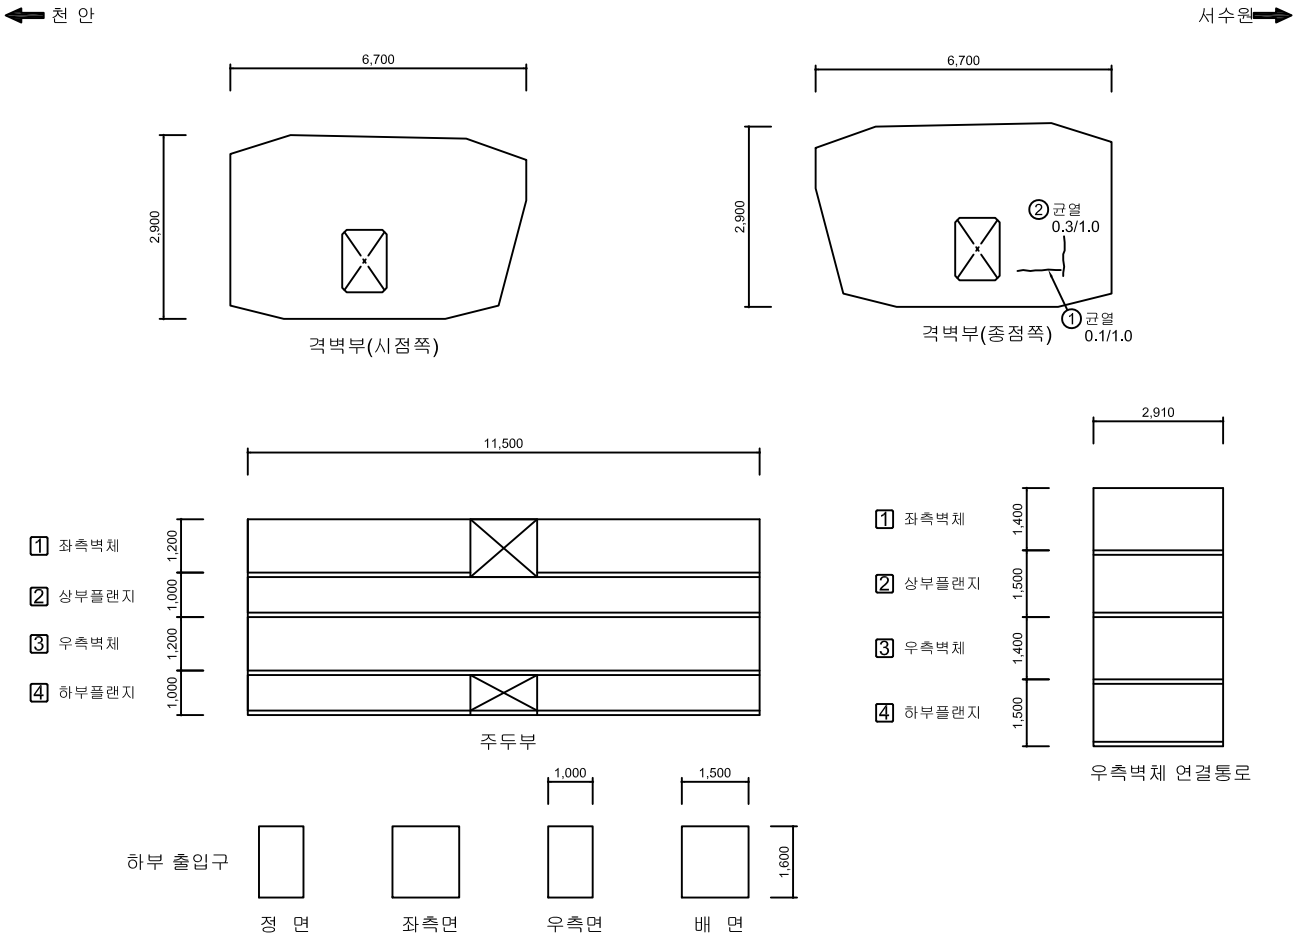


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 2 | 격벽부 | 균열 | 0.3 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

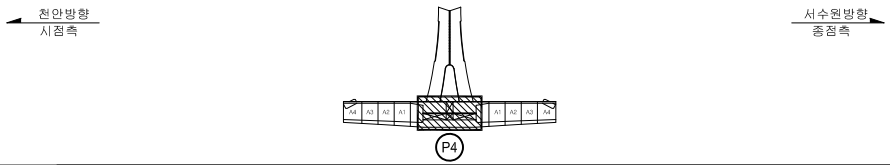


### SECTION





범례: CW(0.2) 균 열 / 망상균열 / 철근노출 / 파손,탈락 / 재료분리 / 백 태 / 박리,박락 / 누수,체수 / 좌굴,변형 / 표면오염 / 보 수 부 / 부 식 / 토사퇴적 / 기 타 / 배수구막힘

| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
|---|---|
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 127 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S5) 외관조사망도-1


## 손 상 물 량 표

BOX (C)

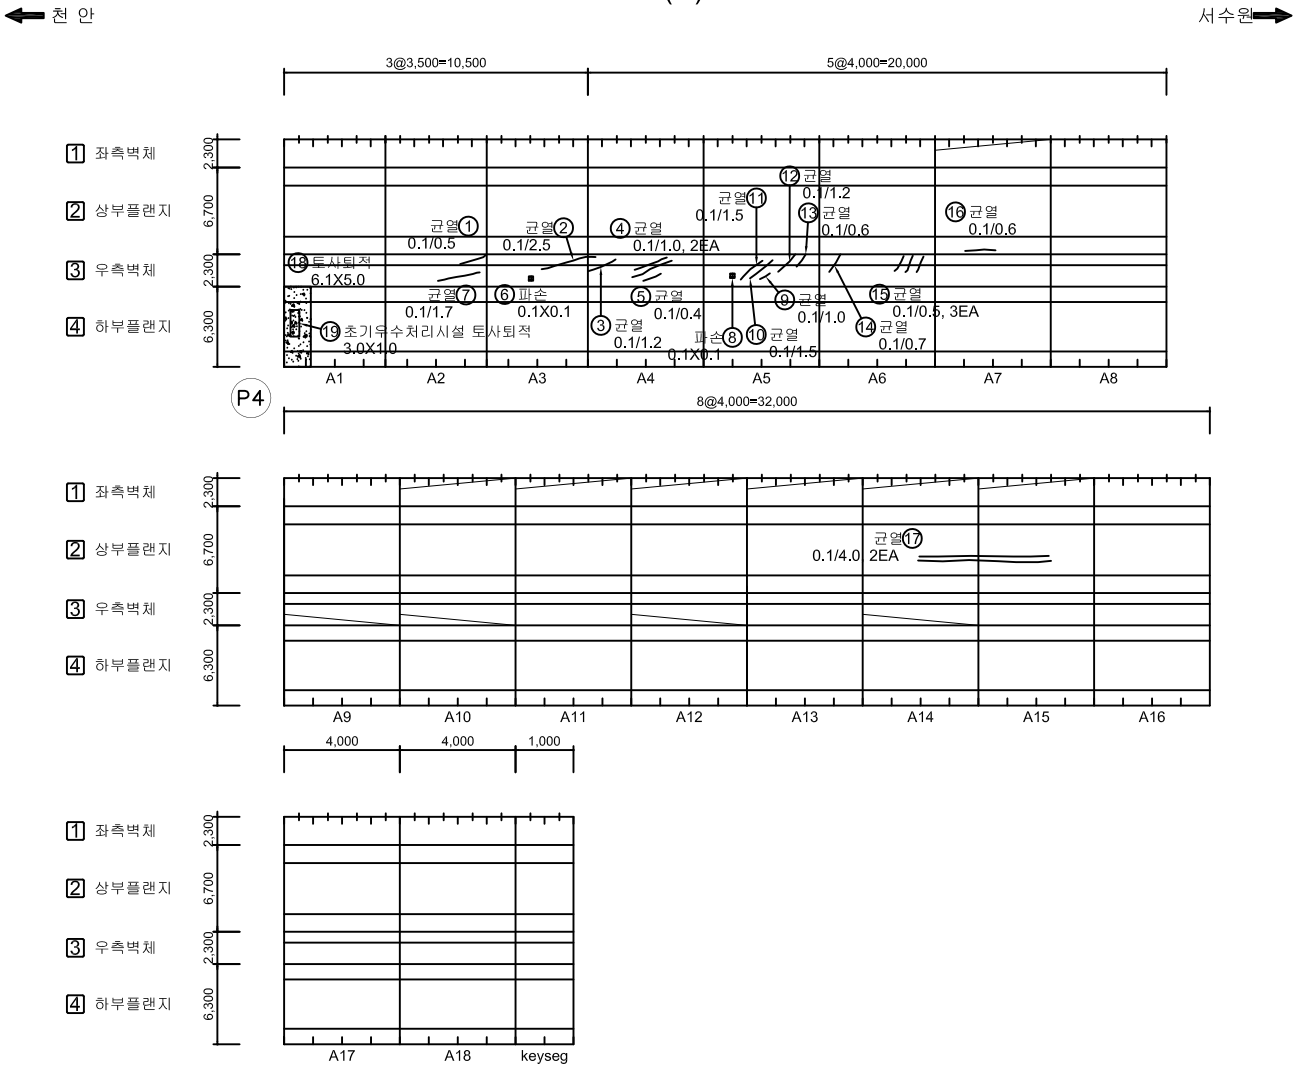


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 2 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 3 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 4 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 5 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 6 | 우측벽체 | 파손 | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | m² | |
| 7 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 8 | 우측벽체 | 파손 | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | m² | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 10 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 11 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 12 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 13 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 14 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 3 | 1.50 | m | |
| 16 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 17 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 2 | 8.00 | m | |
| 18 | 하부플랜지 | 토사퇴적 | - | 6.1 | 5.0 | 1 | 30.50 | m² | |
| 19 | 배수시설 | 초기우수처리시설 토사퇴적 | - | 3.0 | 1.0 | 1 | 3.00 | m² | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

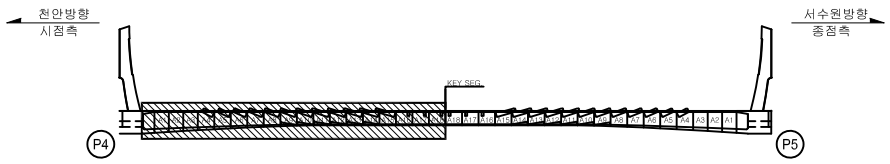


### SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 128 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S5) 외관조사망도-2


## BOX (C)

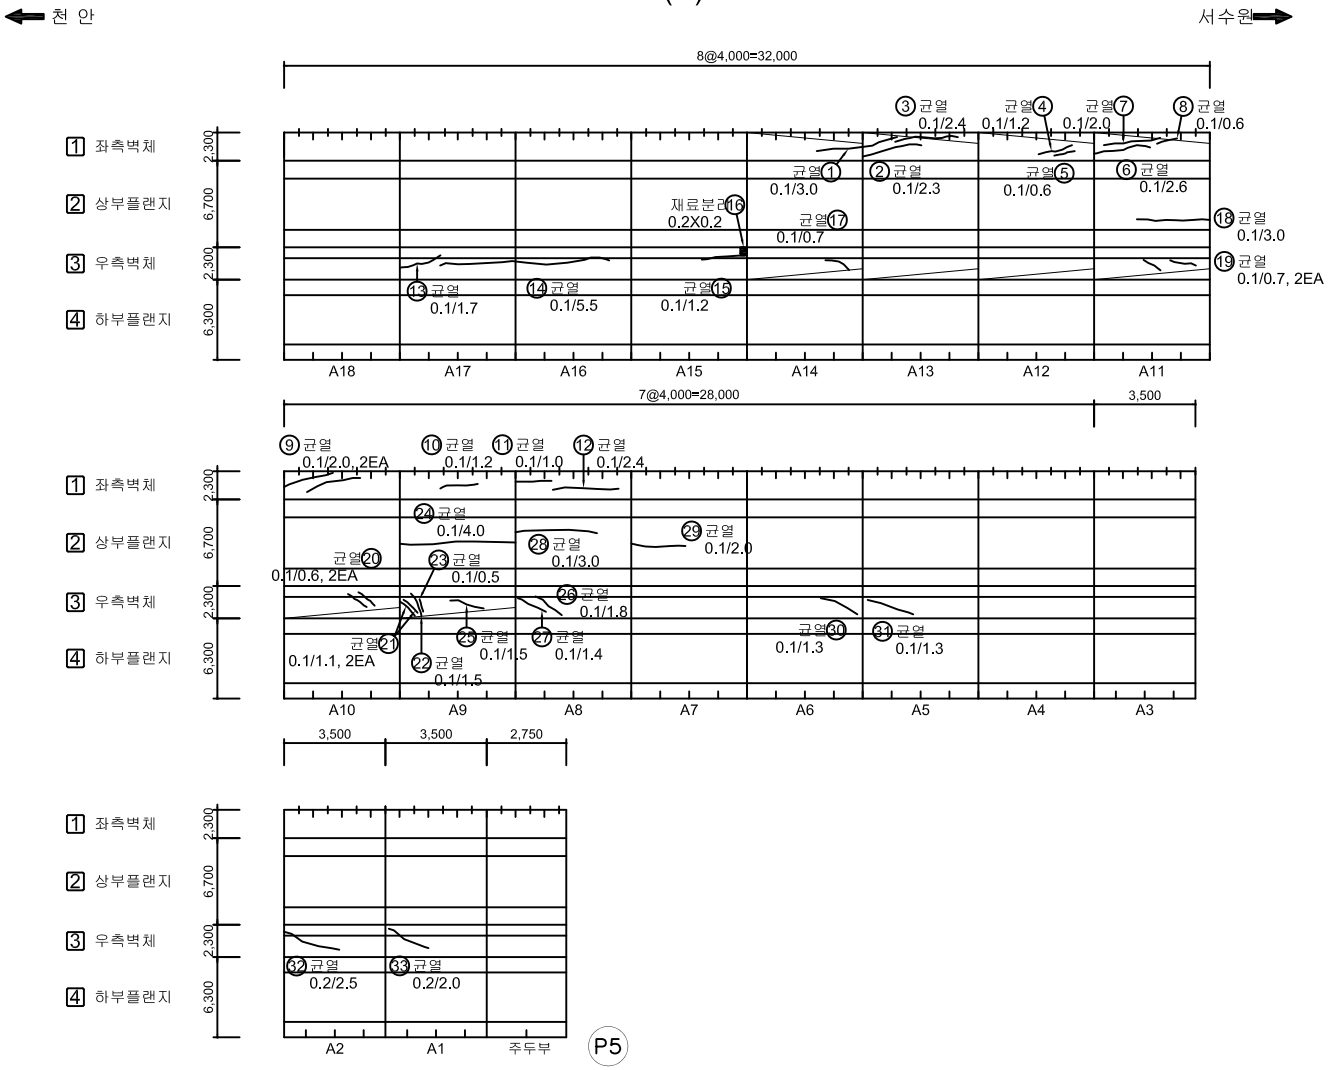


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 2 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 3 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 4 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.6 | - | 1 | 2.60 | m | |
| 7 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 9 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 2 | 4.00 | m | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 12 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 13 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 14 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 5.5 | - | 1 | 5.50 | m | |
| 15 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 16 | 좌측벽체 | 재료분리 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 18 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 19 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 2 | 1.40 | m | |
| 20 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 2 | 1.20 | m | |
| 21 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 2 | 2.20 | m | |
| 22 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 23 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 24 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 25 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 26 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 27 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 28 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 29 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 30 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 31 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 32 | 우측벽체 | 균열 | 0.2 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 33 | 우측벽체 | 균열 | 0.2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

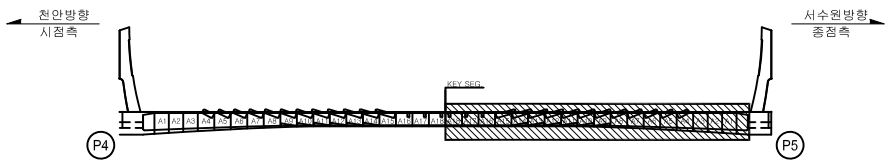


### SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 129 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S5) 외관조사망도-3


## BOX (C)

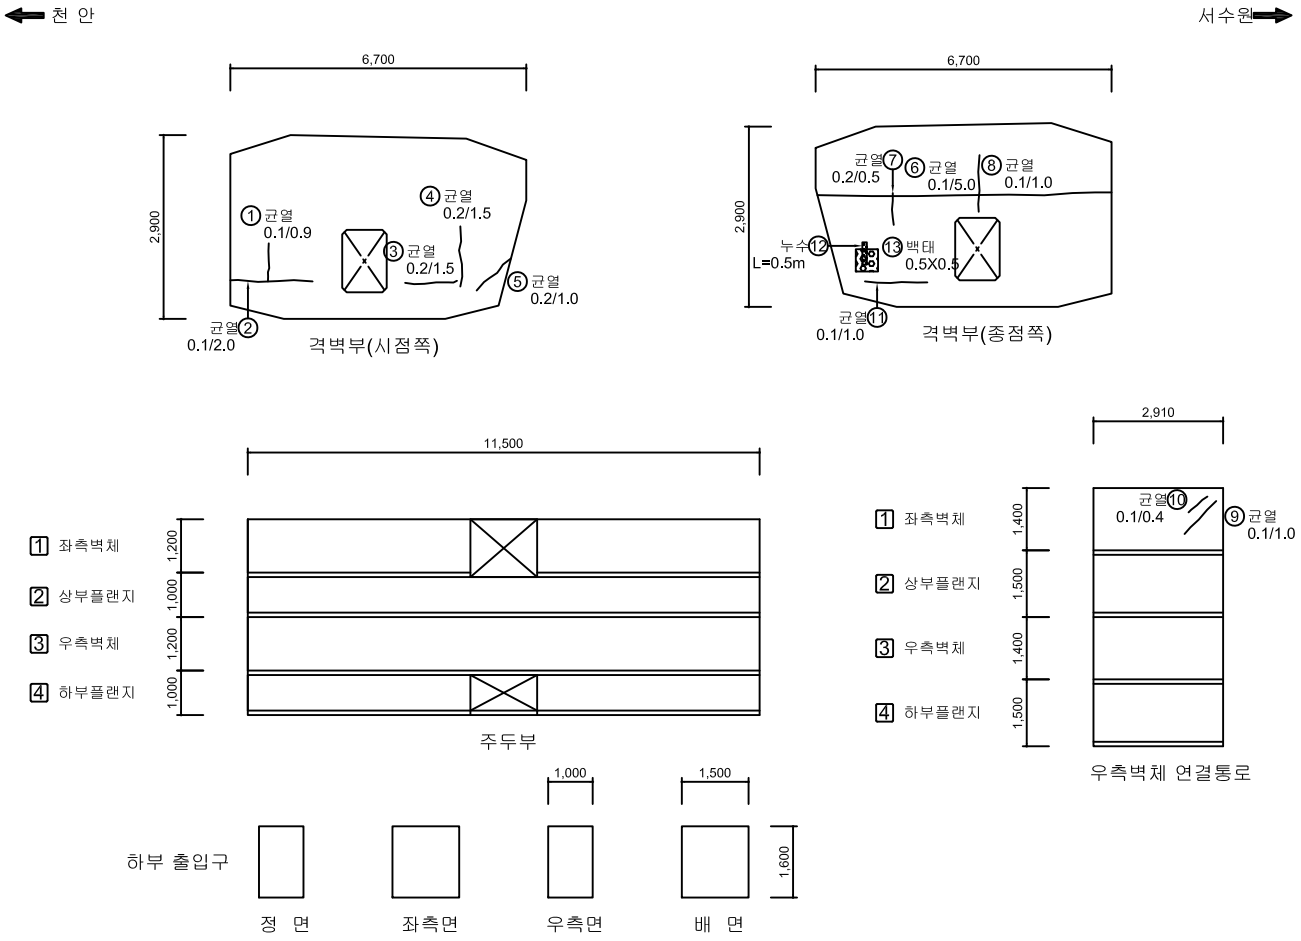


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 2 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 3 | 격벽부 | 균열 | 0.2 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 4 | 격벽부 | 균열 | 0.2 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 5 | 격벽부 | 균열 | 0.2 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 6 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 5.0 | - | 1 | 5.00 | m | |
| 7 | 격벽부 | 균열 | 0.2 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 8 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 9 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 11 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 12 | 격벽부 | 누수 | - | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 13 | 격벽부 | 백태 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | m² | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

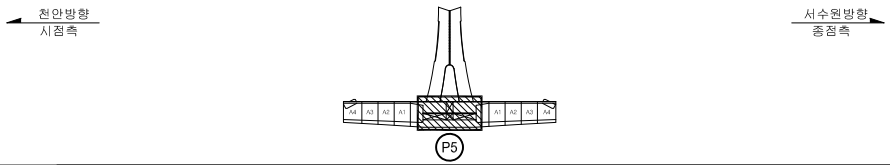


### SECTION





범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 130 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S6) 외관조사망도-1


## BOX (C)

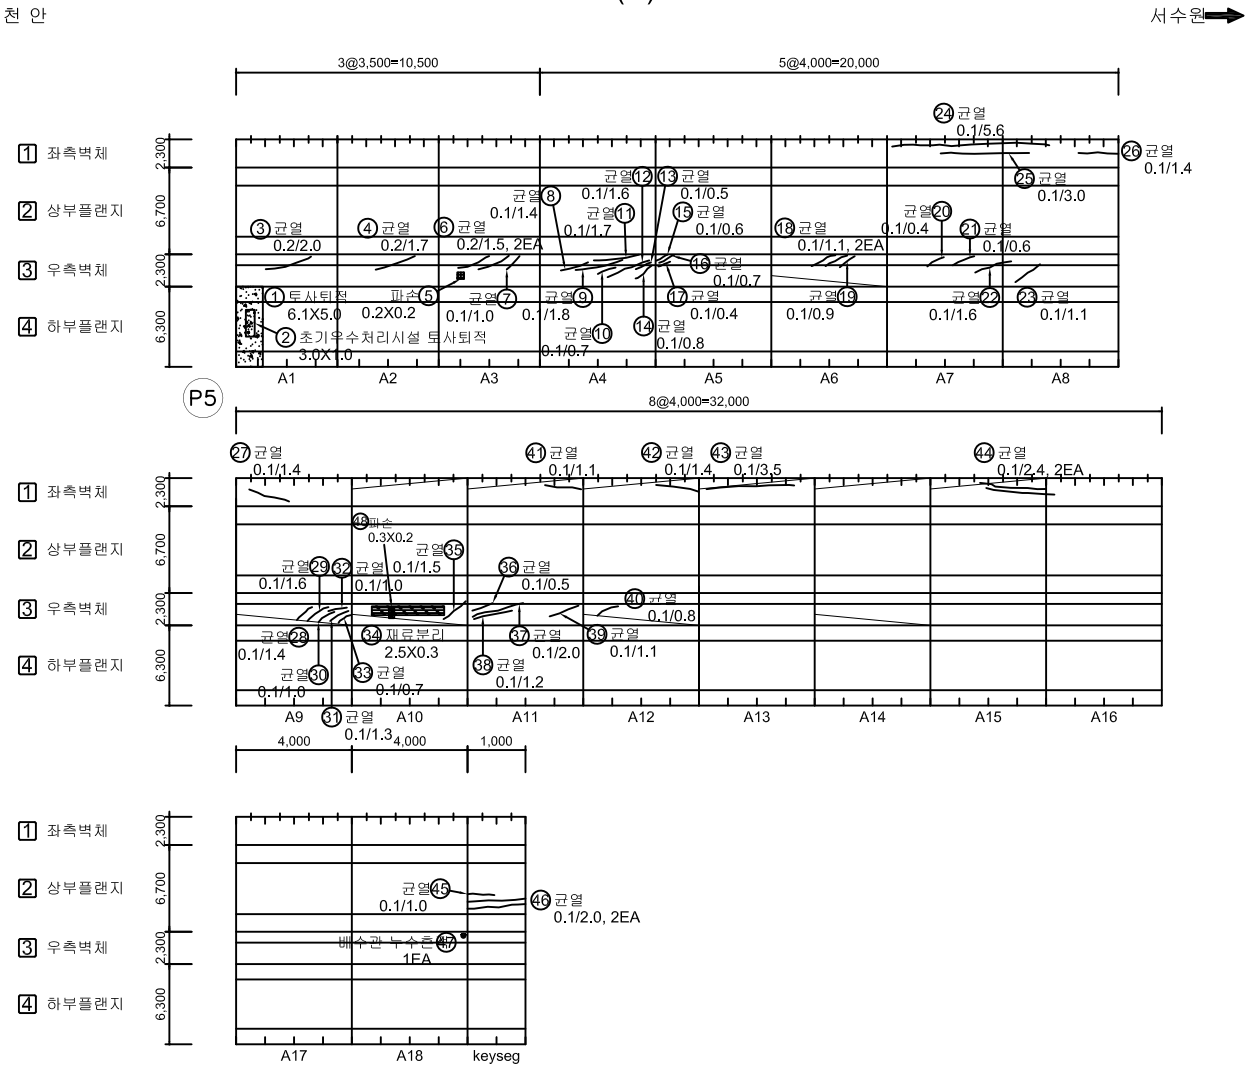


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 하부플랜지 | 토사퇴적 | - | 6.1 | 5.0 | 1 | 30.50 | m² | |
| 2 | 배수시설 | 초기우수처리시설 토사퇴적 | - | 3.0 | 1.0 | 1 | 3.00 | m² | |
| 3 | 우측벽체 | 균열 | 0.2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 4 | 우측벽체 | 균열 | 0.2 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 5 | 우측벽체 | 파손 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | |
| 6 | 우측벽체 | 균열 | 0.2 | 1.5 | - | 2 | 3.00 | m | |
| 7 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 8 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 10 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 11 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 12 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 13 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 14 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 16 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 18 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 2 | 2.20 | m | |
| 19 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 20 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 21 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 22 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 23 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 24 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 5.6 | - | 1 | 5.60 | m | |
| 25 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 26 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 27 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 28 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 29 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 30 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 31 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 32 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 33 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 34 | 우측벽체 | 재료분리 | - | 2.5 | 0.3 | 1 | 0.75 | m² | |
| 35 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |

### KEY PLAN

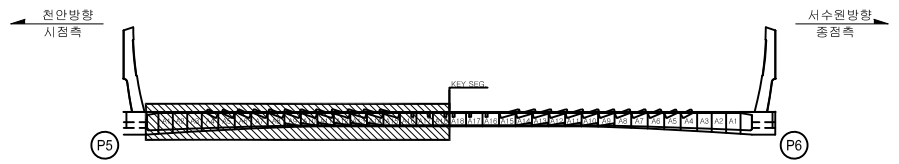


### SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 131 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S6) 외관조사망도-2


## BOX (C)

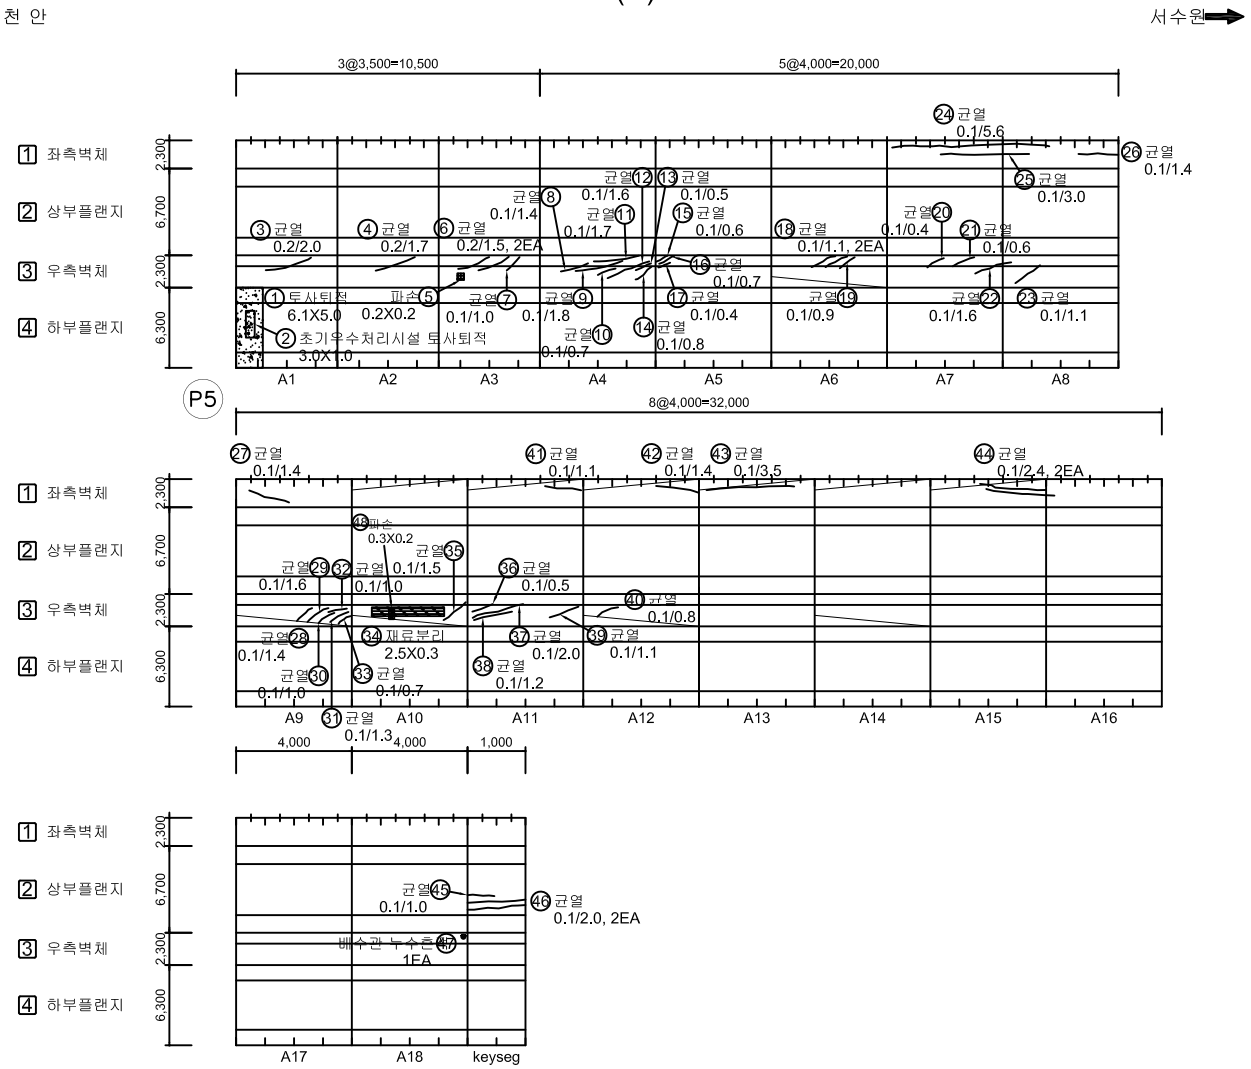


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 36 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 37 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 38 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 39 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 40 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 41 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 42 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 43 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 44 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 2 | 4.80 | m | |
| 45 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 46 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 2 | 4.00 | m | |
| 47 | 배수시설 | 배수관 누수흔적 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 48 | 우측벽체 | 파손 | - | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.06 | m² | |
| 49 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

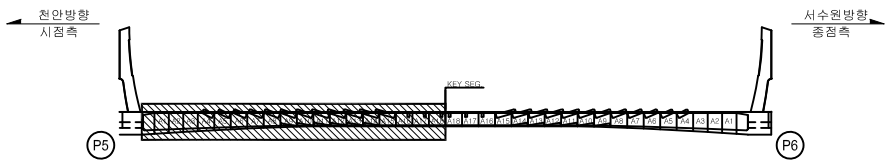


### SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 132 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S6) 외관조사망도-3


## BOX (C)

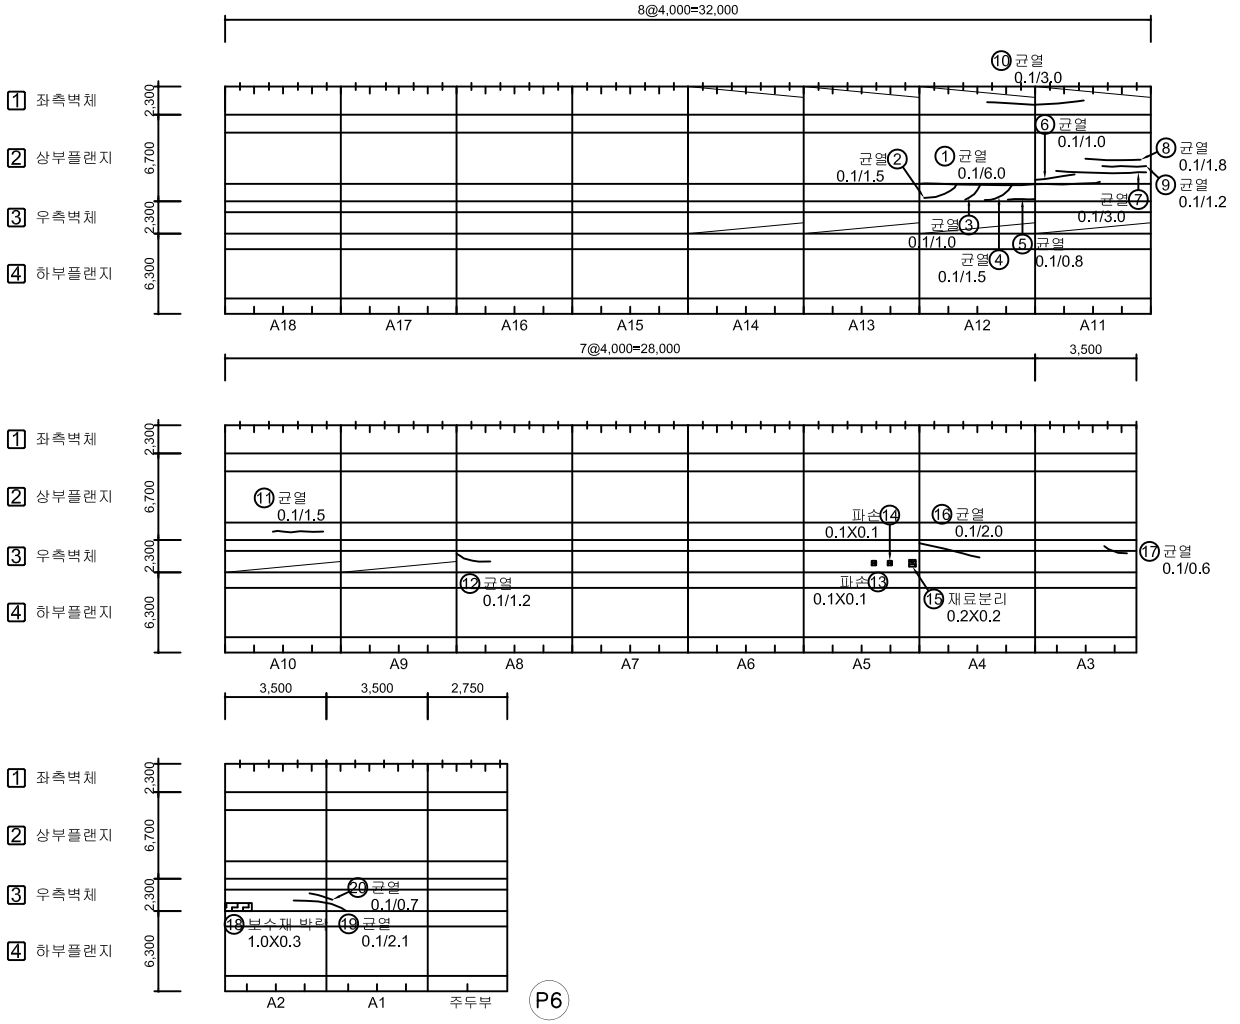


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 6.0 | - | 1 | 6.00 | m | |
| 2 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 3 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 4 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 5 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 6 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 7 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 8 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 9 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 11 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 12 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 13 | 우측벽체 | 파손 | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | m² | |
| 14 | 우측벽체 | 파손 | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | m² | |
| 15 | 우측벽체 | 재료분리 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | |
| 16 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 18 | 우측벽체 | 보수재 박락 | - | 1.0 | 0.3 | 1 | 0.30 | m² | |
| 19 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.1 | - | 1 | 2.10 | m | |
| 20 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

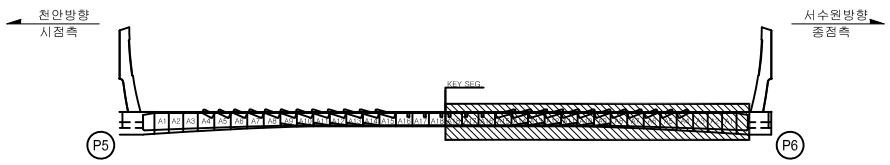


## SECTION





범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 133 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S6) 외관조사망도-4


## BOX (C)

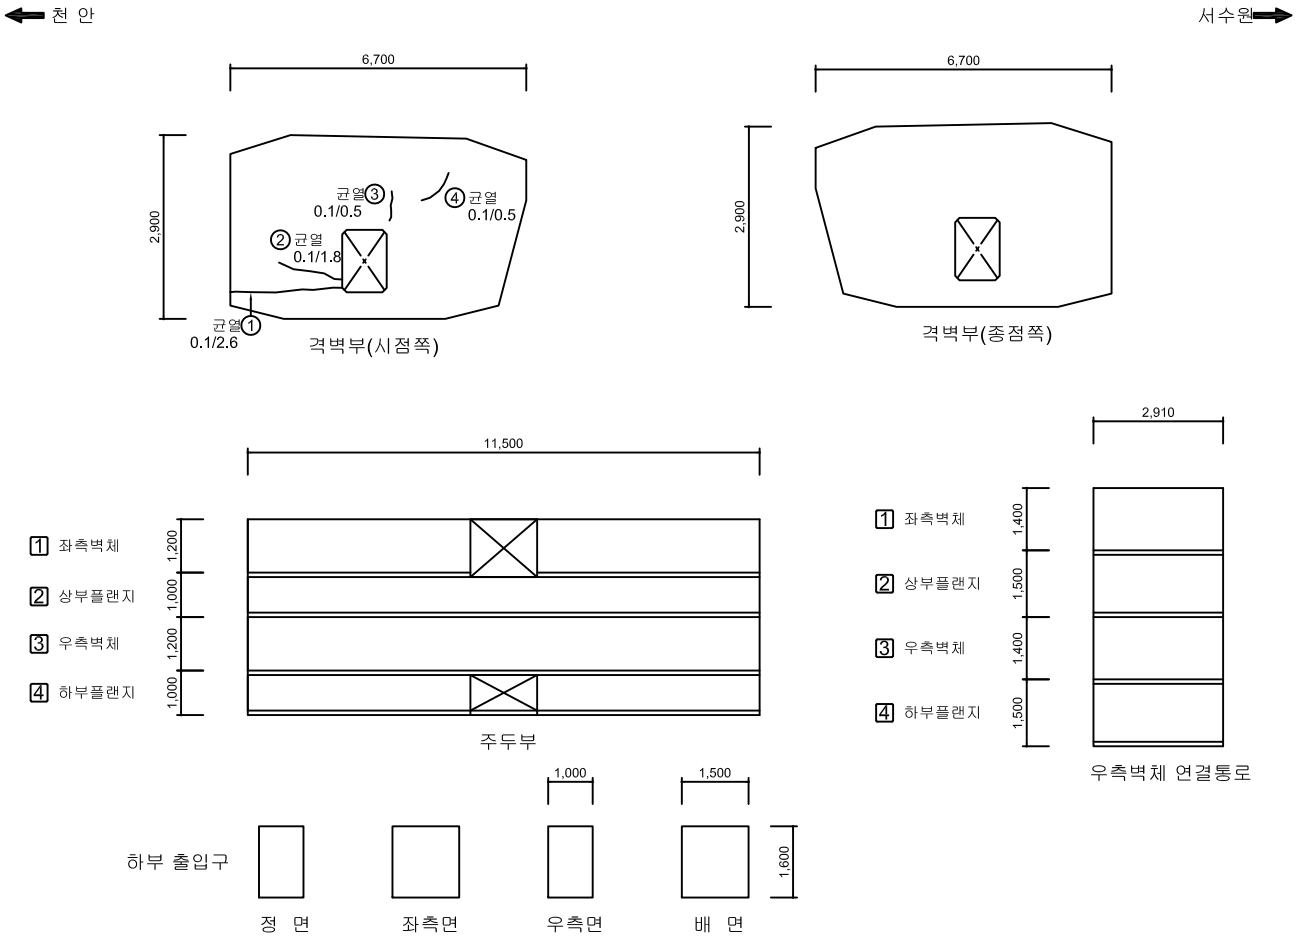


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 2.6 | - | 1 | 2.60 | m | |
| 2 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 3 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 4 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

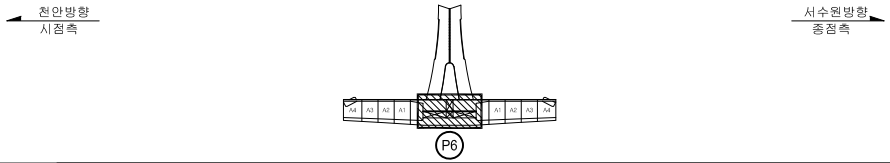


### SECTION





범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 134 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S7) 외관조사망도-1


## BOX (C)

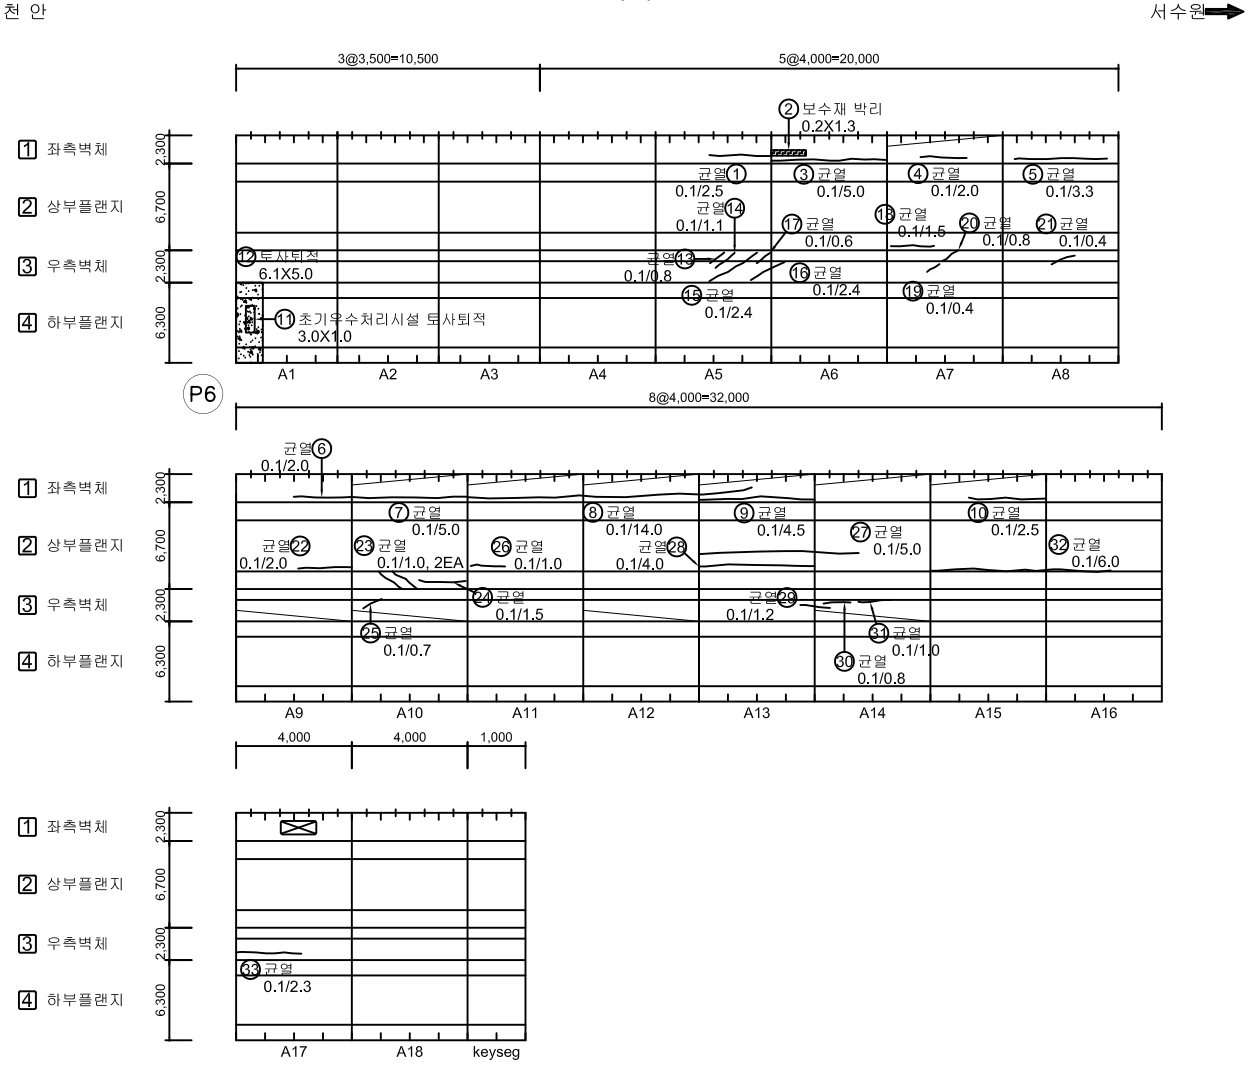


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 2 | 좌측벽체 | 보수재 박리 | - | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.26 | m² | |
| 3 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 5.0 | - | 1 | 5.00 | m | |
| 4 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.3 | - | 1 | 3.30 | m | |
| 6 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 7 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 5.0 | - | 1 | 5.00 | m | |
| 8 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 14.0 | - | 1 | 14.00 | m | |
| 9 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 4.5 | - | 1 | 4.50 | m | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 11 | 배수시설 | 초기우수처리시설 토사퇴적 | - | 3.0 | 1.0 | 1 | 3.00 | m² | |
| 12 | 하부플랜지 | 토사퇴적 | - | 6.1 | 5.0 | 1 | 30.50 | m² | |
| 13 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 14 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 16 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 18 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 19 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 20 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 21 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 22 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 23 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 24 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 25 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 26 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 27 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 5.0 | - | 1 | 5.00 | m | |
| 28 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 29 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 30 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 31 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 32 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 6.0 | - | 1 | 6.00 | m | |
| 33 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.3 | - | 1 | 2.30 | m | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

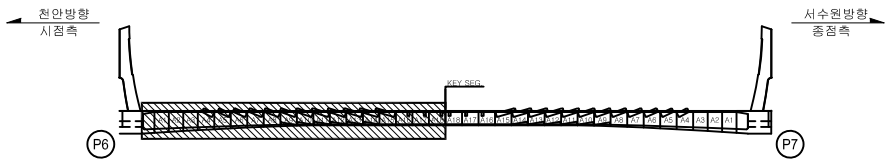


### SECTION





범례: 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 135 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S7) 외관조사망도-2


## 손 상 물 량 표

BOX (C)

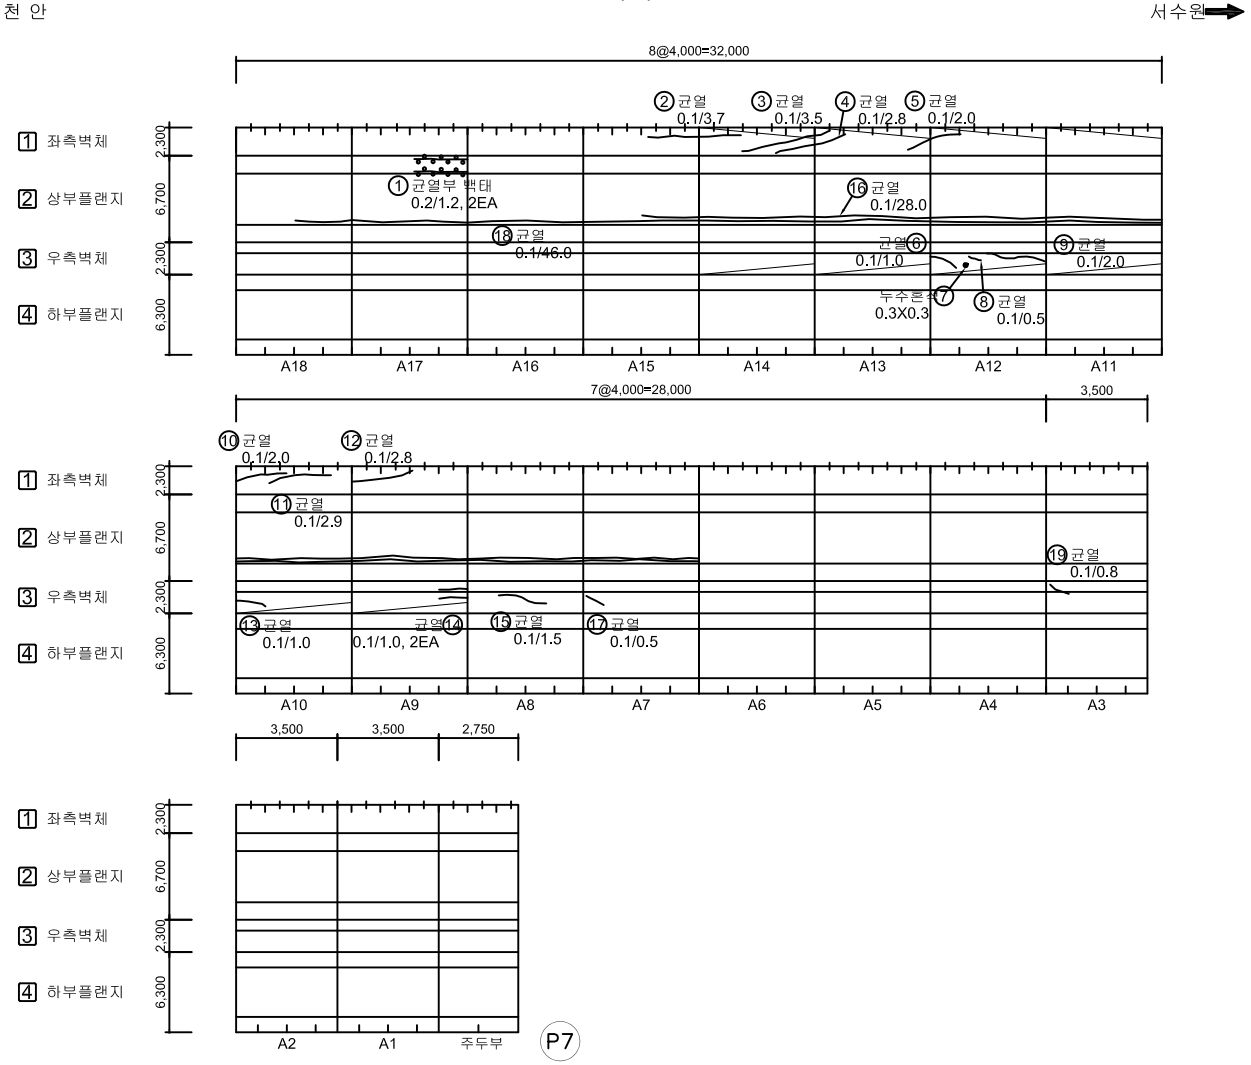


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 좌측벽체 | 균열부 백태 | 0.2 | 1.2 | - | 2 | 2.40 | m | |
| 2 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.7 | - | 1 | 3.70 | m | |
| 3 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 4 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.8 | - | 1 | 2.80 | m | |
| 5 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 6 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 7 | 우측벽체 | 누수흔적 | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.09 | m² | |
| 8 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 9 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 10 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 11 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.9 | - | 1 | 2.90 | m | |
| 12 | 좌측벽체 | 균열 | 0.1 | 2.8 | - | 1 | 2.80 | m | |
| 13 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 14 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 15 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 16 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 28.0 | - | 1 | 28.00 | m | |
| 17 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 18 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 46.0 | - | 1 | 46.00 | m | |
| 19 | 우측벽체 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

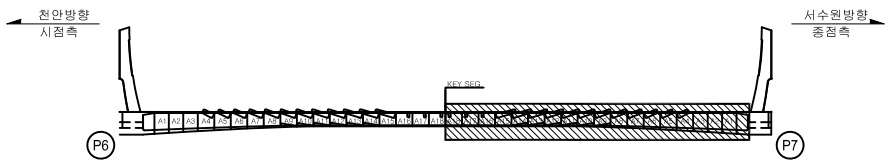


### SECTION





범례: CW 0.2 균 열 / 망상균열 / 철근노출 / 파손,탈락 / 재료분리 / 백 태 / 박리,박락 / 누수,체수 / 좌굴,변형 / 표면오염 / 보 수 부 / 부 식 / 토사퇴적 / 기 타 / 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 136 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S7) 외관조사망도-3

## BOX (C)


천 안 ⟵ ⟶ 서수원

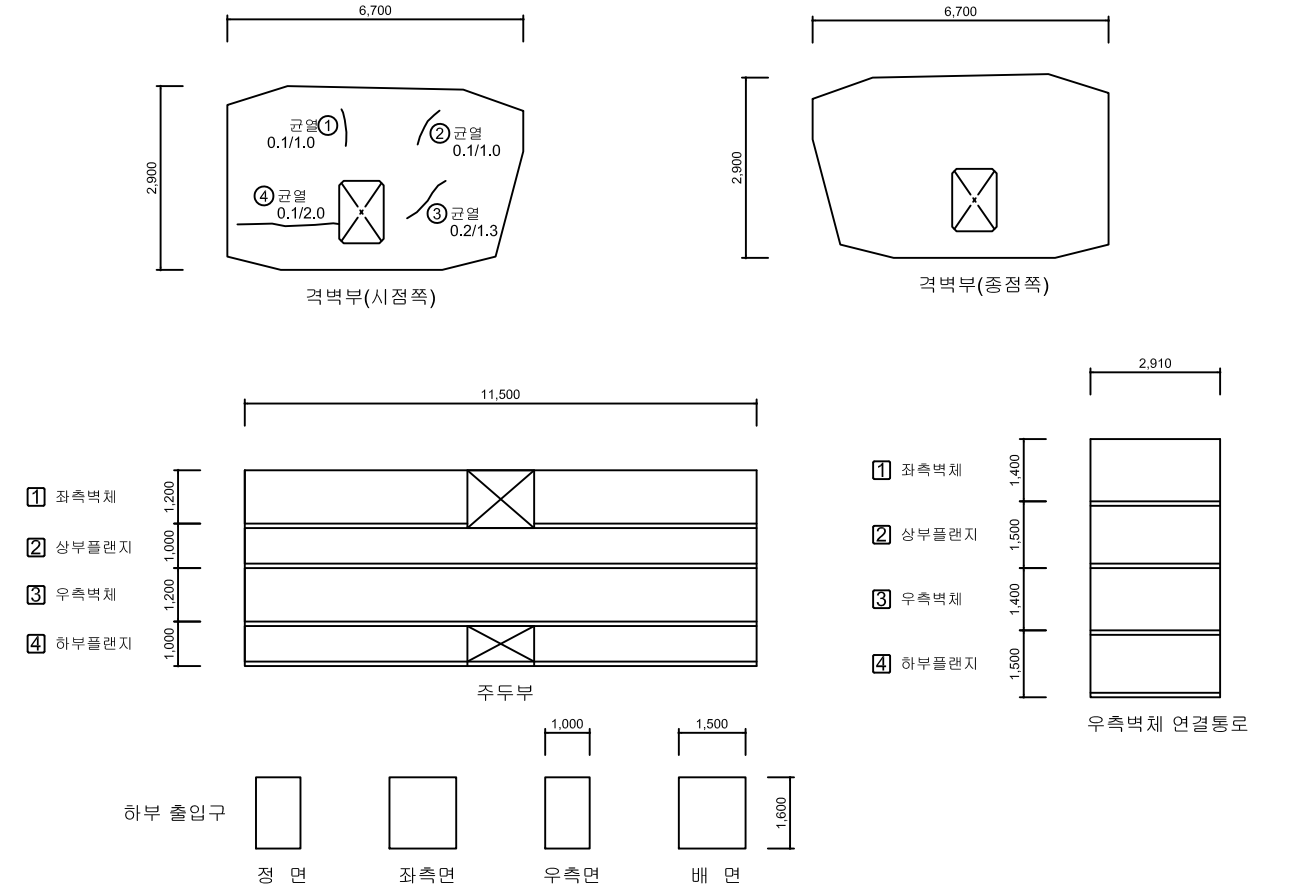


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 2 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 3 | 격벽부 | 균열 | 0.2 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 4 | 격벽부 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

### KEY PLAN

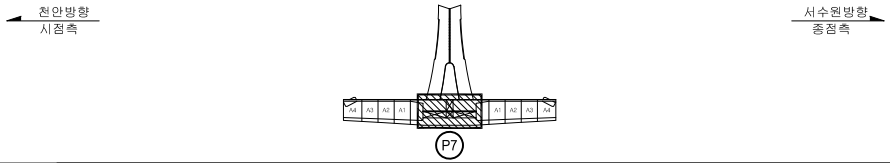


### SECTION





범례: CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 137 |

# ID : PSC C BOX 내부 (S8) 외관조사망도

## BOX (C)

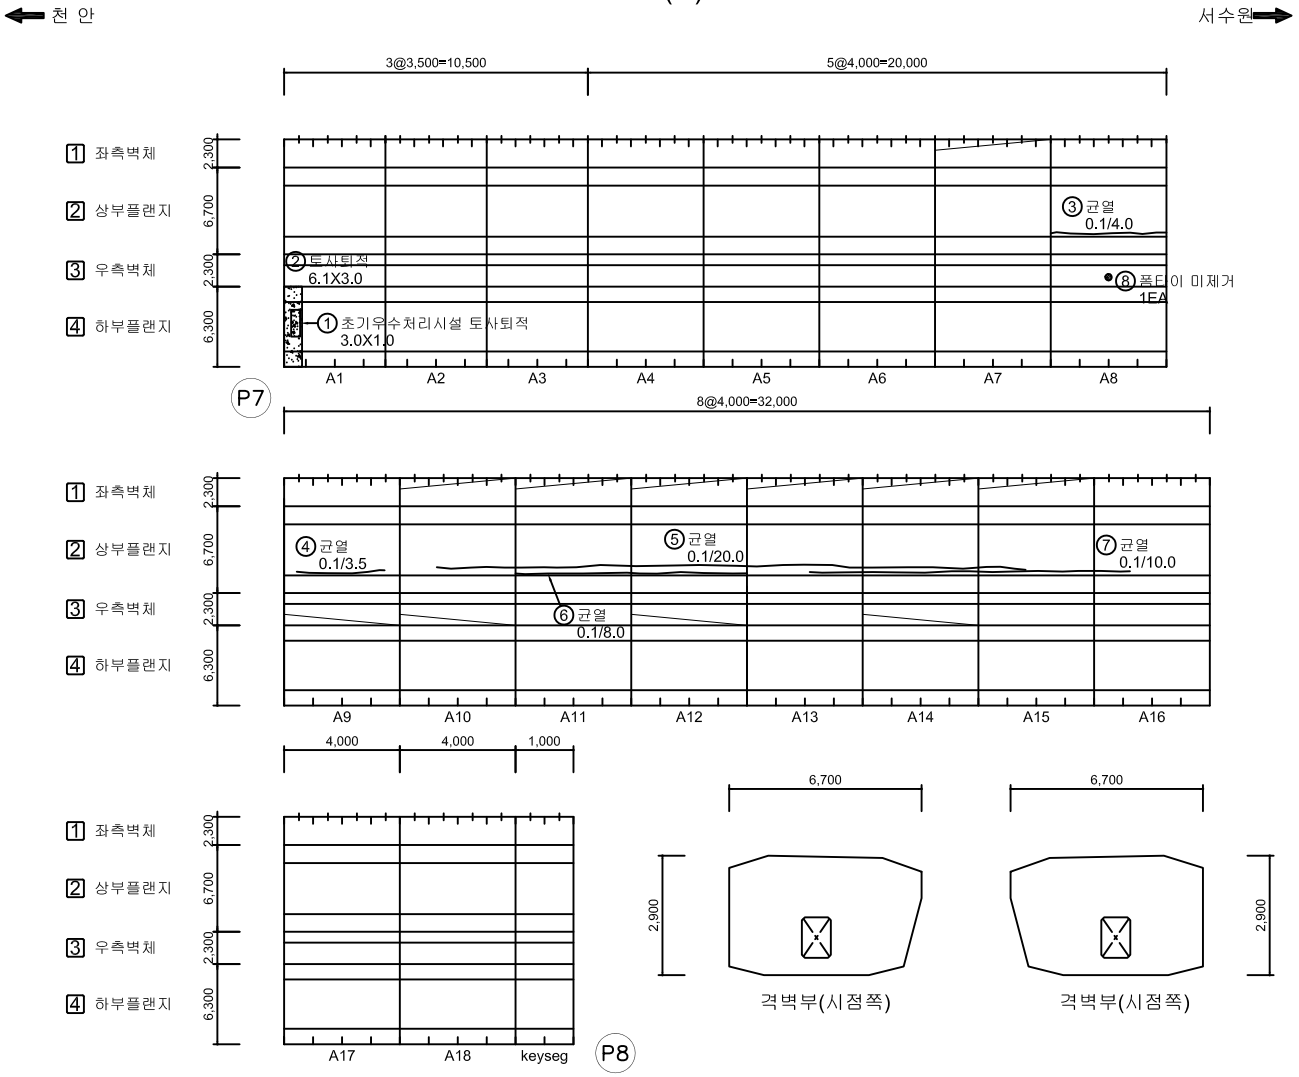


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 배수시설 | 초기우수처리시설 토사퇴적 | - | 3.0 | 1.0 | 1 | 3.00 | m² | |
| 2 | 하부플랜지 | 토사퇴적 | - | 6.1 | 3.0 | 1 | 18.30 | m² | |
| 3 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 4 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 5 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 20.0 | - | 1 | 20.00 | m | |
| 6 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 8.0 | - | 1 | 8.00 | m | |
| 7 | 상부플랜지 | 균열 | 0.1 | 10.0 | - | 1 | 10.00 | m | |
| 8 | 우측벽체 | 폼타이 미제거 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN





## SECTION






범례: CW(0.2) 균 열 / 망상균열 / 철근노출 / 파손,탈락 / 재료분리 / 백 태 / 박리,박락 / 누수,체수 / 좌굴,변형 / 표면오염 / 보 수 부 / 부 식 / 토사퇴적 / 기 타 / 배수구막힘

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 138 |

# ID : 주탑 및 케이블 (P1) 외관조사망도

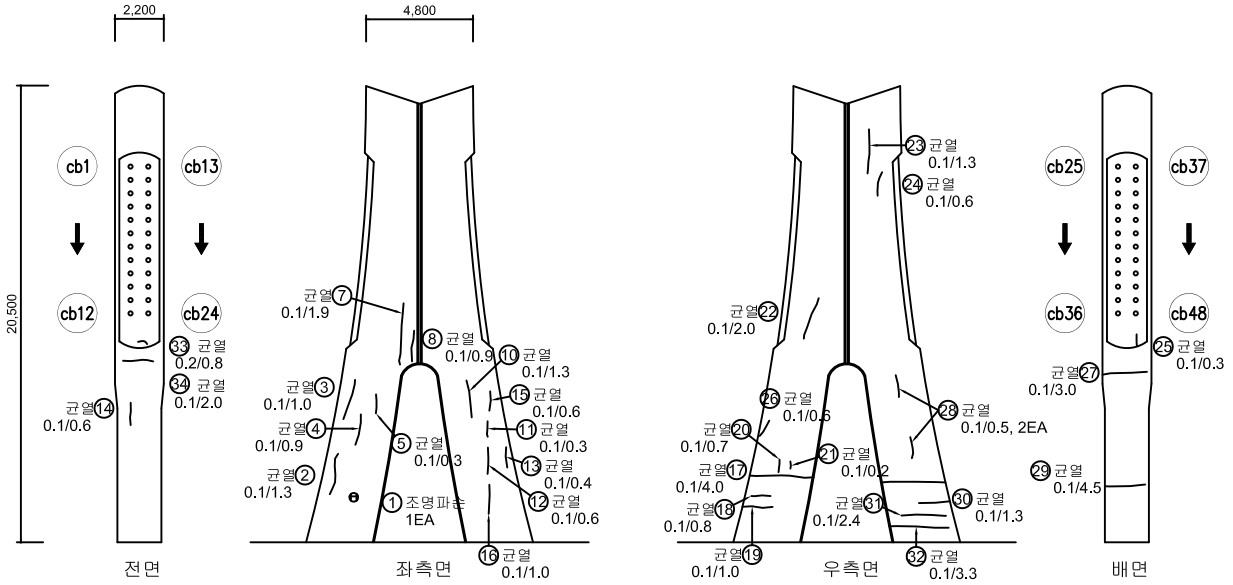

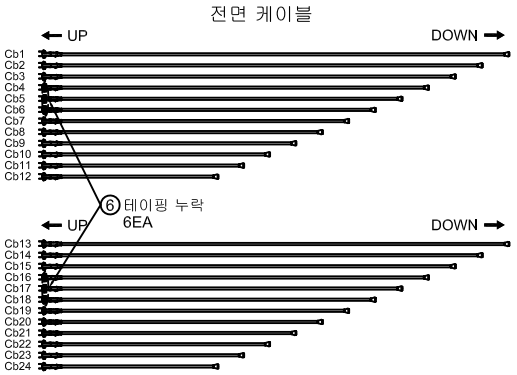


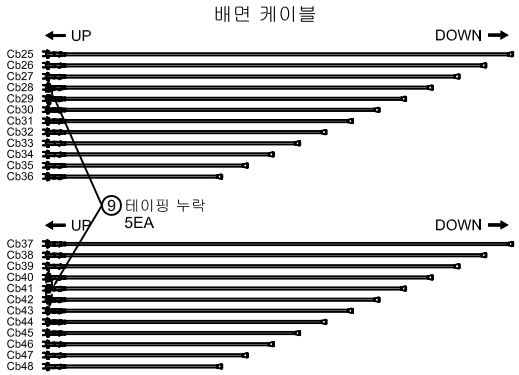
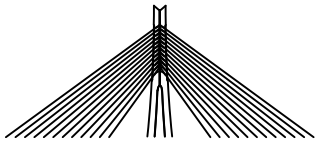

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 주탑 | 조명 파손 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 2 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 3 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 4 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 5 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 6 | 케이블 | 테이핑 누락 | - | - | - | 6 | 6.00 | EA | |
| 7 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.9 | - | 1 | 1.90 | m | |
| 8 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 9 | 케이블 | 테이핑 누락 | - | - | - | 5 | 5.00 | EA | |
| 10 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 11 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 12 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 13 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 14 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 15 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 16 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 17 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 18 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 19 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 20 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 21 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.2 | - | 1 | 0.20 | m | |
| 22 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 23 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 24 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 25 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 26 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 27 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 28 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 2 | 1.00 | m | |
| 29 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 4.5 | - | 1 | 4.50 | m | |
| 30 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 31 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 2.4 | - | 1 | 2.40 | m | |
| 32 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 3.3 | - | 1 | 3.30 | m | |
| 33 | 주탑 | 균열 | 0.2 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 34 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 35 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

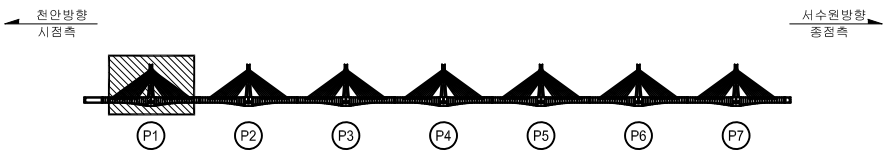


## SECTION





범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 139 |

# ID : 주탑 및 케이블 (P2) 외관조사망도

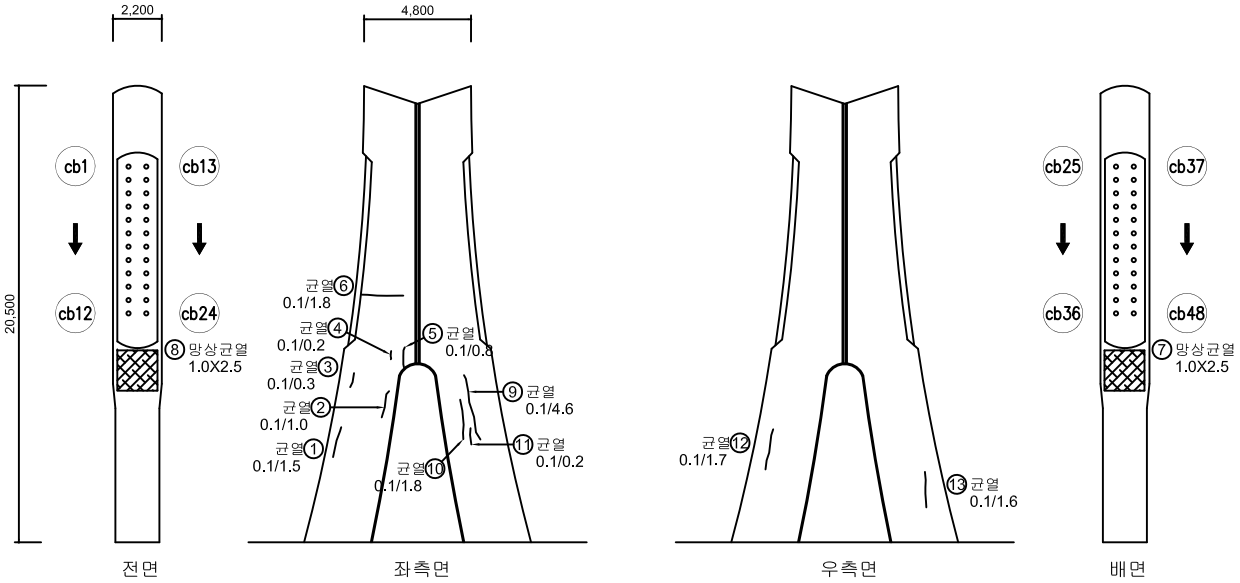


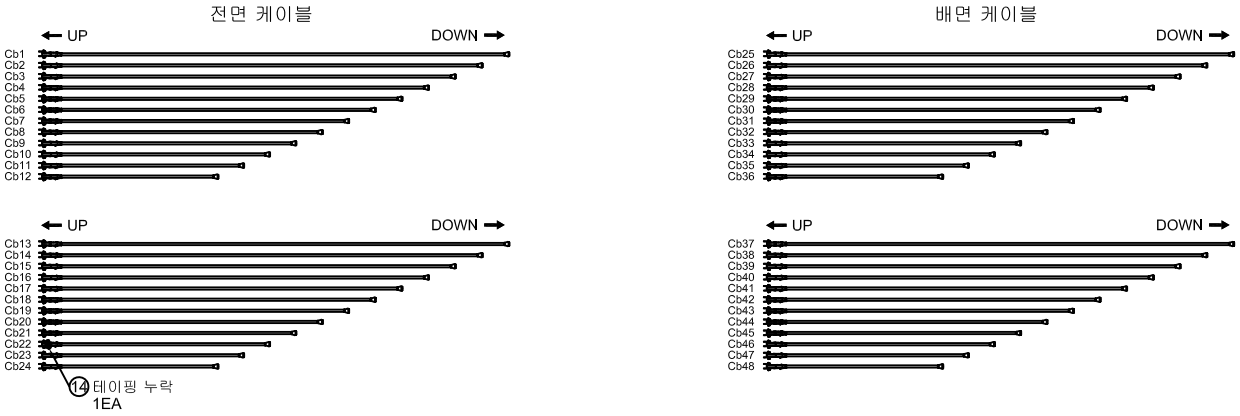

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 2 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 3 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 4 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.2 | - | 1 | 0.20 | m | |
| 5 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 6 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 7 | 주탑 | 망상균열 | - | 1.0 | 2.5 | 1 | 2.50 | m² | |
| 8 | 주탑 | 망상균열 | - | 1.0 | 2.5 | 1 | 2.50 | m² | |
| 9 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 4.6 | - | 1 | 4.60 | m | |
| 10 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 11 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.2 | - | 1 | 0.20 | m | |
| 12 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 13 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 14 | 케이블 | 테이핑 누락 | - | - | - | 1 | 1.00 | EA | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

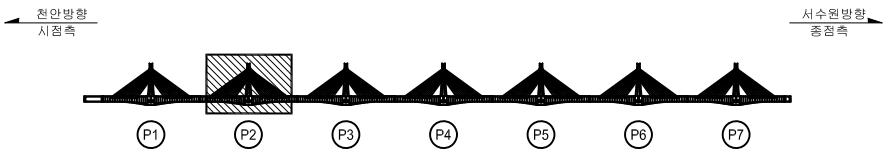


## SECTION

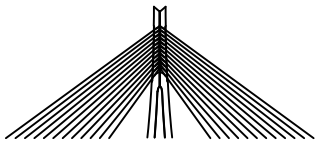



범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 140 |

# ID : 주탑 및 케이블 (P3) 외관조사망도

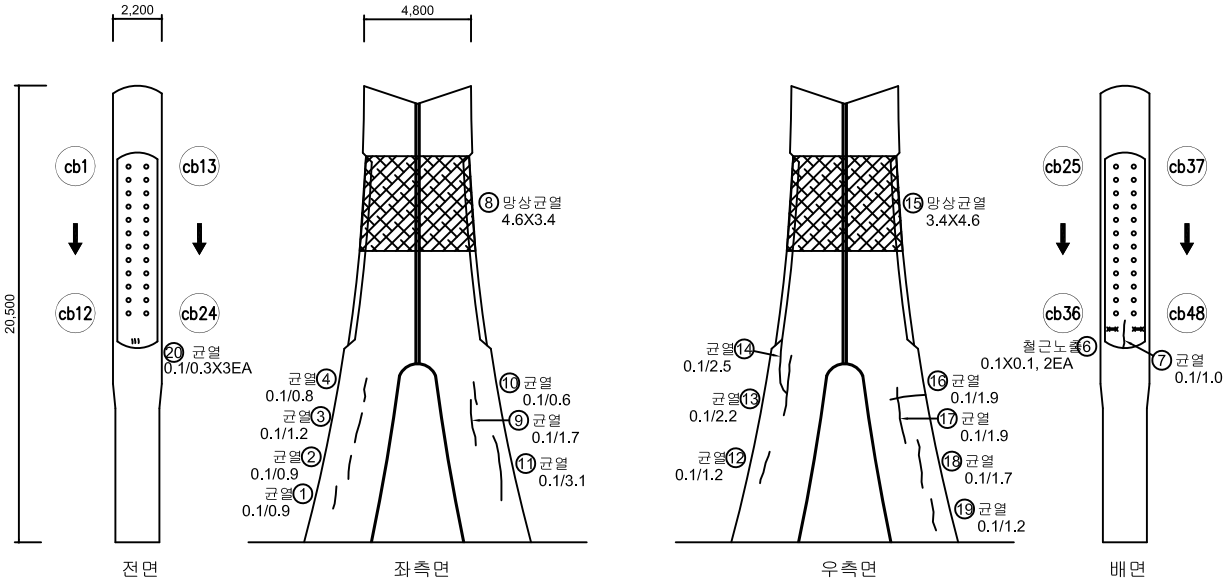


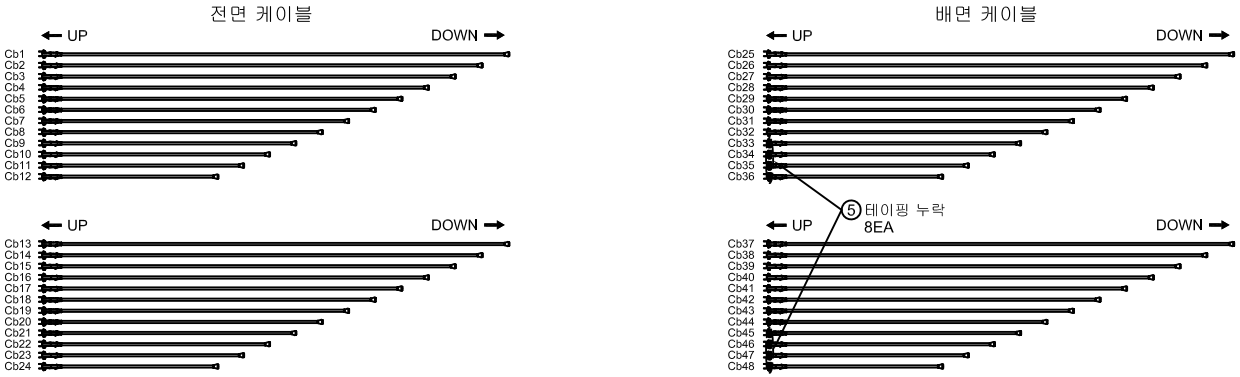

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 2 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.9 | - | 1 | 0.90 | m | |
| 3 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 4 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 5 | 케이블 | 테이핑 누락 | - | - | - | 8 | 8.00 | EA | |
| 6 | 주탑 | 철근노출 | - | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.02 | m² | |
| 7 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 8 | 주탑 | 망상균열 | - | 4.6 | 3.4 | 1 | 15.64 | m² | |
| 9 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 10 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 11 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 3.1 | - | 1 | 3.10 | m | |
| 12 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 13 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 14 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 15 | 주탑 | 망상균열 | - | 3.4 | 4.6 | 1 | 15.64 | m² | |
| 16 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.9 | - | 1 | 1.90 | m | |
| 17 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.9 | - | 1 | 1.90 | m | |
| 18 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.7 | - | 1 | 1.70 | m | |
| 19 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 20 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 3 | 0.90 | m | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

KEY PLAN

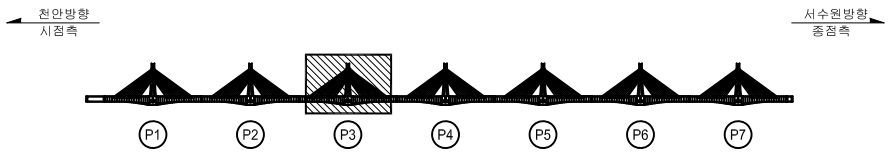


SECTION

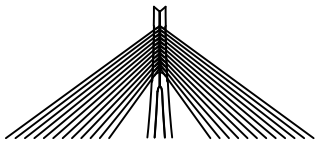



범례


| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 141 |


# ID : 주탑 및 케이블 (P4) 외관조사망도

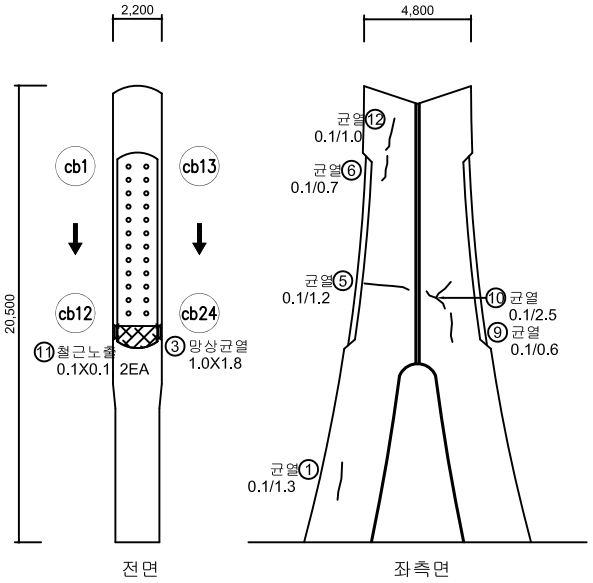

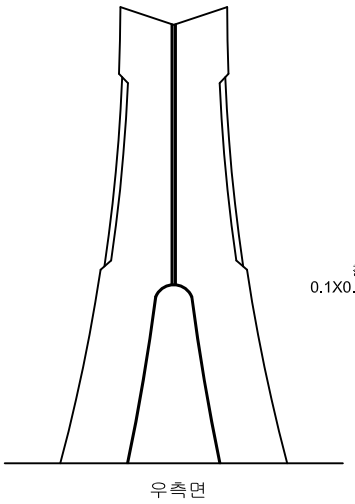


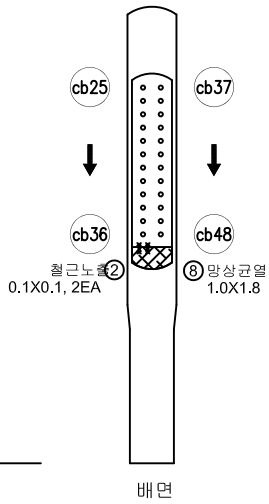
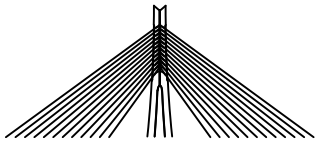

## 손 상 물 량 표
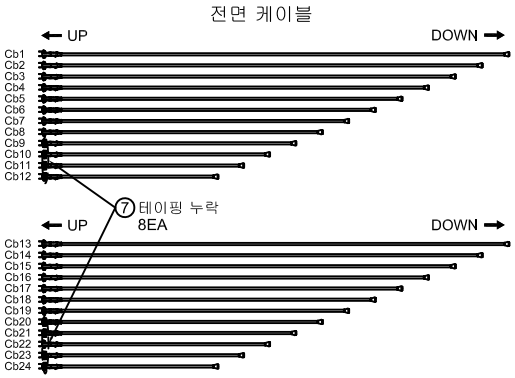
| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 2 | 주탑 | 철근노출 | - | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.02 | m² | |
| 3 | 주탑 | 망상균열 | - | 1.0 | 1.8 | 1 | 1.80 | m² | |
| 4 | 케이블 | 테이핑 누락 | - | - | - | 7 | 7.00 | EA | |
| 5 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 6 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 7 | 케이블 | 테이핑 누락 | - | - | - | 8 | 8.00 | EA | |
| 8 | 주탑 | 망상균열 | - | 1.0 | 1.8 | 1 | 1.80 | m² | |
| 9 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 10 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 11 | 주탑 | 철근노출 | - | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.02 | m² | 신규 |
| 12 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | 신규 |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

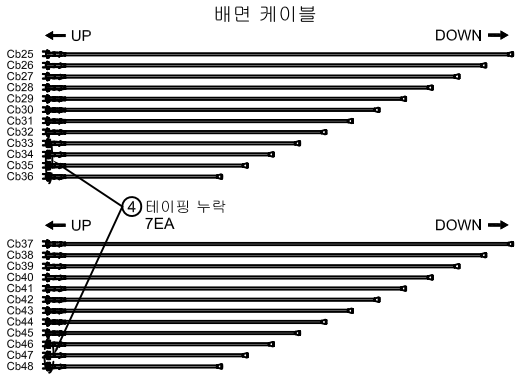KEY PLAN

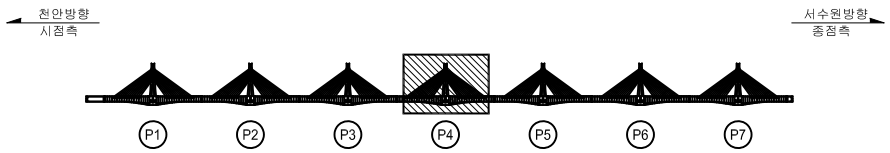



SECTION




범례


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 142 | |

# ID : 주탑 및 케이블 (P5) 외관조사망도

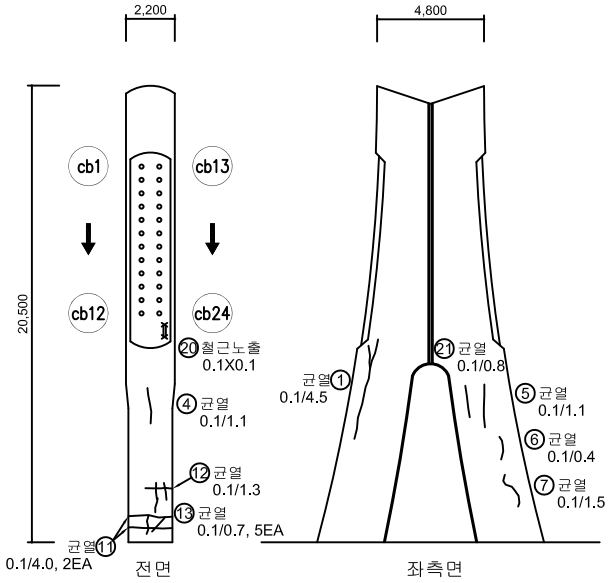


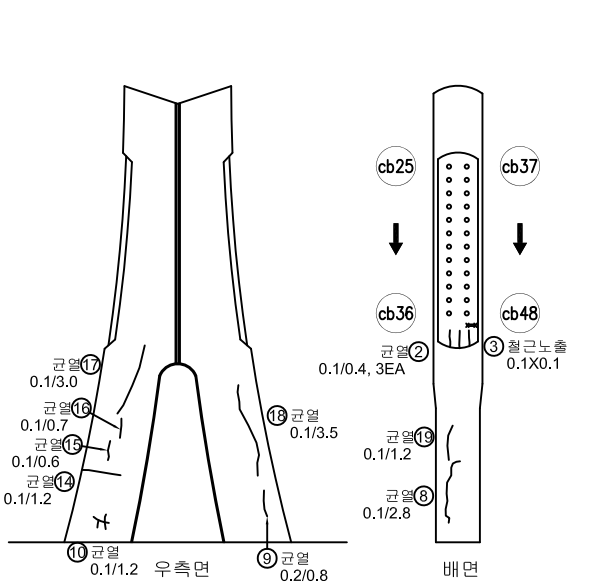
전면 케이블

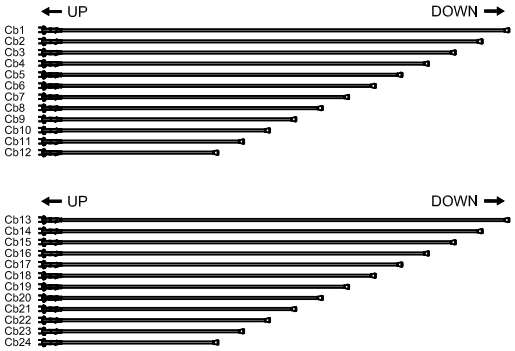



배면 케이블

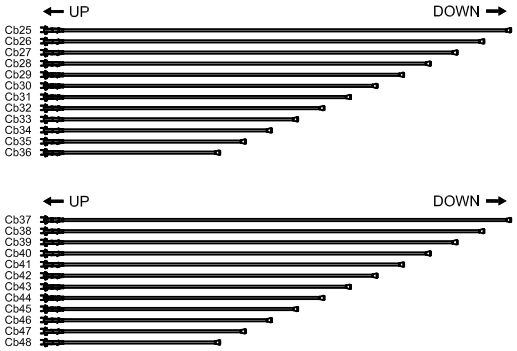



## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 4.5 | - | 1 | 4.50 | m | |
| 2 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 3 | 1.20 | m | |
| 3 | 주탑 | 철근노출 | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | m² | |
| 4 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 5 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 6 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 7 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 8 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 2.8 | - | 1 | 2.80 | m | |
| 9 | 주탑 | 균열 | 0.2 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 10 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 11 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 2 | 8.00 | m | |
| 12 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 13 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 5 | 3.50 | m | |
| 14 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 15 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 16 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.7 | - | 1 | 0.70 | m | |
| 17 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 18 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 3.5 | - | 1 | 3.50 | m | |
| 19 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 20 | 주탑 | 철근노출 | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | m² | 신규 |
| 21 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | 신규 |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

KEY PLAN

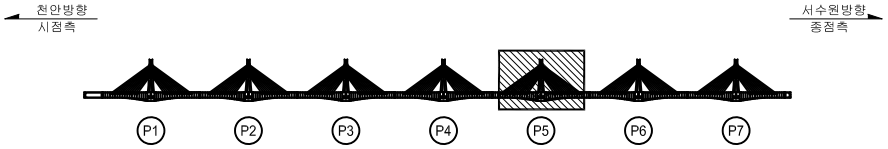


SECTION

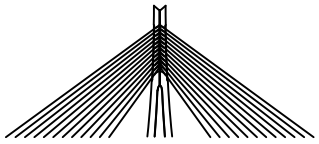



범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 143 |

# ID : 주탑 및 케이블 (P6) 외관조사망도

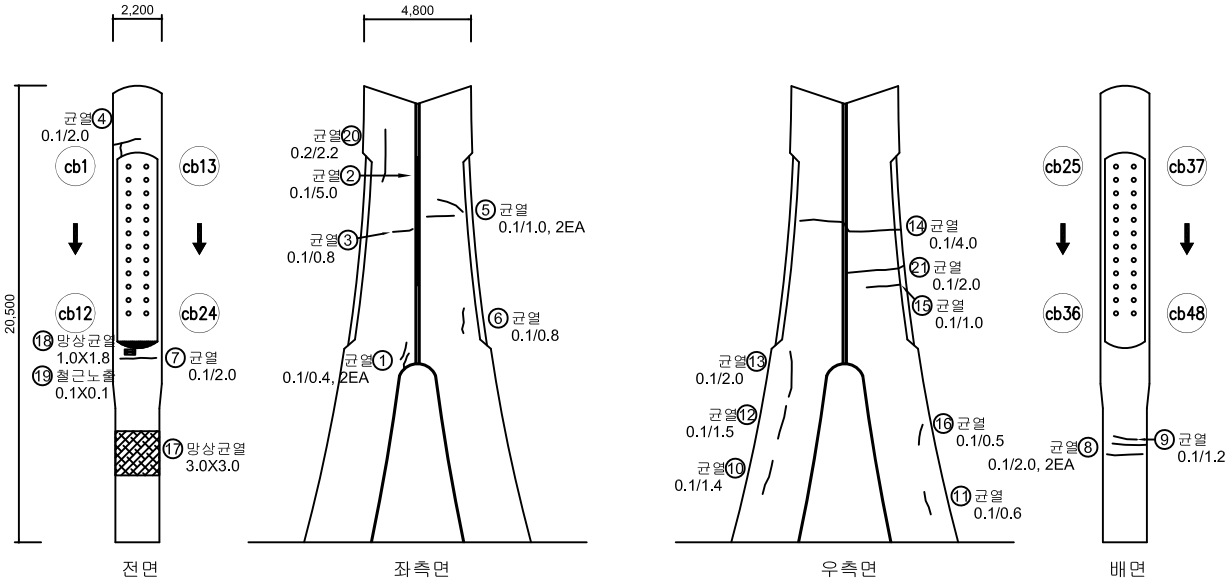

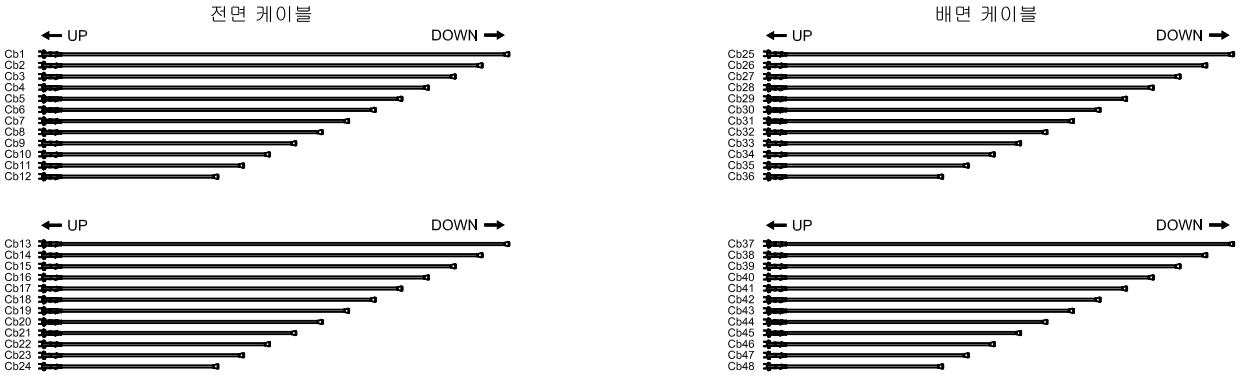





## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 2 | 0.80 | m | |
| 2 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 5.0 | - | 1 | 5.00 | m | |
| 3 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 4 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 5 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 2 | 2.00 | m | |
| 6 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 7 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 8 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 2 | 4.00 | m | |
| 9 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 10 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.4 | - | 1 | 1.40 | m | |
| 11 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 12 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 13 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 14 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | |
| 15 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 16 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.5 | - | 1 | 0.50 | m | |
| 17 | 주탑 | 망상균열 | - | 3.0 | 3.0 | 1 | 9.00 | m² | |
| 18 | 주탑 | 망상균열 | - | 1.0 | 1.8 | 1 | 1.80 | m² | |
| 19 | 주탑 | 철근노출 | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | m² | |
| 20 | 주탑 | 균열 | 0.2 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | 신규 |
| 21 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | 신규 |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

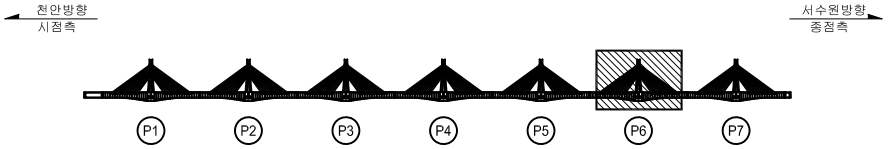


## SECTION

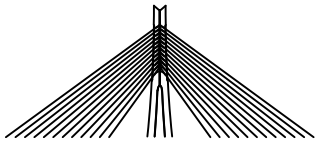



범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 144 |


# ID : 주탑 및 케이블 (P7) 외관조사망도

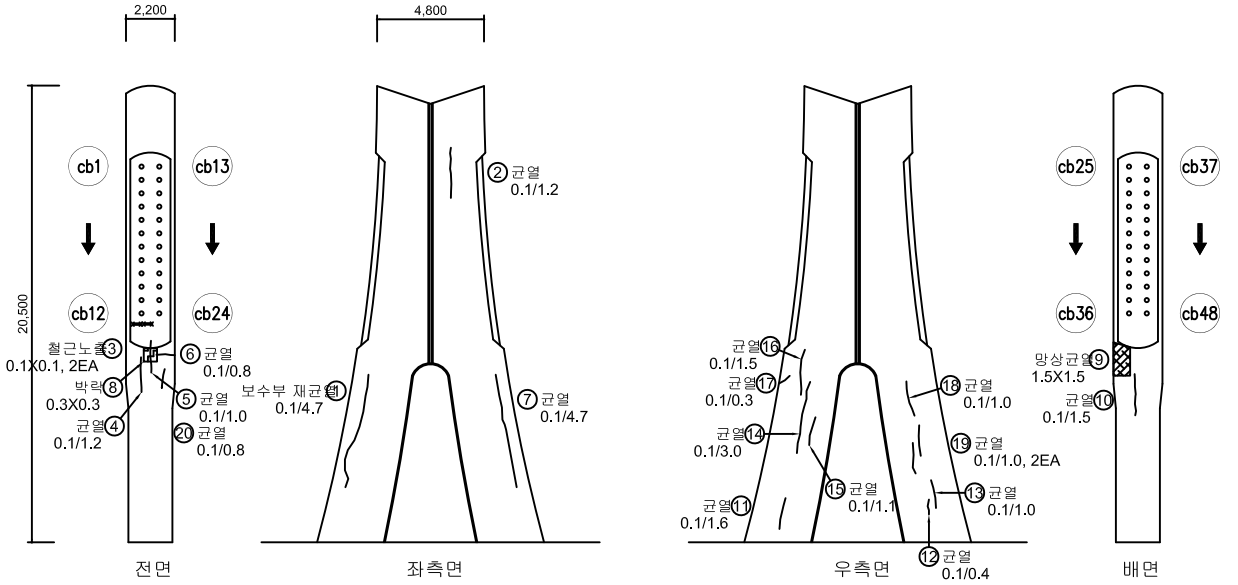


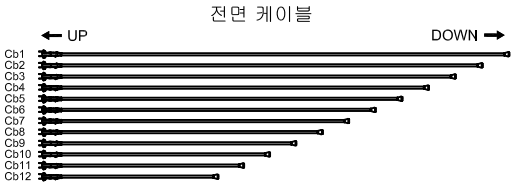



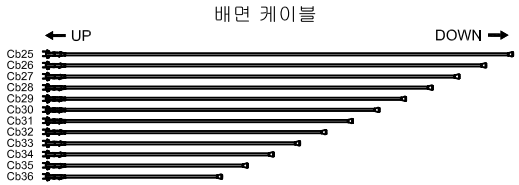




## 손 상 물 량 표
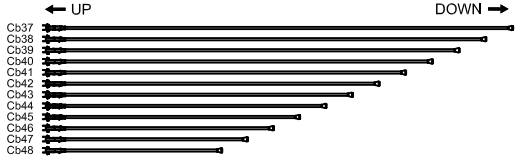
| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 주탑 | 보수부 재균열 | 0.1 | 4.7 | - | 1 | 4.70 | m | |
| 2 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 3 | 주탑 | 철근노출 | - | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.02 | m² | |
| 4 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 5 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 6 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 7 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 4.7 | - | 1 | 4.70 | m | |
| 8 | 주탑 | 박락 | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.09 | m | |
| 9 | 주탑 | 망상균열 | - | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.25 | m | |
| 10 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 11 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 12 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 13 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 14 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 3.0 | - | 1 | 3.00 | m | |
| 15 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.1 | - | 1 | 1.10 | m | |
| 16 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.5 | - | 1 | 1.50 | m | |
| 17 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 18 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 1.6 | - | 1 | 1.60 | m | |
| 19 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.2 | - | 2 | 0.40 | m | |
| 20 | 주탑 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

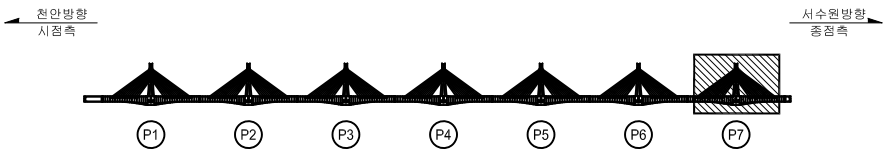


## SECTION

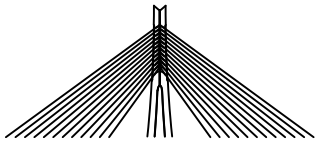



범례


| | | | |
|---|---|---|---|
| CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 145 |

# ID : 교대 (A1) 외관조사망도

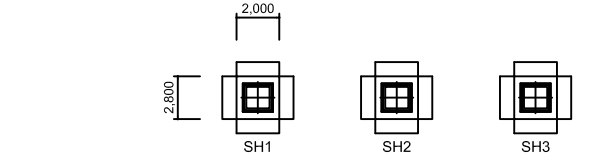

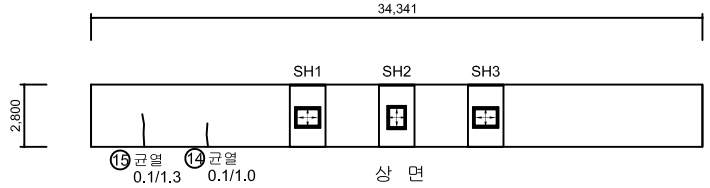


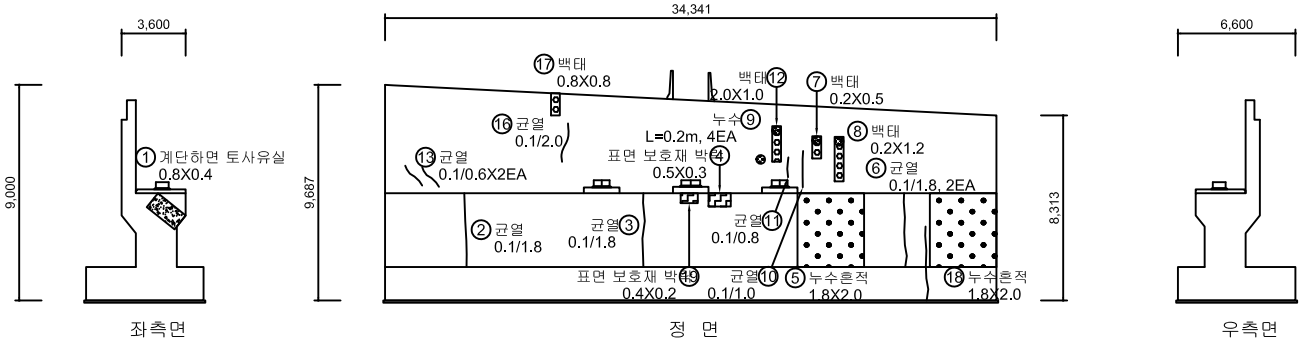
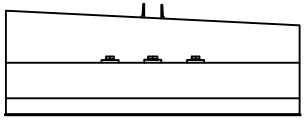

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 교대 | 계단하면 토사유실 | - | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.32 | m² | |
| 2 | 교대 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 3 | 교대 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 1.80 | m | |
| 4 | 교대 | 표면 보호재 박락 | - | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.15 | m² | |
| 5 | 교대 | 누수흔적 | - | 1.8 | 2.0 | 1 | 3.60 | m² | |
| 6 | 교대 | 균열 | 0.1 | 1.8 | - | 2 | 3.60 | m | |
| 7 | 교대 | 백태 | - | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.18 | m² | |
| 8 | 교대 | 백태 | - | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.10 | m² | |
| 9 | 교대 | 누수 | - | 0.2 | - | 4 | 0.80 | m | |
| 10 | 교대 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 11 | 교대 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 12 | 교대 | 백태 | 2.0 | 1.0 | - | 1 | 2.00 | m² | |
| 13 | 교대 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 2 | 1.20 | m | |
| 14 | 교대 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 15 | 교대 | 균열 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 1.30 | m | |
| 16 | 교대 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 17 | 교대 | 백태 | - | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.64 | m² | |
| 18 | 교대 | 누수흔적 | - | 1.8 | 2.0 | 1 | 3.60 | m² | |
| 19 | 교대 | 표면 보호재 박락 | - | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.08 | m² | 신규 |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

## KEY PLAN

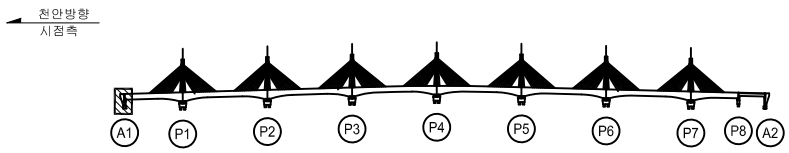


## SECTION





범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 146 |

# ID : 교각 (P1) 외관조사망도

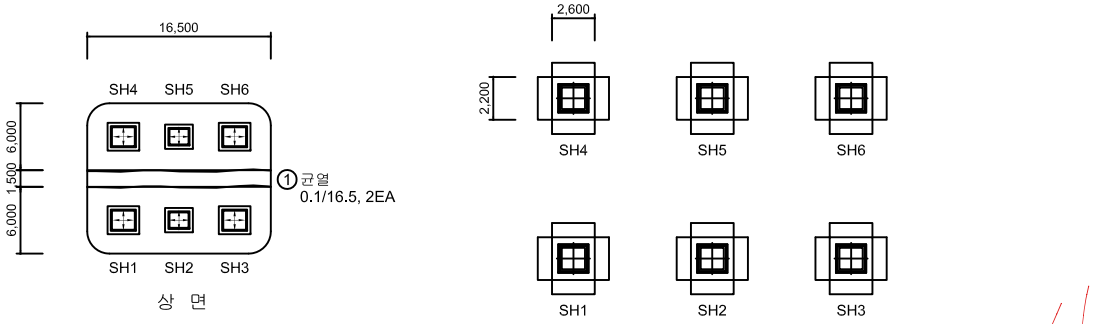


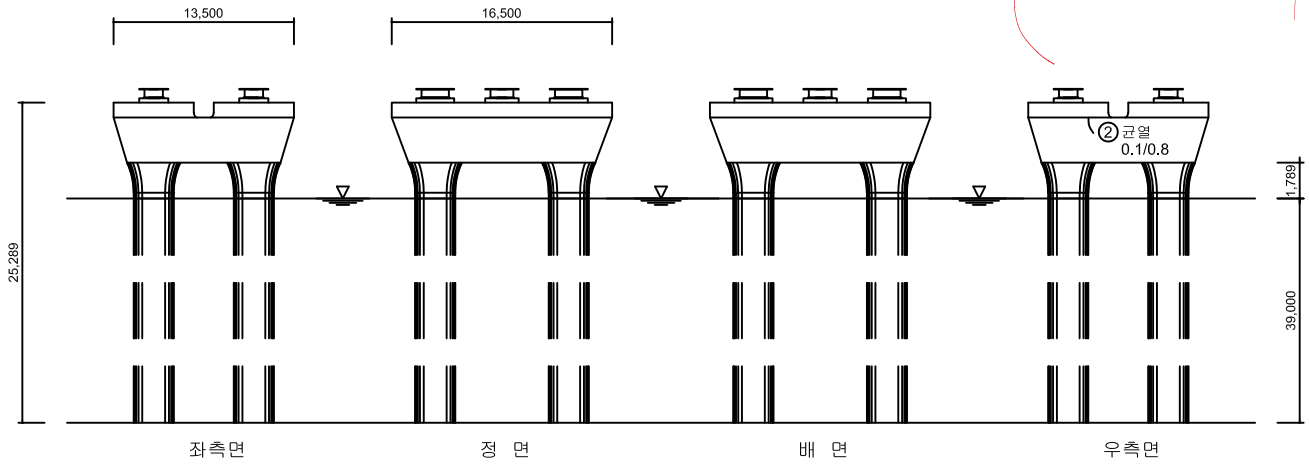

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 교각 | 균열 | 0.1 | 16.5 | - | 2 | 33.00 | m | |
| 2 | 교각 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

KEY PLAN

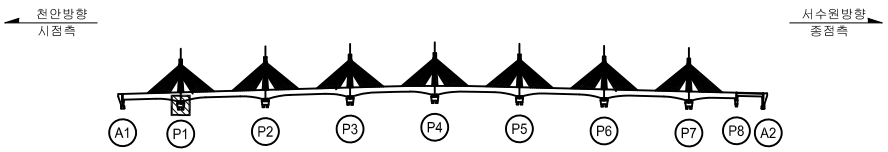


SECTION

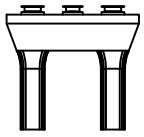

범례


| | | | |
|---|---|---|---|
| CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 147 |


# ID : 교각 (P2) 외관조사망도

## 손 상 물 량 표


| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 교각 | 누수흔적 | - | 1.2 | 4.0 | 1 | 4.80 | m² | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

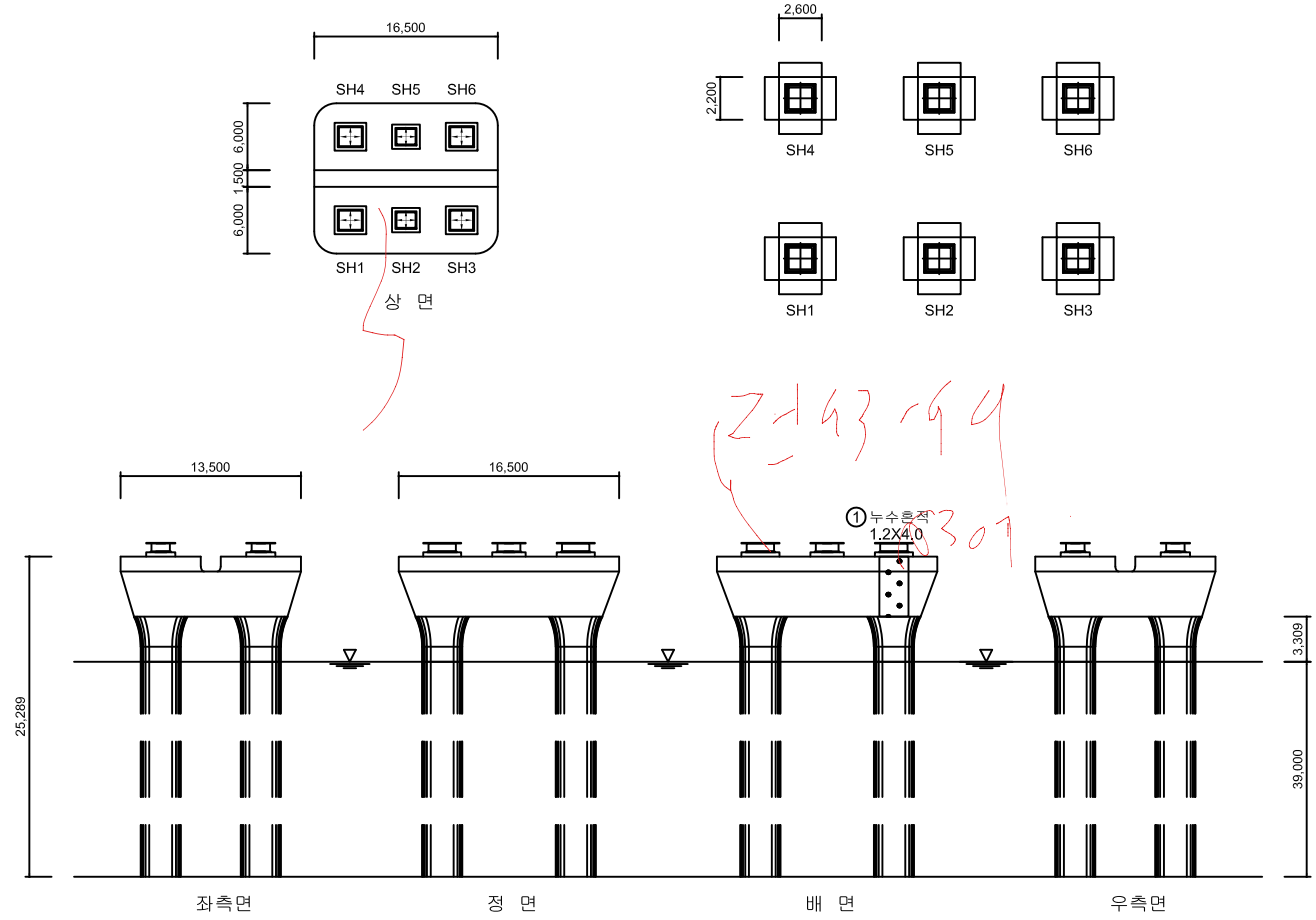


## KEY PLAN

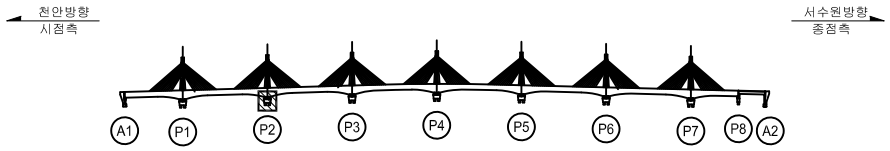


## SECTION

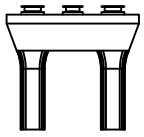



범례


| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 백 태 |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 148 |

# ID : 교각 (P3) 외관조사망도

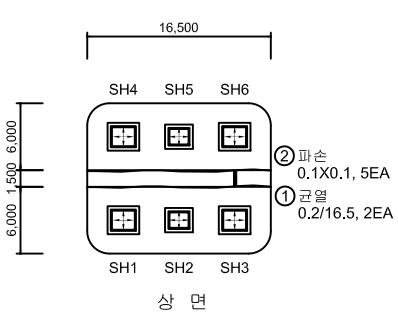

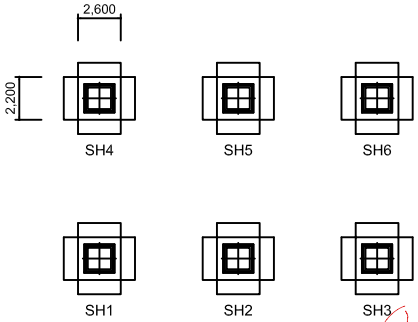


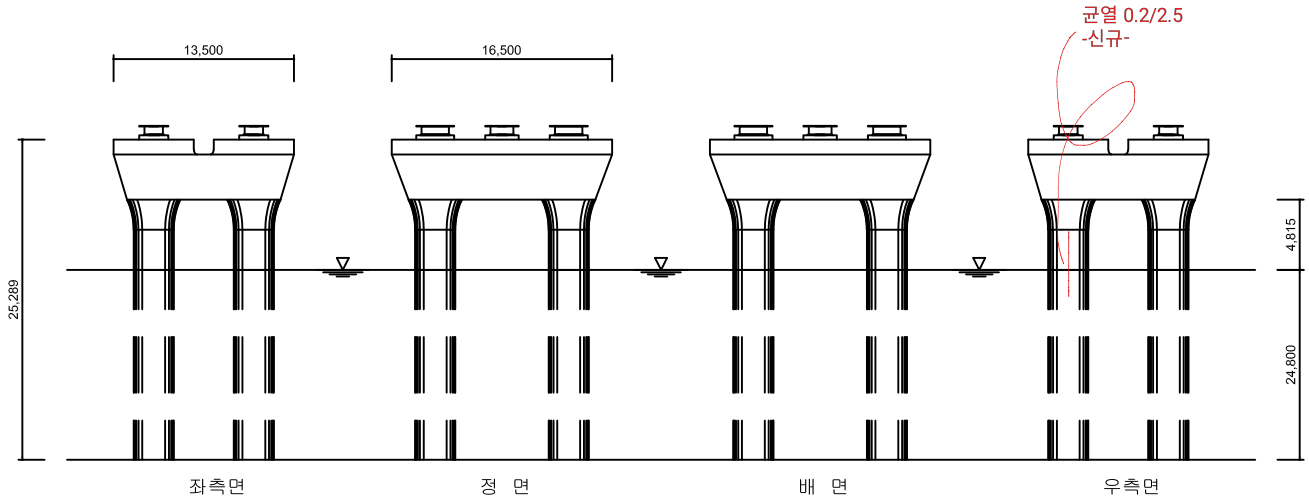
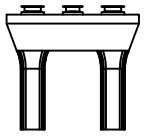

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 교각 | 균열 | 0.2 | 16.5 | - | 2 | 33.00 | m | |
| 2 | 교각 | 파손 | - | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.05 | m² | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

KEY PLAN

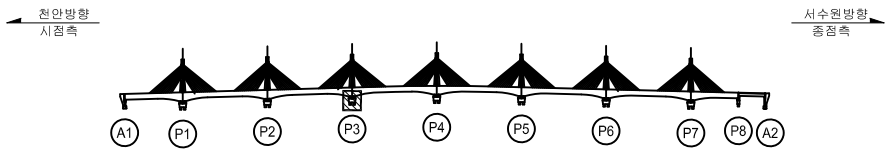


SECTION





범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 149 |

# ID : 교각 (P4) 외관조사망도

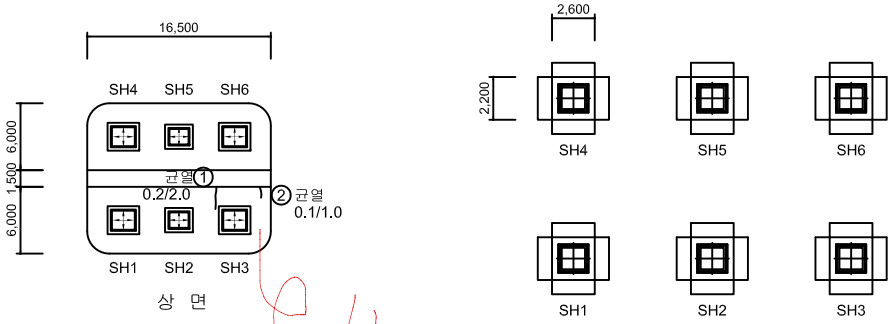


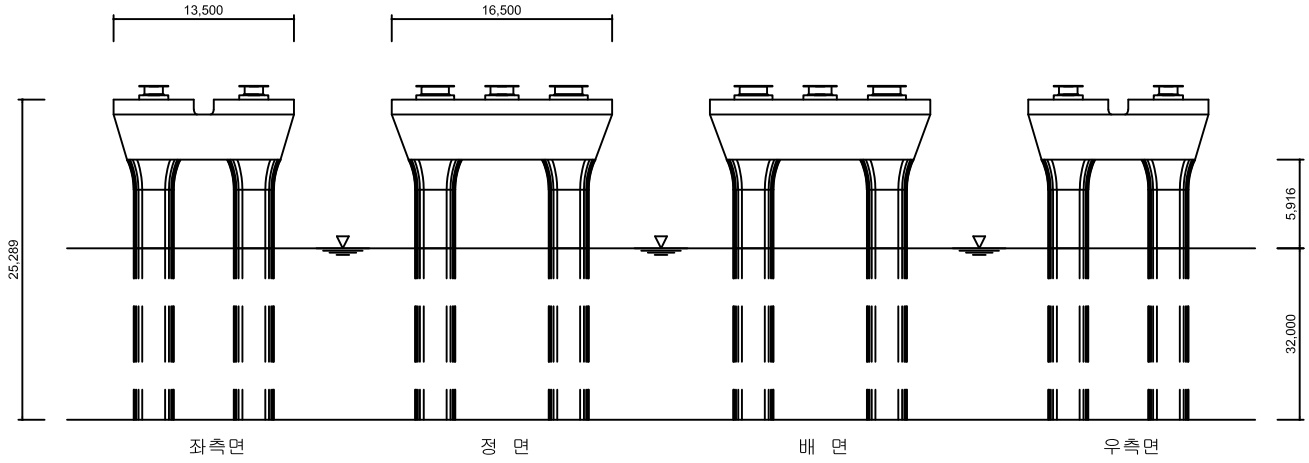

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 교각 | 균열 | 0.2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 2 | 교각 | 균열 | 0.1 | 1.0 | - | 1 | 1.00 | m | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

KEY PLAN

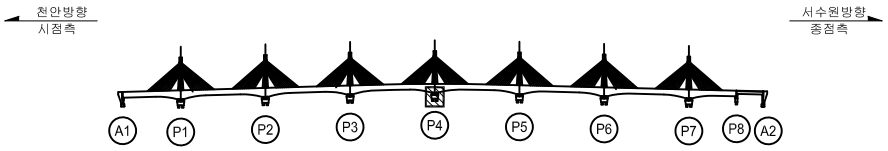


SECTION

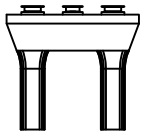



범례


| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 150 |

# ID : 교각 (P5) 외관조사망도

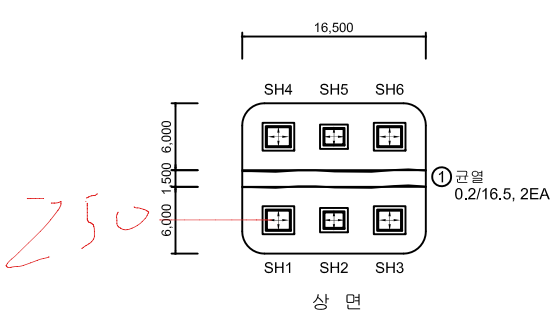

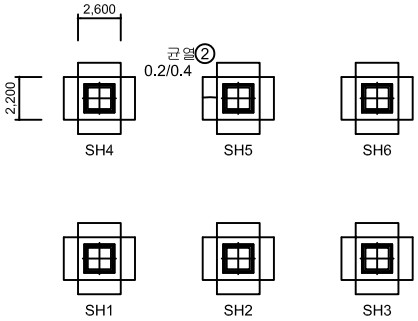


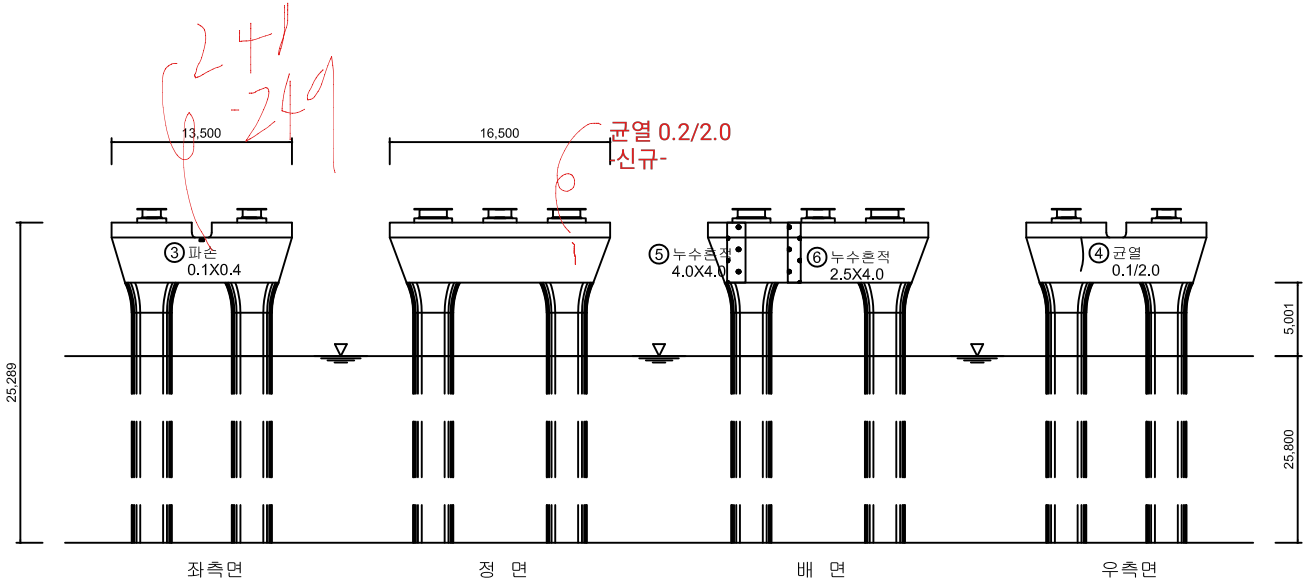
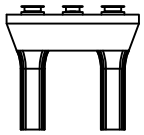

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 교각 | 균열 | 0.2 | 16.5 | - | 2 | 33.00 | m | |
| 2 | 교량받침 | 균열 | 0.2 | 0.4 | - | 1 | 0.40 | m | |
| 3 | 교각 | 파손 | - | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.04 | m² | |
| 4 | 교각 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 5 | 교각 | 누수흔적 | - | 4.0 | 4.0 | 1 | 4.00 | m² | 신규 |
| 6 | 교각 | 누수흔적 | - | 2.5 | 4.0 | 1 | 2.00 | m² | 신규 |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

KEY PLAN

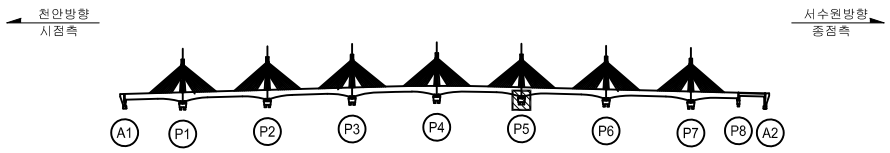



SECTION





범례

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | 구조물명 | 평택대교 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | 조사일자 | 2023.06 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | 책 임 자 | 이 택 수 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | 도면번호 | 151 | |

# ID : 교각 (P6) 외관조사망도

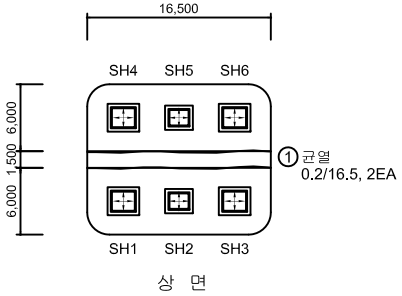

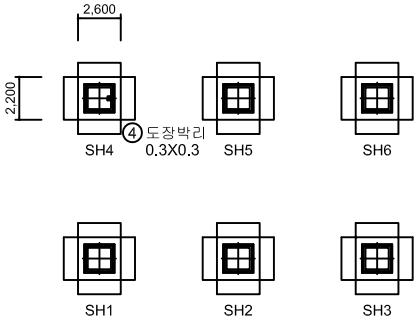


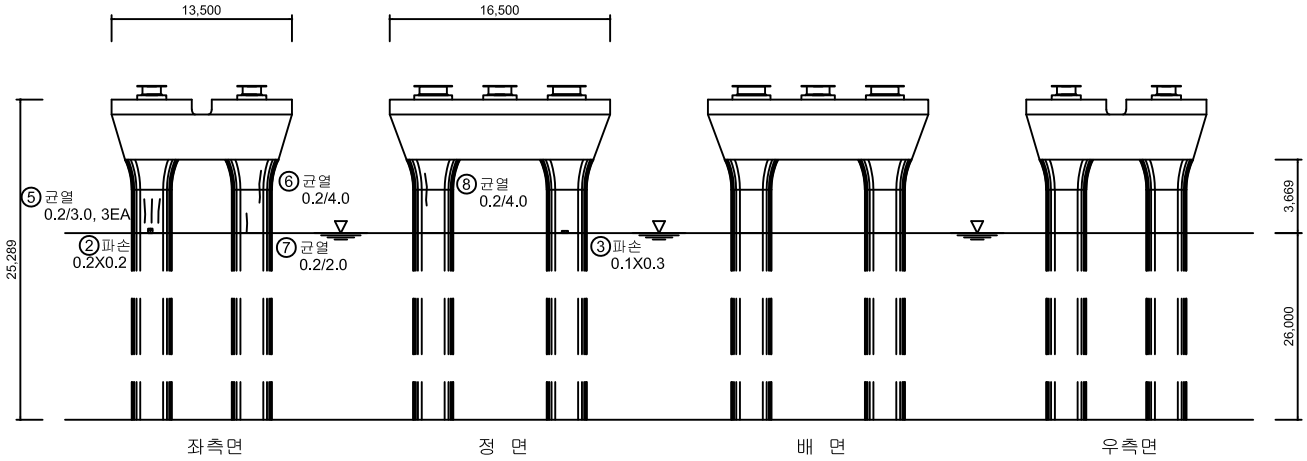
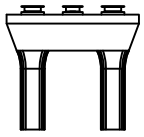

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 교각 | 균열 | 0.1 | 16.5 | - | 2 | 33.00 | m | |
| 2 | 교각 | 파손 | - | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | m² | |
| 3 | 교각 | 파손 | - | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.03 | m² | |
| 4 | 교량받침 | 도장박리 | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.09 | m² | 신규 |
| 5 | 교각 | 균열 | 0.2 | 3.0 | - | 3 | 9.00 | m | 신규 |
| 6 | 교각 | 균열 | 0.2 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | 신규 |
| 7 | 교각 | 균열 | 0.2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | 신규 |
| 8 | 교각 | 균열 | 0.2 | 4.0 | - | 1 | 4.00 | m | 신규 |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

KEY PLAN

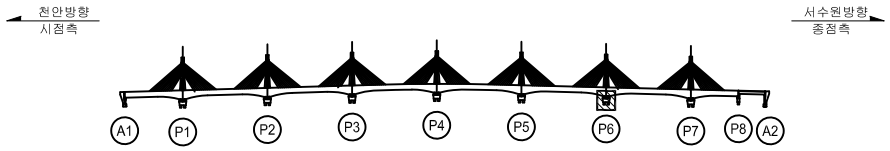


SECTION




범례


| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 152 |

# ID : 교각 (P7) 외관조사망도

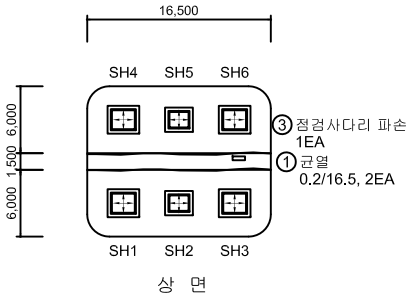

상 면

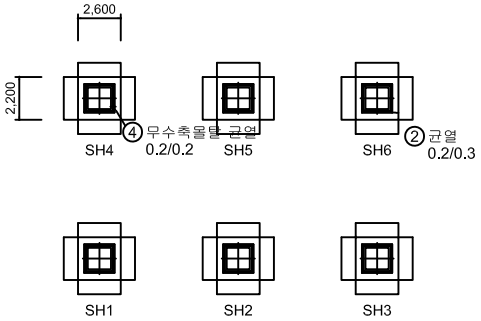


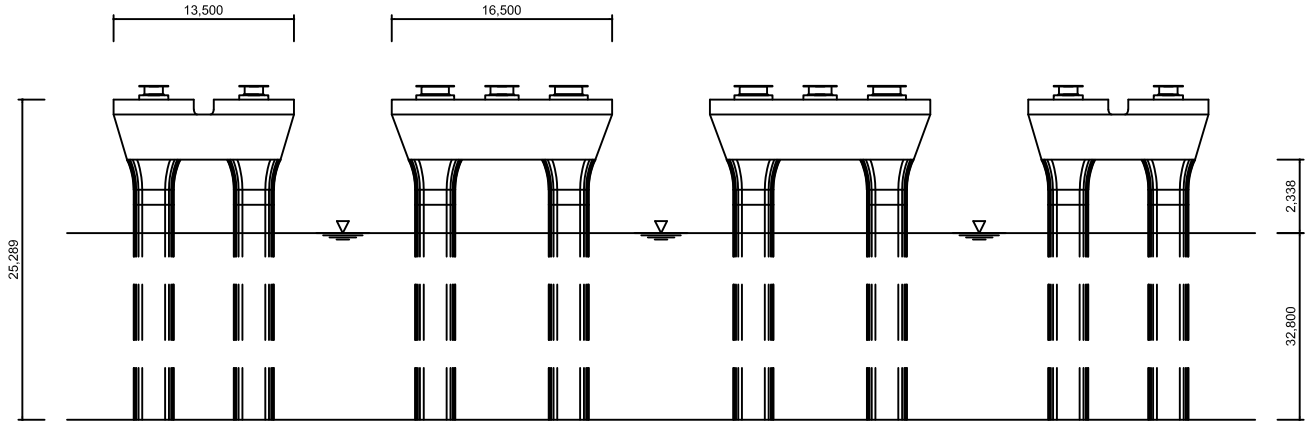

## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 교각 | 균열 | 0.2 | 16.5 | - | 2 | 33.00 | m | |
| 2 | 교량받침 | 균열 | 0.2 | 0.3 | - | 1 | 0.30 | m | |
| 3 | 출입시설 | 점검사다리 파손 | - | - | - | 1 | 1 | EA | |
| 4 | 교량받침 | 무수축몰탈 균열 | 0.2 | 0.2 | - | 1 | 0.20 | m | 신규 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

KEY PLAN

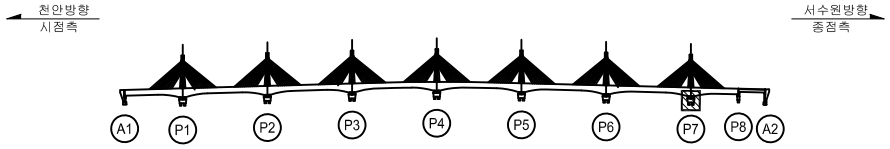


SECTION

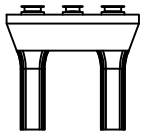



범례


| | | | |
|---|---|---|---|
| CW 0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 153 |

# ID : 교각 (P8) 외관조사망도

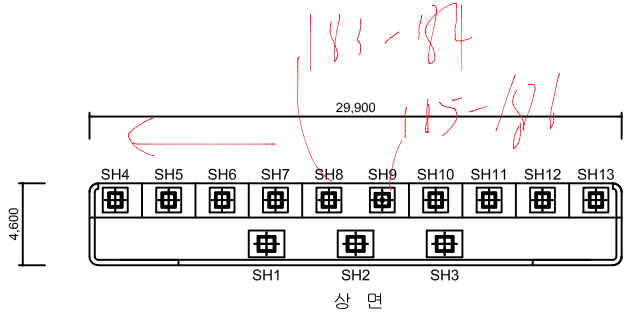

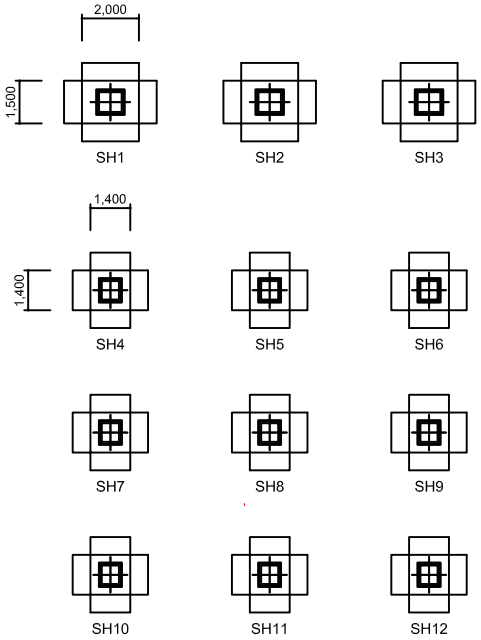


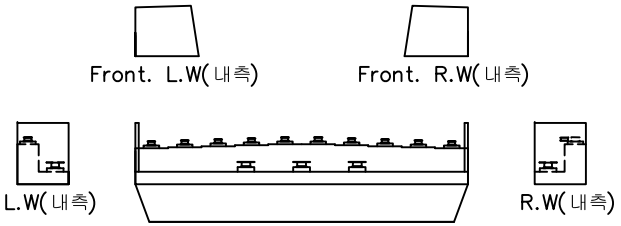
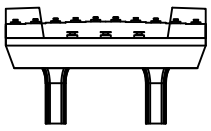

## 손 상 물 량 표
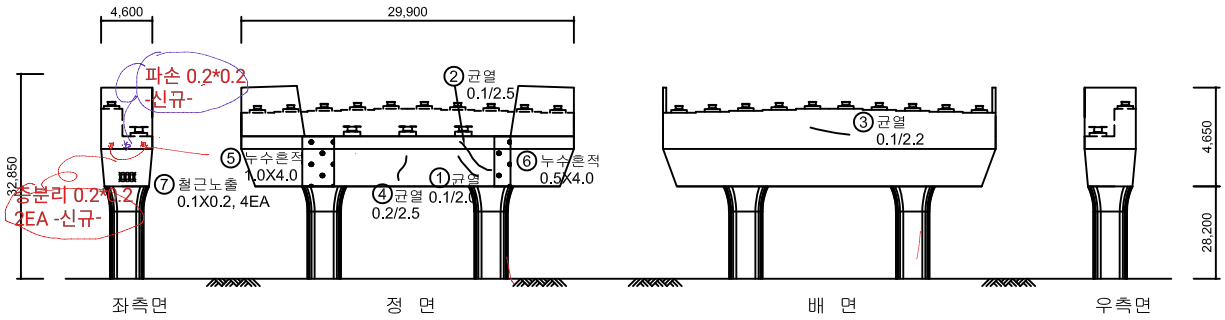
| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 교각 | 균열 | 0.1 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | m | |
| 2 | 교각 | 균열 | 0.1 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 3 | 교각 | 균열 | 0.1 | 2.2 | - | 1 | 2.20 | m | |
| 4 | 교각 | 균열 | 0.2 | 2.5 | - | 1 | 2.50 | m | |
| 5 | 교각 | 누수흔적 | - | 1.0 | 4.0 | 1 | 4.00 | m² | 신규 |
| 6 | 교각 | 누수흔적 | - | 0.5 | 4.0 | 1 | 2.00 | m² | 신규 |
| 7 | 교각 | 철근노출 | - | 0.1 | 0.2 | 4 | 0.08 | m² | 신규 |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

KEY PLAN

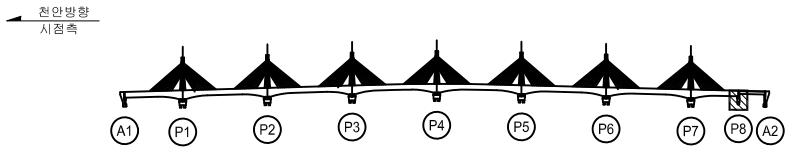


SECTION





범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW/0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |


| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 154 |

# ID : 교대 (A2) 외관조사망도

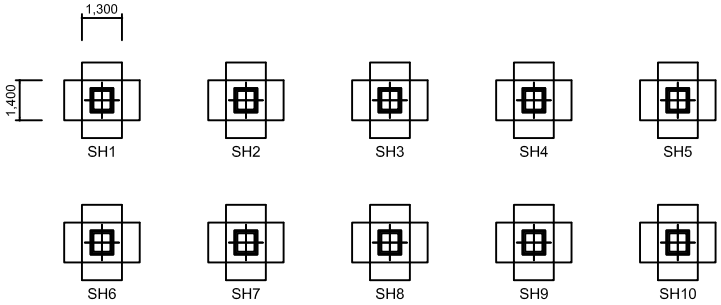


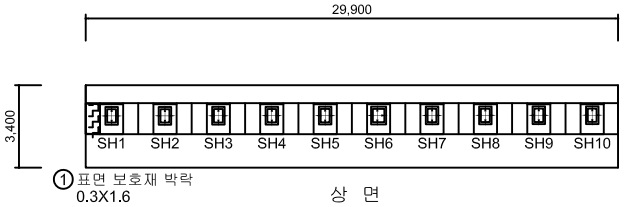
상 면

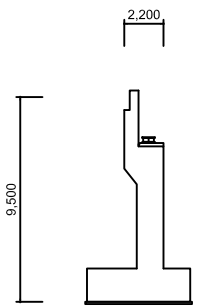

좌측면

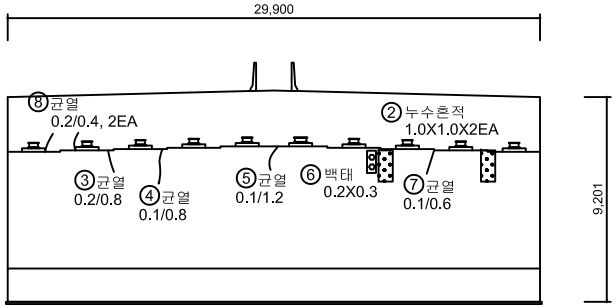

정 면

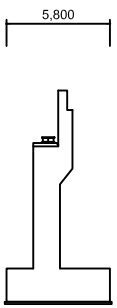


우측면


## 손 상 물 량 표

| No. | 위 치 | 손상내용 | 2023년 정밀안전점검 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결함정도 | | | 손상물량 | | | |
| | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 물량 | 단위 | |
| 1 | 교대 | 표면 보호재 박락 | - | 0.3 | 1.6 | 1 | 0.48 | m² | |
| 2 | 교대 | 누수흔적 | - | 1.0 | 1.0 | 2 | 2.00 | m² | |
| 3 | 교대 | 균열 | 0.2 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 4 | 교대 | 균열 | 0.1 | 0.8 | - | 1 | 0.80 | m | |
| 5 | 교대 | 균열 | 0.2 | 1.2 | - | 1 | 1.20 | m | |
| 6 | 교대 | 백태 | - | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.06 | m² | |
| 7 | 교대 | 균열 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | 0.60 | m | |
| 8 | 교대 | 균열 | 0.2 | 0.4 | - | 2 | 0.80 | m | 신규 |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

KEY PLAN

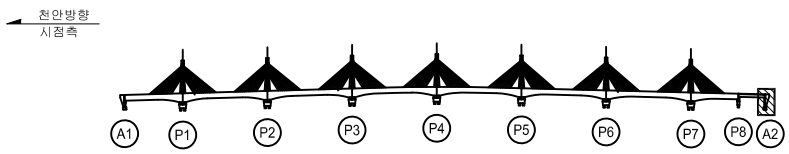


SECTION

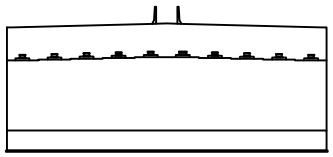

범례

| | | | |
|---|---|---|---|
| CW0.2 균 열 | 망상균열 | 철근노출 | |
| 파손,탈락 | 재료분리 | 백 태 | |
| 박리,박락 | 누수,체수 | 좌굴,변형 | |
| 표면오염 | 보 수 부 | 부 식 | |
| 토사퇴적 | 기 타 | 배수구막힘 | |

| | |
|---|---|
| 용 역 명 | 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역 |
| 구조물명 | 평택대교 |
| 조사일자 | 2023.06 |
| 책 임 자 | 이 택 수 |
| 도면번호 | 155 |