

(주)명성엔지니어링

주소: 경기도 성남시 분당구 야탑로 69번길 18 / 전화(031)886-7422 / 팩스(031)707-7473 담당 : 정지운

문서번호 : 2025-11-061
시행일자 : 2025년 11월 06일
수 신 : 경기도 건설본부 북부도로과
참 조 :

선결			지시		
접수	일자		결재공람		
	번호				
처리과					
담당자					
심사자			심사일		

제목 : 착수계 제출의 건

1. 귀 도의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 도와 계약체결하여 진행중인 [2025년 북삼교 정밀안전진단 용역]에 대한 착수계를 첨부와 같이 제출합니다.

- ※ 불임 : 1. 착수계 2부.
2. 용역책임자 선임계 2부.
3. 보안각서 2부.
4. 사용인장계 2부.
5. 과업수행계획서 및 사전검토보고서 2부.
6. 산출내역서 2부. 끝.

(주)명성엔지니어링

대표이사 김 선 무



착 수 계

감독관 경유	
소 속	
직 급	
성 명	(인)

- 용 역 명 : 2025년 북삼교 정밀안전진단 용역
- 계약금액 : 금128,283,000원(금일억이천팔백이십팔만삼천원)
- 계약일자 : 2025. 10. 30.
- 착수일자 : 2025. 11. 06.
- 준공기한 : 2026. 06. 20.

상기 건에 대하여 착수하였기에 용역책임자 선임계 및 과업수행 계획서를 첨부하여 착수계를 제출합니다.

2025. 11. 06.

업체명 : ㈜명성엔지니어링

대표자 : 김 선 무 (인)

주 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 69번길 18, 301호

경기도 (분임)재무관 귀하

용역책임자 선임계

- 소 속 : (주)명성엔지니어링 진단부
- 직위(급) : 이사
- 전문분야 : 토목구조 특급
- 성 명 : 정지운

상기인을 「2025년 북삼교 정밀안전진단 용역」 수행을 위한 용역책임자로 지정하였기에 재직증명서와 함께 선임계를 제출합니다.

2025. 11. 06.

업체명 : (주)명성엔지니어링

대표자 : 김 선 무 (인)

주 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 69번길 18, 301호

경기도 (분임)재무관 귀하

재 직 증 명 서

소 속	(주)명성엔지니어링	직 위	이 사
성 명	정 지 운	생 년 월 일	1981년 07월 25일생
입사년월일	2021년 02월 26일	주민등록번호	810725-1*****
주 소	서울시 강동구 성내동 420, 301호		

상기와 같이 재직하고 있음을 증명함.

(용 도 : 경기도 건설본부 북부도로과 제출용)






2025년 11월 06일

(주)명성엔지니어링 대표이사 김 선 무



보안각서

본인은 경기도에서 발주한 「2025년 북삼교 정밀안전진단 용역」에 참여함에 있어 계약기간 중 지득한 사항에 대해 비밀을 엄수하고 개인의 영리를 목적으로 이용하지 않으며, 이를 위반하여 발생하는 민·형사상 및 보안상의 책임과 관련법령에 의한 조치에 따를 것을 서약합니다.

성명	직위(직급)	주소(개인주소)	서명(날인)
정지운	이사	서울시 강동구 성내동 420, 301호	
장진원	부장	경기도 용인시 수지구 성북2로 10, 108동 801호	
이상훈	부장	경기도 광주시 오포읍 마루들길 251, 101동 1702호	
황상윤	부장	서울시 송파구 송파대로 345, 310동 1803호	
손기영	과장	경기도 광주시 경안로 128-17, 404호	
양주윤	과장	서울시 동대문구 이문로 51길 13, 301호	
전희균	대리	경기도 성남시 중원구 도촌남로 22, 115동 603호	
이석진	사원	경기도 여주시 세종로 254-16, 107동 1305호	
김찬영	사원	서울시 관악구 신림로 230-1	

2025. 11. 06.

업체명 : (주)명성엔지니어링

대표자 : 김 선 무 (인)

주 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 69번길 18, 301호


경기도 (분임)재무관 귀하

사 용 인 장 계

☐ 계 약 명 : 2025년 북삼교 정밀안전진단 용역

☐ 계약자상호 : (주)명성엔지니어링

☐ 대 표 자 : 김 선 무 (인)

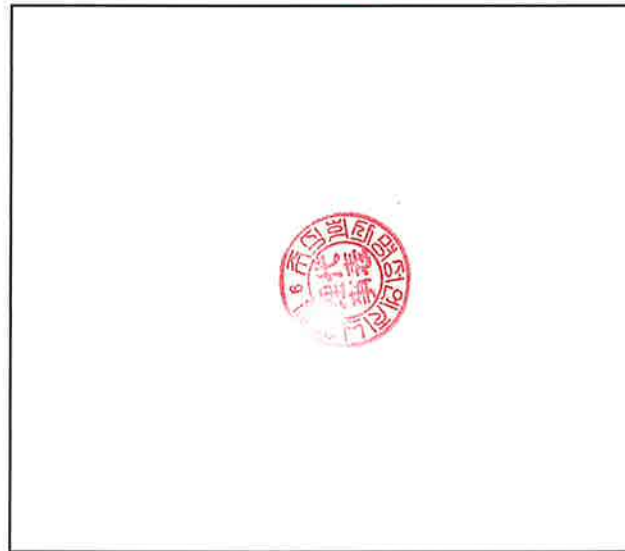

※ 네모상자 안에 사용인감도장 날인

경기도 (분임)재무관 귀하

2 0 2 5 년 북 삼 교
정 밀 안 전 진 단 용 역

과업수행계획서 및 사전검토보고서

2025. 11.

경 기 도 건 설 본 부 북 부 도 로 과

(주) 명 성 엔 지 니 어 링

목 차

제1장 과업의 개요	1
1.1 과업명	1
1.2 배경 및 목적	1
1.3 과업기간	1
1.4 과업 대상 시설물	1
1.5 대상시설물 위치도 및 전경사진	2
제2장 과업의 범위	6
2.1 과업의 범위	6
2.2 과업수행 흐름도	7
제3장 과업수행 일정 및 내용	9
3.1 예정공정표	9
3.2 현장조사 방법	10
3.2 현장조사 및 장비 투입계획	11
제4장 과업수행 세부사항	13
4.1 계획수립	13
4.2 현장조사	13
4.3 재하시험	26
4.4 시설물 평가	28
4.5 보수·보강방안 제시	30
4.6 유지관리 방안 제시	31
4.7 성과품작성	32

제5장 인력 및 장비투입계획 33

5.1 과업수행 인력 33

5.2 과업참여자 명단 34

5.3 장비투입 계획 35

제6장 안전관리 계획 36

6.1 안전관리 조직구성 36

6.2 안전관리 운영계획 36

6.3 교통처리 계획 39

제7장 사전검토 보고서 44

제1장 과업의 개요

1.1 과업명

- 『 2025년 북삼교 정밀안전진단용역 』

1.2 배경 및 목적

본 용역은 “시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법” (이하 “시설물안전법”이라 한다.) 제12조 및 동법 시행령 제10조에 의한 정밀안전진단(시설물의 물리적·기능적 결함과 손상을 조사·측정하고 원인을 분석하여 신속하고 적절한 조치를 취하며, 상태 및 구조적 안전성, 사용성을 종합적으로 검토·평가하여 적절한 보수·보강방법 및 유지관리방안을 수립) 조치방안 등을 제시함으로써 시설물의 안전을 확보하고자 함에 있다.

1.3 과업기간

- 2025년 11월 06일 ~ 2026년 06월 20일(227일간)


1.4 과업 대상 시설물

시설물명	위 치	구조	연장 (m)	폭 (m)	차로수	준공년도	설 계 하 중
북삼교	경기도 연천군 왕징면 북삼리 187-16	PSC-I	630.0	11.0	왕복 2	2000	DB/DL-24

1.5 대상시설물 위치도 및 전경사진



위치도

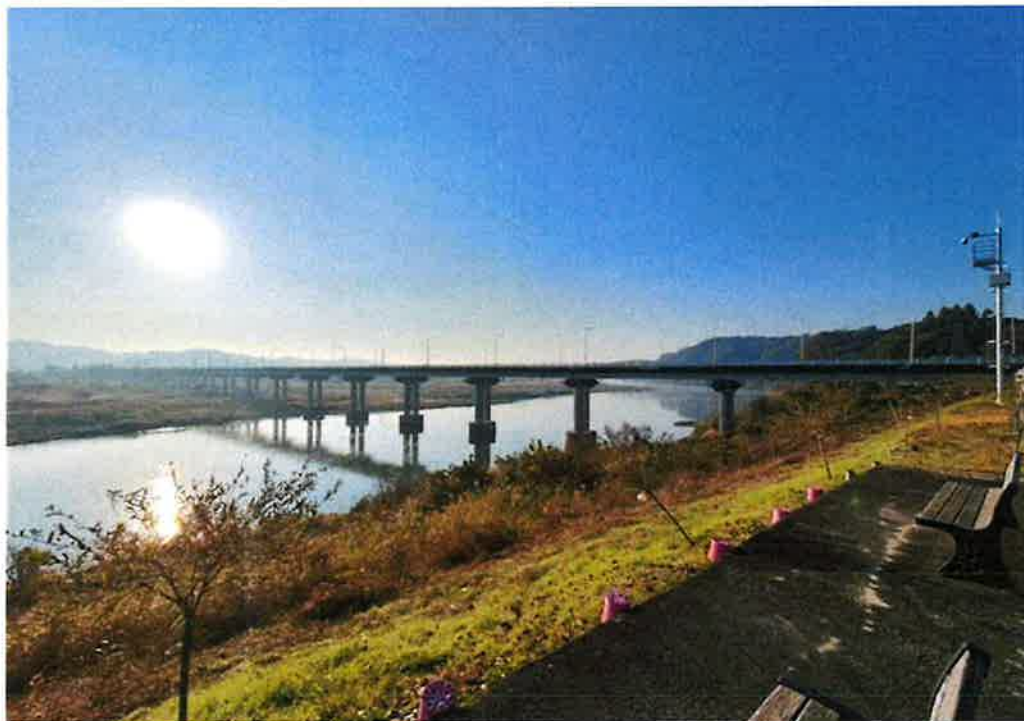

측면 전경



교대 전경



교대 전경



교각 전경



교각 전경



거더 전경



교량받침 전경


제2장 과업의 범위

2.1 과업의 범위

- 1) 자료수집 및 분석
 - 준공 설계도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리·수문계산서
 - 시공·보수·보강도면, 제작 및 작업도면
 - 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료
 - 시설물관리대장 등
- 2) 현장조사 및 시험
 - 콘크리트 부재의 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등
 - 강재의 균열, 도장박리, 부식, 변형, 백화, 연결부(용접부 및 볼트 등) 손상 등
 - 외관조사망도 작성 등
 - 비파괴 현장시험
 - 현장 재하 시험
- 3) 상태평가
 - 외관조사 결과분석
 - 비파괴시험 결과분석
 - 문제부위 부재에 대한 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가등급에 관한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)
- 4) 안전성평가(지진하중조합을 제외한 상시 안전성평가)
 - 현재 상태를 고려한 구조해석
 - 재하시험 결과 비교 검토
 - 내하력 산정
- 5) 종합평가 및 안전등급 지정
- 6) 보수보강 방법 제시
 - 정밀안전진단에 의하여 시설물의 기능을 유지할 수 있도록 시설물 특성에 맞는 효율적인 방안을 제시
 - 내진성능 미적용시 내진성능을 확보할 수 있는 적절한 보수·보강 방안을 제시 (자료검토 후 내진설계 적용 확인시 제외)
 - 정밀안전진단에 의한 보수보강 개략공사비 산정
- 7) 보고서 작성 및 제출


2.2 과업수행 흐름도

1) 안전관리 업무 흐름도

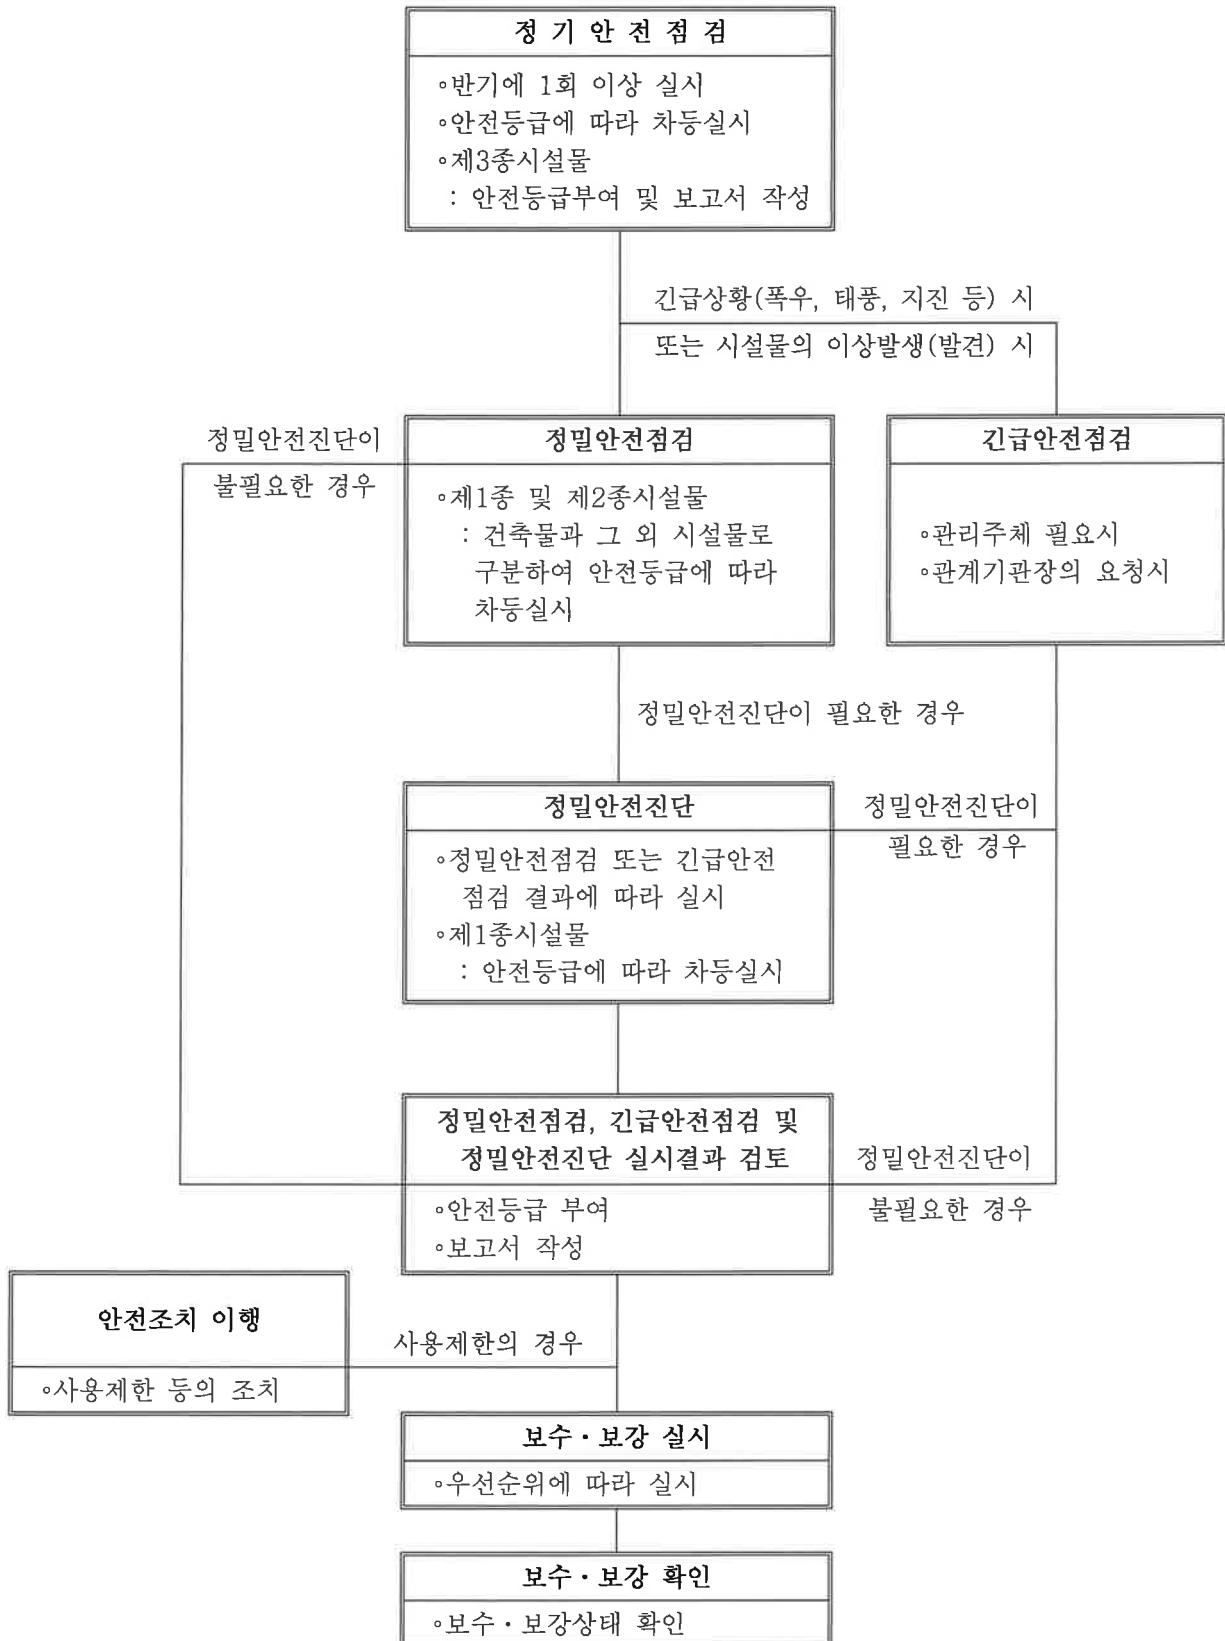

과업수행 계획서 및 사전검토 보고서

2) 정밀안전진단 흐름도

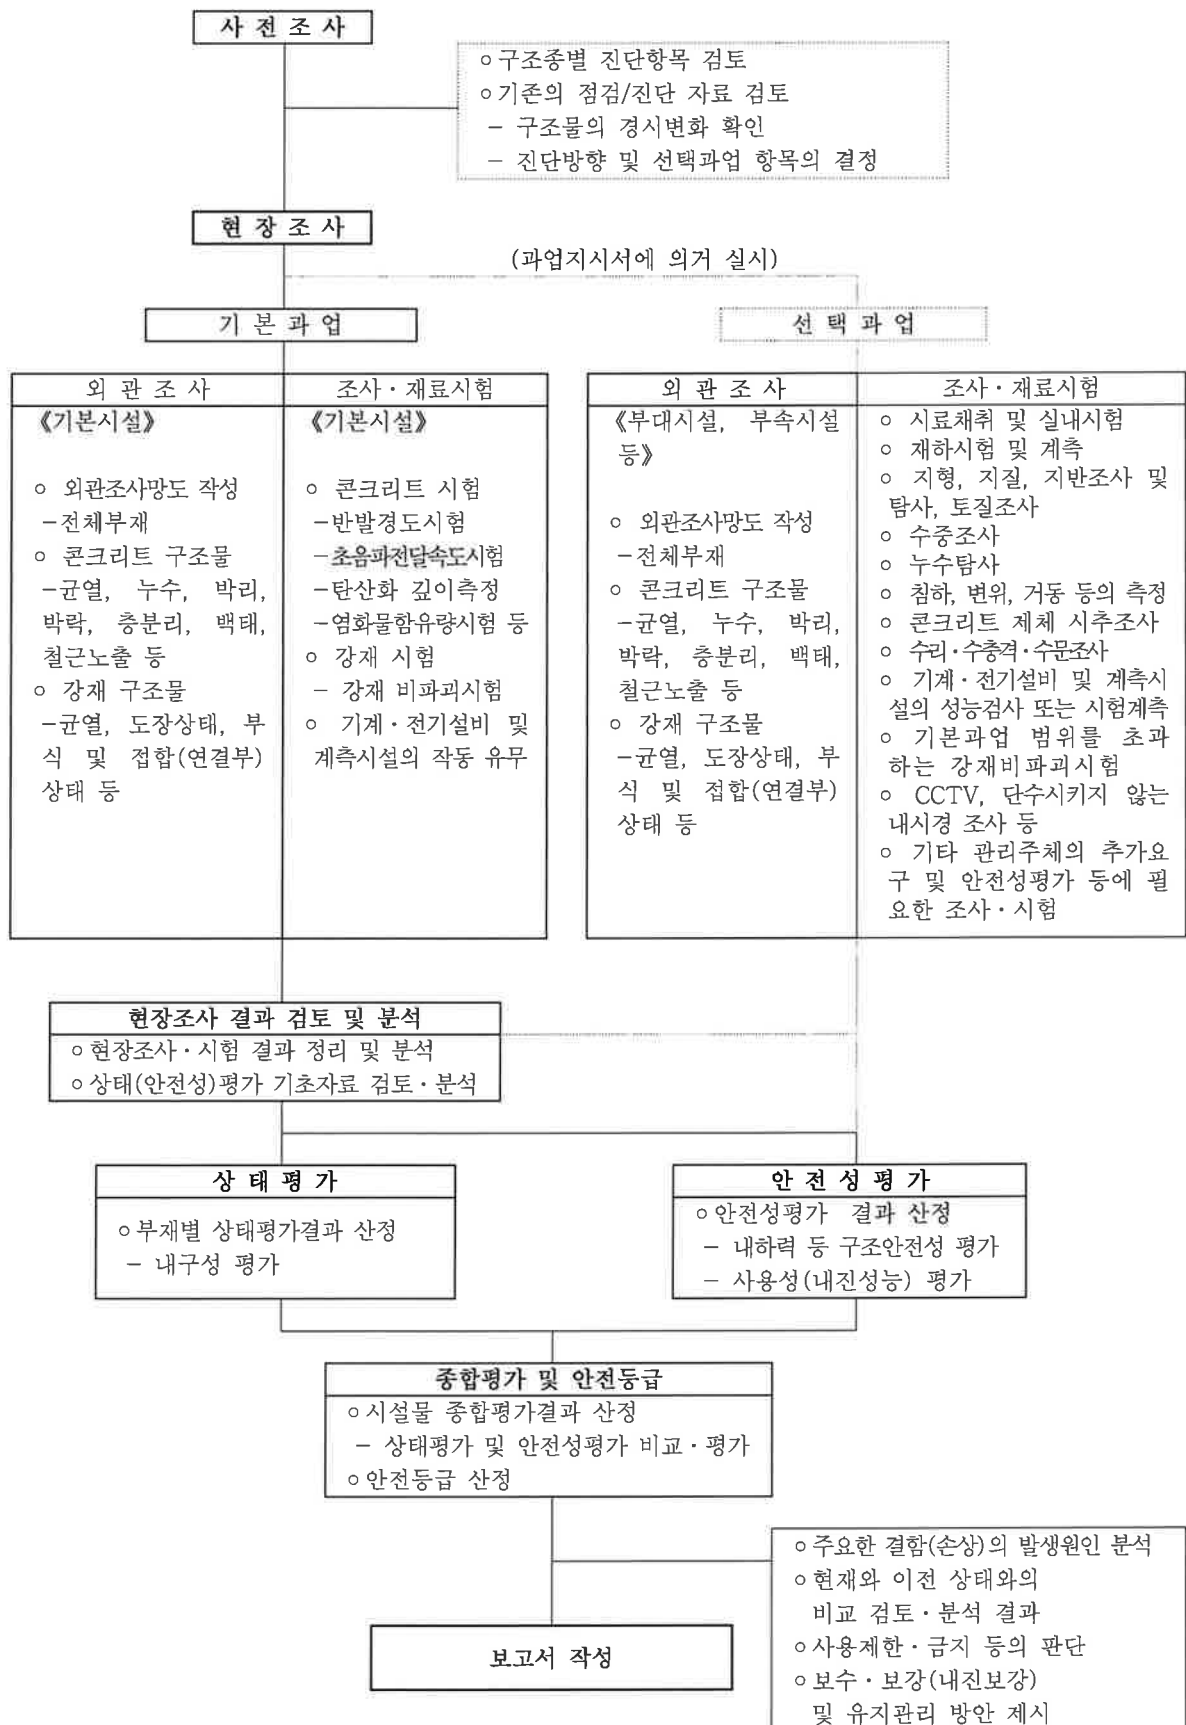

제3장 과업수행 일정 및 내용

3.1 예정공정표

공 종		2025년 11월 06일 ~ 2026년 06월 20일														비 고		
		11월		12월		1월		2월		3월		4월		5월			6월	
		15	30	15	31	15	31	15	28	15	31	15	30	15	31		15	20
1. 자료수집 및 분석																- 11/06 착수		
· 관계도서 수집 및 분석																		
· 현장답사 및 점검계획 수립																		
2. 현장조사 및 시험																- 현장조사 - 현장시험 - 필요시 추가조사		
· 외관조사																		
· 재료시험 및 측정																		
· 재하시험																		
3. 상태평가																- 현장조사 내업작업 병행실시		
· 상태평가 결과작성																		
4. 안전성평가																		
· 안전성평가 결과작성																		
5. 종합평가 및 안전등급 지정																		
· 종합평가																		
· 안전등급 지정																		
6. 보수 보강 방안 제시																		
· 보수 보강방안 제시																		
· 유지관리방안 제시																		
7. 보고서 작성																- 06/20 준공예정		
· 보고서 작성																		
· 보고서 수정 및 납품																		
공 정 율 (%)	진 행	5	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	5	5	5	
	누 계	5	15	25	30	35	40	45	50	55	60	65	75	85	90	95	100	

3.2 현장조사 방법

부재	조사 예시안	조사 항목		점검방법
교량 상면	 · 도보를 통한 육안조사 (안전계획 수립 후 현장조사)	교면포장(아스팔트)		육 안
		배수시설(배수구, 배수관)		육 안
		방호울타리 (강재, 콘크리트)		육 안
		거더, 가로보 (철근콘크리트)		육 안
	 [교량 굴절차를 이용한 점검]	바닥판 (철근콘크리트)	손상 (균열, 탈락)	비파괴장비 육안
			열화 (누수, 백태)	육 안
		신축이음 (고무형, 강재형)	본체 (강재, 고무재)	간단한 공기구 육안, 유간측정
			후타재 (콘크리트)	간단한 공기구 육안
교량 하면	 [교소 점검차를 이용한 점검]	교량받침 (강재, 고무재)	기능, 손상, 열화	간단한 공기구 육안
		교대, 교각		비파괴장비 육안
	 [덤프트럭을 이용한 재하시험]	기초(노출되어 있는 경우)		육안, 설계·시공자료

3.3 현장조사 및 장비 투입계획

가. 현장조사 투입계획

구분	현장조사 일정	현장조사 시간	비 고
현장답사	2025. 11. 04	09:00 ~ 12:00	답사완료
교면포장 방호벽, 신축이음 교량받침, 배수시설 교대, 교각	2025. 11. 06 ~ 2025. 05. 20	09:00 ~ 17:00	보도 사다리
바닥판하면 거더, 가로보	2025. 11. 06 ~ 2025. 05. 20	09:00 ~ 17:00	교량점검차
필요시 추가조사			

나. 장비 투입계획

시설물명	위 치	사용장비		교통통제 필요여부		현장조사일정(계획)
		고소 작업차차	교량 점검차	상부	하부	
북삼교	경기도 연천군 왕징면 북삼리 187-16	-	0	0	-	2025. 11. 06 ~ 2025. 05. 20 (기간 중 3일)

※ 교통통제는 관리주체 및 관할 경찰서 협의 후 실시

다. 투입계획

	상부 전경	하부 전경
		
	하부 하천구간	하부 진입차단시설
		
	상부 점검로 입구 자물쇠	하부 진입차단시설 자물쇠
		
세부 현황조사 계획	북삼교의 하부는 나대지 및 하천을 횡단하는 교량으로 상·하행 왕복 2차로 교량으로서, 하부는 고소작업차의 진입이 곤란하여 교통통제 후 교량 점검차에 의한 점검이 필요하다.	

제4장 과업수행 세부사항

4.1 계획수립

사전조사는 육안검사와 간단한 계측을 중심으로 실시하며, 사업 책임기술자와 조사요원이 실시한다. 사전조사 결과에 의해서 정밀조사의 범위 및 방법을 결정하고, 진단의 전체적인 상세계획을 수립하며, 정밀조사가 필요하지 않을 경우에는 검사 대상 부위에 대한 확인검사를 거쳐서 상태 및 안전성 평가 그리고 보수·보강의 필요성을 검토, 판단하는 예비 자료로 활용한다. 특히 유지관리이력은 점검 및 진단 이력, 보수 및 보강 이력으로 구분 작성하며, 기 점검내용은 지적된 사항별 조치내용을 상세히 조사한다.

구 분	내 용
건설이력 조사	① 실시설계 보고서 검토 ② 구조계산서 검토 ③ 준공도면 검토 ④ 시공 상세도 및 지반조사 보고서 검토 등 ⑤ 건설지
안전점검 및 보수이력조사	① 안전점검 내역 검토 ② 보수·보강 이력사항 조사 ③ 기 안전점검 편람 ④ 기 점검 및 정밀점검 보고서

4.2 현장조사

현장조사는 사전조사의 결과에서 수립된 계획에 따라 체계적이고 정밀하게 실시되는 조사이다. 정밀조사는 정밀외관조사, 구조물에 대한 품질조사 등을 중심으로 이루어지며, 구조물의 외관상태, 안전성 여부, 기능장해 및 성능저하의 원인 규명을 비롯하여 적절한 보수·보강방법의 제시가 충분할 정도의 자료를 획득할 수 있을 정도로 실시한다. 특히 정밀조사는 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침, 2024.12」에 의거 실시하며 부재별 손상에 대한 발생현황 및 원인파악, 기 손상에 대한 조치여부 및 진행성 유무, 각종 지장물이 구조물에 미치는 영향과 유지관리의 지장여부, 기 보수·보강 부위에 대한 정밀조사를 실시하도록 한다.

과업수행 계획서 및 사전검토 보고서

가. 외관조사

구 분		조 사 부 재	주 요 조 사 내 용	비 고
교 량	상 부 구 조	아스팔트	• 교면포장	손상별 상태, 규모, 종류, 위치 등을 표기
		콘크리트	• 바닥판 • 거더	
	하부구조 (콘크리트)		• 교대, 교각 • 기초	손상별 상태, 규모, 종류, 위치 등을 표기
	부대시설		• 방호울타리, 연석	
			• 균열, 파손, 철근노출	
			• 유간 및 부식, 손상상태 • 누수발생 여부 • 후타재 균열, 단차 등	
			• 받침장치	
			• 작동상태 • 받침콘크리트 상태 • 부식 및 균열, 파손상태 • Anchor Bolt상태	
			• 배수시설	
			• 배수구 외관상태 • 배수로 체수상태 • 배수 및 누수상태 • 배수파이프 설치상태	

나. 점검사항

점 검 부 위			손 상 종 류
콘크리트 바닥판	▷ 공통		○ 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출 ○ 재료분리(공동, 공극) ○ 누수 및 백태(유리석회)
	▷ 거더교		○ 균열, 망상균열
	▷ 바닥판 ▷ 라멘상부	- 받침부(단부)	○ 부스러짐 ○ 사인장균열
		- 중앙부	○ 휨균열
거더	▷ 공통		○ 박리, 박락, 층분리, 파손, 철근노출, 백태(유리석회)
	▷ 받침부		○ 부스러짐 ○ 복부 사인장 균열
	▷ 중앙부		○ 횡방향 균열
가로보	▷ 공통		○ 박리, 박락, 층분리, 파손, 철근노출, 백태(유리석회)
	▷ 철근콘크리트 가로보		○ 박락(파손), 철근노출 ○ 경사균열(거더의 상대처짐 의심)
	▷ 프리스트레스트 콘크리트 가로보		○ 쉬스관 노출 및 파손 ○ 정착부 균열 및 파손
교대	▷ 공통		○ 교대 기울음 및 전도 ○ 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)
	▷ 두부(Coping)		○ 두부 물고임 ○ 받침부 균열 및 파손 ○ 두부와 홍벽 경계부 균열 ○ 거더와 홍벽 신축유간 부족
	▷ 벽체		○ 수직균열 및 침하 ○ 구체와 날개벽 분리 ○ 구체부 배수구 막힘 ○ 수면접촉부 침식
	▷ 날개벽(옹벽 포함)		○ 날개벽 이동, 전도 ○ 석축이 있는 경우 사면붕괴

과업수행 계획서 및 사전검토 보고서

점 검 부 위			손 상 종 류
교각	▷ 공통		○ 교각 기울음 및 전도 ○ 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)
	▷ 두부(Coping)		○ 두부 물고임 ○ 받침부 하부 균열 및 파손
	▷ 벽체		○ 시공이음부 균열 ○ 이동 또는 기울음 ○ 수면접촉부 침식
기초	▷ 공통		○ 박리, 박락, 철근노출, 백태 ○ 침식, 세굴, 측방유동, 침하 ○ 하부구조물 기울음 및 전도
	▷ 직접기초		○ 콘크리트 균열 및 파손
	▷ 말뚝기초		○ 말뚝 노출 및 침식
	▷ 케이슨기초		○ 케이슨 노출 및 침식 ○ 충돌파손
교량 받침	▷ 본체	- 공통	○ 가동받침의 신축유간 부족 ○ 가동받침 전·후방의 가동장애 요소 ○ 받침과 거더의 밀착상태 ○ 수직보강재와 받침 편기상태 ○ 받침 물고임 및 부식
		- 강재받침	○ 가동면 부식 ○ 부속물 파손(부상방지장치 및 이동제한장치)
		- 탄성받침	○ 부풀음 및 갈라짐 ○ 고무판의 과도한 변형
	▷ 받침콘크리트		○ 앵커볼트 파손, 절단 ○ 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하 ○ 교각두부 균열
신축 이음	▷ 본체	- 공통	○ 충격음, 본체유동 및 파손 ○ 누수 ○ 유간부족 및 유간과다 ○ 유간 오물퇴적
		- 고무재	○ 고무판 마모, 강판노출 및 부식
		- 강재	○ 강재 연결부 이완 및 파손
	▷ 후타재		○ 단차(본체, 교면포장, 접속슬래브) ○ 균열 및 파손

과업수행 계획서 및 사전검토 보고서

점 검 부 위			손 상 종 류
교면 포장	▷ 공통	▷ 아스팔트	○ 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모
		▷ 콘크리트	○ 균열, 마모, 박리, 파손
	▷ 신축이음 전후, 구조물 경계부		○ 단차, 파손
	▷ 곡선부, 중차량 통행차로		○ 마모, 바퀴자국
	▷ 배수구 주변		○ 물고임
배수 시설	▷ 배수구(유입구) - 뚜껑(그레이팅)		○ 뚜껑파손 및 주변파손, 누락 ○ 오물퇴적, 막힘 ○ 배수구의 설치높이가 높음 ○ 배수구 설치위치 불량 ○ 배수구 설치간격 넓음
	▷ 배수관		○ 관의 연결부 어긋남, 파손 ○ 이물질에 의한 막힘 ○ 지지철물의 이완 및 파손 ○ 배수관 길이 부족(짧음) ○ 유출구 위치 부적절(도로구간)
난간 연석	▷ 난간 연석	- 강재 - 알루미늄	○ 강재의 경우 도장 손상 및 부식 ○ 난간과 상판연결부의 결함, 파손 ○ 전체적인 처짐 및 선형불량
		- 철근콘크리트	○ 균열, 박리, 파손 ○ 철근노출 및 부식 ○ 전체적인 처짐 및 선형불량
공중이 이용 하는 부위	▷ 추락방지시설		○ 결함 및 파손 ○ 고정부 및 연결부 파손
	▷ 도로포장		○ 도로포장 결함 및 파손 ○ 포트홀, 배수불량
	▷ 도로부 신축이음부		○ 신축이음 토사 및 이물질 퇴적, 고무판 노후 ○ 국부적인 열화 및 후타재 균열 ○ 신축유간 밀착 또는 본체 탈락
	▷ 환기구 등의 덮개		○ 덮개 등에 결함 및 파손 ○ 덮개 등 탈락

나. 재료시험

1) 조사범위 및 조사항목

구조물 품질시험은 전체 외관조사 결과를 종합 분석한 후 재료시험 부위를 선정하여 실시한다. 특히 비파괴 조사수량은 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침, 2024.12」에 의거하여 필요개소를 발주처와 협의하여 결정한다.

시험종류	조사항목	측정장비	대상시설물	비고
반발경도시험	콘크리트 강도	슈미트 햄머	교량	
초음파 전달속도시험	콘크리트 강도 균열깊이	PUNDIT	교량	
탄산화깊이측정	탄산화 진행깊이	CONKIT (페놀프탈레인용액)	교량	
철근탐사시험	철근배근 철근깊이	Rc-Radar	교량	
재하시험	응답 증폭용	NETPOD 4003	교량	 
	부재 처짐 측정	LVDT		
	변형률 측정용	Strain Gauge		
	DATA 입·출력용	노트북		
	하중 재하용	덤프트럭		

과업수행 계획서 및 사전검토 보고서

2) 재료시험 기준수량

구 분	교 량		비 고
	상부구조	하부구조	
반발경도시험	- 철근콘크리트 : 2개소/50m - 강합성교 : 1개소/50m	1개소/연장50m - 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	· 동일부위 시험
초음파 전달속도시험	- 철근콘크리트 : 2개소/50m - 강합성교 : 1개소/50m	1개소/연장50m - 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	
철근탐사시험	- 철근콘크리트 : 2개소/50m - 강합성교 : 1개소/50m	1개소/연장50m - 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	
탄산화 깊이 측정	5경간 이내 : 4~6개소¹⁾ 5경간 이상 : 6~9개소²⁾		
염화물함유량시험	3개소 이상³⁾		· 간만대 또는 비말대 포함
균열깊이 조사	- 부재의 중요도를 고려 - 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정		· $C_w=0.3\text{mm}$ 이상 균열
강재용접부 초음파탐상시험	- 플레이트거더교 : 1개소/경간별 거더 - 박스거더교 : 2개소/경간별 거더		· 맞대기용접부

- 1) 교량 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시
 2) 교량 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시
 3) 교량 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시

3) 주요 재료시험 실시 개요

(1) 반발경도시험

개요	■ 콘크리트 표면의 반발경도를 측정하여, 콘크리트의 압축강도를 추정하는 검사방법임 ■ 슈미트해머는 경화된 콘크리트 표면을 타격시, 반발도(R)와 콘크리트의 압축강도(f_c')와의 사이에 특정 상관관계가 있다는 실험적 경험을 기초로 적용함																																																																
시험 방법	■ 반발경도 측정은 선정된 부위에 그라인딩 작업으로 표면 정리를 한 다음 타격점 상호간의 중·횡 간격을 30mm기준으로 그어 직교되는 부위에 20점 이상을 타격하여 반발경도 값의 산술 평균값을 구하고, 각 반발경도 값이 평균값의 $\pm 20\%$범위를 벗어나는 값들은 제외시키고 나머지 값들을 다시 산술평균하여 반발경도를 결정 ■ 측정점간의 최소간격은 보, 기둥 등 모서리로부터 30~60mm 이상 떨어진 장소에서 측정 하고, 측정 부재의 최소두께는 반발도의 영향을 고려하여 100mm이상을 원칙으로 함 ■ 측정치는 원칙적으로 정수값을 읽고, 표면 건조상태의 부위를 선정, 측정하여 건조에 따른 보정, 압축응력에 따른 반발도의 보정과 타격 방향에 대한 보정 및 재령에 따른 보정을 적용함 측정기의 기종 선정 ↓ 점검기에 의한 정도확인 ↓ 측정 장소의 확인, 요철제거 ↓ Marker 등에 의한 측정점의 표시 ↓ 측정, 20점 이상의 평균 ↓ 타격 방향, 습윤 및 재령의 보정 ↓ 강도추정식에 의한 압축강도 산출 ↓ 압축강도의 추정 <반발경도법에 의한 강도추정 흐름도>																																																																
보정 방법	■ 타격방향에 따른 보정($\angle R1$) <table><tr><th>반발경도 (R)</th><th colspan="4">수평과 이루는 각도</th><th rowspan="2">비고</th></tr><tr><th></th><th>+90°</th><th>+45°</th><th>-45°</th><th>-90°</th></tr><tr><td>10</td><td>-</td><td>-</td><td>+2.4</td><td>+3.2</td><td rowspan="6">상향수직 : +90° 하향수직 : -90°</td></tr><tr><td>20</td><td>-5.4</td><td>-3.5</td><td>+2.5</td><td>+3.4</td></tr><tr><td>30</td><td>-4.7</td><td>-3.1</td><td>+2.3</td><td>+3.1</td></tr><tr><td>40</td><td>-3.9</td><td>-2.6</td><td>+2.0</td><td>+2.7</td></tr><tr><td>50</td><td>-3.1</td><td>-2.1</td><td>+1.6</td><td>+2.2</td></tr><tr><td>60</td><td>-2.3</td><td>-1.6</td><td>+1.3</td><td>+1.7</td></tr></table> ■ 콘크리트의 습윤상태에 따른 보정($\angle R3$) 기건상태: $\angle R3 = 0$, 습윤상태: $\angle R3 = +5$ ■ 콘크리트 재령에 따른 보정(α) <table><tr><th>구분</th><th>7일</th><th>14일</th><th>21일</th><th>28일</th><th>100일</th><th>500일</th><th>750일</th><th>1000일</th><th>2000일</th><th>3000일</th></tr><tr><td>재령(α)</td><td>1.72</td><td>1.36</td><td>1.12</td><td>1.00</td><td>0.78</td><td>0.67</td><td>0.66</td><td>0.65</td><td>0.64</td><td>0.63</td></tr></table> ■ 압축부재의 고정하중 응력에 따른 보정 ($\angle R2$) 압축응력 1.0kgf/cm² 인 경우 $\angle R2 = -0.015R$, 2.5kgf/cm² 인 경우 $\angle R2 = -0.05R$ 정도임 <압축응력에 따른 반발경도 보정곡선>	반발경도 (R)	수평과 이루는 각도				비고		+90°	+45°	-45°	-90°	10	-	-	+2.4	+3.2	상향수직 : +90° 하향수직 : -90°	20	-5.4	-3.5	+2.5	+3.4	30	-4.7	-3.1	+2.3	+3.1	40	-3.9	-2.6	+2.0	+2.7	50	-3.1	-2.1	+1.6	+2.2	60	-2.3	-1.6	+1.3	+1.7	구분	7일	14일	21일	28일	100일	500일	750일	1000일	2000일	3000일	재령(α)	1.72	1.36	1.12	1.00	0.78	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63
반발경도 (R)	수평과 이루는 각도				비고																																																												
	+90°	+45°	-45°	-90°																																																													
10	-	-	+2.4	+3.2	상향수직 : +90° 하향수직 : -90°																																																												
20	-5.4	-3.5	+2.5	+3.4																																																													
30	-4.7	-3.1	+2.3	+3.1																																																													
40	-3.9	-2.6	+2.0	+2.7																																																													
50	-3.1	-2.1	+1.6	+2.2																																																													
60	-2.3	-1.6	+1.3	+1.7																																																													
구분	7일	14일	21일	28일	100일	500일	750일	1000일	2000일	3000일																																																							
재령(α)	1.72	1.36	1.12	1.00	0.78	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63																																																							
압축 강도 추정식	■ 일반 콘크리트 - 방법 1 : $F_c = -18.0 + 1.27 \times R_o$ (MPa) $\Rightarrow$ 일본 재료학회 추정식 - 방법 2 : $F_c = (7.3R_o + 100) \times 0.098$ (MPa) $\Rightarrow$ 일본건축학회 추정식																																																																

※콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(한국시설안전기술공단, 2006.12) 참조

※콘크리트 내구성 평가절차 수립(건설교통부, 시설안전기술공단, 1999.12) 참조

※안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토교통부, 국토안전관리원, 2024.12) 참조

○ 슈미트 해머 검교정 성적서


한국산업기술시험원
Korea Testing Laboratory

시험 성적서 (TEST REPORT)


한국산업기술시험원
Korea Testing Laboratory

성적서 번호 : 24-082443-01-3
Report No.
 페이지 (1) / (총 2)
Page of Pages



1. 의뢰자 (Client)

기 관 명 (Name) : (주)명성엔지니어링

주 소 (Address) : 경기도 성남시 분당구 야탑로69번길 18, 3층 301호 (야탑동, 동아세인)

의뢰일자 (Date of Receipt) : 2024. 12. 11.

2. 시험성적서의 용도 (Use of Report) : Q.C

3. 시험대상품목/물질/시료명 (Test Sample)

제 품 명 (Description) : 테스트 해머

제작회사 (Manufacturer) : PROCEQ

모 델 명 (Model Name) : NR-10 (R value / NR type)

제조번호 (Serial Number) : 28191

기 타 (Remark) :

4. 시험기간 (Date of Test) : 2024년 12월 17일 - 2024년 12월 17일

5. 시험장소 (Location of Test) :

☒ KTL 고정시험실 (주소: 경기도 안산시 상록구 해안로 723)

☐ 현장시험

6. 시험규격/방법 (Test Standard/Method) : 시험결과 참조

7. 시험결과 (Test Results) : 시험결과 참조

비고 (Note) :

1. 이 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하며, 법적 및 기타분쟁의 근거 등으로의 사용은 금합니다.
2. 이 성적서는 원본만 유효하며, 임의로 복제·기공된 사본 및 전자인쇄본 등은 유효하지 않습니다.
(본문 이면 KTL 제지 정책에 따라 보안성 확보를 위하여 모든 일제사서 폐기합니다.)
3. 아래의 2)바깥쪽을 느껴하여 성적서의 원본내용 확인이 가능하며, KTL 본원 원본과의 동일성준
 고객전용홈페이지 (customer.ktl.co.kr) 의 "성적서 원본확인" 항목에서 비교가능 합니다.
4. 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 표준 및 KOLAS 인증에 관련이 없습니다.

과 인

Affirmation

작성자 (Tested by)

성 명 (Name): 나환용

나 환용

(Signature)

기술책임자 (Technical Manager)

성 명 (Name): 문제백

문 재 백

(Signature)

2024. 12. 17.



한국산업기술시험원

경기도 안산시 상록구 해안로 723 (723, Hae-an-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, KOREA) Tel 031-500-0217 Fax 031-500-0349

FP104-05-00

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

 한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory	성적서 번호 : 24-082443-01-3 Report No.	 한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory
	페이지 (2) / (총 2) Page of Pages	

시험결과 (Test Results)

1. 일반사항

- ◇ 제품명 : 테스트 램퍼
- ◇ 제작회사 : PROCEQ
- ◇ 모델명 : NR-10 (R value / NR type)
- ◇ 제조번호 : 28191

2. 사용된 표준장비 명세

사용장비명	제작회사 및 형식	기기번호
Description	Manufacturer and Model	Serial Number
Test Anvil	PROCEQ / 41 R $\pm$ 3 R	SA01-000-0059
Test Anvil	PROCEQ / 81 R $\pm$ 2 R	EC9-089

3. 시험방법

- 기준 Test Anvil 값과 비교 시험한다.

4. 시험결과

1) Test Anvil (PROCEQ, SA01-000-0059)을 이용한 비교시험결과						* 단위 : R	
명 목 값		지 시 값				평균값	편차
41 ± 3	1회	2회	3회	4회	5회	42.0	1.0
	43	42	42	43	42		
	6회	7회	8회	9회	10회		
	42	41	42	42	41		

2) Test Anvil (PROCEQ, EC9-089)을 이용한 비교시험결과						* 단위 : R	
명 목 값		지 시 값				평균값	편차
81 ± 2	1회	2회	3회	4회	5회	80.3	-0.7
	81	80	80	80	80		
	6회	7회	8회	9회	10회		
	80	80	80	81	81		

FP104-06-00



* 위 마크는 추후 전자확인용 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 20코드입니다.

(2) 탄산화깊이측정

개요

- 경화콘크리트는 표면에서 서서히 탄산화 하여 pH값은 12~13에서 8~10이하로 감소한다. 이 과정을 콘크리트의 탄산화라고 한다.

$$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)^2$$

$$Ca(OH)^2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$$

- 콘크리트는 탄산화에 의해 직접적으로 성능이 저하되는 것은 아니며, 단지 탄산화가 문제가 되는 이유는 탄산화가 피복두께를 넘어서 철근의 표면에 도달하게 되면 철근 표면을 감싸고 있던 부동태 피막이 파괴되면서 철근표면에 부식이 시작되기 때문이다.

◆ 1단계

재질 및 강도상의 변화는 거의 없다(약간의 건조수축에 의한균열)

◆ 2단계

녹의 발생에 의한 팽창으로 콘크리트 내부에 발생하여 미세한 균열이 발생

◆ 3단계

철근의 외면이 팽창하여 균열이 표면까지 연결되고 동해 등의 다른 열화를 유발시킬, 녹물이 보임

◆ 4단계

철근 외면의 피막이 탈락되기 시작하고 철근노출이 시작됨. 철근의 단면적 감소

◆ 5단계

철근의 피막이 탈락하여 철근은 공기와 풍수에 직접 노출됨, 내구성능 저하 가속

<탄산화에 의한 콘크리트 성능저하 과정>

위치 및 방법

- ① 코어 공시체 표면 또는 햄머드릴을 이용하여 직경 1~2 cm정도의 구멍을 뚫고 청소 후에 페놀프탈레인 용액을 분무하여 탄산화 깊이를 측정 또는 채취된 코어에 시험
- ② 페놀프탈레인 1% 용액 : 페놀프탈레인 1g + 에탄올 90cc(순도 95%) + 증류수 = 100ml로 제조

시험 순서

- ① 햄머드릴을 이용 콘크리트 구조체의 철근의 위치까지 콘크리트를 긁어냄
- ② 콘크리트를 긁어낸 면을 붓, 솔 등으로 깨끗이 청소
- ③ 페놀프탈레인 1% 용액을 콘크리트를 벗겨낸 면에 분무기로 분무
- ④ 탄산화되지 않은 부분은 자주색으로 변하며, 탄산화된 부분은 착색되지 않음
- ⑤ 콘크리트 표면으로부터 색이 변화되지 않은 깊이(mm)를 측정, 평균값 산정

평가 기준

<탄산화 상태평가 기준>

구분 \ 등급	a	b	c	d	e
탄산화 잔여 깊이	30mm 이상	10 mm 이상 ~ 30mm 미만	0 mm 이상 ~ 10mm 미만	0mm 미만	-
철근부식의 가능성	탄산화에 의한 부식발생 우려 없음	향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성 있음	탄산화에 의한 부식발생 가능성 높음	철근부식 발생	-

내구 수명 평가

- t_1 : 탄산화가 철근표면에 도달하는 시점
- t_2 : 철근 부식, 콘크리트 균열 발생 시점
- t_3 : 부재내력이 한계에 달하는 시점
- 탄산화속도 식 : $C = A\sqrt{t}$
여기서, C : 탄산화깊이(mm)
 t : 경과년수(년)
 A : 탄산화 속도계수(mm/√년)
- 탄산화가 철근에 도달하는 시간(t_d) :

$$t_d = \frac{D_c^2}{A^2} - t_0$$

여기서, D_c : 철근까지의 피복두께(mm)


t_0 : 현재의 구조물 경과시간(년)

<콘크리트 내부에서 철근부식의 개념>

※콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(한국시설안전기술공단, 2006.12) 참조

※안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토교통부, 국토안전관리원, 2024.12) 참조

(3) 초음파 전달속도시험

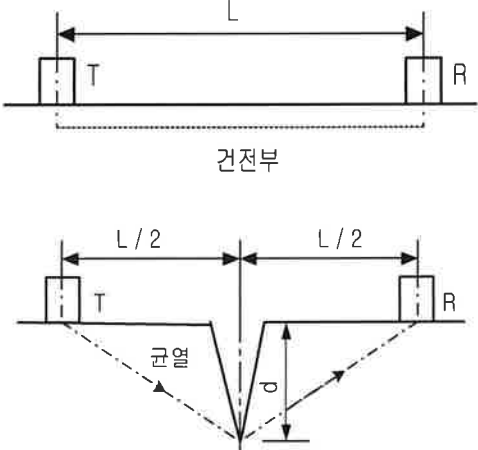개요	■ 초음파의 발·수신자를 균열 근방에 설치하여 균열을 측정하는 방법 ■ $T_c - T_0$ 법 수신자와 발신자를 균열의 중심으로 등간격 x로 배치한 경우의 전파시간 T_c와 균열이 없는 부근 $2x$에서의 전파시간 T_0로부터 균열깊이를 추정하는 방법 $h = X \sqrt{\left(\frac{T_c^2}{T_0^2} - 1\right)}$													
														
시험 순서	시험 절차 시험 장소의 선정 (사전 철근탐사 실시) 시험부위 탐촉자 배치 방법 결정 시험장소의 그라인딩, 요철 제거 Marker등에 의한 측정점의 표시 (표면법 : 10~15cm 간격) 측정기 영점 조정 탐촉자와 시험면 사이 공극이 생기지 않도록 그리스 등으로 밀착 탐촉자 배치방법에 따른 시험 초음파전달속도 산출 추정식에 의한 비파괴강도 산출 비파괴강도의 추정	점검 절차 • 사용 전 점검 • 측정기 교정 • 현장 점검 • 제약조건 및 영향인자 검토 • 사용 후 점검 • 시험결과의 편차요인 검토												
평가 기준	<table><thead><tr><th>연구자</th><th>추 정 식 (MPa)</th><th>비 고</th></tr></thead><tbody><tr><td>일본건축학회식</td><td>$F_c = (215V_d - 620) \times 0.098$</td><td rowspan="4">Vd : 직접법에 의한 초음파전달속도(km/s)</td></tr><tr><td>일본재료학회식</td><td>$F_c = (102V_d - 117) \times 0.098$</td></tr><tr><td>J.Pysziak의 제안식</td><td>$F_c = (92.5V_d^2 - 508V_d + 782) \times 0.098$</td></tr><tr><td>谷川の 제안식</td><td>$F_c = (172.5V_d - 499.6) \times 0.098$</td></tr></tbody></table> 현장 콘크리트의 초음파전달속도 관계는 $V_d \approx 1.05 \sim 1.15 V_i$의 사이에 있다고 경험적으로 보고되고 있으며, PUNDIT 사용 설명서에서는 정량적인 콘크리트에서는 $V_d \approx 1.05 V_i$의 근사적인 관계로 나타내고 있다.		연구자	추 정 식 (MPa)	비 고	일본건축학회식	$F_c = (215V_d - 620) \times 0.098$	Vd : 직접법에 의한 초음파전달속도(km/s)	일본재료학회식	$F_c = (102V_d - 117) \times 0.098$	J.Pysziak의 제안식	$F_c = (92.5V_d^2 - 508V_d + 782) \times 0.098$	谷川の 제안식	$F_c = (172.5V_d - 499.6) \times 0.098$
연구자	추 정 식 (MPa)	비 고												
일본건축학회식	$F_c = (215V_d - 620) \times 0.098$	Vd : 직접법에 의한 초음파전달속도(km/s)												
일본재료학회식	$F_c = (102V_d - 117) \times 0.098$													
J.Pysziak의 제안식	$F_c = (92.5V_d^2 - 508V_d + 782) \times 0.098$													
谷川の 제안식	$F_c = (172.5V_d - 499.6) \times 0.098$													

※콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(한국시설안전기술공단, 2006.12) 참조
※안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토교통부, 국토안전관리원, 2024.12) 참조


(4) 철근탐사시험

개요

- 전자기유도 및 전자파레이더 방식에 의한 철근탐사 장비를 사용하여 철근 콘크리트 구조물에 배근된 철근의 위치, 지름, 콘크리트 피복 두께의 탐사에 적용
- 전자파레이더방식
해당 물체 내의 송신된 전자파가 전기적 특성(유전율 및 전도율)이 다른 물질(철근, 매설물, 공동 등)의 경계에서 반사파를 일으키는 성질을 이용해 콘크리트 표면으로부터 내부를 향해 전자파를 안테나로부터 방사하여 목표물에서 반사해 온 신호를 안테나로 수신한 후 콘크리트 내부의 상태를 수직 단면도로 본체 표시기에 나타냄



시험 순서

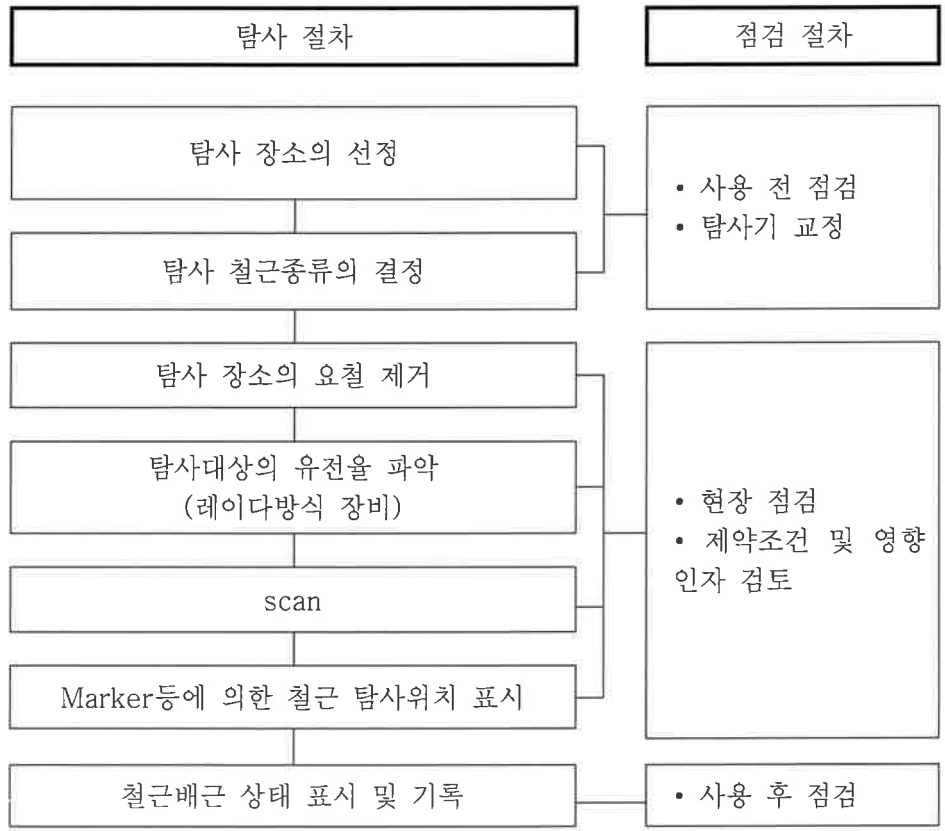

※콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(한국시설안전기술공단, 2006.12) 참조
※안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토교통부, 국토안전관리원, 2024.12) 참조

4.3 재하시험

가. 개 요


재하시험은 실험적인 방법으로 교량의 거동을 해석하는 방법으로서, 정해진 규정에 따라 교량의 탄성거동에 영향을 주지 않는 크기로 결정된 기지의 하중을 교량의 특정부위에 직접 재하하여 교량을 구성하는 주요 부재들의 실제거동을 관찰 및 계측하는 시험이다. 재하 시험의 목적은 교량의 실제 내하력을 정량화시키기 위함이며, 재하시험의 결과는 이론적인 방법으로 평가된 교량의 내하력을 보완하는데 적용된다.

나. 수행방법

(1) 개요


교량의 설계단계에서 예측한 역학적 거동은 여러환경에 따른 오차로 인하여 실제 완성된 교량의 실제 거동과는 다른 거동을 나타낼 수 있으며, 또한 교량을 구성하는 각 구조부재들의 역학적 특성도 공용년수 증가에 따른 열화, 손상 및 노후화에 의해 다소 변하게 된다. 따라서 공용하중에 대하여 교량 구조물의 구조안전성을 정확히 평가하기 위해서는 주요부재에 각종 센서(Sensor)를 설치하여 시험하중 또는 실제통과차량에 의한 실제 거동의 측정이 중요하다.

(2) 정·동적 데이터 측정과정

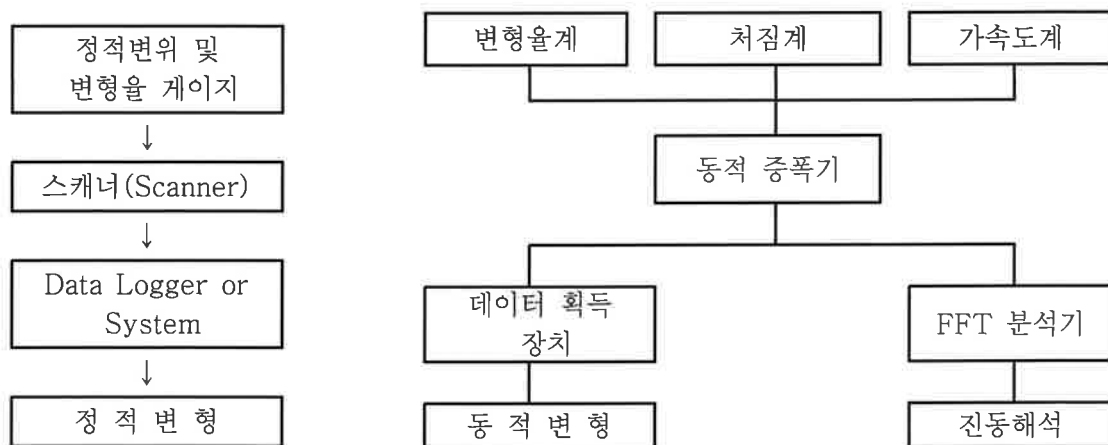

과업수행 계획서 및 사전검토 보고서

(3) 의사정적 재하시험 흐름도

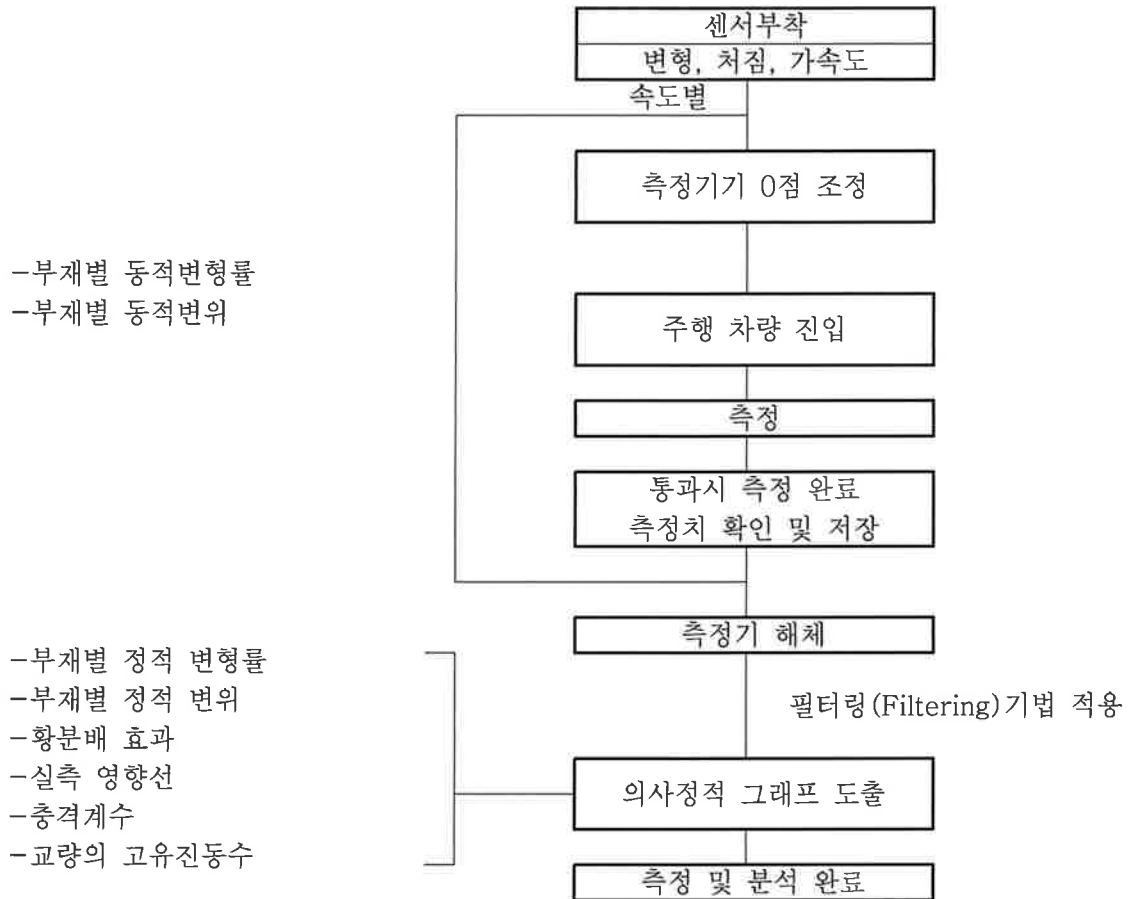

(4) 정적재하시험

정적재하시험은 작용외력에 대한 대상교량의 정적거동상태를 파악하고 내하력평가를 위한 변위 및 변형률의 응답비등을 구하기 위하여 실시한다. 이때 각종 센서의 부착위치 및 시험차량의 재하위치는 전문기술자의 지식 및 경험에 의해 선정되며 대개는 최대응답발생부위가 된다.

(5) 동적재하시험

동적주행시험은 시험차량의 주행에 의해 유발되는 교량의 동적효과 및 제반 동특성을 추정하여 대상교량의 안전성 및 사용성평가를 위한 기초자료를 도출하고자 실시한다. 일반적으로 5km/h의 서행에 의한 의사정적시험을 실시한 후 10km/h의 속도에서부터 현장여건이 허락하는 최대속도까지 10km/h 간격으로 속도를 증가시켜가며 실시한다.


4.4 시설물 평가

가. 개 요

- (1) 외관조사, 재료시험 등에 따라 종합분석
- (2) 부재별, 구조별 등 전반적인 상태평가
- (3) 구조물의 모든 결함 사항에 대해 도식화(외관조사망도 등)
- (4) 위치, 방향, 종류, 손상규모, 발생원인 등 진행성 여부에 따라 등급기준설정, 분류하여 List 작성
- (5) 『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침, 2024.12』에 의거하여 실시

나. 상태평가

- (1) 상태평가결과 산정과정

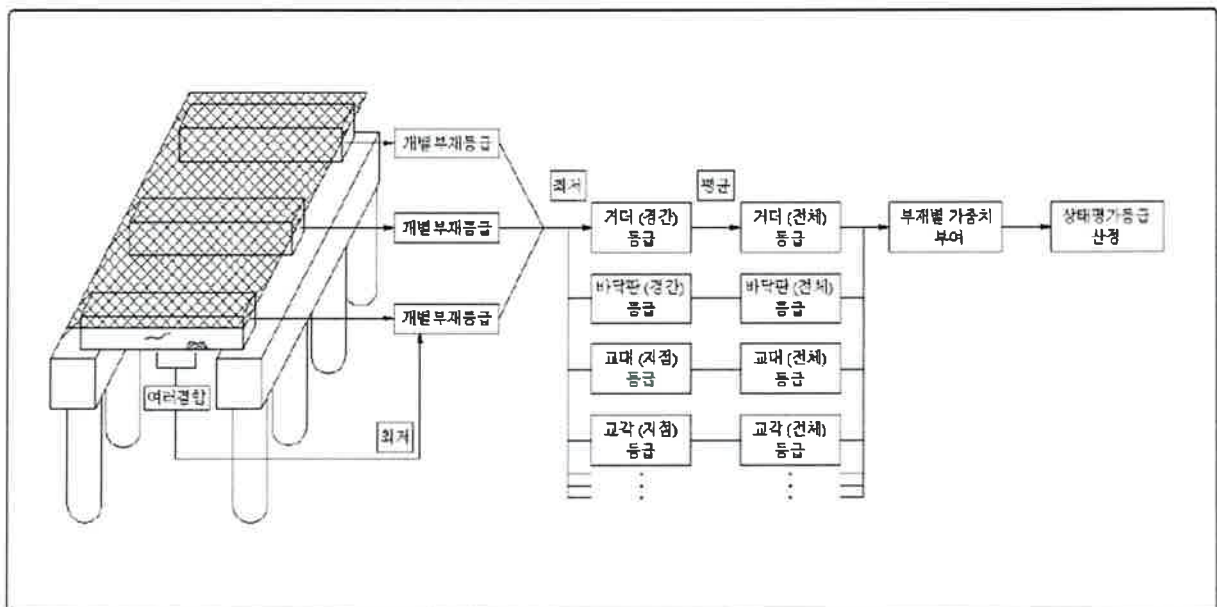


- (2) 결함도 점수 범위에 따른 결과

상태평가결과	A	B	C	D	E
결함도범위	$0 \leq x < 0.13$	$0.13 \leq x < 0.26$	$0.26 \leq x < 0.49$	$0.49 \leq x < 0.79$	$0.79 \leq x$

다. 종합평가

외관조사에 따른 상태평가결과와 안전성 검토에 근거한 안전성평가결과 중 낮은 결과를 시설물의 종합평가결과로 결정한다.

○ 종합평가결과 = MIN (상태평가결과, 안전성평가결과)

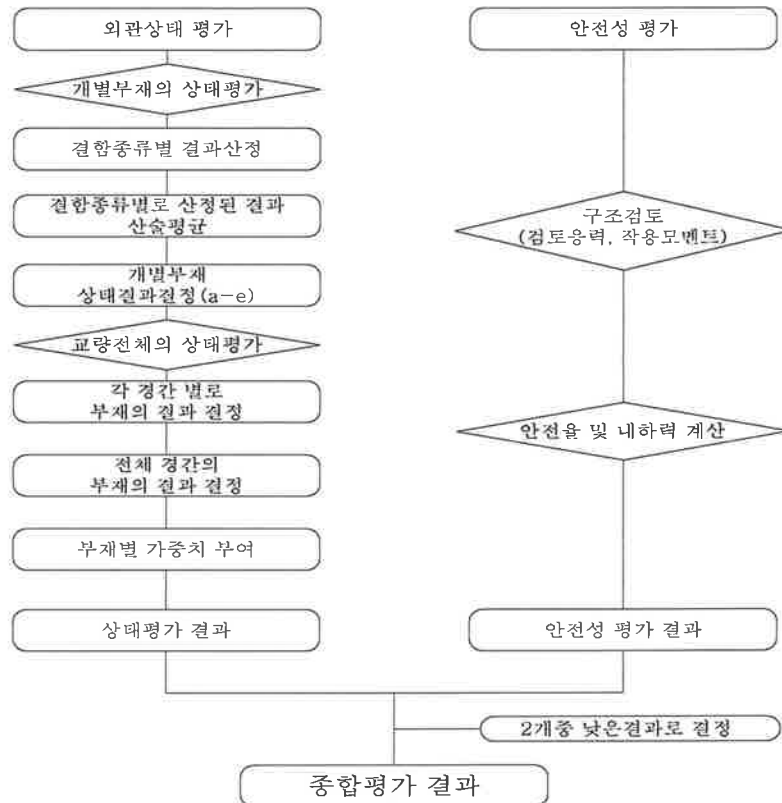

라. 안전등급 지정

외관조사 및 시험결과, 시설물평가 결과, 안전성 검토 등을 종합적으로 평가하여 책임기술자 판단에 따라 대상 시설물의 안전등급을 지정하며, 각 등급 별 시설물의 일반적인 상태는 다음과 같다.

안전등급	구조물의 상태
A	문제점이 없는 최상의 상태
B	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 구조물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 구조물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

4.5 보수 · 보강방안 제시

가. 보수 · 보강 개요

- 노후화된 구조물에 대한 보수·보강은 손상구조물의 영향정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 보수·보강공법 및 보수·보강의 수준을 정한다.
- 보수는 구조물에 작용한 위해요인에 의해 발생한 구조물의 손상을 치유하는 것을 말하며, 보강이란 설계하중이상의 하중 등 위해요인에 구조물이 안전하도록 하기위해서 구조물의 내하력을 확보하는 것을 말한다. 따라서 보수·보강을 위해서는 상태평가 결과와 안전성 평가결과 등을 정밀검토한 후에 보수·보강의 필요성, 공법 및 그 수준을 정한다.
- 보수·보강의 수준은 위험도, 경제성 등을 고려하여 다음의 경우 중에서 선택한다.
 - 현상 유지(진행억제)
 - 실용상 지장이 없는 성능 까지 회복
 - 초기 수준이상으로 개선
 - 개 축

나. 우선순위 결정

- 각 구조물은 주요부재와 보조부재로 이루어져 있으며, 이들 구조물에서 발생한 각종 결함에 대하여, 보강을 보수보다, 주요부재를 보조부재보다 우선하여 보수·보강 우선순위 결정
- 단계별 평가에서 구조물에 대한 종합평가는 부재 및 구조물에 발생한 결함 및 손상의 심각성과 부재 및 구조물의 중요도가 반영되어 있으므로 보수·보강의 우선순위는 평가 단계의 역순으로 추적하여 평가등급이 낮고, 중요도가 큰 부재 및 구조물 순서로 우선순위를 결정

다. 보수 · 보강방안 선정 시 고려사항

보수·보강 공법	내 용
필 요 성	외관 손상상태를 허용정도 및 각종 기준을 참조하여 보수 필요 여부 결정
우선순위 결정	손상정도 및 구조적 안전성 검토 결과에 의거 장·단기대책 수립
공 법	국내외 최신 기술과 시공실적을 고려하여 각 손상별로 2-3가지 공법 검토
안 전 성	보수, 보강실시 후 공용하중에 대한 안전성을 확보할 수 있는 지를 검토
시 공 성	현장작업 여건과 교통불편을 최소화할 수 있는 공법 검토
경 제 성	시공 가능한 공법 중 내구성·안전성을 고려하여 가장 경제적인 공법 선정
유지관리 차원	공학적인 측면에서 보수·보강공법을 검토하고 구조물의 효율적인 유지관리에 문제가 없는 공법 선정


4.6 유지관리 방안 제시

가. 유지관리 기본개념

- 현장 정밀조사를 토대로 주요 손상부재 및 손상원인을 분석하여 유지관리를 효율적으로 실시할 수 있는 방안을 제시한다.

구 분	관 련 내 용
기 본 방 향	현장 정밀조사 결과를 근거로 공용기간 중 대상구조물에서 발생하거나 발생 가능한 손상 및 결함을 조기에 유출하여 검토함으로써 사용성, 안전성 및 내구성이 확보될 수 있도록 유지관리방안 검토
제시내용 결정	대상구조물 특성에 맞는 효율적인 유지관리방안 검토 구조물 관리대장 및 정기점검표 작성
제시방법	구조물 특성에 맞는 정밀점검 요령

나. 구조물 유지관리 업무의 수행절차

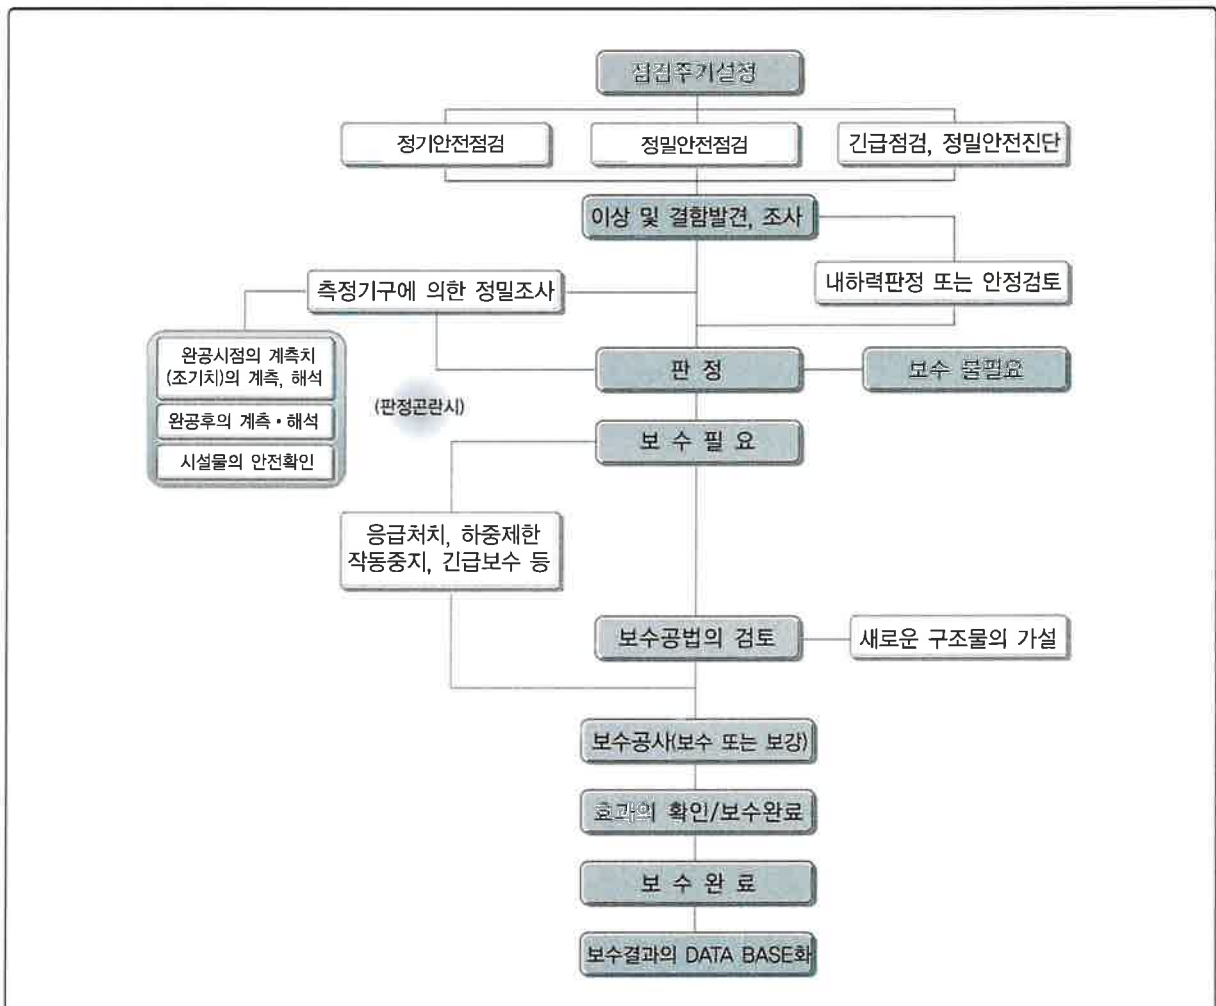

4.7 성과품 작성

가. 보고서 작성

서 두	과업의 개요	자료수집 및 분석	외관조사 및 재료시험
- 제출문, 정밀안전진단 결과표(안전등급) - 시설물 현황표 - 참여기술진 명단 - 시설물의 위치도 - 시설물의 전경사진 - 정밀안전진단 실시결과 요약문	- 과업의 목적 - 시설물의 개요 및 이력사항 - 과업의 범위 및 과업내용 - 사용장비 및 기기현황 - 과업수행일정	- 설계도면 및 구조계산서 - 기준 정밀점검 실시결과 - 보수·보강이력 - 시설물의 내진설계 여부확인	- 기본시설물 또는 주요부재별 외관조사 - 재료시험 및 측정 - 재하시험
결과 분석	상태평가, 안전성평가	종합평가 · 안전등급 지정	종합결론 및 건의
- 기본시설물 또는 주요부재별 외관조사 결과분석 - 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석 - 주요부재 외관조사 및 결과분석 - 재료시험 및 측정결과 분석	- 대상 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과 산정 - 안전성평가	- 시설물에 대한 종합적인 결과 - 책임기술자 소견 - 안전등급 지정	- 정밀안전진단 결과 - 기타 필요한 사항

나. 성과품 목록

성 과 품 목 록	납 품 부 수	비 고
1. 종합보고서, 요약보고서, 현황사진첩	각3부(합본가능)	감독원 협의에 따라 조정 가능
2. CD	3장	

다. 관련지침 및 기준

- “시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법” 및 동법 시행령·규칙
- 시설물의 안전 및 유지관리 세부지침(2024.12) : 국토교통부, 국토안전관리원

제5장 인력 및 장비투입계획

5.1 과업수행 인력

가. 과업수행 조직표



나. 인원구성 기준

- 구조물의 정밀안전진단 업무가 원활하고 정밀하게 수행될 수 있도록 적정자격을 갖춘 인원을 전담 배치하고, 과업수행에 차질이 없도록 지원팀을 구성
- 특히, 상세 조사 및 분석활동을 철저히 수행할 수 있도록 중점적인 인원투입 및 관리

다. 수행인원의 자격 및 참여내용

구 분	과업수행인원 자격 및 참여내용
책임기술자	해당분야의 오랜 기술경험이 있는 특급기술자로 구성
참여기술자	특급~초급 기술자로 편성
지 원 단	과업시작부터 완료까지의 전과정에 걸쳐 발주처와의 원활한 업무협조, 업무 보고 및 관련사항에 대한 지원을 실시

5.2 과업참여자 명단

구 분	성 명	직 위	등 급	비 고
사 업 책 임 기 술 자	정 지 운	이 사	토목분야 특급기술자	
분야책임기술자	장 진 원	부 장	토목분야 특급기술자	
참 여 기 술 자	이 상 훈	부 장	토목분야 특급기술자	
	황 상 윤	부 장	토목분야 특급기술자	
	손 기 영	과 장	토목분야 초급기술자	
	양 주 윤	과 장	토목분야 초급기술자	
	전 희 균	대 리	토목분야 초급기술자	
	이 석 진	사 원	토목분야 초급기술자	
	김 찬 영	사 원	토목분야 초급기술자	

5.3 장비투입 계획


수행장비	장비명	용도	사 진
휴대 장비	줄 자	구조물 부재 치수 측정	
	디지털 카메라	구조물 현황 사진 촬영	
	균열폭 측정기	외관조사시 균열폭 측정	
	버니어 캘리퍼스	부재 상세치수 측정	
비파괴 시험	슈미트해머	콘크리트 압축강도조사	
	탄산화시험 SET	콘크리트 탄산화 조사	
	PUNDIT	초음파측정	
	Rc-Radar	철근배근측정	
접근 장비	점검차	외관조사시 근접조사	
재하시험	NETPOD 4003	응답 증폭용	 
	LVDT	부재 처짐 측정	
	Strain Gauge	변형률 측정용	
	노트북	DATA 입·출력용	
	덤프트럭	하중 재하용	

제6장 안전관리 계획

6.1 안전관리 조직구성

- 본 과업을 수행함에 있어 진단참여자를 중심으로 안전관리조직을 구성하고 안전관리자를 선임함으로써 용역수행 중의 안전사고를 미연에 방지할 수 있도록 조치한다.

○ 안전관리 조직표

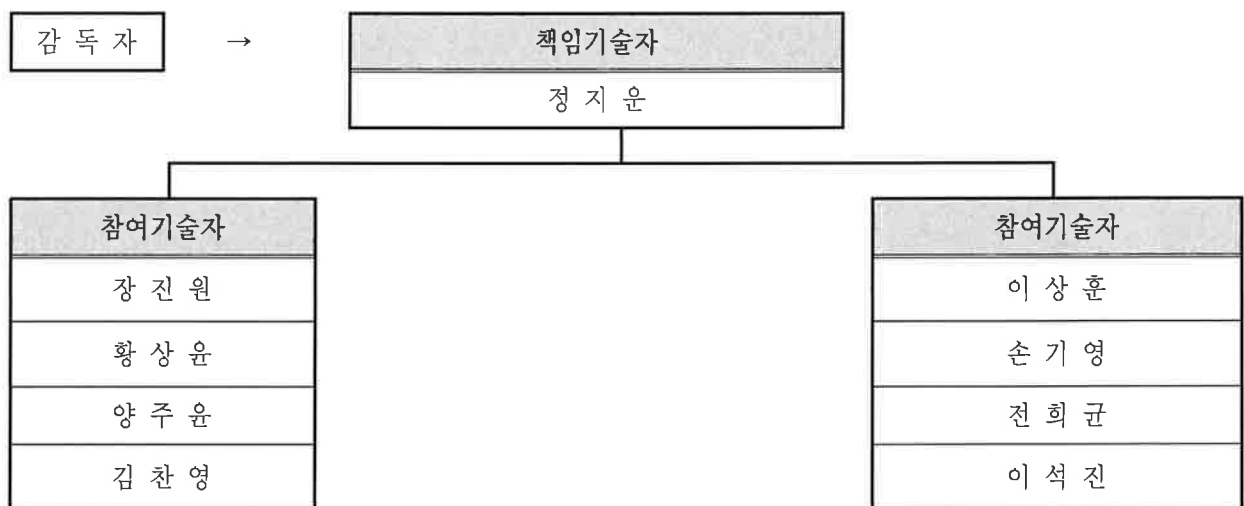

6.2 안전관리 운영계획

가. 안전교육

- 대상구조물의 특성과 현장조사의 난이도와 위험도를 고려하여 안전수칙 등을 제정하고 이에 따라 안전교육을 실시하도록 하며 안전교육일지를 작성토록 한다.


나. 보호구

- 점검 및 진단참여자 모두는 노동부장관 검정합격품으로써 적절한 보호구를 착용하고 적합한 안전시설을 설치 사용한다.

다. 안전사고의 처리

- 안전관리자는 안전사고 발생시 응급조치를 취할 수 있도록 하고 신속하게 인근 병원으로 후송하며 관리법에서 규정한 중대한 사고인 경우에는 규정된 시간내에 산업재해 조사표에 의하여 보고한다. 또한 비상연락망을 구성하여 발주처와 연계하여 안전사고 발생시 신속하게 대처한다.

라. 현장 비상연락망

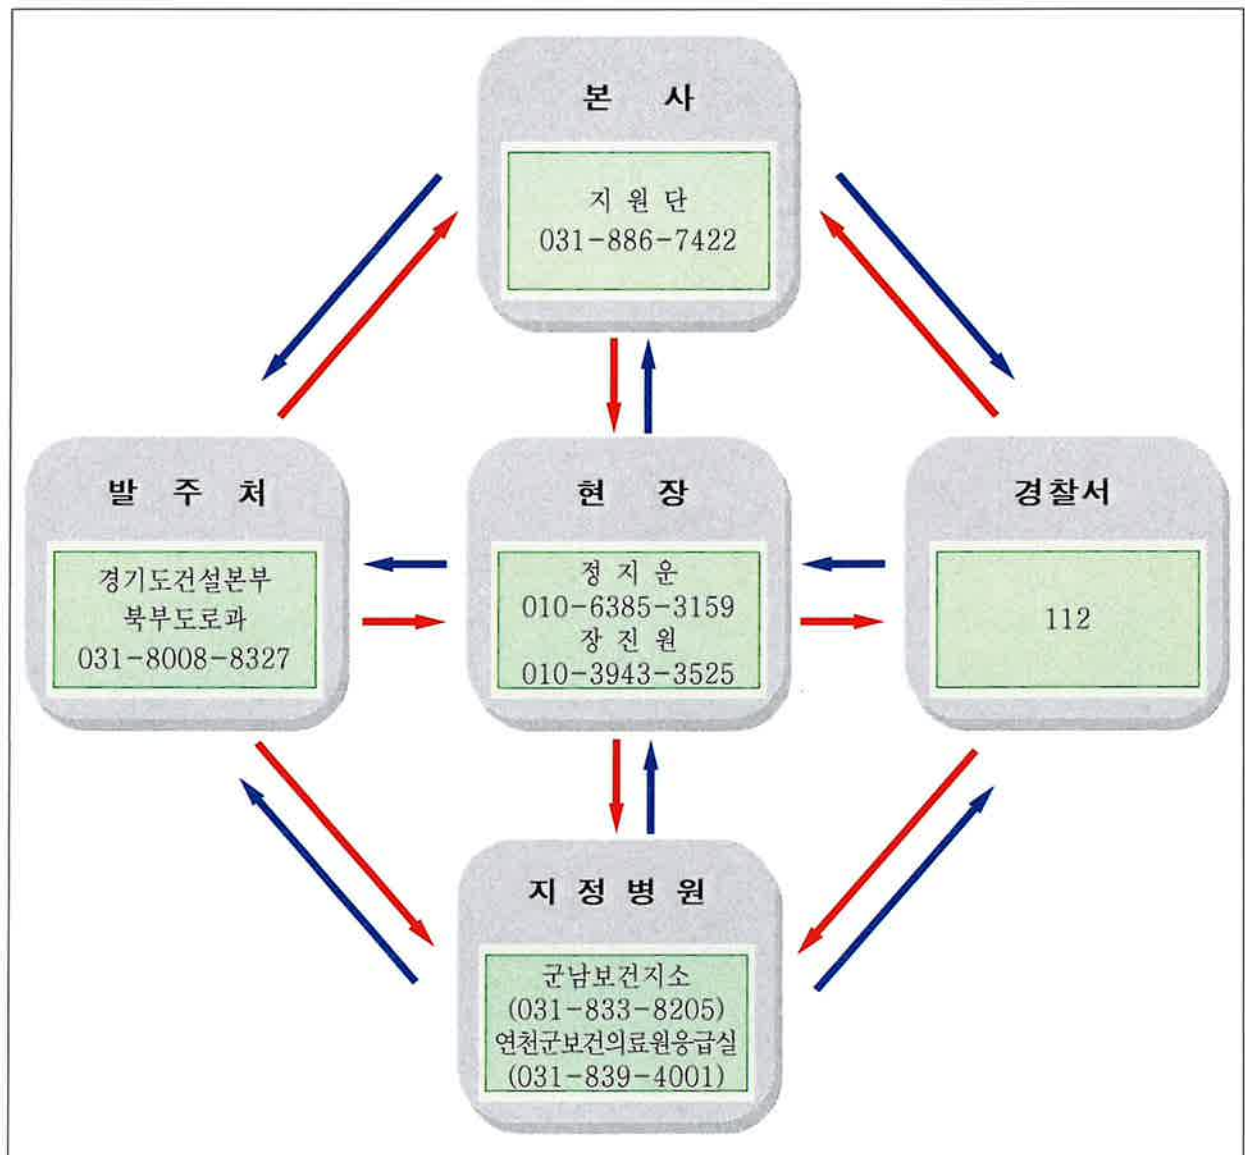

마. 안전수칙

- (1) 작업 전 항상 안전교육을 실시 후 작업을 실시하며, 일기조건으로 작업수행이 곤란한 경우에는 작업을 하지 않는다.
- (2) 위험한 작업 시에는 안전 관리자가 입회하도록 하며, 특별교육을 실시한다.
- (3) 작업 실시 전에 지장물(자동차 등)을 파악하여 관리주체의 협조를 얻어 안전조치를 취한 후 작업을 실시한다.

과업수행 계획서 및 사전검토 보고서

- (4) 공공의 안전과 관계가 있는 경우에는 적절한 조치(출입금지, 접근금지 등의 표지판 설치, 감시인 배치 등)를 한다.
- (5) 안전 관리자는 위험물 저장소, 통제구역 등의 출입에 대하여는 관리주체와 사전 협의를 하며, 관리주체가 위 장소의 사용자에게 작업사실을 공지할 수 있도록 사전 협조를 한다.
- (6) 다음의 각 사항의 작업 시에는 반드시 보호구를 착용한다.
 - 높이 2m 이상의 고소작업으로 추락위험이 있는 장소에서는 안전벨트를 착용한다.
 - 낙하물에 의한 위험이 있는 장소에서는 안전모 및 안전화를 착용한다.
 - 분진 등이 현저하게 발생하는 장소에서는 분진 방지 마스크를 착용한다.
 - 유해가스 등에 의한 질식 등의 위험이 있는 장소에서는 방독 마스크 또는 방독면을 착용한다.
 - 산소 결핍 등의 위험이 있는 장소에서는 산소마스크를 착용한다.
 - 차도에서의 작업 시에는 형광 표시 의류, 반 벨트, 신호수 옷 등을 착용한다.
 - 현저한 소음이 발생하는 작업 장소에서는 귀마개를 착용한다.
 - 그라인더 작업 등 비산물에 의한 위험이 있는 작업 시에는 보안경 또는 보안면을 착용한다.
- (7) 야간 또는 어두운 곳에서의 작업 시에는 충분한 밝기의 조명시설을 갖추고 식별이 용이하도록 조치를 하며 수시로 작업자 상호간에 연락을 취한다.
- (8) 유해가스 발생 및 잔류가 예상되는 장소는 반드시 사전에 정밀 측정기에 의한 측정 및 확인, 안전조치를 한 후에 작업한다.
- (9) 전기를 사용할 경우에는 감전사고 예방 조치를 취한다.
- (10) 각종 측정 장비를 사용할 때 주의사항을 숙지하여야 하며 무리한 사용과 조작을 하지 않는다.
- (11) 장비 사용에 있어 취급자격이 요구되는 장비는 유자격자 이외에는 사용할 수 없도록 한다.
- (12) 하부구조진단시 안전사고 방지를 위하여 안전간판, 경광등 및 관련 안전조치 구조물의 설치와 안전요원을 위험이 예상되는 구간에 배치한다.

6.3 교통처리 계획

가. 점검 중 교통처리 안전계획

1) 목 적

안전한 교통처리 및 시설물 점검을 실시하기 위하여 다음과 같이 실시한다.

2) 세부계획

공사구간	제한(작업)기간	공사내용	차단방법	비고
북삼교	2025. 11. 06 ~ 2026. 06. 20	정밀안전진단	1차로 차단	

3) 교통통제

차량통제 2주 전에 관할경찰서에 공문 요청을 시행하여 교통통제 계획을 사전에 통보한다.

4) 통제방법

교량점검차 사용에 의한 교통통제 필요시 도로공사장 교통관련 규정에 적합한 안내간판 및 교통 유도시설 등을 설치하고, 교통정리원을 배치시켜야 한다.

5) 기 타

기타 교량점검차 사용에 필요한 세부사항은 장비사용 일정이 확정되면 담당감독관과 협의하여 장비사용에 따른 제안사항을 협의한다.

나. 안전관리 장비 및 사용계획

1) 안전시설물 설치 : 교통관리에시도 참조

과업수행 계획서 및 사전검토 보고서

2) 안전시설물 보유량 확보 계획(1개소 차단시)

품 명			단 위	수 량	비 고
교 통 콘			EA	50(△)	고속도로용, 높이75cm
안 내 입간판	공 사 안 내	2,000m 공사중	EA		
		1,500m 공사중	EA	1	
		1,000m 공사중	EA	1	
		500m 공사중	EA	1	
	교 통 안 내	차로규제 입간판	EA	3	
		속도규제 입간판	EA	2	60km 용
		공사해제 입간판	EA	2	110/50
싸 인 카			대	3	갓길 : 2대
로봇신호수			대	1	1,2차로 : 3명 갓길 : 2명
신 호 수			명	2	

※ 작업차 및 싸인카 : 트럭 장착 완충시설(TMA) 장착 및 갓발 설치
(한국도로공사 교통관리기준 공사장 임시 교통통제시설 준용)

3) 안전원 근무 및 안전장구 설치

(1) 안전요원 근무요령(국토교통부 지침 : 5명)

▶ 교통감시원

: 교통콘의 전도상태, 각종표지를 수시점검하며 작업장 내의 작업원의 안전에 관하여 감시 또는 감독하여야 한다.

▶ 서행 신호수

: 교통제한구간에 진입하려는 차량에게 서행을 유도하며 운전자들에게 전방에 작업장이 있음을 인지 할 수 있도록 신호깃발(주간), 신호봉(야간)을 사용하여 상, 하로 수신호하여야 한다. [첫 신호수는 로봇 신호기(수)를 통한 신호 권장]

과업수행 계획서 및 사전검토 보고서

▶ 수신호 방법

정 지	진 행	주의하면서 서행
		

▶ 작업원

: 작업장을 무단 횡단하여서는 아니 되며, 작업 시에는 주행 차량의 주행방향을 바라보며 작업을 진행하여야 하고 항상 주행차량에 대한 자기 안전에 유의하여야 한다. (예외 : 사고처리 및 잡물처리 시)

- ▶ 안전요원(작업원 포함)은 반드시 소정의 복장을 착용하고 작업에 임하며, 교통감시원의 지시에 따라야 한다.
- ▶ 교통감시원과 서행신호수간 거리이격에 따른 연락과 전방교통흐름 및 위험성을 사전에 전달하기 위해 휴대용 무전기를 사용한다.
- ▶ 안전관리자 및 안전요원은 정위치(현장) 근무를 원칙으로 한다.

(2) 안전장비 설치 및 요령

- ▶ 차로차단 시 공사차량을 제외한 본선-싸인카 3대, 갓길-싸인카 2대를 배치한다.
(필요시 공사예고차량 1대를 공사장 전 2~4km에 배치하여야 한다)
- ▶ 작업장 표시는 작업장 원거리부터 설치하며, 철거는 역순으로 한다.
- ▶ 작업장 예고표지는 갓길에 설치하는 것이 원칙이며, 먼 곳에서 가까운 곳에 올수록 확실하고 구체적 행동의 변화를 요구하는 표지를 설치한다.
- ▶ 표지판은 지면에서 30cm 이상 떨어져야 하며, 갓길 차선에서 30cm이상의 간격을 두고 차량 진행방향에 직각으로 설치한다.
- ▶ 중앙분리대에 설치 시 폭이 협소할 경우 중앙분리대 구체위에 설치할 수 있다.
- ▶ 신호수 보호용 교통콘은 신호수 전방 10m ~ 30m 이상 거리에 2개 설치하여 운전자로 하여금 사전에 신호수(기) 위치를 인지할 수 있도록 한다.
- ▶ 곡선구간에는 서행신호수 전방 30m 부분에 경음기(경보싸이렌)을 설치할 수 있다.
- ▶ 싸인카는 작업장의 차로 통제가 시작되는 구간에 정차시켜 운전자들이 차로변경 등을 할 수 있도록 안내화살표를 방향에 맞게 표출하여야 한다.
- ▶ 공사장과 주행도로와의 사이에는 최소 30cm 이상이 유지되도록 교통콘 등으로 차단시설을 설치하여야 한다.

과업수행 계획서 및 사전검토 보고서


(3) 특별원칙

- ▶ 작업장의 안전관리자는 공사의 시작과 차단시점 및 해제 시 우리회사 교통정보센터로 통보하여 VMS 홍보가 원만히 진행될 수 있도록 하여야 한다.
- ▶ 안전상 저속차선 보다는 고속차선을 우선으로 차단한다.
- ▶ 추월로, 주행로 차단 시 예고표지는 작업장 후방 1.5km 지점부터 설치, 갓길차단 시 표지는 작업장 후방 1km 지점부터 설치한다.
- ▶ 작업장 예고표지의 위치 및 수량은 교통량 및 지형에 따라 증가시킬 수 있으며, 예기치 못한 사태로 교통정체가 발생하여 1차 예고표지 위치 이상까지 차량대열이 지체될 경우에는 교통정보센터로 신속히 연락하여 교통 지체상황을 VMS 및 방송매체를 통해 홍보해야 하며, 필요시 홍보내용에 우회도로 안내 등을 포함한다.
- ▶ 운전자는 비상시에 갓길을 사용할 수 있다고 보기 때문에, 고속 주행하는 도로에서 갓길을 차단할 때에는 도로의 일부를 차단하는 것으로 간주한다.
- ▶ 표지판 적정 설치위치가 교량, 터널, 곡선부, 수목성장 구간 등으로 식별이 곤란할 때는 교통정보센터와 협의 후 연장 및 단축하여 설치할 수 있다.
- ▶ 안전요원은 식별이 용이한 복장으로 주간에는 황색 또는 형광색 조끼, 안전모를 착용하고 동색의 깃발, 호루라기를 휴대하며, 야간에는 반사 X밴드 착용과 안전 신호봉을 휴대하여야 한다.
- ▶ 작업장의 교통콘과 교통콘 사이의 설치거리는, 완화구간, 완충구간, 작업구간, 종결구간 등 최대 30m를 초과해서는 안 된다.
- ▶ 종단구배 5%이상 구간 또는 시거 110m가 안 되는 구간에서는 가급적 신호대기지점을 선정하지 말아야 한다.
- ▶ 경광등, 싸인보드 등은 자동 점멸식으로 제작되어야 하며, 주간 및 야간에 상시 작동시키고, 단전되더라도 그 자체로서 효과를 낼 수 있는 것으로 한다.
- ▶ 교통콘의 규격은 높이 75cm, 밑면은 한 변의 길이가 40cm인 정사각형을 표준으로 하며, 고속도로용을 사용하여야 한다.
- ▶ 교통콘의 색상은 주황색으로 상, 하단 2개소에 백색 초고휘도 반사지를 부착한다.
- ▶ 공사시행 전 우리회사 교통안전 감독관이 실시하는 안전교육을 공사에 참여하는 모든 인원이 이수하여야 한다.
- ▶ 공사시행 전 공사에 사용되는 안전장구 및 표지판 등을 교통안전 감독관에게 검수 받는다. (교통안전교육 후 검수)
- ▶ 교통정보센터 및 안전순찰 근무자는 작업장 안전관리 미흡 시 현지시정 또는 공사를 통제, 제한할 수 있다.

(4) 공사(작업장)의 통제 및 제한

- ▶ 공사 전일 교통차단계획서 미제출
- ▶ 사전 협의 없이 안전관리자(현장대리인) 현장 부재
- ▶ 안전조치 미흡 및 개인안전장구 미착용
- ▶ 강우 등 기상악화 및 공사로 인한 지·정체 발생
- ▶ 작업장 주변 교통사고 발생 및 미신고(협의) 공사
- ▶ 교통정보센터 및 안전순찰 근무자의 시정, 개선요청 불응
- ▶ 차로차단 공사가 중복되어 민원예상 및 발생(5km 이내 작업)

다. 교통차단 계획 예시도

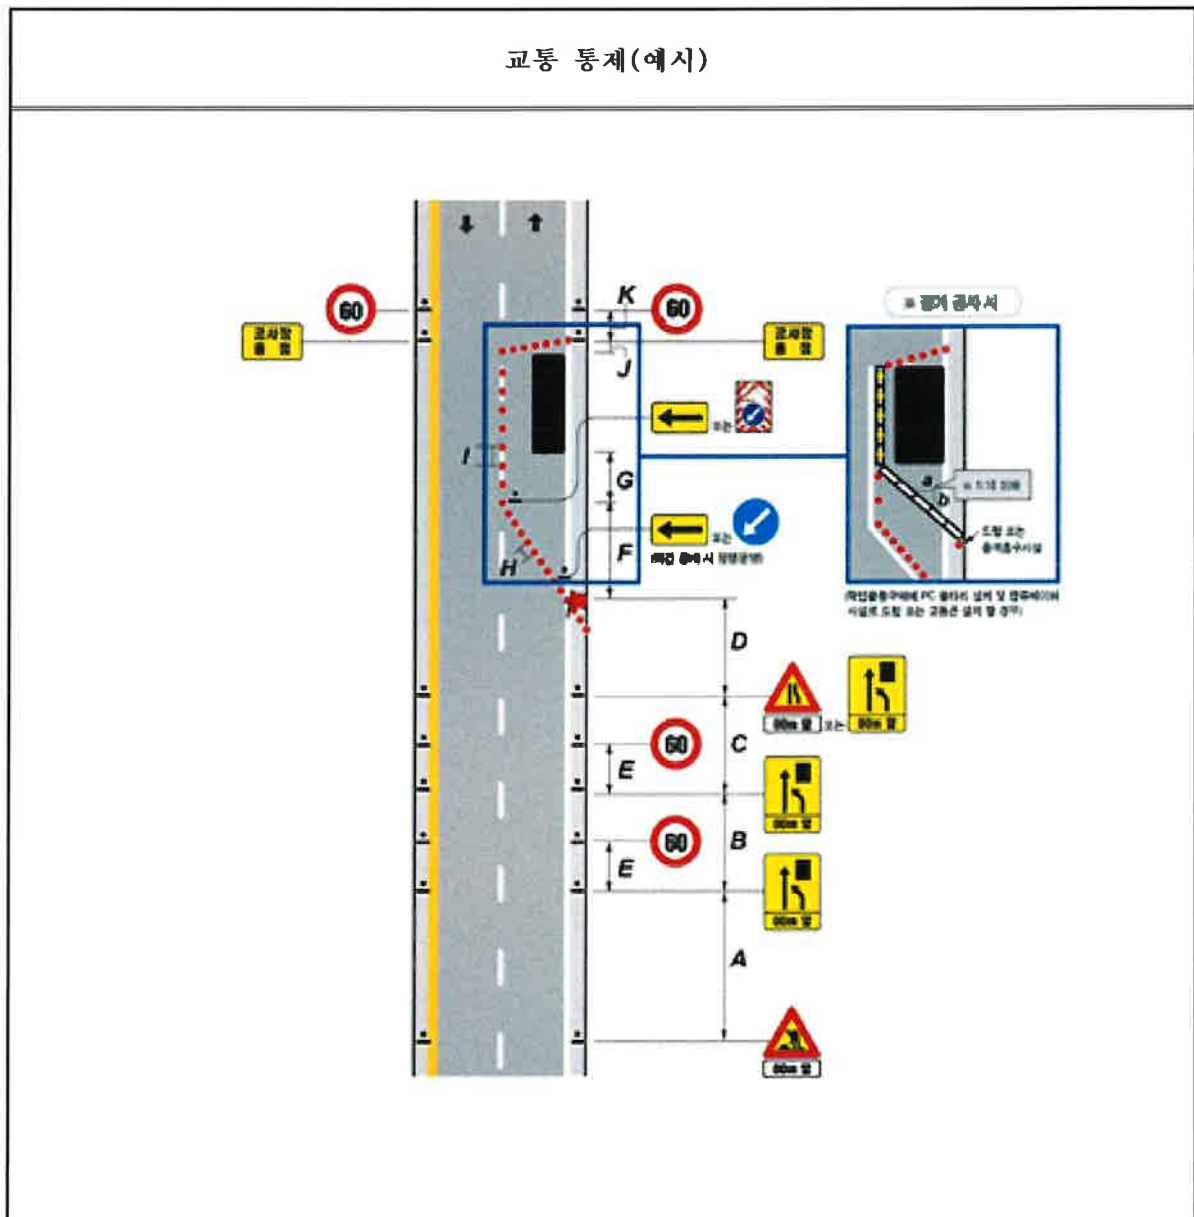

제7장 사전검토 보고서

1. 과업명:

- 『 2025년 북삼교 정밀안전진단 용역 』

2. 배경 및 목적

본 용역은 “시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법”(이하 “시설물안전법”이라 한다.) 제12조 및 동법 시행령 제10조에 의한 정밀안전진단(시설물의 물리적·기능적 결함과 손상을 조사·측정하고 원인을 분석하여 신속하고 적절한 조치를 취하며, 상태 및 구조적 안전성, 사용성을 종합적으로 검토·평가하여 적절한 보수·보강방법 및 유지관리방안을 수립) 조치방안 등을 제시함으로써 시설물의 안전을 확보하고자 함에 있다.

3. 과업의 범위 및 기간

시설물명	위 치	구조	연장 (m)	폭 (m)	차로수	준공년도	설 계 하 중
북삼교	경기도 연천군 왕징면 북삼리 187-16	PSC-I	630.0	11.0	왕복 2	2000	DB/DL-24

과업기간 : 2025년 11월 06일 ~ 2026년 06월 20일(227일간)

4. 사전검토 내용

4.1 정밀안전진단 대상시설물의 실시범위

구 분	부재명	점검 및 진단 실시범위			금회실시
		정기안전점검	정밀안전점검	정밀안전진단	
◦ 상부구조	바닥판, 거더	○	○	○	○
◦ 하부구조	교대 및 교각, 주탑, 기초	○	○	○	○
◦ 받침	교량받침	○	○	○	○
◦ 케이블	케이블, 정착구, 행어밴드, 새들	○	○	○	해당없음
◦ 2차부재	가로보 및 세로보	○	-	○	○
◦ 기타부재	신축이음, 배수시설, 난간 및 연석, 교면포장	○	○	○	○
공중이 이용하는 부위	◦ 추락방지시설	○	○	○	○
	◦ 도로포장	○	○	○	○
	◦ 도로부 신축이음부	○	○	○	○
	◦ 환기구 등의 덮개	○	○	○	해당없음

4.2 유지관리자료 보유 현황 검토

구 분	보존 대상 목록	관리주체 보유현황	비고
설계도서	◦공통 - 준공내역서, 공사시방서 - 각종계산서 - 토질 및 지반조사 보고서 - 기타 특이사항 보고서	보유	
	◦설계도면 - 위치도, 평면도, 단면도(중·횡) - 상부·하부 구조물도, 빔상세도 - 신축이음, 교량받침 상세도	보유	
시설물 관리대장	◦기본현황, 상세제원 ◦유지관리 이력	보유	
시공관련 자료	◦시공관련 자료 ◦품질관리 관련자료 - 재료증명서, 품질시험기록 - 관리 및 선정시험 기록 등 각종시험 기록 - 시설물의 주요 구조 부위에 대한 계측 관련자료 ◦ 사고이력	보유	
안전점검 자료		보유	
보수·보강 자료		보유	

4.3 정밀안전진단 과업의 범위

과업항목	지침상 기본과업	금회 과업 내용	
자료수집 및 분석	•설계도서 •시설물관리대장 •시공관련자료 •안전점검 · 정밀안전진단 실시결과 자료 •보수 · 보강이력 검토 · 분석	○ 좌동	
현장조사 및 시험	•전체부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 •현장 재료시험 등 - 콘크리트 시험 : 비파괴강도(반발경도시험, 초음파전달 속도시험 등), 탄산화 깊이측정, 염화물함유량시험 - 강재 시험 : 강재 비파괴시험	○ 외관조사 및 외관조사망도 작성 ○ 콘크리트 시험 - 반발경도시험 - 초음파전달속도시험 - 탄산화시험, 균열깊이 조사 - 염화물 함유량시험 ○ 철근탐사시험	
상태평가	•외관조사 결과분석 •현장시험 및 재료시험 결과분석 •콘크리트 및 강재 등의 내구성 평가 •부재별 및 시설물 전체 상태평가 결과에 대한 소견	○ 좌동	
안전성평가	•조사, 시험, 측정결과의 분석 •기존의 구조계산서 또는 안전성평가 자료 검토 · 분석 •내하력 및 구조 안전성평가 •시설물의 안전성평가 결과에 대한 소견	○ 좌동	
종합평가	•시설물의 종합평가 결과에 대한 소견 •안전등급 지정	○ 좌동	
보수 · 보강 방법	•보수 · 보강 방법 제시	○ 좌동	
보고서작성	•CAD 도면 작성 등 보고서 작성	○ 좌동	
과업항목	지침상 선택과업	금회 과업 내용	비용 반영
자료수집 및 분석	•구조 · 수리 · 수문 계산(계산서가 없는 경우) •실측도면 작성 (도면이 없는 경우)	해당없음 해당없음	
현장조사 및 시험	•시료채취 및 실내시험 •지형,지질,지반조사 및 탐사, 토질조사 •수중조사 •조사용 접근장비 운용 •기본과업 범위를 초과하는 강재비파괴시험 •기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성평가 등에 필요한 조사·시험	해당없음 해당없음 해당없음 굴절 점검차 해당없음 해당없음	X ○
안전성평가	•구조해석 •구조안전성 평가 등 전문기술을 요하는 경우의 전문가 자문 •내진성능 평가 및 사용성 평가 •임시 고정하중에 대한 안전성평가	안전성평가 해당없음 해당없음 해당없음	○ X
보수 · 보강 방법	•내진보강 방안 제시 •시설물 유지관리 방안 제시	해당없음 유지관리방안 제시	○

4.4 정밀안전진단 기본과업 재료시험 수량

구 분	교 량		비 고
	상부구조	하부구조	
반발경도시험	- 철근콘크리트 : 2개소/50m - 강합성교 : 1개소/50m	1개소/연장50m - 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	· 동일부위 시험
초음파 전달속도시험	- 철근콘크리트 : 2개소/50m - 강합성교 : 1개소/50m	1개소/연장50m - 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	
철근탐사시험	- 철근콘크리트 : 2개소/50m - 강합성교 : 1개소/50m	1개소/연장50m - 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	
탄산화 깊이 측정	5경간 이내 : 4~6개소¹⁾ 5경간 이상 : 6~9개소²⁾		
염화물함유량시험	3개소 이상³⁾		· 간만대 또는 비말대 포함
균열깊이 조사	- 부재의 중요도를 고려 - 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정		· $C_w=0.3\text{mm}$ 이상 균열
강재용접부 초음파탐상시험	- 플레이트거더교 : 1개소/경간별 거더 - 박스거더교 : 2개소/경간별 거더		· 맞대기용접부

1) 교량 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시

2) 교량 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시

3) 교량 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시

4.5 금회 과업 실시 수량

구 분		반발경도시험 (개소)	초음파 전달속도시험 (개소)	철근탐사시험 (개소)	탄산화 깊이 측정 (개소)	염화물 함유량시험 (개소)	균열깊이 조사
북삼교 (630.0m)	상부구조	26(21)	26(21)	26(21)	3	1	폭 0.3mm이상 균열에서 실시
	하부구조	13(11)	13(11)	13(11)	4	2	

※ () : 연장비 80% 적용시

5. 결론

과업지시서와 용역설계서 검토결과, 정밀안전진단의 범위, 유지관리자료, 기본과업의 재
료시험수량은 지침과 부합됨.

다만, 금회 과업은 정밀안전진단만을 실시하는 과업으로 정밀안전진단 과업범위 중 아
래와 같이 일부 항목에 대한 비용이 반영되지 않아 보완이 필요함

- 과업내용서 1장 1.2절 마. 안전성평가(지진하중조합을 제외한 상시 안전성평가)

- 과업내용서 4장 4.2절 자. 보수·보강 방법 제시 중

시설물의 상태평가와 안전성평가 결과에 따라 손상 및 결함이 있는 부위 또는 부재에
대하여 적용할 보수·보강 방법을 제시한다. (내진성능이 미 확보된 경우에 적용하는 내진
보강방안 포함)

- ① 보수·보강방법에 대한 개요, 시공방법, 시공시 주의사항 등

- ② 정밀안전진단에 의한 보수·보강 개략공사비와 내진성능평가에 의한 보수·보강
개략공사비를 별도로 산정하여 중복이 없도록 한다.

- 과업내용서 3장 수중조사

2025년 11월

2025년 북삼교 정밀안전진단 용역

- 위 치 : 연천군 왕징면 북삼리 187-16
- 용 역 개 요 : 정밀안전진단
- 용 역 비 W 128,283,000 일금 일역이천팔백이십팔만삼천원정



(주)명성엔지니어링

산출내역서

구분	명칭	규격	수량	단위	단가	금액	비고
1	직접인건비					31,263,430	
	a. 외업	고급기술자 기준	39.84	인	291,419	11,610,133	
	b. 내업	고급기술자 기준	67.44	인	291,419	19,653,297	
2	제경비	직접인건비 * 110%	1	식		34,389,773	
3	기슬료	(직접인건비+제경비) * 20%	1	식		13,130,641	
4	직접경비					13,460,533	
	a. 여비 및 체재비		39.8	인.일	130,600	5,203,104	공무원 여비규정 제2호표 준용
	b. 차량운행비	외업/4	9.9	대	27,726	274,487	외업인원수 4인 이내 1대, 4인 초과시 4인당 1대 추가
	c. 한지 보조인부		15.9	인.일	221,506	3,521,945	외업인원수의 40% 적용
	d. 위험수당	(현직인) * 10%	1	식	1,161,013	1,161,013	직접인건비의 10%
	e. 기구, 기계손료	직인 * 10%	1	식	3,126,343	3,126,343	직접인건비의 10%
	f. 모고서 인쇄비		3	부	57,880	173,640	
5	선택과업					23,729,399	
	a. 교량점검차	글절차 22m	3	일	1,707,411	5,122,233	
	b. 재하시험		1	식	9,179,699	9,179,699	
	c. 구조해석	재하시험 포함	1	식	6,119,799	6,119,799	
	d. 교통통제	2.5t	6	대	551,278	3,307,668	
	공급가액					115,973,776	
6	보험공제	순용역비*요율	0.558	%		647,133	
7	부가가치세	10%	1	식		11,662,091	
8	도급예정액					128,283,000	(천원미만절사)